

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



**SOCOTEC**



## Bien concerné

10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2  
77510 REBAIS

## Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

**Date du rapport :** 19/03/2020

**Date de visite :** 04/03/2020

**Fait à :** VILLEPINTE

**Référence du dossier :** Diffus OPH77

**Référence du rapport :**

113LAH0202 19/03/2020 - 08:43

**Nombre de prélèvements :** 12

**Auteur du rapport :** Lyes IZABACHENE

**Fonction :** Opérateur de repérage

**Certificat de compétence :** n° 1378

**Délivré par :** GINGER

**Contrat d'assurance :**

AXA France  
313 Terrasses de l'Arche  
92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

## SOMMAIRE

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE</b> .....	<b>3</b>
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	4
<b>II. CONCLUSIONS</b> .....	<b>5</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION</b> .....	<b>5</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	6
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	6
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION</b> .....	<b>6</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	6
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	7
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	7
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b> .....	<b>9</b>
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	9
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	9
<b>VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT</b> .....	<b>13</b>
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION</b> .....	<b>14</b>
<b>ANNEXE 2 - PV ANALYSES</b> .....	<b>18</b>
<b>ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS</b> .....	<b>21</b>
<b>ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES</b> .....	<b>22</b>
<b>ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE</b> .....	<b>23</b>
<b>ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS</b> .....	<b>25</b>

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

## 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 - oph de seine et marn		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> HABITAT 77 - oph de seine et marn ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2020 4466  SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT)  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance PAYS DE LA BRIE Objet DIVERS	<b>SERVICE</b> SCE PAYS DE LA BRIE <b>ÉMETTEUR</b> TOUBAGHI DRISS	
<b>LOCALISATION</b> Programme 113 REBAIS - PROMENADE DE L'OUEST Tranche 1 Ensemble D000 Escaller AH Étage 02 Logement 2 Module 113LAH0202 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> 10 RUE SAINT LOUIS 77510 REBAIS	

**DÉLAI D'EXECUTION** 7 JOURS **PERIODE DU** 02-03-2020 AU 08-03-2020

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM146	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,27	5,27
AM173	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	8,00	50,58	404,64
<b>TOTAL H.T.</b>				409,91
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				61,86
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				
<b>TOTAL T.T.C.</b>				491,89

02-03-2020 REPERAGE ET ANALYSE TYPE 3 EN DUPLEX  
 TEL Mme.DONNAY 06.86.40.92.24

AFFECTATION BUDGETAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	A760	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE		491,89

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	113 1 D000 AH 113LAH0202	L.9922970		491,89

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX:2020.4466

ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

<b>HABITAT 77 - oph de seine et marne</b>		PAGE N° : 2
<b>BON DE TRAVAUX</b>		2020 4466

AFIN DE RESPECTER L'ORDONNANCE N°2014-697MERCI DE DEPOSER VOS FACTURES SUR HTTP://chorus-pro.gouv.frIDENTIFIANT OPH77 : 27770001900015	Édité le 02-03-2020
Le Service Émetteur	
 Denis TOUBAZIN Gestionnaire de Secteur Pays de la Loire	

<b>ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX</b>			
JE SOUSSIGNÉ		CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2020 4466	
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE		LE	
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

## 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
	Selon BT			

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

*Rappel réglementaire :*

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
R+2	Placard	Concerné
R+2	Débarras 1	Concerné
R+2	Gaine technique 1	Concerné
R+2	Cuisine	Concerné
R+2	Chambre 1	Concerné
R+2	Gaine technique 2	Concerné
R+2	WC	Concerné
R+2	Salle de bains	Concerné
R+2	Séjour	Concerné
R+2	Entrée	Concerné
R+3	Salle de Bains/WC	Concerné
R+3	Gaine technique 3	Concerné
R+3	Débarras	Concerné
R+3	Dégagement	Concerné
R+3	Chambre 2	Concerné
R+3	Gaine technique 4	Concerné

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse** : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

### 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



### 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

### 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

#### Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

#### Eléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

### Eléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

### Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux : Vacant

[RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION](#)

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Néant
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
NEANT					

### 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour - R+2	Autres	Mur F	Enduit / Peinture béton	P001	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Autres	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P001	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Autres	Mur C, Mur G	Enduit / Peinture béton	P001	ZPSO	
Débarras - R+2	Autres	Mur C	Enduit / Peinture béton	P001	ZPSO	
Débarras 1 - R+2	Autres	Mur C	Enduit / Peinture béton	P001	ZPSO	
Entrée - R+2	Autres	Mur A	Enduit / Peinture béton	P001	ZPSO	
Placard - R+2	Autres	Mur B	Enduit / Peinture béton	P001	ZPSO	
Séjour - R+2	Autres	Mur D	Enduit / Peinture béton	P001	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour - R+2	Autres	Mur E	Enduit / Calicot	P002	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur E, Mur F	Enduit / Calicot	P002	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H, Mur I, Mur J	Enduit / Calicot	P002	ZPSO	
Débarras - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO	
Débarras 1 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO	
Dégagement - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Calicot	P002	ZPSO	
Entrée - R+2	Autres	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Calicot	P002	ZPSO	
Placard - R+2	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Calicot	P002	ZPSO	
Séjour - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur G	Enduit / Calicot	P002	ZPSO	
Séjour - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P003	RESULTAT ANALYSE	
Dégagement - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P003	ZPSO	
Séjour - R+2	Autres	Sol	Enduit / Peinture béton	P004 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Séjour - R+2	Autres	Sol	Enduit / Peinture béton	P004 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Séjour - R+2	Autres	Sol	Enduit / Peinture béton	P004 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Entrée - R+2	Autres	Sol	Enduit / Peinture béton	P004 (Fr1)	ZPSO	
Entrée - R+2	Autres	Sol	Enduit / Peinture béton	P004 (Fr2)	ZPSO	
Entrée - R+2	Autres	Sol	Enduit / Peinture béton	P004 (Fr3)	ZPSO	
Entrée - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P005	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P005	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P005	ZPSO	
Débarras 1 - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P005	ZPSO	
Placard - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P005	ZPSO	
Débarras 1 - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Débarras 1 - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Débarras 1 - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr3)	ZPSO	
Chambre 1 - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr2)	ZPSO	
Chambre 1 - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr1)	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr3)	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr2)	ZPSO	
Chambre 2 - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr1)	ZPSO	
Cuisine - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr3)	ZPSO	
Cuisine - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr2)	ZPSO	
Cuisine - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr1)	ZPSO	
Débarras - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr3)	ZPSO	
Débarras - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr2)	ZPSO	
Débarras - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr1)	ZPSO	
Dégagement - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr2)	ZPSO	
Dégagement - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr1)	ZPSO	
Dégagement - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr3)	ZPSO	
Placard - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr3)	ZPSO	
Placard - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P006 (Fr1)	ZPSO	
Cuisine - R+2	Autres	Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+2	Autres	Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Salle de bains - R+2	Autres	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Salle de Bains/WC - R+2	Autres	Mur B	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
Cuisine - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P008	RESULTAT ANALYSE	
Salle de bains - R+2	Autres	Mur E	Enduit / Calicot	P009	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur G, Mur H	Enduit / Calicot	P009	ZPSO	
Salle de bains - R+2	Autres	Mur A, Mur B	Enduit / Calicot	P009	ZPSO	
Salle de Bains/WC - R+2	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Calicot	P009	ZPSO	
WC - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Calicot	P009	ZPSO	
Salle de bains - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P010	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	
Salle de Bains/WC - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	
WC - R+2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P010	ZPSO	
Salle de bains - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P011 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Salle de bains - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P011 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Salle de bains - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P011 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Salle de Bains/WC - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P011 (Fr1)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Salle de Bains/WC - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P011 (Fr2)	ZPSO	
Salle de Bains/WC - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P011 (Fr3)	ZPSO	
WC - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P011 (Fr1)	ZPSO	
WC - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P011 (Fr2)	ZPSO	
WC - R+2	Autres	Sol	Revêtement de sols	P011 (Fr3)	ZPSO	
Cuisine - R+2	Autres	Sous évier	Tampon bitumineux	P012	RESULTAT ANALYSE	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :


- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.


Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification : P001
Pièce et étage : Séjour R+2
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

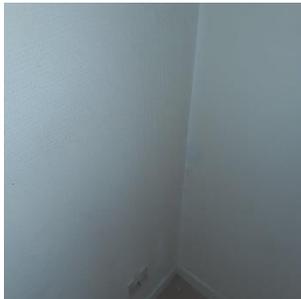

Identification : P002
Pièce et étage : Séjour R+2
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Calicot)
Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P003
Pièce et étage : Séjour R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

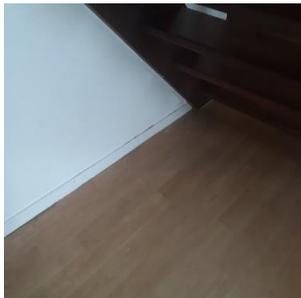

Identification : P004 (Fr1)
Pièce et étage : Séjour R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple orange
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


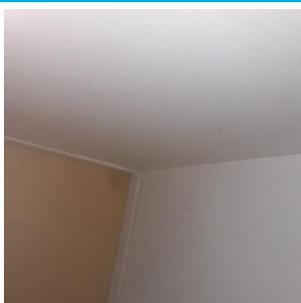
Identification : P004 (Fr2)
Pièce et étage : Séjour R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple vert
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P004 (Fr3)
Pièce et étage : Séjour R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

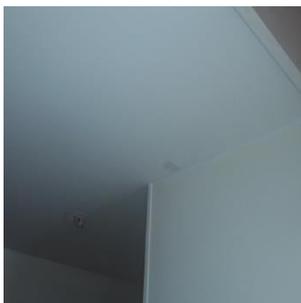
Identification : P005
Pièce et étage : Entrée R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P006 (Fr1)
Pièce et étage : Débarras 1 R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple orange
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

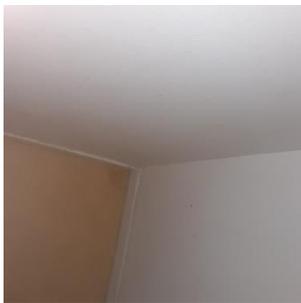
Identification : P006 (Fr2)
Pièce et étage : Débarras 1 R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple marron
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P006 (Fr3)
Pièce et étage : Débarras 1 R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P007

Pièce et étage : Cuisine R+2

Localisation : Mur D

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P008

Pièce et étage : Cuisine R+2

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P009

Pièce et étage : Salle de bains R+2

Localisation : Mur E

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Calicot)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier et poussières non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P010


Pièce et étage : Salle de bains R+2

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

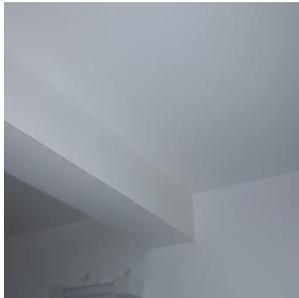

Identification : P011 (Fr1)

Pièce et étage : Salle de bains R+2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement de sols)

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple vert

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

**PHOTO NON DISPONIBLE**

Identification : P011 (Fr2)

Pièce et étage : Salle de bains R+2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement de sols)

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple orange

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

**PHOTO NON DISPONIBLE**

Identification : P011 (Fr3)
Pièce et étage : Salle de bains R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Revêtement de sols)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
<b>PHOTO NON DISPONIBLE</b>

Identification : P012
Pièce et étage : Cuisine R+2
Localisation : Sous évier
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Tampon bitumineux)
Descriptif Laboratoire : Matériau bitumineux noir
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


# ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03 20 86 20 72  
Fax : 03 20 87 99 78  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-23200 EN DATE DU 18/03/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE 22 Avenue des Nations 93420 VILLEPINTE	Réf. Commande ITGA : IT0720-23200 Réf. Commande Client : 113LAH0202-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/03/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
    - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
    - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
    - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT022003-15524
Réf échantillon client : 113LAH0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur F Enduit Peinture béton				Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris en vrac hétérogène
<sup>a</sup> Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (1)	1	16/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT022003-15525
Réf échantillon client : 113LAH0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur E Enduit Calicot				Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier
<sup>a</sup> Peinture avec couche en toile non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche en papier non séparable	META (1)	1	16/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT022003-15526
Réf échantillon client : 113LAH0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre				Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
<sup>a</sup> Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	17/03/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-23200 EN DATE DU 18/03/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS Réf échantillon client : 113LAH0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Enduit Peinture béton				
		Réf échantillon ITGA : IT022003-15527		
		Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
<sup>h</sup> Revêtement souple orange	META (1)	1	17/03/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Colle polymère jaune non séparable + revêtement souple vert	META (1)	1	17/03/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	17/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS Réf échantillon client : 113LAH0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit Peinture béton				
		Réf échantillon ITGA : IT022003-15528		
		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
<sup>h</sup> Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	16/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS Réf échantillon client : 113LAH0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Débarras Sol Revêtement de sols				
		Réf échantillon ITGA : IT022003-15529		
		Description ITGA : Revêtement souple orange / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
Revêtement souple orange	META (1)		16/03/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Revêtement souple marron	META (1)	1	16/03/2020	Amiante non détecté / -
<sup>h</sup> Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	16/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS Réf échantillon client : 113LAH0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture béton				
		Réf échantillon ITGA : IT022003-15530		
		Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
<sup>h</sup> Peintures multiples avec couche en toile + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	17/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS Réf échantillon client : 113LAH0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre				
		Réf échantillon ITGA : IT022003-15531		
		Description ITGA : Peinture / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
<sup>h</sup> Peinture non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	17/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS Réf échantillon client : 113LAH0202P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur E Enduit Calicot				
		Réf échantillon ITGA : IT022003-15532		
		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier et poussières		
<sup>h</sup> Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier et poussières non séparable	META (1)	1	17/03/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 09

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-23200 EN DATE DU 18/03/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS Réf échantillon client : 113LAH0202P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton				
Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		Réf échantillon ITGA : IT022003-15533		
* Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	17/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS Réf échantillon client : 113LAH0202P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement de sols				
Description ITGA : Revêtement souple vert / Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris		Réf échantillon ITGA : IT022003-15534		
* Revêtement souple vert	META (1)	1	17/03/2020	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple orange	META (1)	1	17/03/2020	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	17/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 113LAH0202-01 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2 77510 REBAIS Réf échantillon client : 113LAH0202P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Tampon bitumineux				
Description ITGA : Matériau bitumineux noir		Réf échantillon ITGA : IT022003-15535		
* Matériau bitumineux noir	META (3)	1	16/03/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : **Emeline HUYSMANS - Analyste**



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/3

## ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

# ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



## Certificat

### Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

**IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

		Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b>	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Plomb</b>	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	03/09/2015		c
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb:	Diagnostic du risque d'inhalation par le plomb des peintures (CRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)		02/09/2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Termites</b>	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer	10/09/2015	09/09/2020	c
	<input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer:				
<input type="checkbox"/>	<b>DPE</b>	Diagnostic de performance énergétique			
	<input type="checkbox"/> Mention DPE:	Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments			
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>GAZ</b>	Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Electricité</b>	Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020	c

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

Le mercredi 30 septembre 2015

Le Directeur Ginger Cated  
Michel KHATIB



E20 - v12 du 14/10/2013  
Ref: 30137819CC2015



GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT  
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : [certificated.contact@gingergroupe.com](mailto:certificated.contact@gingergroupe.com) - Site : [www.cated.fr](http://www.cated.fr)

page 1 sur 2

# ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance  
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER  
**VD ASSOCIES**  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

Vos références :  
Contrat n° 10158549604  
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

**AMIANTE :**  
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

**PLOMB :**  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

**ETAT PARASITAIRE :**  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )

**MESURES :**  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

10158549604180710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )  
ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)  
ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER  
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE  
CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX  
RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020  
Pour la société :




AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

## ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

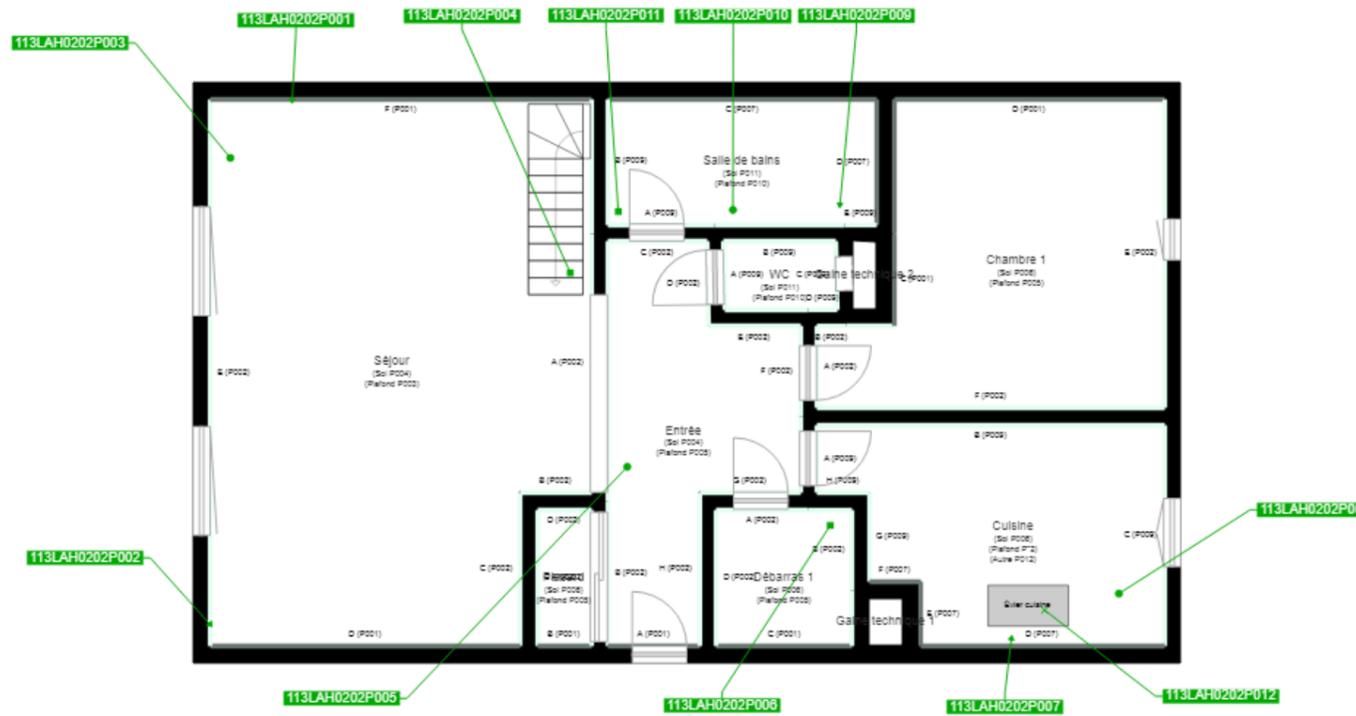

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 113LAH0202 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2  
77510 REBAIS

Zone :R+2

Plan

Auteur :IZABACHENE Lyes


N° de planche :1/2

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

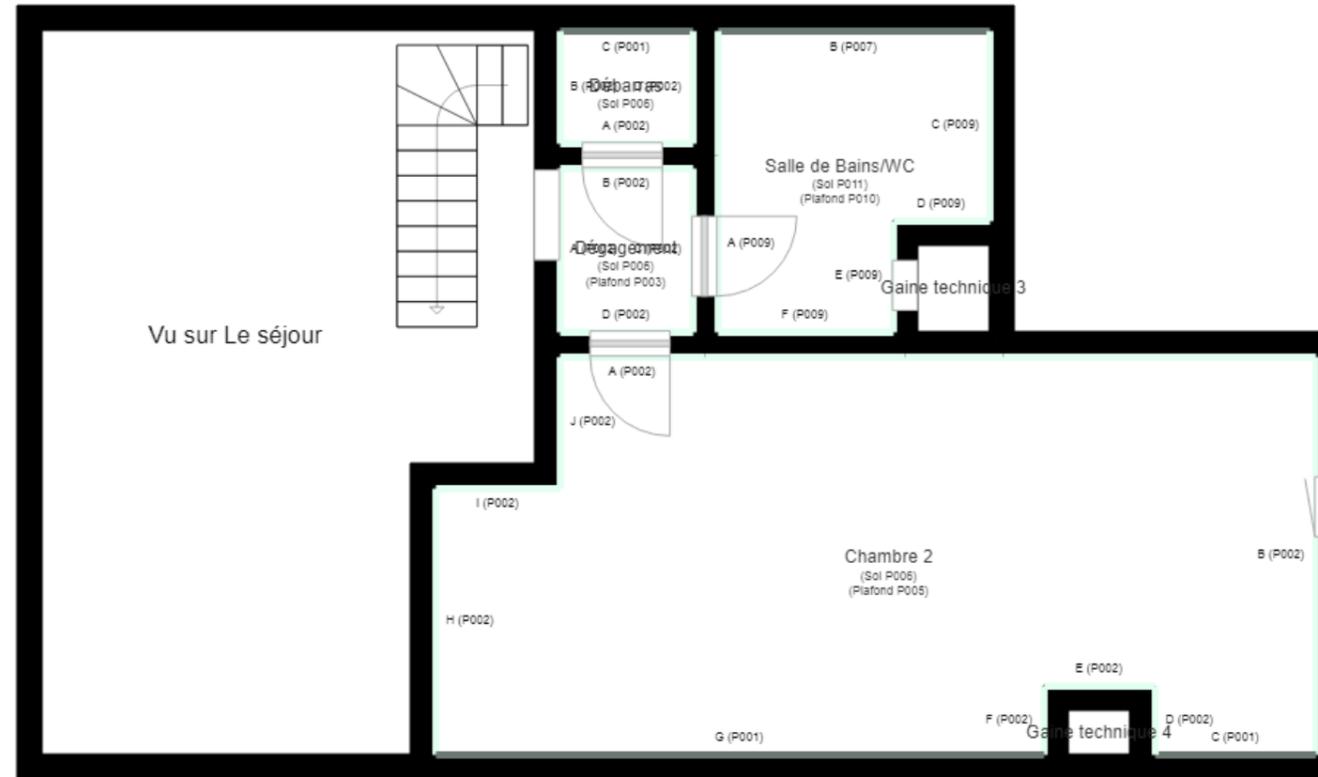

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 113LAH0202 - 10 Rue Saint Louis - Logement 2 - ESC AH +R+2  
77510 REBAIS

Zone :R+2

Plan

Auteur :IZABACHENE Lyes

N° de planche :2/2

#### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés