

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

84 RUE J.ANTOINE HOUDON

77350 LE MEE SUR SEINE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

|                      |                      |                |   |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse :      | 84 RUE J.ANTOINE HOUDON<br>77350 LE MEE SUR SEINE |
| Cat. Du bâtiment :   |                      | Bâtiment :     |   |
| Etage :              |                      | Porte :        | 0   |
| Ref Cadastrale :     | NC                   | Propriété de : | OPH77<br>10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN   |

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |  |                            |  |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom :     | OPH77                                  | Documents remis :          |  |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN | Moyens mis à disposition : |  |

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° :            | 118PAA0000  | Laboratoire d'Analyses :                | ITGA   |
| Repérage réalisé le :   | 30/10/2017  | Adresse laboratoire :                   | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537<br>35065 RENNES CEDEX                               |
| Accompagnateur :        |   | Numéro d'accréditation :                | 1-5967   |
| Par :                   | Gaetan BEDEL  | Organisme d'assurance professionnelle : | ALLIANZ  |
| N° certificat :         | CPDI3869  | Adresse assurance :                     | Direction Opérations Entreprises<br>5C Esplanade Charles de Gaulle<br>33081 BORDEAUX CEDEX |
| Date d'obtention :      | 22/04/2016  | N° de contrat d'assurance :             | 55897385   |
| Organisme certificateur | I.CERT<br>PARC EDONIA - BAT G -<br>RUE DE LA TERRE VICTORIA<br>- 35760 SAINT GREGOIRE | Date de validité :                      | 31/12/2017   |

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 09/11/2017**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



Rapport N° : 118PAA0000      30/10/2017

Date d'édition : 09/11/2017

2/43

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| A \ INFORMATIONS GENERALES .....  | 2                                  |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....   | 2                                  |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....  | 2                                  |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....  | 2                                  |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....  | 2                                  |
| C\ SOMMAIRE .....   | 3                                  |
| D\ CONCLUSIONS .....  | 4                                  |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....   | 4                                  |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....   | 5                                  |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....   | 5                                  |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....                             | 22                                 |
| ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....                                     | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....   | 31                                 |
| ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....                                       | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 1. Informations générales .....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| a) Dangereusité de l'amiante .....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....       | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....           | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 3. Recommandations générales de sécurité.....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante .....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| a. Conditionnement des déchets.....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| b. Apport en déchèterie.....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| c. Filières d'élimination des déchets.....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| e. Traçabilité.....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| ATTESTATION(S).....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....   | 41                                 |

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|----------|-------------|---------|------|----------|
| NEANT |       |          |                        |          |             |         |      |          |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT |       |                  |

*Liste des éléments non inspectés et justification*

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT |       |          |          |          |

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX  | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
|                   | LOGEMENTS COLLECTIFS  |          | Selon BT |          |                 |                         |

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

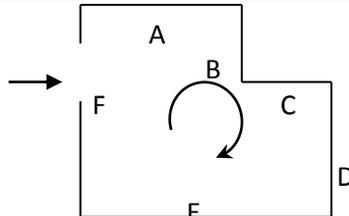

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE                | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX   |
|----------------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Caves                |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Entrée               |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Séjour               |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Palier 1             |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Salle de bains et WC |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Cuisine              |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Cellier 2            |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 4            |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Cellier 1            |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Salle de bains       |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 3            |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Palier 2             |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 2            |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 1            |       |               | OUI    | CONCERNEE |

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE                      | MUR1  | MUR2  | MUR3 | MUR4 | PLANCHER<br>BAS | PLANCHER<br>HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|----------------------------|---|---|------|------|-----------------|------------------|--------|----------|----------|
| Caves                      | Béton   |   |      |      | Aucun           | Fibralite        |        |          |          |
| Entrée                     | Périphériques<br>/ Doublage<br>(plaque de<br>plâtre +<br>isolant) |   |      |      | Carrelage       | Enduit           |        |          |          |
| Séjour                     | Périphériques<br>/ Doublage<br>(plaque de<br>plâtre +<br>isolant) |   |      |      | Carrelage       | Enduit           |        |          |          |
| Palier 1                   | Plaque de<br>plâtre   |   |      |      | Carrelage       | Enduit           |        |          |          |
| Salle de<br>bains et<br>WC | Plaque de<br>plâtre   | Périphériques<br>/ Doublage<br>(plaque de<br>plâtre +<br>isolant) |      |      | Carrelage       | Enduit           |        |          |          |
| Cuisine                    | Plaque de<br>plâtre   | Périphériques<br>/ Doublage<br>(plaque de<br>plâtre +<br>isolant) |      |      | Carrelage       | Enduit           |        |          |          |

| PIECE          | MUR1  | MUR2  | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|----------------|---|---|------|------|--------------|---------------|--------|----------|----------|
| Cellier 2      | Plaque de plâtre                                      | Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |      |      | Moquette     | Enduit        |        |          |          |
| Chambre 4      | Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) | Plaque de plâtre                                      |      |      | Carrelage    | Enduit        |        |          |          |
| Cellier 1      | Plaque de plâtre                                      | Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |      |      | Moquette     | Enduit        |        |          |          |
| Salle de bains | Plaque de plâtre                                      | Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |      |      | Carrelage    | Enduit        |        |          |          |
| Chambre 3      | Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) | Plaque de plâtre                                      |      |      | Dalle de sol | Placoplatre   |        |          |          |
| Palier 2       | Plaque de plâtre                                      |   |      |      | Carrelage    | Enduit        |        |          |          |
| Chambre 2      | Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) | Plaque de plâtre                                      |      |      | Dalle de sol | Bois          |        |          |          |
| Chambre 1      | Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) | Plaque de plâtre                                      |      |      |              |               |        |          |          |

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT |       |          |                        |             |          |      |          |         |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 118PAA0000 30/10/2017

7/43

Date d'édition : 09/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|
| NEANT |       |          |                        |             |          |      |          |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE          |
|-----------|-------|-------------------------|---|----------------|----------|----------|---------------------|------------------|
| Chambre 4 |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable  | 118PAA0000P001 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cellier 2 |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable      | 118PAA0000P002 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Palier 1  |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable  | 118PAA0000P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 3 |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable  | 118PAA0000P004 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine   |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable | 118PAA0000P005 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine   |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux beige en vrac   | 118PAA0000P006 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non         | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE                | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT           | METHODE          |
|----------------------|-------|-------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|--------------------|------------------|
|                      |       |                         | non séparable + peinture en vrac non séparable   |                |          |                       | déecté             |                  |
| Salle de bains       |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P007 | Plafond  | BON ETAT              | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Séjour               |       | Carrelage               | Colle grise + peintures multiples non séparable + carrelage  | 118PAA0000P008 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée               |       | Carrelage               | Colle grise + carrelage  | 118PAA0000P009 | Sols     | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine              |       | Carrelage               | Colle grise + joint cassant gris en vrac avec poussières + carrelage   | 118PAA0000P010 | Sols     | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cellier 1            |       | Moquette                | Moquette beige   | 118PAA0000P011 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains et WC |       | Carrelage               | Colle beige + peinture en vrac avec poussières non séparable + carrelage   | 118PAA0000P012 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Palier 2             |       | Carrelage               | Colle grise + peinture en vrac non séparable + carrelage   | 118PAA0000P013 | Sols     | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 3            |       | Dalle de sol            | Revêtement cassant marron + colle polymère incolore en vrac avec poussières non                                    | 118PAA0000P014 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE          | ETAG<br>E | ELEMEN<br>S             | DESCRIPTIF<br>LABORATOIR<br>E  | Echantillon    | REPERAG<br>E | ETAT                  | RESULTA<br>T        | METHOD<br>E      |
|----------------|-----------|-------------------------|--|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                |           |                         | séparable +<br>ragréage gris   |                |              |                       |                     |                  |
| Chambre 2      |           | Dalle de sol            | Revêtement cassant jaune + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | 118PAA0000P015 | Sols         | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains |           | Carrelage               | Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage   | 118PAA0000P016 | Sol          | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains |           | Faïence 1               | Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + carrelage                            | 118PAA0000P017 | Mur C        | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée         |           | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable   | 118PAA0000P003 | Plafond      | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO              |
| Séjour         |           | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable   | 118PAA0000P003 | Plafond      | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO              |
| Palier 1       |           | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable   | 118PAA0000P003 | Plafond      | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO              |
| Cellier 2      |           | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable   | 118PAA0000P003 | Plafond      | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO              |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|---|----------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Chambre 4      |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable        | 118PAA0000P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier 1      |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable        | 118PAA0000P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable        | 118PAA0000P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Palier 2       |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable        | 118PAA0000P003 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 3      |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable        | 118PAA0000P004 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 2      |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable        | 118PAA0000P004 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 1      |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable        | 118PAA0000P004 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + | 118PAA0000P007 | Plafond  | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT            | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|--|----------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
|           |       |                   | peinture en vrac non séparable   |                |          |                       |                     |         |
| Séjour    |       | Carrelage         | Colle grise + peintures multiples non séparable + carrelage                  | 118PAA0000P008 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO     |
| Palier 1  |       | Carrelage         | Colle grise + peintures multiples non séparable + carrelage                  | 118PAA0000P008 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO     |
| Entrée    |       | Carrelage         | Colle grise + carrelage  | 118PAA0000P009 | Sols     | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 4 |       | Carrelage         | Colle grise + carrelage  | 118PAA0000P009 | Sols     | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine   |       | Carrelage         | Colle grise + joint cassant gris en vrac avec poussières + carrelage         | 118PAA0000P010 | Sols     | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier 2 |       | Moquette          | Moquette beige   | 118PAA0000P011 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier 1 |       | Moquette          | Moquette beige   | 118PAA0000P011 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO     |
| Entrée    |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur A    | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO     |
| Entrée    |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur B    | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO     |
| Entrée    |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur C    | BON ETAT              | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|--|----------------|----------|----------|---------------------|---------|
|           |       |                   | séparable  |                |          |          |                     |         |
| Entrée    |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Séjour    |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Séjour    |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Séjour    |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Séjour    |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 4 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 4 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 3 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|--|----------------|----------|----------|---------------------|---------|
|           |       |                   | séparable  |                |          |          |                     |         |
| Chambre 3 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 3 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 2 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 2 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 2 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 1 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 1 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 1 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P001 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|--|----------------|----------|----------|---------------------|---------|
|           |       |                   | séparable  |                |          |          |                     |         |
| Cellier 2 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable   | 118PAA0000P001 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier 1 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable   | 118PAA0000P001 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Palier 1  |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Palier 1  |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Palier 1  |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Palier 1  |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité  | 118PAA0000P002 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|--|----------------|----------|----------|---------------------|---------|
|           |       |                   | en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable   |                |          |          |                     |         |
| Cellier 2 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier 2 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier 2 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier 1 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier 1 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable  | 118PAA0000P002 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|--|----------------|----------|----------|---------------------|---------|
|           |       |                   | + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable   |                |          |          |                     |         |
| Cellier 1 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Palier 2  |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Palier 2  |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Palier 2  |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Palier 2  |       | Enduit /          | Enduit plâtreux  | 118PAA0000P00  | Mur D    | BON ETAT | Amiante             | ZSO     |

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|-----------|-------|-------------------|--|----------------|----------|----------|---------------------|---------|
|           |       | Peinture          | blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable                 | 2              |          |          | non détecté         |         |
| Chambre 4 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 4 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 3 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P002 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Chambre 2 |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non           | 118PAA0000P002 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE                | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|----------------------|-------|-------------------|---|----------------|----------|----------|---------------------|---------|
|                      |       |                   | séparable   |                |          |          |                     |         |
| Chambre 1            |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable      | 118PAA0000P002 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains et WC |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable | 118PAA0000P005 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine              |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable | 118PAA0000P005 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine              |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable | 118PAA0000P005 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains       |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture en                                       | 118PAA0000P005 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE                | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|----------------------|-------|-------------------|--|----------------|----------|----------|---------------------|---------|
|                      |       |                   | faible quantité en vrac non séparable  |                |          |          |                     |         |
| Salle de bains et WC |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P006 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains et WC |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P006 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains et WC |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P006 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine              |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P006 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cuisine              |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P006 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains       |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P006 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains       |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 118PAA0000P006 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains       |       | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable                                  | 118PAA0000P006 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS  | DESCRIPTIF LABORATOIRE  | Echantillon    | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT            | METHODE |
|----------------|-------|-----------|---|----------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|
|                |       |           | + peinture en vrac non séparable  |                |          |                       |                     |         |
| Salle de bains |       | Faïence 1 | Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + carrelage | 118PAA0000P017 | Mur A    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Faïence 1 | Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + carrelage | 118PAA0000P017 | Mur C    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Faïence 1 | Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + carrelage | 118PAA0000P017 | Mur D    | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO     |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 118PAA0000P001 |  |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017  | Chambre 4           |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture            | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                    |
| Mur B                        |  | Amiante non détecté |                    |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 118PAA0000P002 |  |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017  | Cellier 2           |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture            | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                    |
| Mur C                        |  | Amiante non détecté |                    |


### EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 118PAA0000P003**

| NOM DU CLIENT           | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77                   | 118PAA0000 30/10/2017  | Palier 1            |                    |
| ELEMENT                 | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION            |  | RESULTAT            |                    |
| Plafond                 |  | Amiante non détecté |                    |

**EMPLACEMENT**

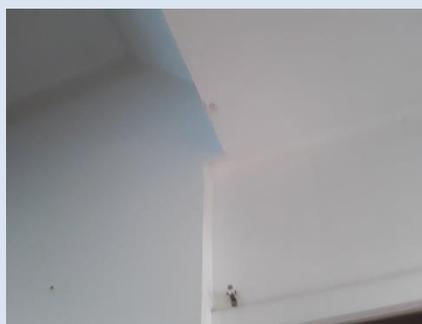

**PRELEVEMENT : 118PAA0000P004**


| NOM DU CLIENT     | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
|-------------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77             | 118PAA0000 30/10/2017  | Chambre 3           |                    |
| ELEMENT           | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION      |  | RESULTAT            |                    |
| Plafonds          |  | Amiante non détecté |                    |

**EMPLACEMENT**



| PRELEVEMENT : 118PAA0000P005 |   |                     |                    |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017   |                     | Cuisine            |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture            | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |   | RESULTAT            |                    |
| Mur B                        |   | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

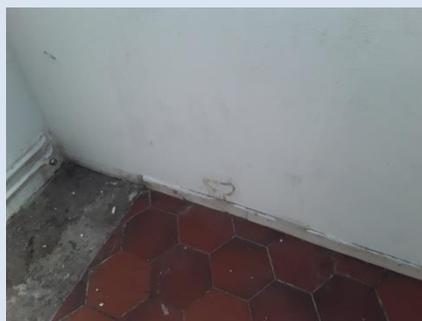


| PRELEVEMENT : 118PAA0000P006 |  |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017  |                     | Cuisine            |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture            | Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                    |
| Mur A                        |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 118PAA0000P007 |  |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017  | Salle de bains      |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton      | Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                    |
| Plafond                      |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

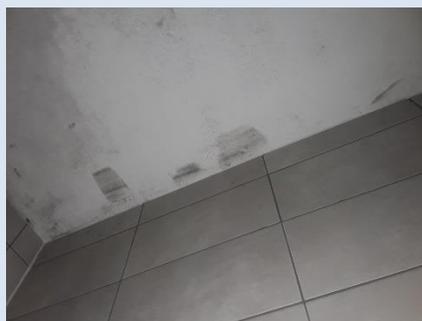

| PRELEVEMENT : 118PAA0000P008 |   |                     |                    |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017                                       | Séjour              |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                                   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Carrelage                    | Colle grise + peintures multiples non séparable + carrelage | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |   | RESULTAT            |                    |
| Sol                          |   | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 118PAA0000P009**

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER         | PIECE OU LOCAL      |                    |
|---------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| OPH77         | 118PAA0000 30/10/2017     | Entrée              |                    |
| ELEMENT       | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Carrelage     | Colle grise + carrelage   | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION  |                           | RESULTAT            |                    |
| Sols          |                           | Amiante non détecté |                    |


**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 118PAA0000P010**

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
|---------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77         | 118PAA0000 30/10/2017  | Cuisine             |                    |
| ELEMENT       | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Carrelage     | Colle grise + joint cassant gris en vrac avec poussières + carrelage | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION  |  | RESULTAT            |                    |
| Sols          |  | Amiante non détecté |                    |

**EMPLACEMENT**

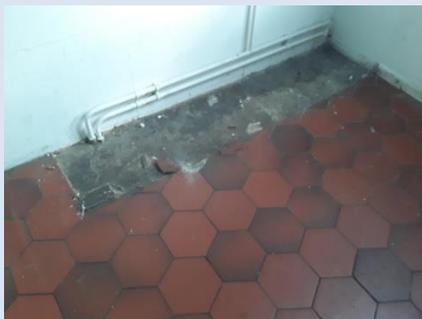


| PRELEVEMENT : 118PAA0000P011 |                           |                     |                    |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER         |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017     |                     | Cellier 1          |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Moquette                     | Moquette beige            | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |                           | RESULTAT            |                    |
| Sol                          |                           | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 118PAA0000P012 |  |                     |                      |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  |                     | PIECE OU LOCAL       |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017  |                     | Salle de bains et WC |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR   |
| Carrelage                    | Colle beige + peinture en vrac avec poussières non séparable + carrelage | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan         |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                      |
| Sol                          |  | Amiante non détecté |                      |

EMPLACEMENT

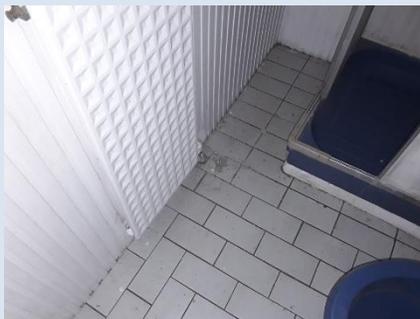

| PRELEVEMENT : 118PAA0000P013 |  |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017                                    | Palier 2            |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                                | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Carrelage                    | Colle grise + peinture en vrac non séparable + carrelage | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                    |
| Sols                         |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 118PAA0000P014 |   |                     |                    |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER   | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017   | Chambre 3           |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol                 | Revêtement cassant marron + colle polymère incolore en vrac avec poussières non séparable + ragréage gris | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |   | RESULTAT            |                    |
| Sol                          |   | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 118PAA0000P015 |  |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017  |                     | Chambre 2          |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE  | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol                 | Revêtement cassant jaune + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                    |
| Sols                         |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

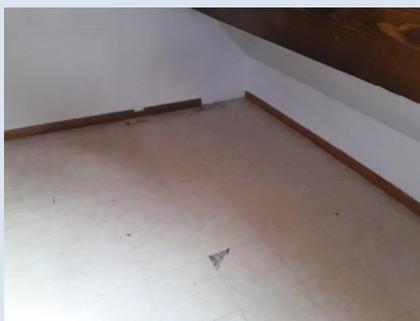

| PRELEVEMENT : 118PAA0000P016 |  |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER  |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017                                    |                     | Salle de bains     |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                                | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Carrelage                    | Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |  | RESULTAT            |                    |
| Sol                          |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT

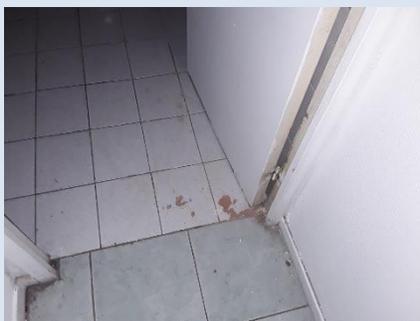

| PRELEVEMENT : 118PAA0000P017 |   |                     |                    |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER   |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                        | 118PAA0000 30/10/2017   |                     | Salle de bains     |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE   | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Faïence 1                    | Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac non séparable + carrelage | 30/10/2017          | BEDEL Gaetan       |
| LOCALISATION                 |   | RESULTAT            |                    |
| Mur C                        |   | Amiante non détecté |                    |
| EMPLACEMENT                  |   |                     |                    |



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5897 EN DATE DU 08/11/2017  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5897  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Ref. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 118PAA0000-01   |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE JANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE                 |
| Echantillon      | 118PAA0000P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 4 Mur B Enduit Peinture |
| Description ITGA | Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture en vrac                              |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | META le 08/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5898 EN DATE DU 08/11/2017  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**  
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5898  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Ref. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 118PAA0000-01  |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE JANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE                        |
| Echantillon      | 118PAA0000P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cellier 2 Mur C Enduit Peinture        |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité en vrac / Peinture en vrac |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | META le 08/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport N° : 118PAA0000 30/10/2017  
Date d'édition : 09/11/2017

31/43

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5899 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5899  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 118PAA0000-01  |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE                       |
| Echantillon      | 118PAA0000P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Palier 1 Plafond Enduit Peinture béton |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac                                     |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5900 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5900  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 118PAA0000-01  |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE                   |
| Echantillon      | 118PAA0000P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Plafonds Enduit Peinture |
| Description ITGA | Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture en vrac                                 |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5901 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5901  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 118PAA0000-01   |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE  |
| Echantillon      | 118PAA0000P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit Peinture                             |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité en vrac |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée   | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5902 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5902  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 118PAA0000-01   |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE              |
| Echantillon      | 118PAA0000P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit Peinture |
| Description ITGA | Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture en vrac                            |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5903 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5903  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 118PAA0000-01   |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE                              |
| Echantillon      | 118PAA0000P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit. Peinture béton |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture en vrac                    |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5904 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5904  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 118PAA0000-01  |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE     |
| Echantillon      | 118PAA0000P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Carrelage |
| Description ITGA | Colle grise / Peintures multiples / Carrelage                      |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée   | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle grise + peintures multiples non séparable + carrelage | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5905 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5905  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 118PAA0000-01   |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE      |
| Echantillon      | 118PAA0000P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sols Carrelage |
| Description ITGA | Colle grise / Carrelage   |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée         | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle grise + carrelage | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5906 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5906  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 118PAA0000-01  |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE       |
| Echantillon      | 118PAA0000P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sols Carrelage |
| Description ITGA | Colle grise / Joint cassant gris en vrac avec poussières / Carrelage |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle grise + joint cassant gris en vrac avec poussières + carrelage | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5907 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5907  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 118PAA0000-01   |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE    |
| Echantillon      | 118PAA0000P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Celler 1 Sol Moquette |
| Description ITGA | Moquette beige  |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|-------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|
| Moquette beige    | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5908 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5908  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 118PAA0000-01  |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE                 |
| Echantillon      | 118PAA0000P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains et WC Sol Carrelage |
| Description ITGA | Colle beige / Peinture en vrac avec poussières / Carrelage                     |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| Colle beige + peinture en vrac avec poussières non séparable + carrelage | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5909 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5909  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 118PAA0000-01   |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE        |
| Echantillon      | 118PAA0000P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Palier 2 Sols Carrelage |
| Description ITGA | Colle grise / Peinture en vrac / Carrelage                            |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle grise + peinture en vrac non séparable + carrelage | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5910 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5910  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 118PAA0000-01   |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE                              |
| Echantillon      | 118PAA0000P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Sol Dalle de sol                    |
| Description ITGA | Revêtement cassant marron / Colle polymère incolore en vrac avec poussières / Ragraage gris |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée   | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Revêtement cassant marron + colle polymère incolore en vrac avec poussières non séparable + ragraage gris | META le 07/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5911 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5911  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |   |
|------------------|---|
| Commande         | 118PAA0000-01   |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE                            |
| Echantillon      | 118PAA0000P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sols Dalle de sol                 |
| Description ITGA | Revêtement cassant jaune / Colle polymère jaune / Ragrége gris en faible quantité en vrac |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée   | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Revêtement cassant jaune + colle polymère jaune non séparable + ragrége gris en faible quantité en vrac non séparable | META le 08/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5912 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-105144  
Echantillon ITGA : IT141711-5912  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 118PAA0000-01  |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE             |
| Echantillon      | 118PAA0000P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Carrelage |
| Description ITGA | Colle grise en faible quantité / Carrelage                                 |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage | META le 08/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kevin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141711-5913 EN DATE DU 08/11/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE  
MATERIAUX)  
21 route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0717-305144  
Echantillon ITGA : IT141711-5913  
Reçu au laboratoire le : 03/11/2017

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 118PAA0000-01  |
| Dossier client   | 118PAA0000-01 - 84 RUE J.ANTOINE HOUDON 77350 LE MEE SUR SEINE               |
| Echantillon      | 118PAA0000P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Falence 1 |
| Description ITGA | Colle grise / Couche plâtruse blanche en faible quantité en vrac / Carrelage |

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

**Technique Analytique :**

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analysée  | Technique analytique et date d'analyse | Résultat            | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle grise + couche plâtruse blanche en faible quantité en vrac non séparable + carrelage | META le 08/11/2017                     | Amiante non détecté | ---            | 1                  |

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Direction Opérations Entreprises  
Case courriel 8 10 33  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subéquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le constat des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
  - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
  - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
  - Diagnostic amiante parties privatives
  - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD  
Direction Opérations Entreprises  
5C Esplanade Charles de Gaulle  
33081 BORDEAUX CEDEX

## CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat de compétences  
Diagnosticteur Immobilier**

**I.Cert**  
Institut de Certification

N° CPDI 3869      Version 01

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :  
**Monsieur Gaëtan BEDEL**

Est certifié selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante      **Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis**  
Date d'effet : 22/04/2016, date d'expiration : 21/04/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint Grégoire, le 23/05/2016

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative de gaspillage par les articles du 11/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique associé aux articles du 10/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 20 octobre 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment habité par les articles du 14/12/2006 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de logement et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contrats de risque d'inondation au client ou agissant pour compte des diagnostics réalisés dans les immeubles d'habitation existants par l'article du 01/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation relative d'accessibilité associée par les articles du 12/12/2009 et du 03/12/2011.



**I.Cert**  
Institut de Certification


Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Part: EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victorieuse - 35750 Saint Grégoire



COFRAC  
LABORATOIRES  
DE  
CONTRÔLE  
ET  
DE  
CERTIFICATION  
DES  
PROFESSEURS  
ET  
DES  
DIAGNOSTICTEURS

CPEDI FR11 rev 10

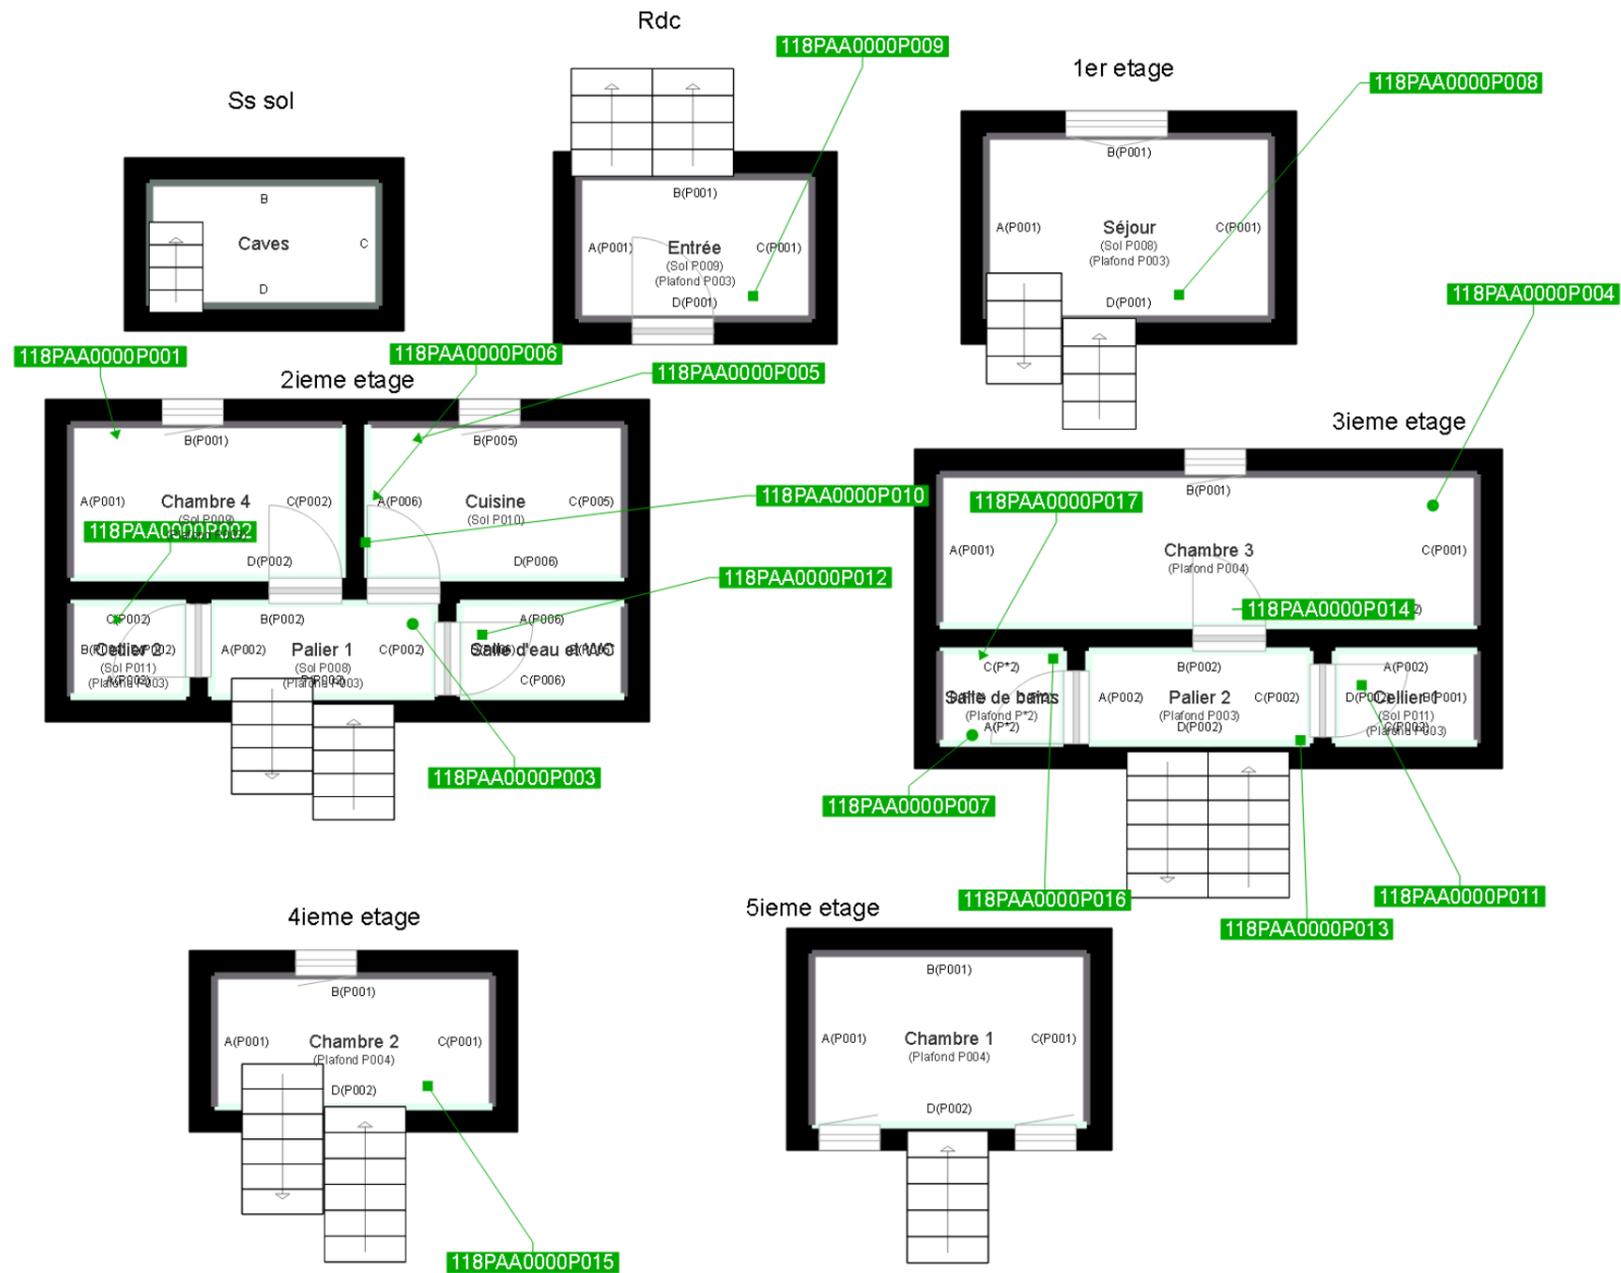

|  |  |
|--|--|
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre                     |
|  | Murs Bois  |
|  | Murs Brique  |
|  | Murs Béton brut  |
|  | Cloisons Plaques de plâtre                                 |
|  | Murs carreaux de plâtre                                    |
|  | Murs Béton / Enduit  |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre      |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis  |
|  | Murs Amiantés  |
|  | Murs Brique / Enduit                                       |
|  | Murs Brique plâtrière                                      |

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés