

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

75 RUE DE BOULOGNE APPT 4

77290 MITRY MORY

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	75 RUE DE BOULOGNE 77290 MITRY MORY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	APPT 4
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 127LAC0004	Date d'émission du rapport :	27/06/2017
Le repérage a été réalisé le :	15/06/2017	Accompagnateur :	
Par :	Tristan BRUNOT	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :	CPDI 3541	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :	06/08/2015	Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 27/06/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Tristan BRUNOT



Rapport N° : 127LAC0004 15/06/2017

2/28

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	14
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	19
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	20
ATTESTATION(S).....	27
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	28

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Entrée		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche souple orange et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Sols	127LA0004P01	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine		Revêtement souple vert + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sols	127LA0004P02	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains		Colle beige en vrac + carrelage	Mur A	127LA0004P03	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	127LA0004P04	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	127LA0004P04	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	Mur C	127LA0004P05	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	Murs	127LA0004P05	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur D	127LA0004P06	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	127LA0004P07	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	127LA0004P04	ZSO	BON ETAT
Salle de bain		Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	Murs	127LA0004P05	ZSO	BON ETAT
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non	Murs	127LA0004P06	ZSO	BON ETAT

		séparable + carton non séparable				
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Murs	127LA0004P06	ZSO	BON ETAT
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Murs	127LA0004P06	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Murs	127LA0004P06	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	127LA0004P07	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	127LA0004P07	ZSO	BON ETAT
Salle de bain		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	127LA0004P07	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Colle beige en vrac + carrelage	Murs	127LA0004P03	ZSO	BON ETAT
Séjour		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche souple orange et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Sols	127LA0004P01	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine		Revêtement souple vert + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche	Sols	127LA0004P02	ZSO	BON ETAT

		souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable				
Salle de bains		Revêtement souple vert + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sols	127LA0004P02	ZSO	BON ETAT

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	NB DE PRLVT / TYPE	ELEMENTS A PRELEVER	ECHANTILLONAGE	NB DE PRLVTS MAX
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds		Enduit / Peinture	100%	5
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement des faïences		Faïence	100%	2
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols		Revêtement de sols	100%	2
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols		Plinthes	100%	2
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A		Ensemble des éléments		1

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 15/06/2017

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

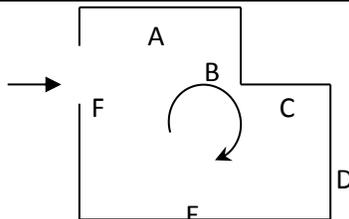

Description des travaux envisagés : Diagnostic total en vue de la réalisation de futurs travaux

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Salle de bains	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Entrée	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Séjour	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Salle de bains	BETON	Plaque de plâtre							
Cuisine	BETON								

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon n	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT

Rapport N° : 127LAC0004

15/06/2017

10/28

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Entrée		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche souple orange et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Sols	127LA0004P01	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine		Revêtement souple vert + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sols	127LA0004P02	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle de bains		Colle beige en vrac + carrelage	Mur A	127LA0004P03	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur C	127LA0004P04	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	127LA0004P04	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	Mur C	127LA0004P05	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	Murs	127LA0004P05	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur D	127LA0004P06	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	127LA0004P07	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	127LA0004P04	ZSO	BON ETAT
Salle de bain		Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	Murs	127LA0004P05	ZSO	BON ETAT
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Murs	127LA0004P06	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Murs	127LA0004P06	ZSO	BON ETAT
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Murs	127LA0004P06	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Murs	127LA0004P06	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	127LA0004P07	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	127LA0004P07	ZSO	BON ETAT
Salle de bain		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafonds	127LA0004P07	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Colle beige en vrac + carrelage	Murs	127LA0004P03	ZSO	BON ETAT

Séjour		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche souple orange et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Sols	127LA0004P01	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine		Revêtement souple vert + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sols	127LA0004P02	ZSO	BON ETAT
Salle de bains		Revêtement souple vert + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sols	127LA0004P02	ZSO	BON ETAT

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 127LA0004P01		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	127LAC0004 15/06/2017	Entrée
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche souple orange et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	15/06/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Sols	Amiante non détecté	
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 127LA0004P02		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	127LAC0004 15/06/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple vert + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	15/06/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Sols	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 127LA0004P03		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	127LAC0004 15/06/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle beige en vrac + carrelage	15/06/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur A	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 127LA0004P04		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	127LAC0004 15/06/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/06/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur C	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 127LA0004P05		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	127LAC0004 15/06/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	15/06/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur C	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 127LA0004P06		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	127LAC0004 15/06/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	15/06/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Mur D		Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 127LA0004P07		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	127LAC0004 15/06/2017	Entrée
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/06/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT
Plafonds		Amiante non détecté

EMPLACEMENT

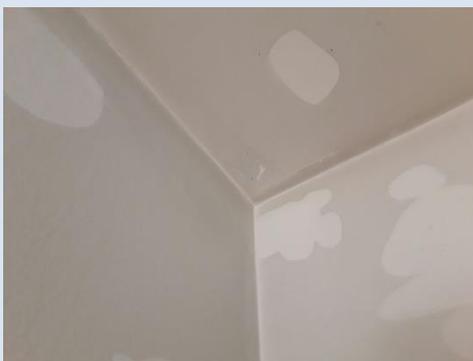

ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

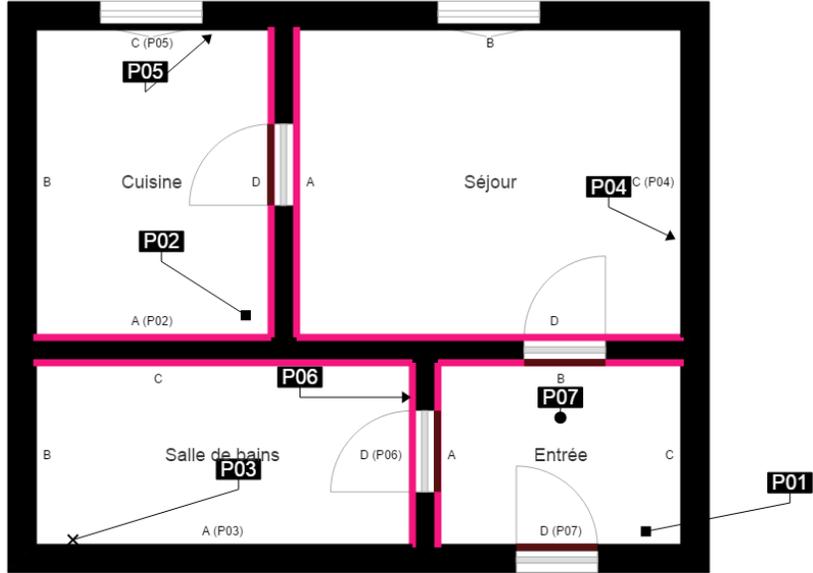

- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-38937 EN DATE DU 27/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-60424
Echantillon ITGA : IT071706-38937
Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Réf. Client :

Commande	127LAC0004
Dossier client	127LAC0004 - 75 RUE DE BOULOGNE APPT 4 77290 MITRY MORY
Echantillon	127LA0004P01 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Entrée Sols Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement bicouche souple orange et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + revêtement bicouche souple orange et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META le 27/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-38938 EN DATE DU 27/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-60424
 Echantillon ITGA : IT071706-38938
 Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Réf. Client :

Commande	127LAC0004
Dossier client	127LAC0004 - 75 RUE DE BOULOGNE APPT 4 77290 MITRY MORY
Echantillon	127LA0004P02 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Sols - Ensemble des pièces - Revêtement de sols / Cuisine Sols Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité / Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple vert + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable + revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 27/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-38939 EN DATE DU 27/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-60424
Echantillon ITGA : IT071706-38939
Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Réf. Client :

Commande	127LAC0004
Dossier client	127LAC0004 - 75 RUE DE BOULOGNE APPT 4 77290 MITRY MORY
Echantillon	127LA0004P03 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs - Ensemble des pièces - Faïence / Salle de bains Mur A Faïence
Description ITGA	Colle beige en vrac / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en vrac + carrelage	META le 27/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-38940 EN DATE DU 27/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-60424
 Echantillon ITGA : IT071706-38940
 Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Réf. Client :

Commande	127LAC0004
Dossier client	127LAC0004 - 75 RUE DE BOULOGNE APPT 4 77290 MITRY MORY
Echantillon	127LA0004P04 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces - Enduit Peinture / Séjour Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-38941 EN DATE DU 27/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-60424
Echantillon ITGA : IT071706-38941
Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Réf. Client :

Commande	127LAC0004
Dossier client	127LAC0004 - 75 RUE DE BOULOGNE APPT 4 77290 MITRY MORY
Echantillon	127LA0004P05 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces - Enduit Peinture / Cuisine Mur C Calicot
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture / Carton en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	META le 27/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-38942 EN DATE DU 27/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-60424
 Echantillon ITGA : IT071706-38942
 Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Réf. Client :

Commande	127LAC0004
Dossier client	127LAC0004 - 75 RUE DE BOULOGNE APPT 4 77290 MITRY MORY
Echantillon	127LA0004P06 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces - Enduit Peinture / Salle de bains Mur D Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META le 27/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071706-38943 EN DATE DU 27/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-60424
 Echantillon ITGA : IT071706-38943
 Reçu au laboratoire le : 20/06/2017

Réf. Client :

Commande	127LAC0004
Dossier client	127LAC0004 - 75 RUE DE BOULOGNE APPT 4 77290 MITRY MORY
Echantillon	127LA0004P07 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces - Enduit Peinture / Entrée Plafonds Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/06/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Dossier technique amiante
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5c Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX Cedex

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante	Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis Date d'effet : 06/08/2015 - Date d'expiration : 05/08/2020
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2005 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages et des diagnostics amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 03/12/2011. Arrêté du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPEDIFR11 rév 11