

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

9 AVENUE DE A. DE ST EXUPERY LGT 1

1

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	9 AVENUE DE A. DE ST EXUPERY LGT 1 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LBI0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Tristan BRUNOT	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	06/08/2015	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 22/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	27
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	33

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	13LBI0001P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	13LBI0001P009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LBI0001P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	13LBI0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	13LBI0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	13LBI0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	13LBI0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	13LBI0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	Sol	13LBI0001P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LBI0001P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LBI0001P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LBI0001P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LBI0001P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LBI0001P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LBI0001P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	13LBI0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur B	13LBI0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	13LBI0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit /	Enduit plâtreux	Mur D	13LBI0001P009	ZSO	BON	Amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
		Calicot	blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable				ETAT	déecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	13LBI0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur A	13LBI0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur C	13LBI0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	13LBI0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	13LBI0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	Mur D	13LBI0001P009	ZSO	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 28133 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone: 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5140 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR BLEIDE CYNTHIA			
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 2 Ensemble 1000 Escalier BI Étage 00 Logement 1 Module 13LS0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 9 AVENUE A, DE SAINT EXUPERY 77000 MELUN			
DÉLAI D'EXÉCUTION 4 JOURS		PÉRIODE DU 06-12-2017 AU 09-12-2017		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMNS	REPERAGE AVANT AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM74	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE T1 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE T1 A 50 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET SOLS ET MURS CONTACTER LE GARDIEN AU 06 31 02 90 42	8,00	48,00	384,00
TOTAL H.T.				389,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				77,80
TOTAL T.T.C.				466,80
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	466,80
AFFECTATION ANALYTIQUE		REPERENCES PATRIMOINE	REPERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	13 2 1000 BI 13LS10001	L 9000949		466,80
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 28133				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

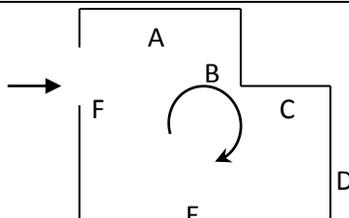

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Loggia			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture	METALLIQUE		
Séjour	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Sol souple	Peinture		PVC	
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Peinture		PVC	
Dégagement	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS		
Cuisine	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Peinture	BOIS	PVC	
WC	Plaque de plâtre				Carrelage	Peinture	BOIS		
Chambre 3	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	
Chambre 2	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre +	Plaque de plâtre		Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Salle de bains	Béton	isolant) Plaque de plâtre			Carrelage	Peinture	BOIS		
Loggia	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Peinture	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux	13LBI0001P010	Plafond	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable			ETAT	déecté (Chrysotile)	
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P010	Plafond	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P010	Plafond	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P009	Mur B	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante déecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac +	13LBI0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante déecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			carton en vrac non séparable + peinture non séparable				(Chrysotile)	
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P010	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 13LBI0001
Date d'édition : 22/12/2017

08/12/2017

13/35

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Carrelage	Colle grise + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LBI0001P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau compact gris + peintures multiples non séparable + carrelage	13LBI0001P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBI0001P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable +	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable					
Cuisine		Carrelage	Colle grise + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LBI0001P002	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	13LBI0001P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau compact gris + peintures multiples non	13LBI0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + carrelage					
Cuisine		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau compact gris + peintures multiples non séparable + carrelage	13LBI0001P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau compact gris + peintures multiples non séparable + carrelage	13LBI0001P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau compact gris + peintures multiples non séparable + carrelage	13LBI0001P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBI0001P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBI0001P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBI0001P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LBI0001P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non	13LBI0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
Cuisine		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non	13LBI0001P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable					
Chambre 3		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	13LBI0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux	13LBI0001P008	Mur A	BON	Amiante	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	blanc en vrac + peinture non séparable			ETAT	non détecté	
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LBI0001P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LBI0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBI0001 08/12/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante grise	08/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

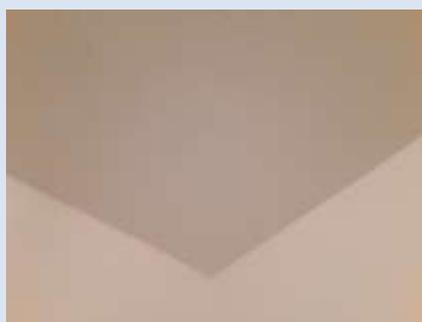

PRELEVEMENT : 13LBI0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBI0001 08/12/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	08/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBI0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBI0001 08/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle grise non séparable + matériau compact gris + peintures multiples non séparable + carrelage	08/12/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LBI0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBI0001 08/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	08/12/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LBI0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBI0001 08/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	08/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

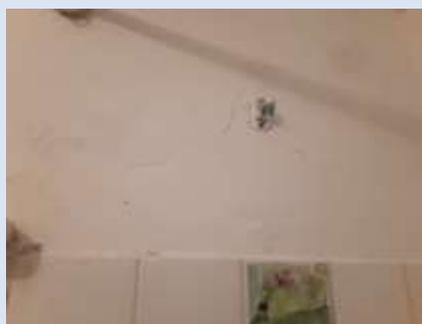

PRELEVEMENT : 13LBI0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LBI0001 08/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

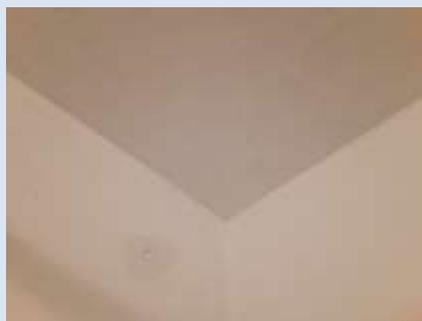

PRELEVEMENT : 13LBI0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBI0001 08/12/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	08/12/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBI0001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBI0001 08/12/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/12/2017	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBI0001P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBI0001 08/12/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	08/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBI0001P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBI0001 08/12/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en vrac non séparable + peinture non séparable	08/12/2017	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT





RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28680 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. « RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-125876
Échantillon ITGA : IT071712-28680
Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LB0000-01
Dossier client	13LB0000-01 - 25 AVENUE DE A. DE ST EXUPERY LOT L 77000 MELLUN
Echantillon	13LB0000/0003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine N°3 C.Platkas
Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris / Plâtres multiples / Carrelage

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Colle grise non séparables + matériau compact gris + plâtres multiples non séparables + carrelage	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées et contrôlées. Les données sont validées et contrôlées. Les données sont validées et contrôlées.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28681 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. « RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-125876
Échantillon ITGA : IT071712-28681
Réq. au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LB0000-01
Dossier client	13LB0000-01 - 25 AVENUE DE A. DE ST EXUPERY LOT L 77000 MELLUN
Echantillon	13LB0000/0004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains N°4 A Enjalbal
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtres multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtres multiples non séparables	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées et contrôlées. Les données sont validées et contrôlées. Les données sont validées et contrôlées.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28682 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT071712-28682
Échantillon ITGA : IT071712-28682
Reçu de laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LB0000-01
Dossier client	13LB0000-01 - 25 AVENUE DE A. DE ST EXUPERY LGT L 77000 MELLUN
Echantillon	13LB0000/ROOM / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mea C Enfilé Cokoa
Description ITGA	Enduit plâtreux beige en vrac / Plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de l'analyse
Enduit plâtreux beige en vrac + plâtreux non identifiable	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par l'expert agréé. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées et contrôlées. Les informations sont communiquées sous réserve de la confidentialité.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28683 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-ECO-COMPTE MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT071712-28683
Échantillon ITGA : IT071712-28683
Reçu de laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LB0000-01
Dossier client	13LB0000-01 - 25 AVENUE DE A. DE ST EXUPERY LGT L 77000 MELLUN
Echantillon	13LB0000/ROOM / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enfilé Mea
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de l'analyse
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non identifiable	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par l'expert agréé. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées et contrôlées. Les informations sont communiquées sous réserve de la confidentialité.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-26684 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
 AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. « RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-125876
 Fiche ITGA : IT071712-26684
 Répé au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LB0000-01
Dossier client	13LB0000-01 - 25 AVENUE DE A. DE ST EXUPERY LOT L 77000 MELLUN
Echantillon	13LB0000/0007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mar 8 Enduit Calcaie
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac (L / Carton (L) / Toile fibreuse blanche (L) / Peinture (L)

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	2

(Le nombre de la cellule contenant cette croix à été effacé pour éviter)

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos services, elle ne saurait être transférée à nos clients. Ce rapport est nul et sans effet si les données fournies ne sont pas exactes et complètes. Les données fournies sont celles de base. Les conclusions sont relatives aux données fournies et ne sont pas garanties.

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-26685 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
 AGENCE EHI-ECOMPT MATERIAUX EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. « RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-125876
 Fiche ITGA : IT071712-26685
 Répé au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LB0000-01
Dossier client	13LB0000-01 - 25 AVENUE DE A. DE ST EXUPERY LOT L 77000 MELLUN
Echantillon	13LB0000/0008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mar 8 Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac (L / Peinture (L)

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 20/12/2017	Absence non détecté	---	2

(Le nombre de la cellule contenant cette croix à été effacé pour éviter)

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos services, elle ne saurait être transférée à nos clients. Ce rapport est nul et sans effet si les données fournies ne sont pas exactes et complètes. Les données fournies sont celles de base. Les conclusions sont relatives aux données fournies et ne sont pas garanties.

Page 1/1


 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
 57500 SAINT-QUINCENNE (LUXEMBOURG)
 Tél : 02 99 25 41 42
 Fax : 02 99 25 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 17947
 Liste des sites et points d'échantillonnage sur www.cofrac.fr


RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28686 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants : l'analyseur qui est identifié par le numéro 8

Client :
 AGENCE EH-ECO-CONPTE MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT07171228686
 Échantillon ITGA : IT071712-28686
 Répé au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LB0000-01
Dossier client	13LB0000-01 - 25 AVENUE DE A. DE ST EXUPERY LOT L 77000 MELLUN
Echantillon	13LB0000/000 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - - - Départ Mar D Enduit - Colonne
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en vrac / Peinture

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Heu de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac / carton en vrac non séparables / peinture non séparables	META le 20/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysole	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai incombe entièrement aux clients et fournisseurs. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées et contrôlées de façon à être conformes aux exigences de la norme NF X 43-095.

08/12/2017

Page 1/1


 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
 57500 SAINT-QUINCENNE (LUXEMBOURG)
 Tél : 02 99 25 41 42
 Fax : 02 99 25 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 17947
 Liste des sites et points d'échantillonnage sur www.cofrac.fr


RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-28687 EN DATE DU 20/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les laboratoires suivants : l'analyseur qui est identifié par le numéro 8

Client :
 AGENCE EH-ECO-CONPTE MATERIAUX-EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversette
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT07171228687
 Échantillon ITGA : IT071712-28687
 Répé au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LB0000-01
Dossier client	13LB0000-01 - 25 AVENUE DE A. DE ST EXUPERY LOT L 77000 MELLUN
Echantillon	13LB0000/010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - - - Départ Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton en vrac / Peinture

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transversales Analytique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Heu de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac / carton en vrac non séparables / peinture non séparables	META le 20/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysole	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai incombe entièrement aux clients et fournisseurs. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées et contrôlées de façon à être conformes aux exigences de la norme NF X 43-095.

08/12/2017

Page 1/1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 13 30
35, Boulevard Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces lissées ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
- Dossier technique amiante
- Diagnostic amiante parties intérieures
- Présence de termites et autres insectes xylophages


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie

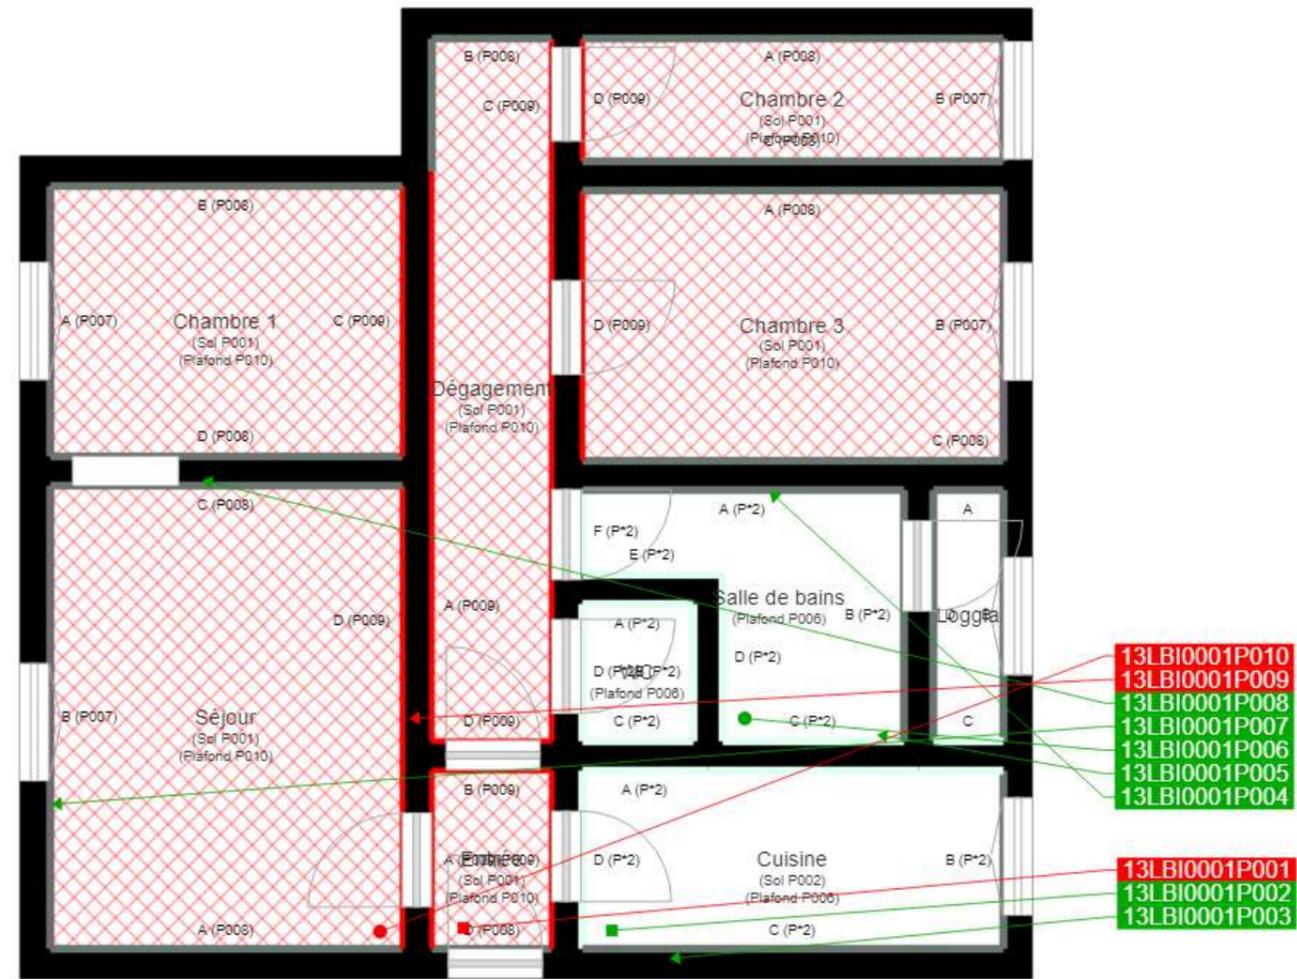

- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs Béton brut
- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés

