

# Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

## REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2412199125  
Rapport édité le : 23/12/2024

## DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - PYZIKIEWIEZ  
FRANCOIS  
77002 MELUN

## OPERATEUR DE REPERAGE



LAPOINTE sebastien  
Certification n° : CPDI7421  
Décernée par : ICERT

## PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
10 Avenue Charles Péguy  
77000 Melun

## LIEU D'INTERVENTION

6 Square de Lorient  
77000 Melun  
Bat. N/A; Etage 03; Porte 2

Lot numéro 13LDE0302,



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : LAPOINTE sebastien



## TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

## PROGRAMME DE REPERAGE

Révision	Date	Objet
Version initiale	12/12/2024	Établissement du Dossier Technique

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - PYZIKIEWIEZ FRANCOIS	10 AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

### OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
LAPOINTE sebastien	I.Cert	CPDI7421	08/10/2024	07/10/2031

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
 Axa	3912280604	01/01/2025

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
Institut technique des gaz et de l'air (ITGA)	1-5970	Parc d'affaires - Espace Performances - Bât K 35768 SAINT-GREGOIRE

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

## > SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	3
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	5
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	6
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	8
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	16
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	38
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	42

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**


### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT

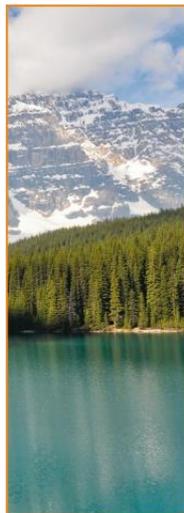

### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

### RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 6 Square de Lorient (13LDE0302)  
77000 Melun

Numéro de mission : MA2412199125

Références cadastrales :

Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 12/12/2024

Numéro de lot : Bat. N/A; Etage 03; Porte 2, Lot numéro 13LDE0302

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations :

Néant

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

#### Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

3ème étage Porte 2 : Entrée, Séjour, Chambre 1, Placard, Chambre 2, WC, Salle de bains, Debarras, Cuisine, Placard 2, Dégagement

#### Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
3ème étage Porte 2	Entrée	Cloison
	Séjour	Cloison
	Chambre 1	Cloison
	Placard	Cloison
	Chambre 2	Cloison
	WC	Cloison
	Salle de bains	Cloison
	Cuisine	Cloison
	Placard 2	Cloison
	Dégagement	Cloison
	Entrée	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	Chambre 1	Mur de refend
	Placard	Mur de refend
	Chambre 2	Mur de refend
	WC	Mur de refend
	Salle de bains	Mur de refend
	Debarras	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Dégagement	Mur de refend
	Séjour	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 1	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 2	Mur donnant sur extérieur
	Debarras	Mur donnant sur extérieur
	Cuisine	Mur donnant sur extérieur
	Cuisine	Faïence Mur BCD
	Salle de bains	Faïence Mur CD
	Entrée	Boiserie (porte et plinthe)
	Séjour	Boiserie (porte et plinthe)
	Chambre 1	Boiserie (porte et plinthe)
	Placard	Boiserie (porte et plinthe)
	Chambre 2	Boiserie (porte et plinthe)
	WC	Boiserie (porte et plinthe)
	Salle de bains	Boiserie (porte et plinthe)
	Debarras	Boiserie (porte et plinthe)
	Cuisine	Boiserie (porte et plinthe)
	Placard 2	Boiserie (porte et plinthe)
	Dégagement	Boiserie (porte et plinthe)
	Séjour	Sol
	Salle de bains	Sol
	Cuisine	Sol
	WC	Sol
Chambre 1	Sol	
Entrée	Sol	
Dégagement	Sol	
Debarras	Sol	
Entrée	Plafond	
Séjour	Plafond	
Chambre 1	Plafond	
Placard	Plafond	
Chambre 2	Plafond	
WC	Plafond	

Niveau	Pièce	Zone
	Salle de bains	Plafond
	Debarras	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Placard 2	Plafond
	Dégagement	Plafond

**Descriptif des travaux :**

- Travaux de remplacement des sols du logement
- Travaux de remplacement des faïences du logement
- Travaux de réfection des peintures, des tapisseries (plafonds, parois verticales et boiseries)
- Travaux de remplacement des évier, WC, lavabo, baignoire ou douche
- Travaux de remplacement ou de réparation des portes intérieures  
(Hors Balcon, menuiseries extérieures et porte d'entrée)

**Important:**

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

**Liste des pièces non visitées**

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

## 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone \_impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.


**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités**

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO007	3ème étage Porte 2	Séjour	Sol	<b>Analyse : P010</b> - Phase 1 [Met] Dalle dure cassante grise (Présence d'amiante) - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire + ragréage gris (Présence d'amiante) - Phase 3 [Met] Dalle dure cassante noire (Présence d'amiante)	28,75
ZPSO008	3ème étage Porte 2	Salle de bains; Cuisine	Sol	<b>Analyse : P011</b> - Phase 1 [Met] Colle grise (Absence d'amiante) - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire (Présence d'amiante)	15M <sup>2</sup>
ZPSO011	3ème étage Porte 2	Entrée; Dégagement	Sol	<b>Analyse : P014</b> - Phase 1 [Met] Dalle dure cassante grise (Présence d'amiante) - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable (Présence d'amiante)	9M <sup>2</sup>


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2412199125
Opération	LAPOINTE sebastien
Site	6 Square de Lorient (13LDE0302)
	77000 Melun
Date de réalisation	23/12/2024
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Élément non visité

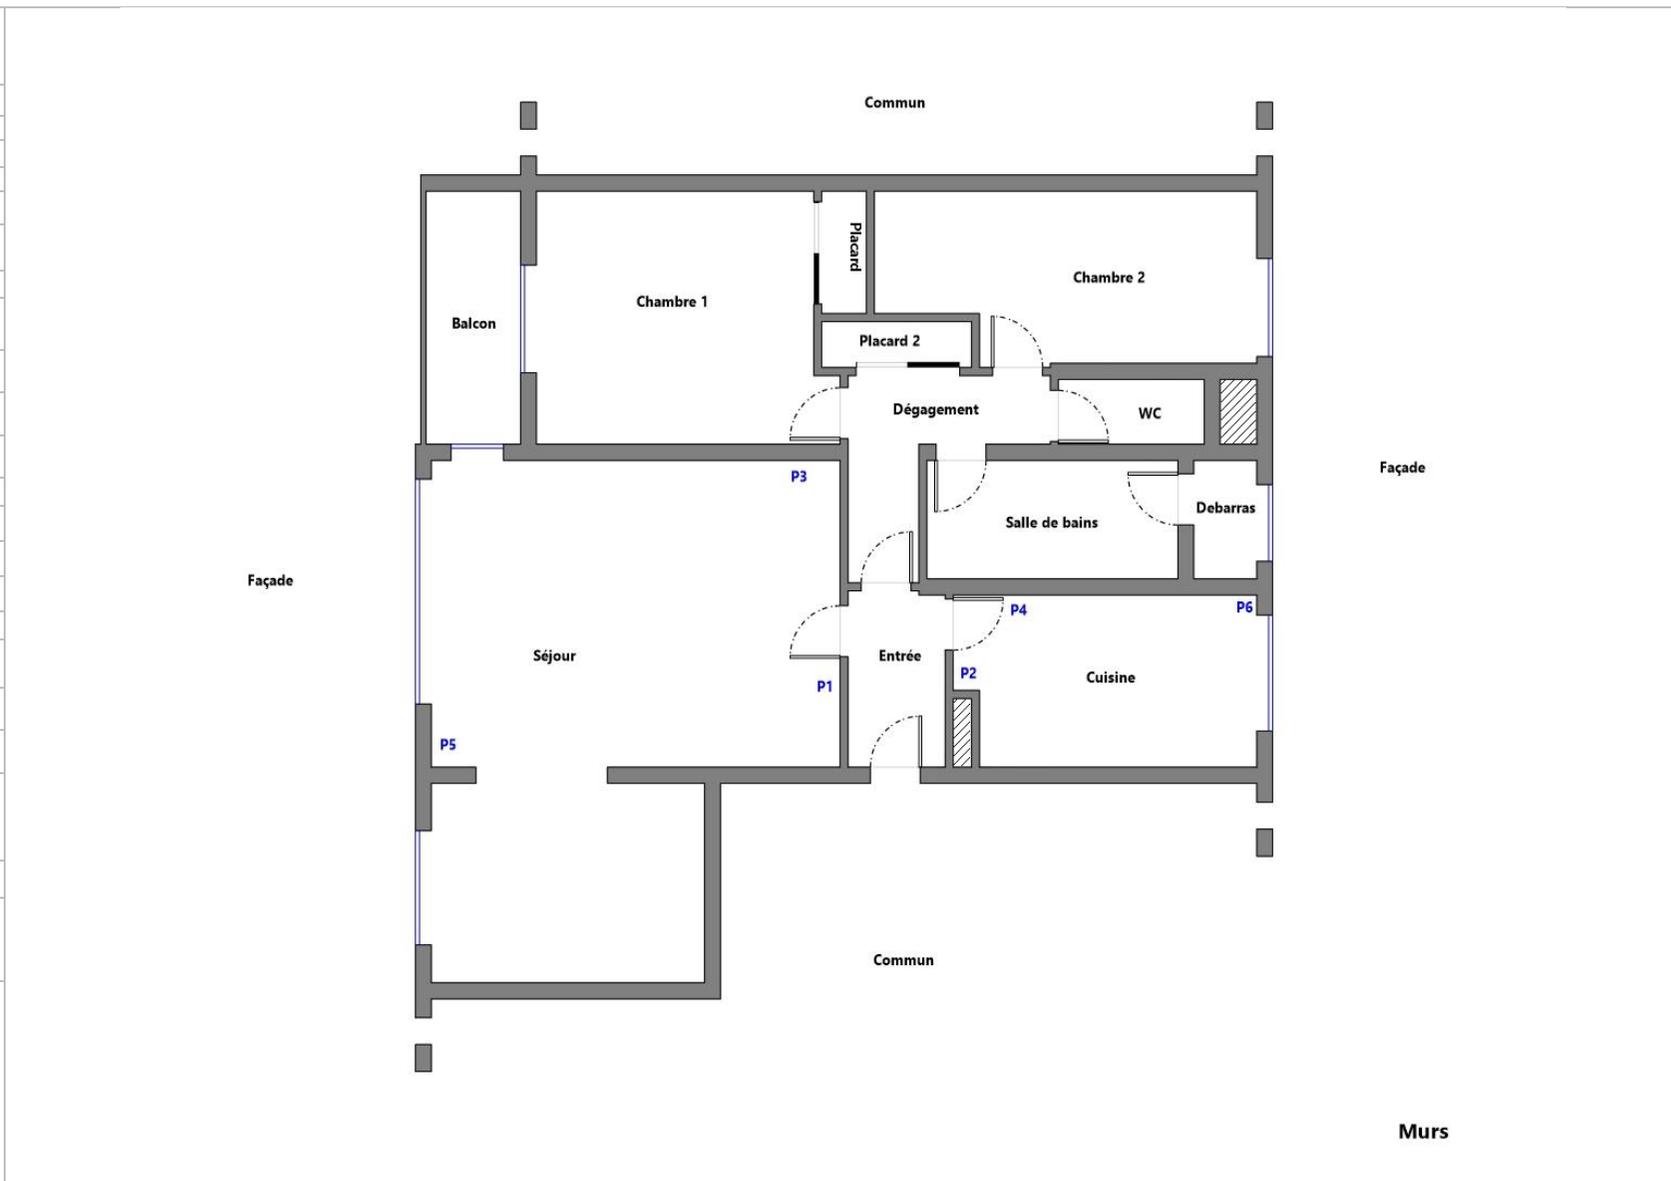


	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2412199125
Opération	LAPOINTE sebastien
Site	6 Square de Lorient (13LDE0302)
	77000 Melun
Date de réalisation	23/12/2024
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Élément non visité

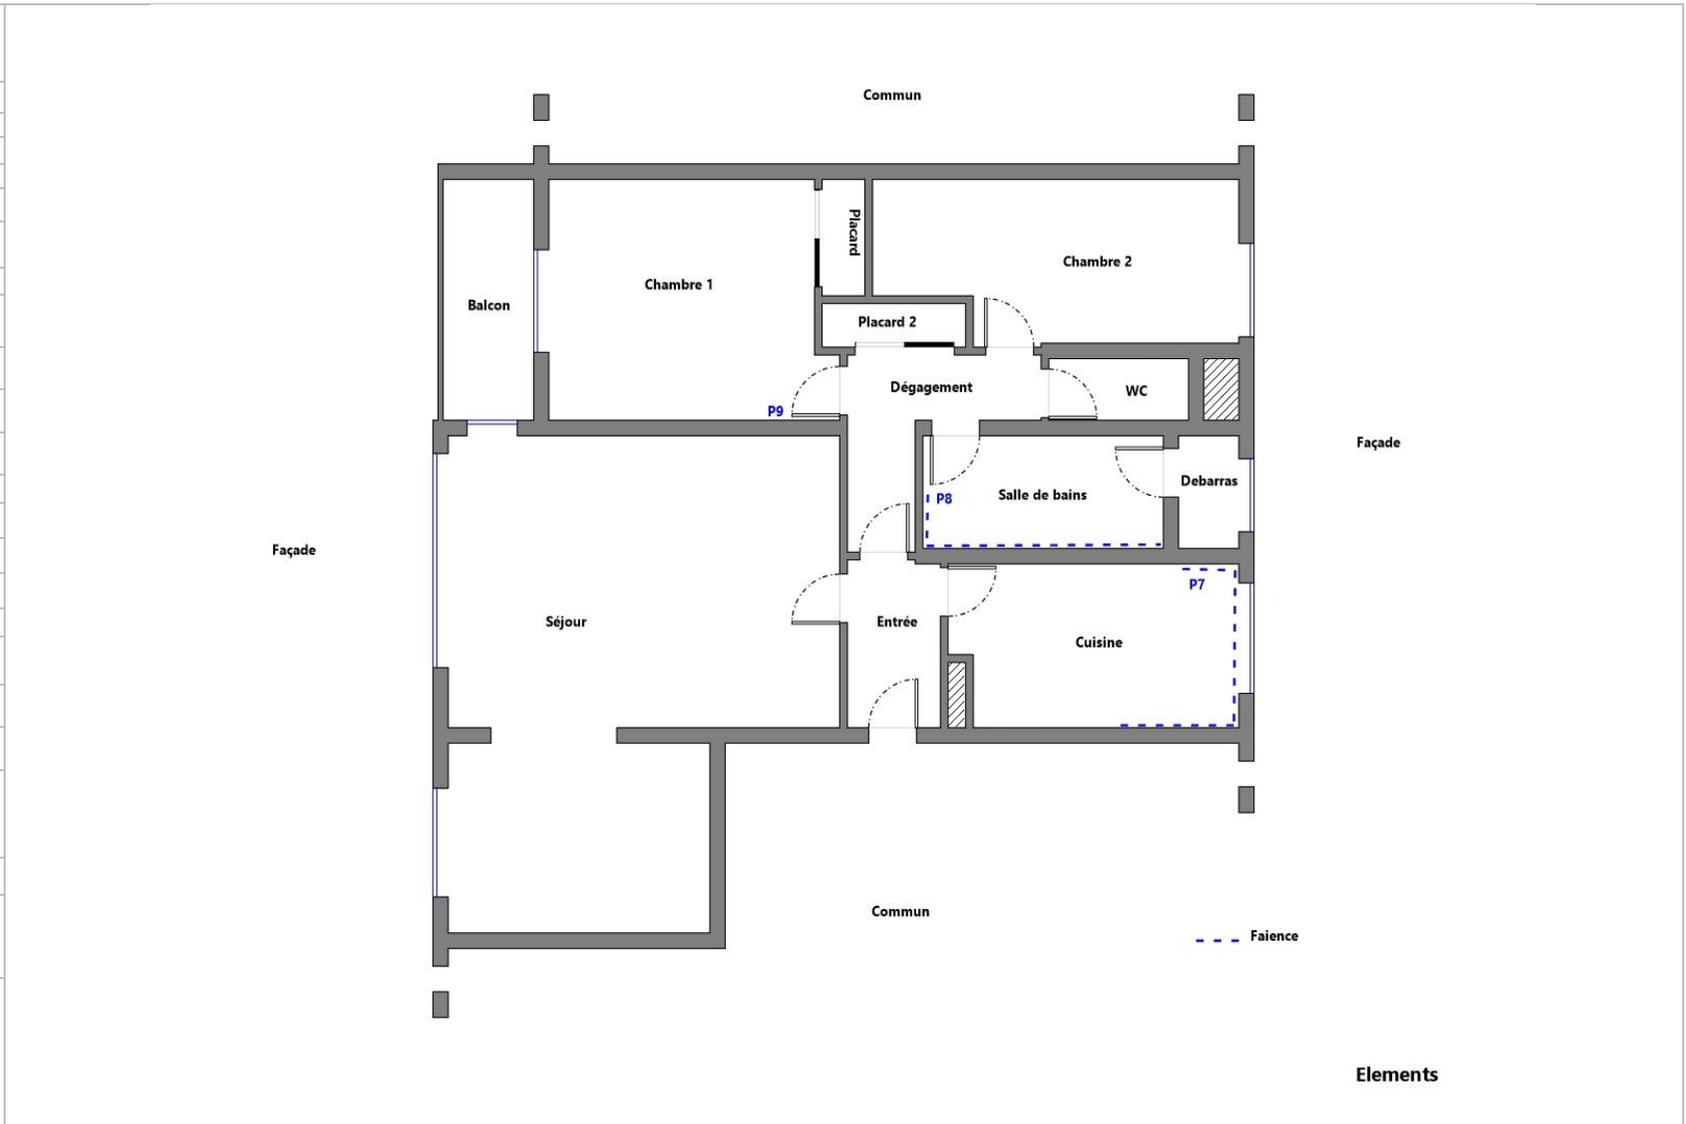

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2412199125
Opération	LAPOINTE sebastien
Site	6 Square de Lorient (13LDE0302)
	77000 Melun
Date de réalisation	23/12/2024
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Élément non visité

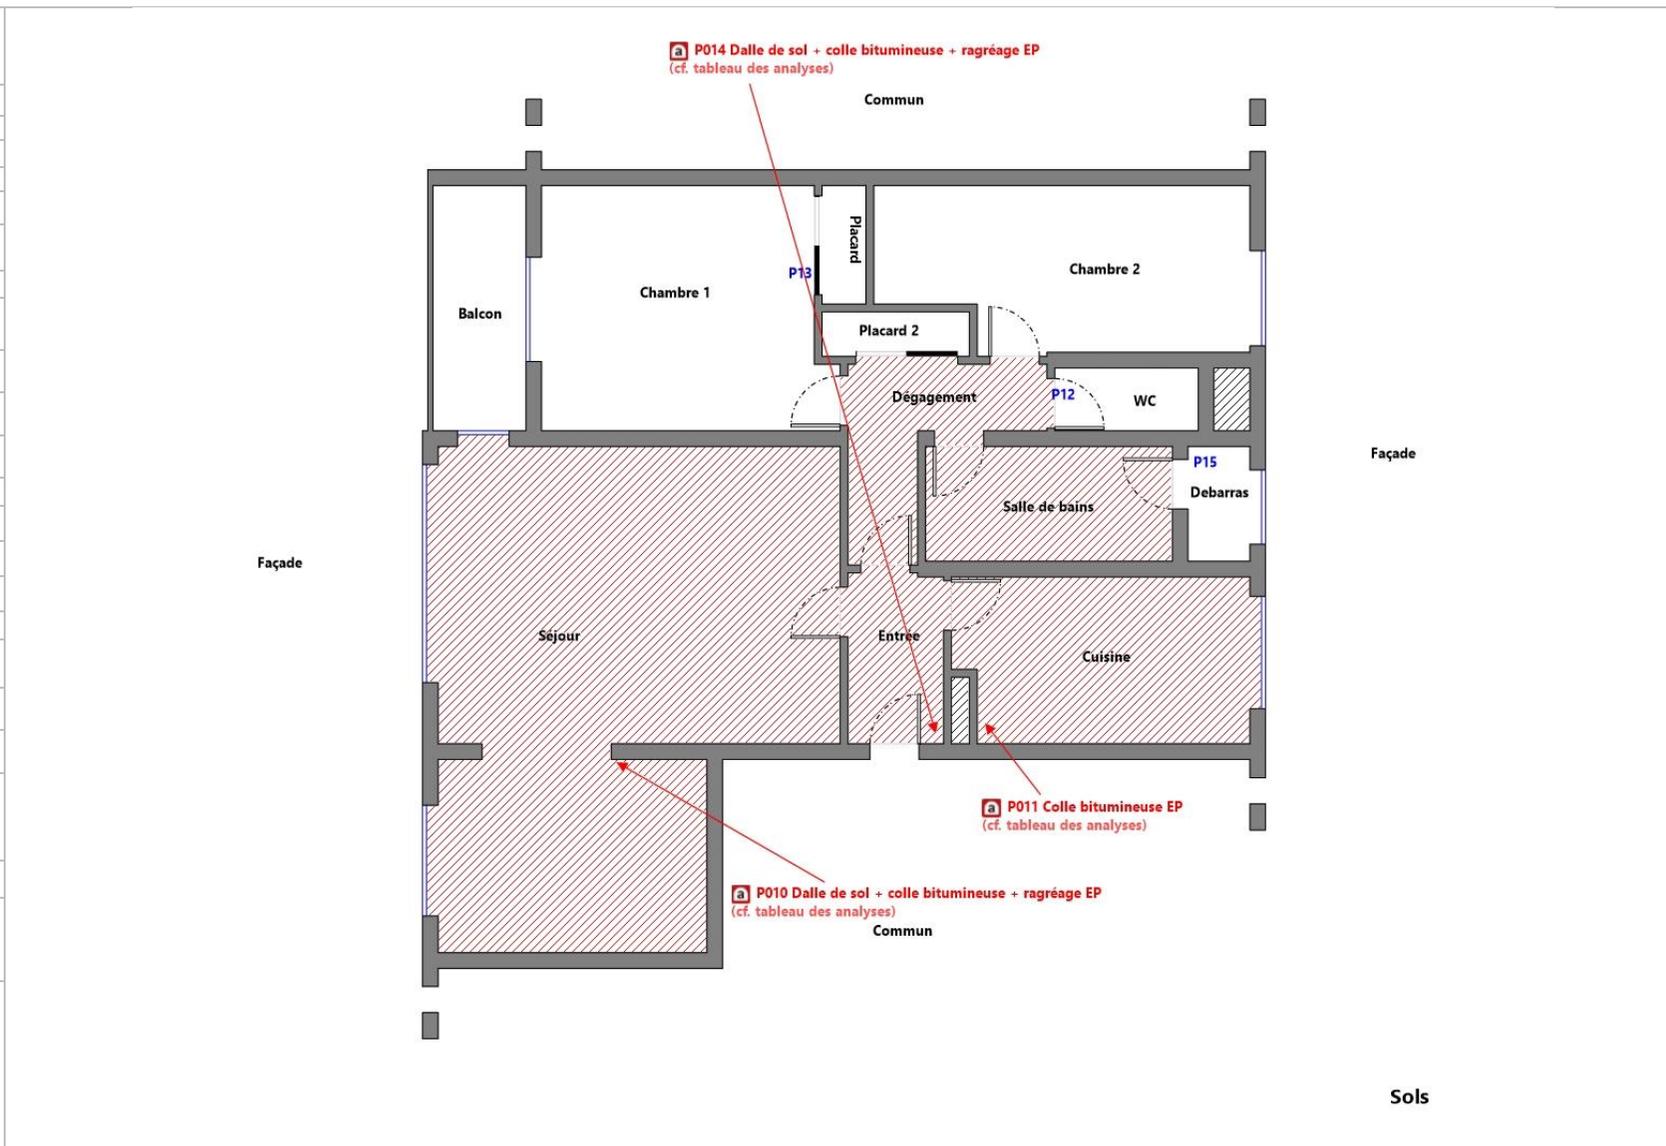

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2412199125
Opération	LAPOINTE sebastien
Site	6 Square de Lorient (13LDE0302)
	77000 Melun
Date de réalisation	23/12/2024
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Élément non visité

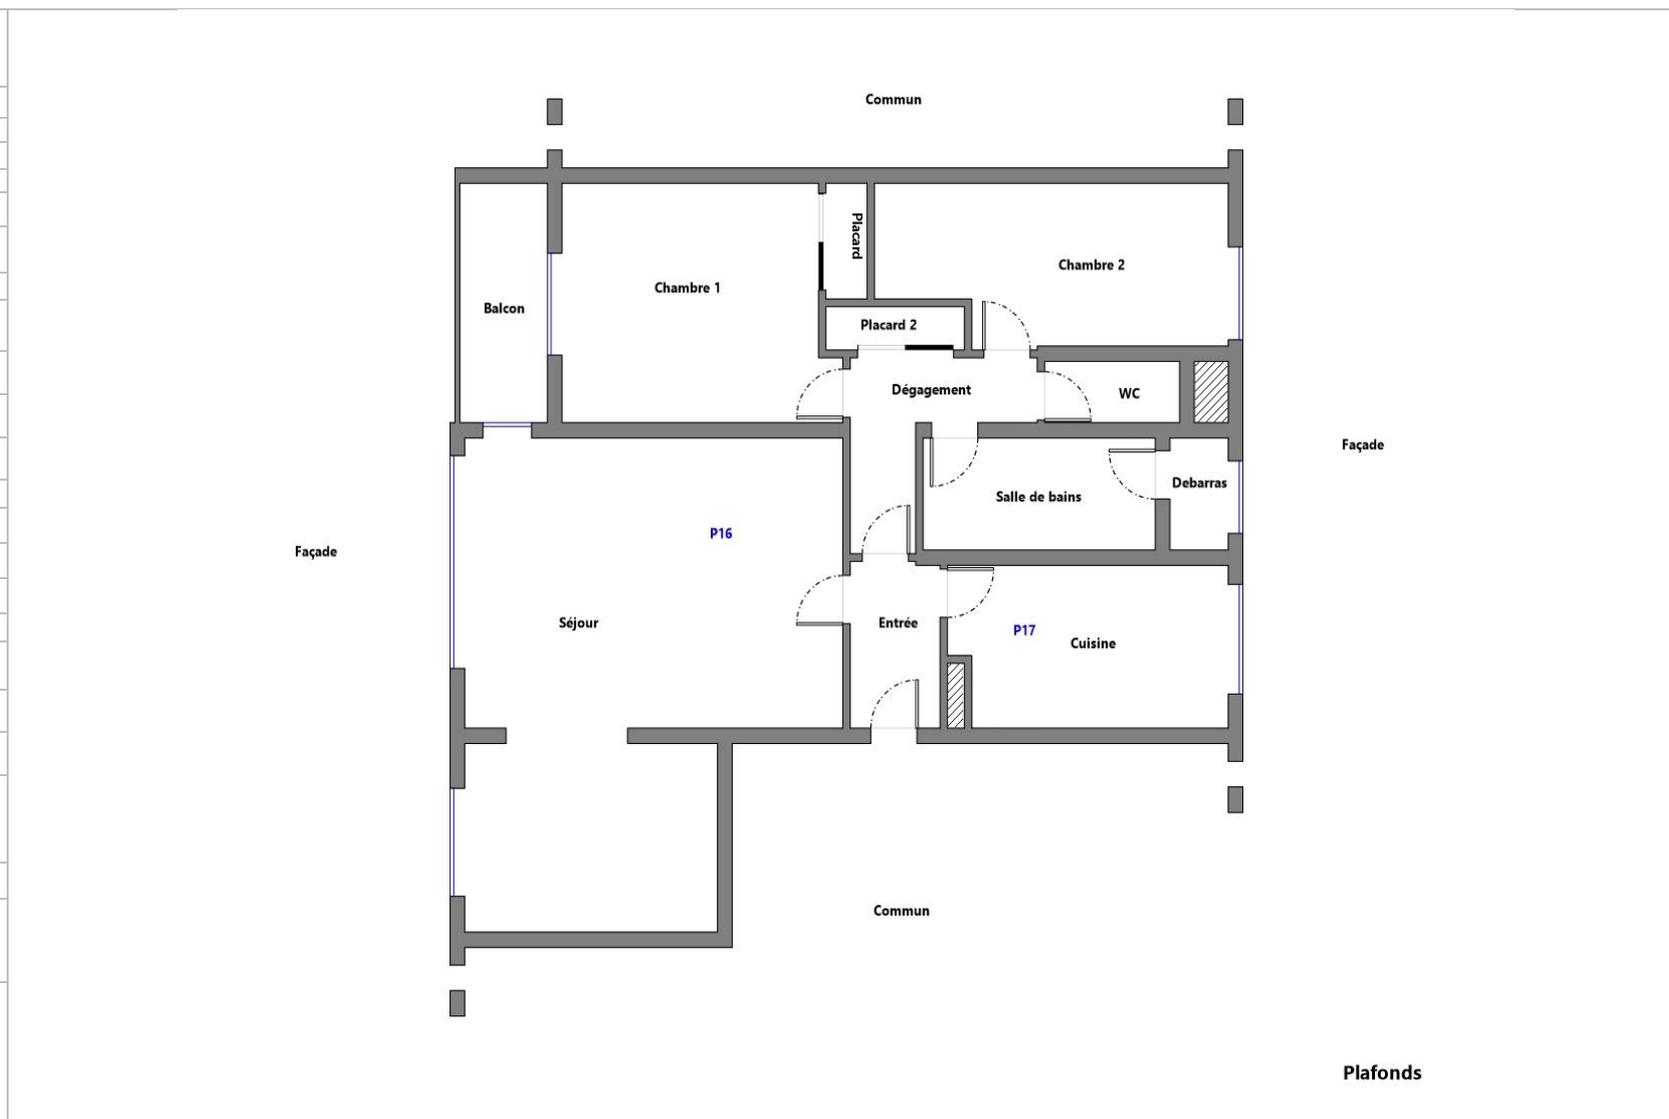

**Tableau des analyses effectuées:**

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Papiers peints en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Phase 1 [Met] Colle grise + peinture Absence d'amiante - Phase 2 [Met] Joint cassant blanc Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Colle de faïence	- [Met] Peinture non séparable + colle beige : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- [Met] Peintures multiples en vrac non séparable + bois sous forme de fibres non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 [Met] Dalle dure cassante grise Présence d'amiante - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire + ragréage gris Présence d'amiante - Phase 3 [Met] Dalle dure cassante noire Présence d'amiante	Présence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	- Phase 1 [Met] Colle grise Absence d'amiante - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire Présence d'amiante	Présence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	- [Met] Colle grise non séparable + ragréage gris non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Moquette	- [Met] Moquette grise + colle polymère jaune non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 [Met] Dalle dure cassante grise Présence d'amiante - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable Présence d'amiante	Présence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage	- Phase 1 [Met] Revêtement bicouche souple beige et rouge Absence d'amiante - Phase 2 [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
  - Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



### Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Remarques :

Absence de plaque antivibratile sous Evier et sous Baignoire

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

**Sans objet**

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

**Sans objet**

### 3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché							
Niveau : 3ème étage Porte 2							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2412199125/P001, réf. labo.: IT152412-4956 MA2412199125/P002, réf. labo.: IT152412-4957 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002

Séjour	Discontinue	2	Cloison	Oui 3ème étage Porte 2 - Séjour : Cloison	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO001  <b>Echantillon:</b>          MA2412199125/P001, réf. labo.: IT152412-4956          MA2412199125/P002, réf. labo.: IT152412-4957  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P001  <b>Partie analysée par le laboratoire:</b>          - [Met] Papiers peints non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable :          Absence d'amiante</p>	
Chambre 1	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO001  <b>Echantillon:</b>          MA2412199125/P001, réf. labo.: IT152412-4956          MA2412199125/P002, réf. labo.: IT152412-4957  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Placard	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO001  <b>Echantillon:</b>          MA2412199125/P001, réf. labo.: IT152412-4956          MA2412199125/P002, réf. labo.: IT152412-4957  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002

Chambre 2	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P001, réf. labo.: IT152412-4956          MA2412199125/P002, réf. labo.: IT152412-4957  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
WC	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P001, réf. labo.: IT152412-4956          MA2412199125/P002, réf. labo.: IT152412-4957  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Salle de bains	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P001, réf. labo.: IT152412-4956          MA2412199125/P002, réf. labo.: IT152412-4957  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002

Cuisine	Discontinue	8	Cloison	Oui 3ème étage Porte 2 - Cuisine : Cloison	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO001  <b>Echantillon:</b>          MA2412199125/P001, réf. labo.: IT152412-4956          MA2412199125/P002, réf. labo.: IT152412-4957  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P002  <b>Partie analysée par le laboratoire:</b>          - [Met] Papiers peints en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable          : Absence d'amiante</p>	
Placard 2	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO001  <b>Echantillon:</b>          MA2412199125/P001, réf. labo.: IT152412-4956          MA2412199125/P002, réf. labo.: IT152412-4957  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002
Dégagement	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO001  <b>Echantillon:</b>          MA2412199125/P001, réf. labo.: IT152412-4956          MA2412199125/P002, réf. labo.: IT152412-4957  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P001, P002</p>	Idem photo : P001; P002

**ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : 3ème étage Porte 2**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2412199125/P003, réf. labo.: IT152412-4958 MA2412199125/P004, réf. labo.: IT152412-4959 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P003; P004
Séjour	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 3ème étage Porte 2 - Séjour : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2412199125/P003, réf. labo.: IT152412-4958 MA2412199125/P004, réf. labo.: IT152412-4959 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable : Absence d'amiante	

Chambre 1	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P003, réf. labo.: IT152412-4958          MA2412199125/P004, réf. labo.: IT152412-4959</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Placard	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P003, réf. labo.: IT152412-4958          MA2412199125/P004, réf. labo.: IT152412-4959</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Chambre 2	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P003, réf. labo.: IT152412-4958          MA2412199125/P004, réf. labo.: IT152412-4959</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004

WC	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P003, réf. labo.: IT152412-4958          MA2412199125/P004, réf. labo.: IT152412-4959</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Salle de bains	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P003, réf. labo.: IT152412-4958          MA2412199125/P004, réf. labo.: IT152412-4959</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004
Debarras	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P003, réf. labo.: IT152412-4958          MA2412199125/P004, réf. labo.: IT152412-4959</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004

Cuisine	Discontinue	9	Mur de refend	Oui 3ème étage Porte 2 - Cuisine : Mur de refend	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO002</p> <p><b>Echantillon:</b>          MA2412199125/P003, réf. labo.: IT152412-4958          MA2412199125/P004, réf. labo.: IT152412-4959</p> <p><b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b> P004</p> <p><b>Partie analysée par le laboratoire:</b> - [Met] Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante</p>	
Dégagement	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO002</p> <p><b>Echantillon:</b>          MA2412199125/P003, réf. labo.: IT152412-4958          MA2412199125/P004, réf. labo.: IT152412-4959</p> <p><b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><b>Composant de la construction:</b> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b> P003, P004</p>	Idem photo : P003; P004

**ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : 3ème étage Porte 2**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Séjour	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage Porte 2 - Séjour : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2412199125/P005, réf. labo.: IT152412-4960 MA2412199125/P006, réf. labo.: IT152412-4961 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable : Absence d'amiante	
Chambre 1	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2412199125/P005, réf. labo.: IT152412-4960 MA2412199125/P006, réf. labo.: IT152412-4961 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P005; P006

Chambre 2	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P005, réf. labo.: IT152412-4960          MA2412199125/P006, réf. labo.: IT152412-4961  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Debarras	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P005, réf. labo.: IT152412-4960          MA2412199125/P006, réf. labo.: IT152412-4961  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P005, P006</p>	Idem photo : P005; P006
Cuisine	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage Porte 2 - Cuisine : Mur donnant sur extérieur	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P005, réf. labo.: IT152412-4960          MA2412199125/P006, réf. labo.: IT152412-4961  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P006  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>          - [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux beige en vrac non séparable :          Absence d'amiante</p>	

**ZPSO004 : Colle de faïence**

**Niveau : 3ème étage Porte 2**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine	Unique	1	Faïence Mur BCD	Oui 3ème étage Porte 2 - Cuisine : Mur B	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4962 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 [Met] Colle grise + peinture Absence d'amiante - Phase 2 [Met] Joint cassant blanc Absence d'amiante	

**ZPSO005 : Colle de faïence**

**Niveau : 3ème étage Porte 2**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de bains	Unique	1	Faïence Mur CD	Oui 3ème étage Porte 2 - Salle de bains : Mur D	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4963 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Peinture non séparable + colle beige : Absence d'amiante	

**ZPSO006 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)**

**Niveau : 3ème étage Porte 2**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	Discontinue	1	Boiserie (porte et plinthe)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4964 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Séjour	Discontinue	2	Boiserie (porte et plinthe)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4964 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Chambre 1	Discontinue	3	Boiserie (porte et plinthe)	Oui 3ème étage Porte 2 - Chambre 1 : Boiserie (porte et plinthe)	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P009 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4964 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Peintures multiples en vrac non séparable + bois sous forme de fibres non séparable : Absence d'amiante	

Placard	Discontinue	4	Boiserie (porte et plinthe)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4964  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Chambre 2	Discontinue	5	Boiserie (porte et plinthe)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4964  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
WC	Discontinue	6	Boiserie (porte et plinthe)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4964  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Salle de bains	Discontinue	7	Boiserie (porte et plinthe)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4964  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009

Debarras	Discontinue	8	Boiserie (porte et plinthe)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4964  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Cuisine	Discontinue	9	Boiserie (porte et plinthe)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4964  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Placard 2	Discontinue	10	Boiserie (porte et plinthe)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4964  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009
Dégagement	Discontinue	11	Boiserie (porte et plinthe)	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4964  <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<u>Analyse:</u> P009	Idem photo : P009

#### 4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO013 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché							
Niveau : 3ème étage Porte 2							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Echantillon:</u>            MA2412199125/P016, réf. labo.: IT152412-4971            MA2412199125/P017, réf. labo.: IT152412-4972  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017
Séjour	Discontinue	2	Plafond	Oui 3ème étage Porte 2 - Séjour : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Echantillon:</u>            MA2412199125/P016, réf. labo.: IT152412-4971            MA2412199125/P017, réf. labo.: IT152412-4972  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P016  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable : Absence d'amiante</p>	
Chambre 1	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Echantillon:</u>            MA2412199125/P016, réf. labo.: IT152412-4971            MA2412199125/P017, réf. labo.: IT152412-4972  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017

Placard	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P016, réf. labo.: IT152412-4971          MA2412199125/P017, réf. labo.: IT152412-4972  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017
Chambre 2	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P016, réf. labo.: IT152412-4971          MA2412199125/P017, réf. labo.: IT152412-4972  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017
WC	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P016, réf. labo.: IT152412-4971          MA2412199125/P017, réf. labo.: IT152412-4972  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017

Salle de bains	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P016, réf. labo.: IT152412-4971          MA2412199125/P017, réf. labo.: IT152412-4972  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017
Debarras	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P016, réf. labo.: IT152412-4971          MA2412199125/P017, réf. labo.: IT152412-4972  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017
Cuisine	Discontinue	9	Plafond	Oui 3ème étage Porte 2 - Cuisine : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Echantillon:</u>          MA2412199125/P016, réf. labo.: IT152412-4971          MA2412199125/P017, réf. labo.: IT152412-4972  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P017  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>          - [Met] Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable :          Absence d'amiante</p>	

Placard 2	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2412199125/P016, réf. labo.: IT152412-4971 MA2412199125/P017, réf. labo.: IT152412-4972 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P017	Idem photo : P016; P017
Dégagement	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2412199125/P016, réf. labo.: IT152412-4971 MA2412199125/P017, réf. labo.: IT152412-4972 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P017	Idem photo : P016; P017

## 5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO007 : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage							
Niveau : 3ème étage Porte 2							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Séjour	Unique	1	Sol	Oui 3ème étage Porte 2 - Séjour : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P010 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4965 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 [Met] Dalle dure cassante grise Présence d'amiante - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire + ragréage gris Présence d'amiante - Phase 3 [Met] Dalle dure cassante noire Présence d'amiante	

**ZPSO008 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage**

**Niveau : 3ème étage Porte 2**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de bains	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4966 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Cuisine	Discontinue	2	Sol	Oui 3ème étage Porte 2 - Cuisine : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4966 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 [Met] Colle grise Absence d'amiante - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire Présence d'amiante	

**ZPSO009 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage**

**Niveau : 3ème étage Porte 2**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC	Unique	1	Sol	Oui 3ème étage Porte 2 - WC : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4967 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Colle grise non séparable + ragréage gris non séparable : Absence d'amiante	

**ZPSO010 : Moquette**

**Niveau : 3ème étage Porte 2**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Chambre 1	Unique	1	Sol	Oui 3ème étage Porte 2 - Chambre 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4968 <u>Description:</u> Moquette <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Moquette <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - [Met] Moquette grise + colle polymère jaune non séparable : Absence d'amiante	

**ZPSO011 : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage**

**Niveau : 3ème étage Porte 2**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	Continue	1	Sol	Oui 3ème étage Porte 2 - Entrée : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4969 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 [Met] Dalle dure cassante grise Présence d'amiante - Phase 2 [Molp] Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable Présence d'amiante	
Dégagement	Continue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4969 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014	Idem photo : P014

**ZPSO012 : Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage**

**Niveau : 3ème étage Porte 2**

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Debarras	Unique	1	Sol	Oui 3ème étage Porte 2 - Debarras : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> MA2412199125/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> IT152412-4970 <u>Description:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 [Met] Revêtement bicouche souple beige et rouge Absence d'amiante - Phase 2 [Met] Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable Absence d'amiante	

**6 - Conduits et accessoires intérieurs**

**Sans objet**

**7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques**

**Sans objet**

**8 - Équipements divers et accessoires**

**Sans objet**

**9 - Fondations et soubassements**

**Sans objet**

**10 - Aménagements, voiries et réseaux divers**

**Sans objet**

**11 - Composants Hors norme**

**Sans objet**

Légende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

**OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019**

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 7. RAPPORTS D'ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix  
 35000 RENNES  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible  
 sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-27243 EN DATE DU 19/12/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
 Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADX GROUPE PARC ST FLORE 53200 CHATEAU-GONTIER	Réf. Commande ITGA : IT1424-27243 Réf. Commande Client : MA2412199125_2024_12_13_1835_5313
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/12/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
 ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
1	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P001 - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 3eme etage Porte 2 - Séjour	IT152412-4956 : Papiers peints / Enduit plâtreux blanc en vrac	Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyse : E.J.L (3)
2	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P002 - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 3eme etage Porte 2 - Cuisine	IT152412-4957 : Papiers peints en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	Papiers peints en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyse : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-27243 EN DATE DU 19/12/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
3	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P003 - Couche1: Peinture décorative (paillottes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 3eme etage Porte 2 - Séjour	IT152412-4958 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
4	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P004 - Couche1: Peinture décorative (paillottes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 3eme etage Porte 2 - Cuisine	IT152412-4959 : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWL (3)
5	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P005 - Couche1: Peinture décorative (paillottes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 3eme etage Porte 2 - Séjour	IT152412-4960 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
6	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P006 - Couche1: Peinture décorative (paillottes, ) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 3eme etage Porte 2 - Cuisine	IT152412-4961 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWL (3)
7	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P007 - Colle de faïence - 3eme etage Porte 2 - Cuisine	IT152412-4962 : Carrelage / Colle grise / Peinture / Joint cassant blanc	Colle grise + Peinture	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWL
8	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P007 - Colle de faïence - 3eme etage Porte 2 - Cuisine	IT152412-4962 : Carrelage / Colle grise / Peinture / Joint cassant blanc	Joint cassant blanc	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWL
9	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P008 - Colle de faïence - 3eme etage Porte 2 - Salle de bains	IT152412-4963 : Peinture / Carrelage / Colle beige	Peinture non séparable + Colle beige	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-27243 EN DATE DU 19/12/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
10 MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P009 - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes, ) - 3ème étage Porte 2 - Chambre 1	IT152412-4964 : Peintures multiples en vrac / Bois sous forme de fibres	Peintures multiples en vrac non séparable + Bois sous forme de fibres non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
11 MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P010 - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragraage - 3ème étage Porte 2 - Sejour	IT152412-4965 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragraage gris / Dalle dure cassante noire	Dalle dure cassante grise	META (B) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BJL
12 MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P010 - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragraage - 3ème étage Porte 2 - Sejour	IT152412-4965 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragraage gris / Dalle dure cassante noire	Colle bitumineuse noire + Ragraage gris	MOLP le 18/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WEF
13 MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P010 - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragraage - 3ème étage Porte 2 - Sejour	IT152412-4965 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragraage gris / Dalle dure cassante noire	Dalle dure cassante noire	META (B) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : BJL / FDG
14 MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P011 - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragraage - 3ème étage Porte 2 - Cuisine	IT152412-4966 : Carrelage / Colle grise / Colle bitumineuse noire	Colle grise	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL
15 MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P011 - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragraage - 3ème étage Porte 2 - Cuisine	IT152412-4966 : Carrelage / Colle grise / Colle bitumineuse noire	Colle bitumineuse noire	MOLP le 18/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WEF
16 MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P012 - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragraage - 3ème étage Porte 2 - WC	IT152412-4967 : Carrelage / Colle grise / Ragraage gris	Colle grise non séparable + Ragraage gris non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T1424-27243 EN DATE DU 19/12/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
17	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P013 - Moquette - 3ème étage Porte 2 - Chambre 1	IT152412-4968 : Moquette grise / Colle polymère jaune	Moquette grise + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
18	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P014 - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragraage - 3ème étage Porte 2 - Entree	IT152412-4969 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragraage gris	Dalle dure cassante grise	META (B) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BJL
19	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P014 - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragraage - 3ème étage Porte 2 - Entree	IT152412-4969 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragraage gris	Colle bitumineuse noire non séparable + Ragraage gris non séparable	MOLP le 18/12/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WEF (4)
20	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P015 - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragraage - 3ème étage Porte 2 - Debarras	IT152412-4970 : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragraage gris	Revêtement bicouche souple beige et rouge	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL
21	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P015 - Couche1: Colle non bitumineuse + Couche2: Ragraage - 3ème étage Porte 2 - Debarras	IT152412-4970 : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Ragraage gris	Colle polymère jaune non séparable + Ragraage gris non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (4)
22	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P016 - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 3ème étage Porte 2 - Séjour	IT152412-4971 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BJL (3)
23	MA2412199125 - 6 Square de Lorient 77000 Melun / P017 - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 3ème étage Porte 2 - Cuisine	IT152412-4972 : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 19/12/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-27243 EN DATE DU 19/12/2024**

**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
--	--	-------------------	---	---------------------------------	-------------------------

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
 (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).  
 (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
 (4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Romain TOUIN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrit du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/5

**8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION**



Votre interlocuteur  
**CBT CNA**  
**178 BOULEVARD PEREIRE**  
**75017 PARIS**  
Portefeuille : **0114921220**  
☎ **01 40 68 02 02**  
📠 **01 40 68 05 00**

**SAS ADX GROUPE**  
**Comptabilité Fournisseurs**  
**Parc Saint Fiacre**  
**53200 CHATEAU GONTIER**

#### Votre contrat

**RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE**

#### Vos références

Contrat  
**3912280604**  
Référence client  
**0626460020**

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE**  
**Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

#### Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



### **Repérage de polluants:**

#### **AMIANTE :**

- Repérage de l'amianté avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amianté avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amianté
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amianté après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amianté
- Diagnostic amianté sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amianté à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

#### **PLOMB:**

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

#### **AUTRES:**

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machedert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

#### **Contrôle du bâti:**

- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostic Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

**Mesurage:**

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

**Sécurité:**

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

**Formation:**

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

**Autres:**

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



### **Garanties au contrat 1<sup>ère</sup> Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

### **Garanties au contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104**

<b>NATURE DES GARANTIES</b>	<b>LIMITES DES GARANTIES</b>
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b> <b>Dommages corporels</b>  <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>9.000.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre  <b>1.200.000 €</b> par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	<b>750.000 €</b> par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b>  <b>(tous dommages confondus)</b>	<b>par expert</b>  <b>300.000 €</b> par sinistre et <b>500.000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000 €</b> par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000 €</b> par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1<sup>ère</sup> ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.



Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 01/01/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **22/12/2023**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by a horizontal line.



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI7421 Version 001

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

## **Monsieur LAPOINTE Sébastien**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 08/10/2024 - Date d'expiration : 07/10/2031
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 08/10/2024 - Date d'expiration : 07/10/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 08/10/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire

