

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



Bien concerné

31 AV CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Propriétaire

HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Date du rapport : 22/10/2020

Date de visite : 09/10/2020

Fait à : MAGNY LE HONGRE

Référence du dossier : Diffus OPH77

Référence du rapport :

13LCX0001 22/10/2020 - 16:33

Nombre de prélèvements : 13

Auteur du rapport : Abdessamad RHENZOUR

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° DTI/2002-010

Délivré par : SOCOTEC Certification France

Contrat d'assurance :

AXA France
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX

A large, handwritten-style checkmark is drawn in the bottom right corner of the signature area.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOMMAIRE

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE	4
II. CONCLUSIONS	4
III. OBJET DE LA MISSION	6
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	7
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	7
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	8
1. PRESTATIONS REALISEES	8
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	9
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	9
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	10
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	13
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	17
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	19
ANNEXE 2 - PV ANALYSES	23
ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS	26
ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES	27
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	28
ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS	30

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1																																																		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. MELUN PORTE BRIE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 <small>Siret : 27770001900015</small>		BON DE TRAVAUX 2020 25125 SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT) 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY <small>Téléphone 0321734144</small>																																																		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	ÉMETTEUR FOUAL MOKRANE																																																			
SERVICE SCE MELUN PORTE BRIE LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 3 Ensemble U000 Escalier CX Étage 00 Logement 1 Module 13LCX0001																																																				
ADRESSE 31 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN																																																				
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 07-10-2020 AU 21-10-2020																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMI45</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A</td> <td>1,00</td> <td>5,27</td> <td>5,27</td> </tr> <tr> <td>AMI73</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS EMBELLISSEMENT +SOL EN RECOUVREMENT +PAILLASSE BAC A DOUCHE A REFAIRE</td> <td>8,00</td> <td>50,58</td> <td>404,64</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td>409,91</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T.V.A. 20,00 %</td> <td></td> <td></td> <td>81,98</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td>491,89</td> </tr> </tbody> </table>			ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,27	5,27	AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS EMBELLISSEMENT +SOL EN RECOUVREMENT +PAILLASSE BAC A DOUCHE A REFAIRE	8,00	50,58	404,64	TOTAL H.T.				409,91	H.T. ACTUALISE					COEFFICIENT REGIONAL					RABAIS					TOTAL H.T.					T.V.A. 20,00 %				81,98	TOTAL T.T.C.				491,89
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,27	5,27																																																
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS EMBELLISSEMENT +SOL EN RECOUVREMENT +PAILLASSE BAC A DOUCHE A REFAIRE	8,00	50,58	404,64																																																
TOTAL H.T.				409,91																																																
H.T. ACTUALISE																																																				
COEFFICIENT REGIONAL																																																				
RABAIS																																																				
TOTAL H.T.																																																				
T.V.A. 20,00 %				81,98																																																
TOTAL T.T.C.				491,89																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AFFECTATION BUDGÉTAIRE</th> <th colspan="3">CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI</th> <th rowspan="2">MONTANT T.T.C.</th> </tr> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RUBRIQUE</th> <th>INSTANCES</th> <th>LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>A760</td> <td>AME2 ME2</td> <td>HONORAIRES DIAG AMIANTE</td> <td>491,89</td> </tr> </tbody> </table>			AFFECTATION BUDGÉTAIRE	CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.	CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	1 HONAMIA	A760	AME2 ME2	HONORAIRES DIAG AMIANTE	491,89																																				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE	CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.																																																
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE																																																	
1 HONAMIA	A760	AME2 ME2	HONORAIRES DIAG AMIANTE	491,89																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AFFECTATION ANALYTIQUE</th> <th colspan="3">RÉFÉRENCES PATRIMOINE</th> <th>RÉFÉRENCES OCCUPANT</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th colspan="3"></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>13 3</td> <td>U000</td> <td>CX 13LCX0001</td> <td>L9929210</td> <td>491,89</td> </tr> </tbody> </table>			AFFECTATION ANALYTIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE			RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	CODE BUDGET						1 HONAMIA	13 3	U000	CX 13LCX0001	L9929210	491,89																																
AFFECTATION ANALYTIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE			RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.																																															
CODE BUDGET																																																				
1 HONAMIA	13 3	U000	CX 13LCX0001	L9929210	491,89																																															
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2020 25125																																																				

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
	Selon BT			

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Pièce et Etagé	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour / Salon - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Débarras - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Dégagement - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Entrée - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarris - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Dégagement - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Entrée - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Séjour / Salon - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple
Chambre 2 - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarris - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple
Dégagement - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple
Entrée - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple
Placard 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple
Séjour / Salon - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâties**. La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâties et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;

2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Entrée	Concerné
RC	Cuisine	Concerné
RC	Placard 1	Concerné
RC	Séjour / Salon	Concerné
RC	Dégagement	Concerné
RC	WC	Concerné
RC	Gaine technique 1	Concerné
RC	Salle d'eau	Concerné
RC	Gaine technique 2	Concerné
RC	Cellier	Concerné
RC	Chambre 1	Concerné
RC	Débarras	Concerné
RC	Chambre 2	Concerné
RC	Balcon	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

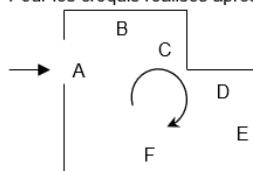
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

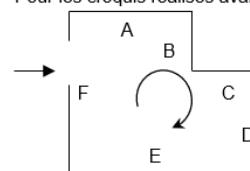
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

Pour les croquis réalisés après le 15/02/2020



Pour les croquis réalisés avant le 15/02/2020



3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Eléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux :

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

V. RESULTATS DETAILLÉS DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour / Salon - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Débarras - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Dégagement - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Entrée - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	BON ETAT
Débarras - RC	Murs et cloisons maçonnes	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Dégagement - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Entrée - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Séjour / Salon - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	ZPSO	BON ETAT
Chambre 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple
Chambre 2 - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple
Débarras - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple
Entrée - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple
Placard 1 - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple
Séjour / Salon - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P012	ZPSO	BON ETAT - dalles de sol grise poser en dessous du revêtement de sol souple

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
NEANT					

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Salle d'eau - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P001	ZPSO	BON ETAT
WC - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P001	ZPSO	BON ETAT
Cuisine - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de ciment projetés, lissés ou talochés	P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cellier - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de ciment projetés, lissés ou talochés	P002	ZPSO	BON ETAT
Cuisine - RC	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Sous évier	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	BON ETAT
Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	BON ETAT

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Débarras - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	BON ETAT
Dégagement - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	BON ETAT
Entrée - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	BON ETAT
Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	BON ETAT
Séjour / Salon - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P004	ZPSO	BON ETAT
Cuisine - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P006 (Fr2)	ZPSO	BON ETAT
Cuisine - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P006 (Fr3)	ZPSO	BON ETAT
Cuisine - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P006 (Fr1)	ZPSO	BON ETAT
Salle d'eau - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P006 (Fr1)	ZPSO	BON ETAT
Salle d'eau - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P006 (Fr2)	ZPSO	BON ETAT
Salle d'eau - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P006 (Fr3)	ZPSO	BON ETAT
WC - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P006 (Fr1)	ZPSO	BON ETAT
WC - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P006 (Fr2)	ZPSO	BON ETAT
WC - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P006 (Fr3)	ZPSO	BON ETAT
Salle d'eau - RC	Murs et cloisons maçonnes	Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cellier - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Salle d'eau - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
WC - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Salle d'eau - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
WC - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cellier - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P009 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cellier - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P009 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cellier - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P009 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Chambre 2 - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr2)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Chambre 2 - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr1)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Débarris - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr2)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Débarris - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr1)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Dégagement - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr2)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Dégagement - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr1)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Entrée - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr2)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Entrée - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr1)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr1)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Placard 1 - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr2)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Séjour / Salon - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr2)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Séjour / Salon - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr1)	ZPSO	BON ETAT - revêtement de sol souple poser sur dalles de sol grise
Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	BON ETAT
Séjour / Salon - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	BON ETAT

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièlement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification : P001

Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Mur D

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnes (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P002

Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnes (Enduits à base de ciment projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P003

Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Sous évier

Parties d'ouvrages ou de composants : Portes de placard, baignoires et évier métalliques (Plaques souples bitumineuses antivibratiles)

Descriptif Laboratoire : Matériau bitumineux noir

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P004

Pièce et étage : Placard 1 RC

Localisation : Mur D

Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

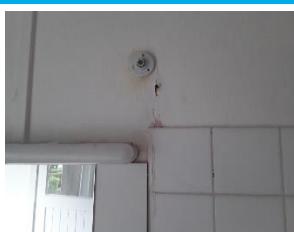
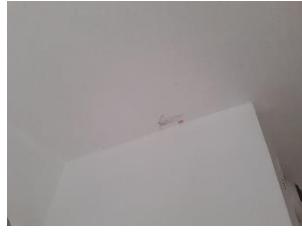
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux beige avec couche en papier

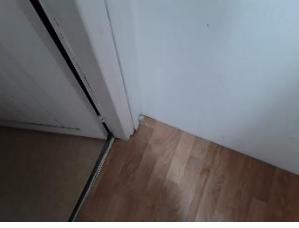
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

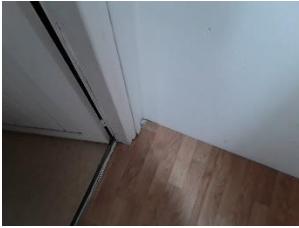


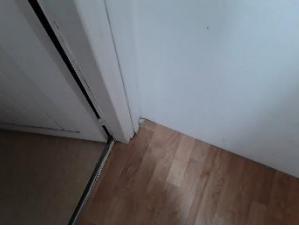
<p>Identification : P005</p> <p>Pièce et étage : Séjour / Salon RC</p> <p>Localisation : Plafond</p> <p>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</p> <p>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau compact beige non séparable</p> <p>Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)</p>	<p>Identification : P006 (Fr1)</p> <p>Pièce et étage : Gaine technique 2 RC</p> <p>Localisation : Sol</p> <p>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple)</p> <p>Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc</p> <p>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</p>
	néant

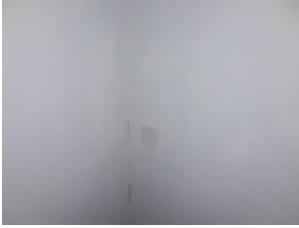
<p>Identification : P006 (Fr2)</p> <p>Pièce et étage : Gaine technique 2 RC</p> <p>Localisation : Sol</p> <p>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple)</p> <p>Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige</p> <p>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</p>	<p>Identification : P006 (Fr3)</p> <p>Pièce et étage : Gaine technique 2 RC</p> <p>Localisation : Sol</p> <p>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple)</p> <p>Descriptif Laboratoire : Matériau souple blanc</p> <p>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</p>
néant	néant

<p>Identification : P007</p> <p>Pièce et étage : Gaine technique 2 RC</p> <p>Localisation : Mur F</p> <p>Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</p> <p>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène</p> <p>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</p>	<p>Identification : P008</p> <p>Pièce et étage : Salle de bains RC</p> <p>Localisation : Plafond</p> <p>Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)</p> <p>Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable</p> <p>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</p>
	

Identification : P009 (Fr1)
Pièce et étage : Cellier RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P009 (Fr2)
Pièce et étage : Cellier RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + revêtement souple marron
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P009 (Fr3)
Pièce et étage : Cellier RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P010
Pièce et étage : Débarras RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnées (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P011 (Fr1)

Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P011 (Fr2)

Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple)

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple marron

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P012

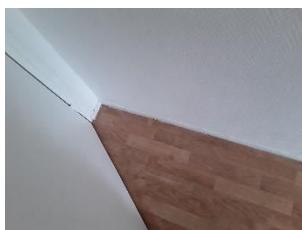
Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)

Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P013

Pièce et étage : Chambre 2 RC

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnées (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bâti D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-25594 EN DATE DU 15/10/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE (CIDMH) 9, rue Courtalin 77700 MAGNY LE HONGRE	Réf. Commande ITGA : IT0220-25594 Réf. Commande Client : 13LCX0001-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/10/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
(1) - Traitement mécanique en milieu aquatique (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscope Optique à Lumière Polarisée (guide IISG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analysé(e)s : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LCX0001-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT022010-11479			
Réf échantillon client : 13LCX0001P001 / / Cuisine Mur D	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux beige			
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	15/10/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0001-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT022010-11480			
Réf échantillon client : 13LCX0001P002 / / Cuisine Mur C	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac			
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	2	15/10/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0001-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT022010-11481			
Réf échantillon client : 13LCX0001P003 / / Cuisine Sous évier	Description ITGA : Matériau bitumineux noir			
* Matériau bitumineux noir	META (2)	2	15/10/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-25594 EN DATE DU 15/10/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LCX0001-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT022010-11482			
Réf échantillon client : 13LCX0001P004 / / Placard 1 Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux beige avec couche en papier			
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux beige avec couche en papier	META (1)	1	15/10/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0001-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT022010-11483			
Réf échantillon client : 13LCX0001P005 / / Sjour Salon Plafond	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau compact beige			
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau compact beige non séparable	META (1)	2	15/10/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCX0001-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT022010-11484			
Réf échantillon client : 13LCX0001P006 / / Gaine technique 2 Sol Revêtement souple	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Matériau souple blanc			
* Revêtement souple beige	META (1)	2	15/10/2020	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc	META (1)	1	15/10/2020	Amiante non détecté / -
* Matériau souple blanc	META (2)	1	15/10/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0001-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT022010-11485			
Réf échantillon client : 13LCX0001P007 / / Gaine technique 2 Mur F	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène			
* Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	META (1)	1	15/10/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0001-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT022010-11486			
Réf échantillon client : 13LCX0001P008 / / Salle de bains Plafond	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité			
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	15/10/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0001-01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA : IT022010-11487			
Réf échantillon client : 13LCX0001P009 / / Cellier Sol Revêtement souple	Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Peinture / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peintures multiples			
* Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	15/10/2020	Amiante non détecté / -
* Peinture non séparable + revêtement souple marron	META (1)	1	15/10/2020	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + peintures multiples non séparable	META (1)	1	15/10/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-25594 EN DATE DU 15/10/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LCX0001--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA :	IT022010-11488		
Réf échantillon client : 13LCX0001P010 / Débarres Mur C	Description ITGA :			Peintures multiples / Matériau plâtreux beige
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux beige	META (1)	1	15/10/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCX0001--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA :	IT022010-11489		
Réf échantillon client : 13LCX0001P011 / Chambre 1 Sol Revêtement souple	Description ITGA :			Revêtement souple marron / Peintures multiples / Matériau souple blanc
* Revêtement souple marron	META (1)	2	15/10/2020	Amiante non détecté / -
* Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc	META (1)	1	15/10/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LCX0001--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA :	IT022010-11490		
Réf échantillon client : 13LCX0001P012 / Chambre 1 Sol	Description ITGA :			Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Peinture
* Dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire non séparable + peinture non séparable	META (2)	1	15/10/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LCX0001--01 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Réf échantillon ITGA :	IT022010-11491		
Réf échantillon client : 13LCX0001P013 / Chambre 2 Mur C	Description ITGA :			Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc
* Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1)	1	15/10/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/3

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES

CERTIFICAT

N° DTI / 2002-010

SOCOTEC CERTIFICATION INTERNATIONAL



Certifié par la présente que :

Abessamad RHENZOUE

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINES TECHNIQUE	INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de dépilage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention ci-dessous et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments ne ayant aucun autre bâtiment dans les listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments abritant plus de 30 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de dépilage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de refait ou de confinement	19/06/2020	18/06/2027
CREP	Contrat de risque d'exposition au plomb	21/11/2017	20/11/2022
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	04/12/2017	03/12/2022
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	04/12/2017	03/12/2022
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	04/12/2017	03/12/2022
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	22/11/2017	21/11/2022

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux critères de certification des opérateurs de diagnostic technique :

- Amiante : Arrêté du 2 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 5 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2005 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification

Signature : 
 Directeur Opérationnel Guillaume Rey


ofrac
ACCREDITATION N° 42005
PORTÉE DÉPOSÉE EN EUR
WWW.CFRAC.FR
 Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annexe des certificats délivrés sur le site Internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr
 SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92979 PARIS LA DEFENSE - France - SIS au capital de 100 000€ - RCS Paris 490 984 309 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance
► RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER

VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLUMB - AMIANTE)
REPERRAGE AMIANTE AVANT / APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERRAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLUMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLUMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLUMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLUMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

10952620190710

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euro
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
 AUTRES :
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
 ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRMNT)
 ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)
 ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)
 DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
 DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
 ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
 DOCUMENT ETABLIS A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
 ETAT DES LIEUX LOCATIFS
 DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
 CERTIFICAT DE DECENTE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
 DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
 INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES
 THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
 DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
 DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
 DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
 DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
 DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
 EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
 CENTRE DE FORMATION
 MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
 DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER
 DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
 CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX
 RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BATIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020
 Pour la société :



AXA France IARD SA
 Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 05 7 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

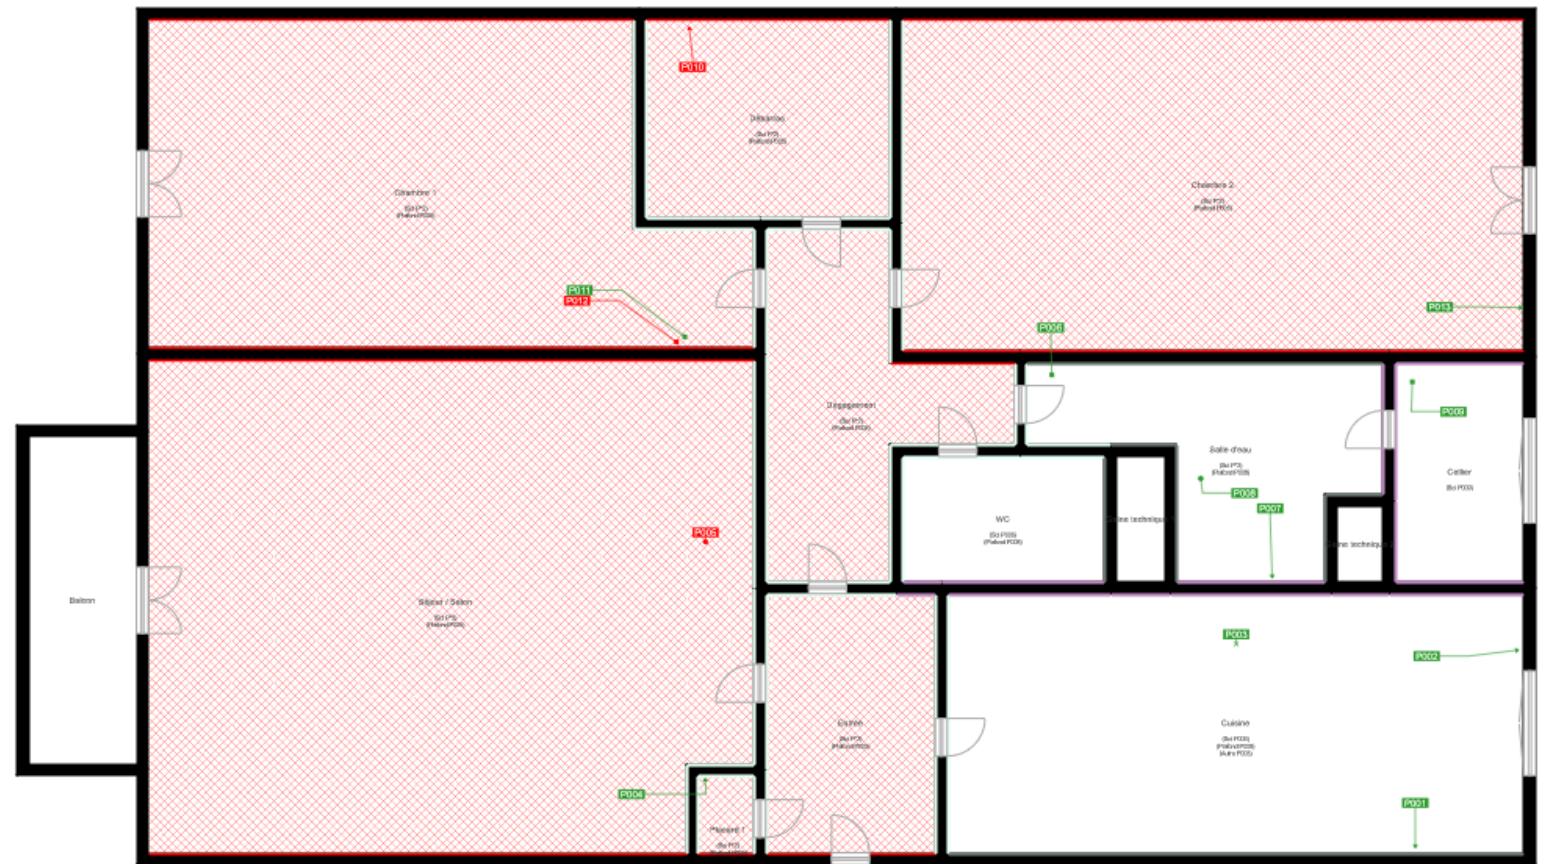


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 13LCX0001 - 31 AV CHARLES PEGUY 77000 MELUN

Zone : RC

Plan

Auteur : RHENZOUR Abdessamad

N° de planche : 1/1

Légende type de mur :

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Briques
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaquette de plâtre + isolant)
Murs Torchis
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre
Murs Mâchefer
Murs Parpaing
Murs amiantés

Légende des prélèvements :

■ Prélèvement de sol amiante
■ Prélèvement de sol non amiante
● Prélèvement de plafond amiante
● Prélèvement de plafond non amiante
→ Prélèvement de mur amiante
→ Prélèvement de mur non amiante
X Autre type de prélèvement amiante
X Autre type de prélèvement non amiante
■ Sols amiantés
■ Plafonds amiantés
■ Sols et plafonds amiantés