

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

8 SQUARE F.COUPERIN

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	8 SQUARE F.COUPERIN 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LA60201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	10/10/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 19/10/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	12
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	14
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	15
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	32
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	38
ATTESTATION(S)	41
CERTIFICAT DE COMPETENCES	42

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur G	13LA60201P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur D	13LA60201P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LA60201P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur D	13LA60201P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LA60201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LA60201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LA60201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LA60201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LA60201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LA60201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Plafond	13LA60201P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur A	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur D	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur A	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur E	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur F	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur G	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur H	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur D	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur D	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur E	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur F	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur A	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur C	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur D	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur A	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur B	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Mur F	13LA60201P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur A	13LA60201P003	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur C	13LA60201P003	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur D	13LA60201P003	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur D	13LA60201P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur D	13LA60201P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur E	13LA60201P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur F	13LA60201P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur A	13LA60201P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur C	13LA60201P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Mur D	13LA60201P007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 23963 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR BLEDE CYNTHIA	
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 2 Ensemble H000 Escalier A6 Étage 02 Logement 1 Module 13LA60201 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 8 SQUARE F. COUPERIN 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS **PÉRIODE DU** 04-10-2018 **AU** 08-10-2018

ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT MURS COMPLET FAIENCE SALLE DE BAIN CUISINE WC EVIER CONTACTER GARDIEN 06 85 40 92 27	8,00	48,00	384,00
TOTAL H.T.				389,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			77,80
TOTAL T.T.C.				466,80

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	466,80

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RUBRIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA		13 2 H000 A6 13LA60201	L 9928127	466,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 23963

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 13LA60201 10/10/2018

Version : 19/10/2018

13/43

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

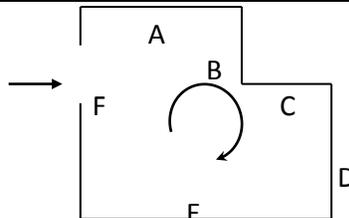

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Loggia			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Parquet flottant	Enduit	METALLIQUE		
Placard	Béton	Plaque de plâtre			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Cuisine	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
Dégagement	Plaque de plâtre	Béton			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS		
WC	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS		
Loggia	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 2	Béton	Plaque de plâtre			Parquet flottant	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Béton	Plaque de plâtre			Parquet flottant	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Débarras	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS		
Séjour	Plaque de plâtre	Béton			Parquet flottant	Enduit	PVC	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Débarras		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	13LA60201P003	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	13LA60201P003	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	13LA60201P003	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LA60201P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LA60201P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LA60201P007	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LA60201P007	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LA60201P007	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LA60201P007	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LA60201P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Dégagement		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	13LA60201P002	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	13LA60201P003	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P006	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	13LA60201P007	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LA60201P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle faïence	Colle grise + joint cassant beige + carrelage	13LA60201P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Matériau plâtreux noir	13LA60201P010	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Colle faïence	Carrelage	13LA60201P003	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Loggia		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Loggia		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Loggia		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Loggia		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LA60201P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LA60201P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LA60201P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	13LA60201P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	13LA60201P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle faïence	Colle grise + joint cassant beige + carrelage	13LA60201P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle faïence	Colle grise + joint cassant beige + carrelage	13LA60201P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Colle faïence	Colle grise + joint cassant beige + carrelage	13LA60201P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Colle faïence	Carrelage	13LA60201P003	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Colle faïence	Carrelage	13LA60201P003	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Colle faïence	Carrelage	13LA60201P003	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LA60201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA60201 10/10/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	10/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA60201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA60201 10/10/2018	Dégagement	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	10/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur G		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA60201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA60201 10/10/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	10/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LA60201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA60201 10/10/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	10/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA60201P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA60201 10/10/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	10/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

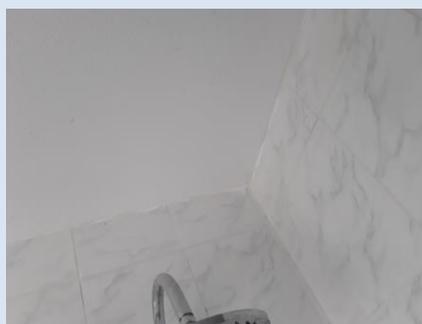


PRELEVEMENT : 13LA60201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA60201 10/10/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	10/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LA60201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA60201 10/10/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	10/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

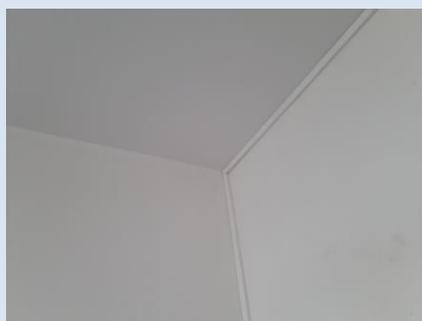

PRELEVEMENT : 13LA60201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA60201 10/10/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	10/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

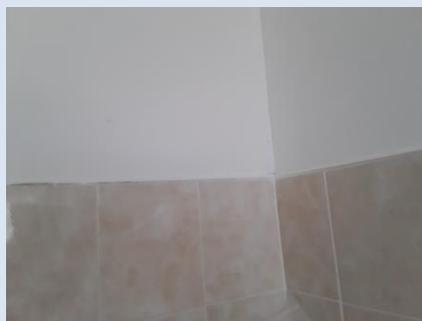

PRELEVEMENT : 13LA60201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA60201 10/10/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	10/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA60201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LA60201 10/10/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle grise + joint cassant beige + carrelage	10/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LA60201P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LA60201 10/10/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau plâtreux noir	10/10/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-106920 EN DATE DU 18/10/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Ref. Commande ITGA : IT0718-106920 Ref. Commande Client : 13LA60201-01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 15/10/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La méthode de préparation couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 % massique en fibres d'amiante optiquement observable (fibres présentant un diamètre supérieur à 0.2 µm) avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 - La méthode de préparation couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 % massique en fibres d'amiante avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 13LA60201-01 - 8 SQUARE F.COUPERIN 77000 MELUN			Ref échantillon ITGA : IT071810-34005	
Ref échantillon client : 13LA60201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit béton			Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peintures multiples	
Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	18/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-106920 EN DATE DU 18/10/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LA60201-01 - 8 SQUARE F.COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LA60201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Mur G Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071810-34006 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture / Carton
* Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	META (1)	1	18/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LA60201-01 - 8 SQUARE F.COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LA60201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur D Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT071810-34007 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage
* Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	18/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META (1)	1	18/10/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)</small>
Réf dossier client : 13LA60201-01 - 8 SQUARE F.COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LA60201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071810-34008 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	18/10/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)</small>
Réf dossier client : 13LA60201-01 - 8 SQUARE F.COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LA60201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT071810-34009 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage
* Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	META (1)	2	18/10/2018	Amiante non détecté / - <small>(à prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)</small>
Réf dossier client : 13LA60201-01 - 8 SQUARE F.COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LA60201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071810-34010 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	18/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LA60201-01 - 8 SQUARE F.COUPERIN 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LA60201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071810-34011 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META (1)	1	18/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-106920 EN DATE DU 18/10/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LA60201-01 - 8 SQUARE F.COUPERIN 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071810-34012
Réf échantillon client : 13LA60201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	2	18/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut contenir une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)
Réf dossier client : 13LA60201-01 - 8 SQUARE F.COUPERIN 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071810-34013
Réf échantillon client : 13LA60201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Colle faïence				Description ITGA : Colle grise / Joint cassant beige / Carrelage
► Colle grise + joint cassant beige + carrelage	META (1)	1	18/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut contenir une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)
Réf dossier client : 13LA60201-01 - 8 SQUARE F.COUPERIN 77000 MELUN				Réf échantillon ITGA : IT071810-34014
Réf échantillon client : 13LA60201P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Description ITGA : Matériau plâtreux noir
► Matériau plâtreux noir	META (2)	2	18/10/2018	Amiante non détecté / - (à prise d'essai analysée peut contenir une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPART 22 2010 561

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
DE RESSOURCES
HUMANES

CPE DI DR 11 rev12

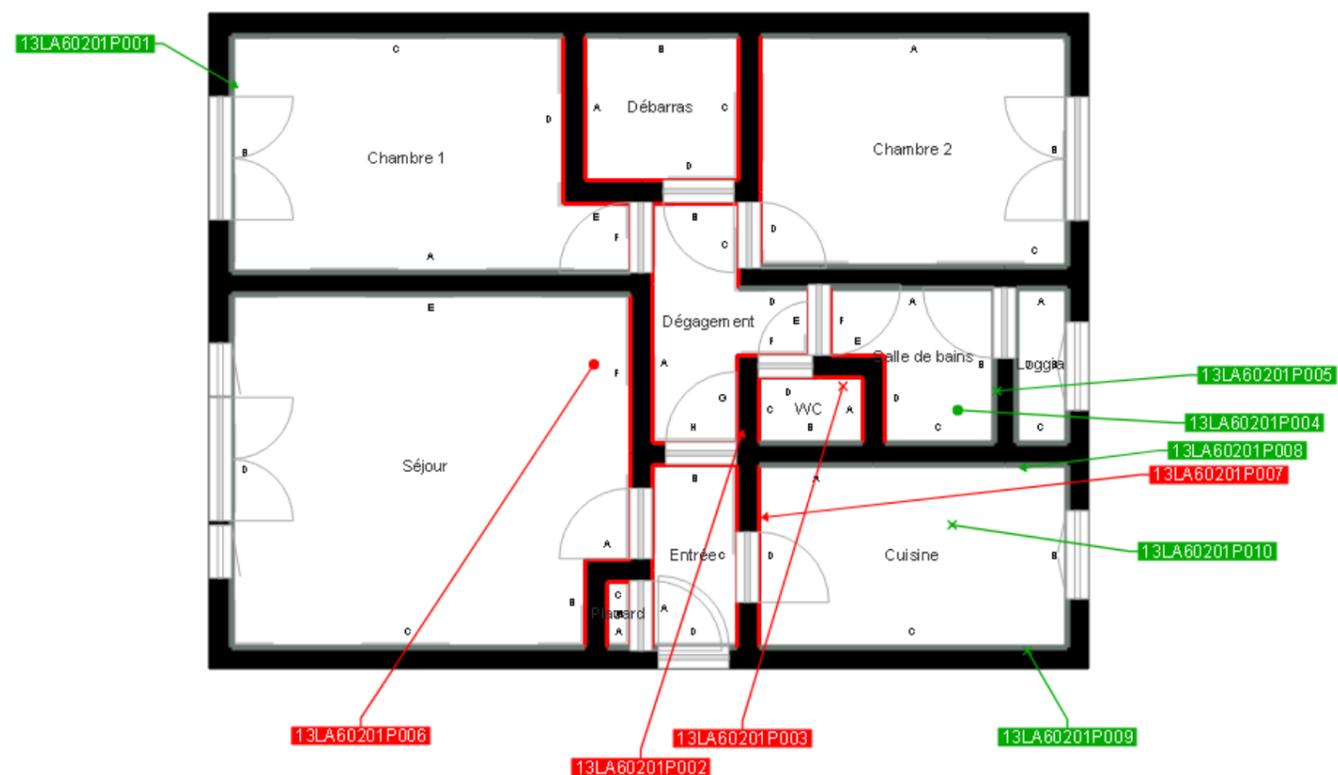

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés