

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

17 SQUARE P. MERIMEE LGT 1

1
77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	17 SQUARE P. MERIMEE LGT 1 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LCL0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 20/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**


C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	13
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	19
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S)	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	26

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	13LCL0201P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LCL0201P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	13LCL0201P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LCL0201P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	13LCL0201P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LCL0201P006	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	Sol	13LCL0201P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	13LCL0201P007	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
-------	-------	------------------

Rapport N° : 13LCL0201

08/12/2017

4/27

Date d'édition : 20/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77				PAGE N° 1	
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015			BON DE TRAVAUX N° 2017 22291		
Réf. fournisseur F / 5140 Marché n° 2017 4473 1 Provenance MELUN VAL DE SEINE Objet HONORAIRES			EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144		
SERVICE V.S.EINE Techniciens			ÉMETTEUR BLEIDE CYNTHIA		
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 3 Ensemble R000 Escalier CL Étage 02 Logement 1 Module 13LCL0201 Retrait des clés VOIR OBSERVATION					
ADRESSE MME FONTAINE MARIE JESSIE 17 SQUARE P. MERIMEE 77000 MELUN			Tél. personnel 0160658345		
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS			PÉRIODE DU 12-10-2017 AU 28-10-2017		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	
AM046	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX'	1,00	5,00	5,00	
AM073	D'ENTRETIEN OU RÉPARATIONS - ENTRE TI ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRÉLEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET MURS ET SOLS CONTACTER LE GARDIEN AU 06 35 40 31 56	10,00	48,00	480,00	
TOTAL H.T.				485,00	
H.T. ACTUALISÉ					
COEFFICIENT RÉGIONAL					
RABAIS					
TOTAL H.T.					
T.V.A. 20,00 %				97,00	
TOTAL T.T.C.				582,00	
AFFECTATION BUDGÉTAIRE CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI					
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	A760	VLS SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00	
AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.		
1 HONAMIA	13 3 R000 CL 13LCL0201	L 15483 FONTAINE MARIE JESSIE	582,00		
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 22291					
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE					

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

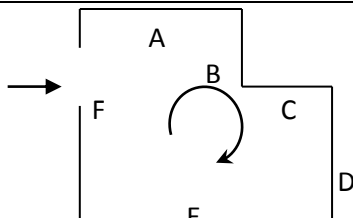

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de			Sol souple	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
		plâtre							
	Béton					Enduit	BOIS	PVC	
	Plaque de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit	PVC	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	13LCL0201P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LCL0201P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LCL0201P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LCL0201P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	13LCL0201P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LCL0201P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LCL0201P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	13LCL0201P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 13LCL0201
Date d'édition : 20/12/2017

08/12/2017

9/27

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	13LCL0201P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	13LCL0201P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + colle grise en vrac + joint cassant gris + carrelage	13LCL0201P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LCL0201P004	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture + papier peint	13LCL0201P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LCL0201P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle grise + carrelage	13LCL0201P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Plinthes	Colle grise +	13LCL0201P01	Mur C	BON ETAT	Amiante	RESULTAT

Rapport N° : 13LCL0201 08/12/2017
10/27

Date d'édition : 20/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
			couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	0			non détecté	ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	13LCL0201P01 1	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement t souple	Revêtement souple beige	13LCL0201P00 6	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Ragréage gris	13LCL0201P00 7	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
		Revêtement t souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + colle grise en vrac + joint cassant gris + carrelage	13LCL0201P00 3	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LCL0201P00 4	Plafond	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LCL0201P00 8	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Revêtement t souple	Revêtement souple rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle grise + carrelage	13LCL0201P00 9	Sol	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
		Revêtement t souple	Revêtement souple beige	13LCL0201P00 6	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiant e non détecté	ZSO
		Dalle de sol	Ragréage gris	13LCL0201P00 7	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiant e non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
							déecté	

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LCL0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCL0201 08/12/2017		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	08/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCL0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCL0201 08/12/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	08/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCL0201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCL0201 08/12/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + colle grise en vrac + joint cassant gris + carrelage	08/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCL0201P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCL0201 08/12/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCL0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCL0201 08/12/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture + papier peint	08/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCL0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCL0201 08/12/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	08/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCL0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCL0201 08/12/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	08/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LCL0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCL0201 08/12/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	08/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LCL0201P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCL0201 08/12/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple rouge + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable + colle grise + carrelage	08/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCL0201P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCL0201 08/12/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable + carrelage	08/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LCL0201P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LCL0201 08/12/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	08/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Hablée - CS 07 46662
57500 VICHY - 03203086222000
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Laboratoire de tests
Dispositif sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

1 - Le présent rapport est l'œuvre de la responsabilité des laboratoires sous la responsabilité de l'expert qui est responsable de la qualité.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-8010 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport est le résultat des analyses effectuées sur les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° 1 - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
59000 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT017-123826
Echantillon ITGA : IT151712-8010
Réçu au laboratoire le : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LCL0201-01
Opérateur client	13LCL0201-01 - ET SQUARE P. HERMEL 001 77990 MELCH
Echantillon	13LCL0201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chaudière 1 Mur D Enduit plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux / Papier peint

Préparation :
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : imageur numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 40-099)

Résultat :

Préparation	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Has des prévisions
Enduit plâtreux blanc en vrac + général non séparables + papier peint non séparables	META le 19/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : Guyard LEXONE - Responsable Laboratoire

1 - Le présent rapport est l'œuvre de la responsabilité des laboratoires sous la responsabilité de l'expert qui est responsable de la qualité.
Les données sont celles en cours de validité. Les données sont celles qui sont en cours de validité. Les données sont celles qui sont en cours de validité.

Page 1/1

itga 1 rue Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Hablée - CS 07 46662
57500 VICHY - 03203086222000
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Laboratoire de tests
Dispositif sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

1 - Le présent rapport est l'œuvre de la responsabilité des laboratoires sous la responsabilité de l'expert qui est responsable de la qualité.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-8011 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport est le résultat des analyses effectuées sur les échantillons soumis à l'analyse.

Client :
AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° 1 - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
59000 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT017-123826
Echantillon ITGA : IT151712-8011
Réçu au laboratoire le : 19/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LCL0201-01
Opérateur client	13LCL0201-01 - ET SQUARE P. HERMEL 001 77990 MELCH
Echantillon	13LCL0201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chaudière 2 Mur A Enduit plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux / Papier peint

Préparation :
Effectué de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : imageur numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (méthode interne de la norme NF X 40-099)

Résultat :

Préparation	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Has des prévisions
Enduit plâtreux blanc en vrac + général non séparables + papier peint non séparables	META le 19/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : Guyard LEXONE - Responsable Laboratoire

1 - Le présent rapport est l'œuvre de la responsabilité des laboratoires sous la responsabilité de l'expert qui est responsable de la qualité.
Les données sont celles en cours de validité. Les données sont celles qui sont en cours de validité. Les données sont celles qui sont en cours de validité.

Page 1/1

itga
Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et porteurs
diploèmes sur www.cofrac.fr

Parc Elberis - Bât. R - Rue de la Terre Hablée - CS-07 44444
17140 SAINT-GEORGES-DE-REMY
Tél : 02 49 35 41 42
Fax : 02 49 35 41 43
www.igp.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-8052 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS-LE-ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0517-125826
Échantillon ITGA : IT151712-8052
Réçu au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LCL0201-01
Dossier client	13LCL0201-01 - LT SQUARE P. MERMELOT 1 77500 MELUN
Échantillon	13LCL0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains, sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Colle grise en vrac / Joint caoutchouc gris / Carrelage

Préparation :
Effectuer de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transfert Analogue (META) : imagerie numérique, récupération de
pixels sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transfert Analogue (META) (parties pertinentes de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'essai	N° de prélèvement
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparables + colle grise en vrac + joint caoutchouc gris + carrelage	META le 15/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : Guyot LECOSNE - Responsable Laboratoire



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont signé ce document. Les données de ce rapport sont la propriété exclusive du client. Elles ne doivent pas être divulguées à d'autres personnes sans la permission écrite du client.

DRH 10/11/17

Page 1/1

itga
Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et porteurs
diploèmes sur www.cofrac.fr

Parc Elberis - Bât. R - Rue de la Terre Hablée - CS-07 44444
17140 SAINT-GEORGES-DE-REMY
Tél : 02 49 35 41 42
Fax : 02 49 35 41 43
www.igp.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-8053 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS-LE-ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0517-125826
Échantillon ITGA : IT151712-8053
Réçu au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LCL0201-01
Dossier client	13LCL0201-01 - LT SQUARE P. MERMELOT 1 77500 MELUN
Échantillon	13LCL0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains, Plafond Enduit lisse
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

Préparation :
Effectuer de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transfert Analogue (META) : imagerie numérique, récupération de
pixels sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transfert Analogue (META) (parties pertinentes de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'essai	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables	META le 15/12/2017	Absence non détectée	---	2

Validé par : Guyot LECOSNE - Responsable Laboratoire



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont signé ce document. Les données de ce rapport sont la propriété exclusive du client. Elles ne doivent pas être divulguées à d'autres personnes sans la permission écrite du client.

DRH 10/11/17

Page 1/1

itga
Ingénierie de l'habitat

Parc Elbeuf - Bât. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 44444
57500 SAINT-GENEVÈRE CÉDEX
Tél : 03 21 33 41 42
Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Date des sites et parties
d'activités sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-0014 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités par l'association qui ont réalisé les analyses.)

Client :
AGENCE EHI EPC - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélevement :
Commande ITGA : IT0017-123826
Échantillon ITGA : IT151712-0014
Réq au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LCL0201-01
Dossier client	13LCL0201-01 - LT SQUARE P. MERMELOT 177000 MELUN
Échantillon	13LCL0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Inter-D. Bâtiment classe de piéris
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-005)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture + papier peint	META le 15/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : Guyot LECOSNE - Responsable Laboratoire



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont signé ce document. Les signataires ont été vérifiés par l'association qui a réalisé les analyses. Les laboratoires accrédités par l'association ont été vérifiés par l'association qui a réalisé les analyses.

08/12/2017

Page 1/1

itga
Ingénierie de l'habitat

Parc Elbeuf - Bât. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 44444
57500 SAINT-GENEVÈRE CÉDEX
Tél : 03 21 33 41 42
Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Date des sites et parties
d'activités sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-0015 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertation avec les laboratoires accrédités par l'association qui ont réalisé les analyses.)

Client :
AGENCE EHI EPC - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélevement :
Commande ITGA : IT0017-123826
Échantillon ITGA : IT151712-0015
Réq au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LCL0201-01
Dossier client	13LCL0201-01 - LT SQUARE P. MERMELOT 177000 MELUN
Échantillon	13LCL0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Bâtiment sur Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Sapeur gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-005)

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-005)

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Revêtement souple beige	META le 15/12/2017	Absence non détectée	---	1
Colle polymère jaune non séparée + colle dure cassante grise	META le 15/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
Colle bitumineuse noire + sapeur gris non séparée	META le 15/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Guyot LECOSNE - Responsable Laboratoire



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont signé ce document. Les signataires ont été vérifiés par l'association qui a réalisé les analyses. Les laboratoires accrédités par l'association ont été vérifiés par l'association qui a réalisé les analyses.

08/12/2017

Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-0016 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0017-123826
Echantillon ITGA : IT151712-0016
Reçu au laboratoire le : 15/12/2017

Ref. Client :

Commande	13LCL0201-01
Dossier client	13LCL0201-01 - LT SQUARE P. MERMELOT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LCL0201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Siquier bel Date de sol
Description ITGA	Dalle dans caveau belge / Colle bétonneuse noire / Ragréage gris

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique au microscopie
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poudres sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (quelles perturbation de la norme NF X 43-055)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Dalle dans caveau belge	META le 18/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chromatide	1
Colle bétonneuse noire	MOLP le 18/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chromatide	3
Ragréage gris	META le 19/12/2017	Absence non détectée	---	3

Validé par : Guyotard LECOSNE - Responsable Laboratoire

La responsabilité de ce rapport d'essai est portée par le laboratoire qui a été agréé par le préfet de la région de Paris. Les données sont données en l'état. Les conclusions sont données en l'état. Les données sont données en l'état. Les données sont données en l'état.



RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-0017 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
AGENCE EHI ECP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0017-123826
Echantillon ITGA : IT151712-0017
Reçu au laboratoire le : 15/12/2017

Ref. Client :

Commande	13LCL0201-01
Dossier client	13LCL0201-01 - LT SQUARE P. MERMELOT 1 77000 MELUN
Echantillon	13LCL0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Siquier Plafond Enduit lattes
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poudres sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (quelles perturbation de la norme NF X 43-055)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux multiples non séparés	META le 19/12/2017	Absence non détectée	---	3

Validé par : Guyotard LECOSNE - Responsable Laboratoire

La responsabilité de ce rapport d'essai est portée par le laboratoire qui a été agréé par le préfet de la région de Paris. Les données sont données en l'état. Les conclusions sont données en l'état. Les données sont données en l'état. Les données sont données en l'état.

itga Parc Elbert - Bld. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 44444
57500 SAINT-GENEVÈRE CÉDEX
Tél : 03 21 33.41.42
Fax : 03 21 33.41.43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et parties
d'appartenance sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-0018 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client : AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0017-123826
Échantillon ITGA : IT151712-0018
Réçu au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LCL0201-01
Dossier client	13LCL0201-01 - LT SQUARE P. MERMELOT 177000 MELUN
Échantillon	13LCL0201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Carrière Sud Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Peinture en fable asphalte / Colle grise / Carrelage

Préparation : Effectuer de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transfert d'Analyse (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique : Microscopie Electronique à Transfert d'Analyse (META) (parties pertinentes de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'essai	N° de prélèvement
Revêtement souple rouge + colle polymère jaune non séparables + peinture en fable asphalte non séparables + colle grise + carrelage	META le 15/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : Guyard LECOSNE - Responsable Laboratoire

La responsabilité de ce rapport émane des parties qui ont fait le rapport. Le laboratoire ne peut être tenu responsable de la responsabilité des données. Les données sont celles qui ont été fournies par les parties prenantes et ne sont pas celles du laboratoire.

Page 1/1

itga Parc Elbert - Bld. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 44444
57500 SAINT-GENEVÈRE CÉDEX
Tél : 03 21 33.41.42
Fax : 03 21 33.41.43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1947
Liste des sites et parties
d'appartenance sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-0019 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client : AGENCE EHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0017-123826
Échantillon ITGA : IT151712-0019
Réçu au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13LCL0201-01
Dossier client	13LCL0201-01 - LT SQUARE P. MERMELOT 177000 MELUN
Échantillon	13LCL0201P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Carrière Nord C. Roches
Description ITGA	Colle grise / Colle polymère blanche / Carrelage

Préparation : Effectuer de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transfert d'Analyse (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

Technique Analytique : Microscopie Electronique à Transfert d'Analyse (META) (parties pertinentes de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'essai	N° de prélèvement
Colle grise + colle polymère blanche non séparables + carrelage	META le 15/12/2017	Absence non détectée	---	1

Validé par : Guyard LECOSNE - Responsable Laboratoire

La responsabilité de ce rapport émane des parties qui ont fait le rapport. Le laboratoire ne peut être tenu responsable de la responsabilité des données. Les données sont celles qui ont été fournies par les parties prenantes et ne sont pas celles du laboratoire.

Page 1/1



Parc d'Activité 6 - Rue de la Terre Noire - CS 47 442
 0370 4001 4002 0495 0206
 Tél : 02 95 25 41 42
 Fax : 02 95 25 41 43
 www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947



Date de ré-audit prévue
 d'ici 12 mois : 02/04/18

Le présent rapport est soumis à la responsabilité des déclarants pour les seuls faits énoncés par l'expert et qui sont identifiés par le numéro :

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-8020 EN DATE DU 19/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Le rapport devra être communiqué aux bénéficiaires après l'analyse)

Client :

AGENCE EDF-EDF-ICOMPT MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE AMERIENNE
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Trévintou
 78590 LES ALUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT017-123826
 Echantillon ITGA : IT151712-8020
 Réqta au laboratoire le : 15/12/2017

Réf. Client :

Commande	13.CLC0201-01
Quantité client	13.CLC0201-01 : 17 SQUARE P. MESEPEL LOT 1 77000 MELUN
Echantillon	13.CLC0201PEEL / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Casier N°4 à Gravel lesles
Description ITGA	Débit plusieurs litres / Plâtre

Préparation :

Echantille de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (analyse interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (analyse pertinente de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fonction Analyse	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	No de prelevement
Débit plusieurs litres = analyse non possible	META le 19/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Valable par : Guyotier LEOINE - Responsable Laboratoire



Le responsable de ce rapport d'essai est certifié que les analyses ont été réalisées conformément aux règles de l'art et que les résultats sont conformes aux données de référence.
 Les données techniques et les données de référence sont disponibles sur demande auprès du service client.

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard d'Alsace 100
Case postale 4 33 00
33 33000 Bordeaux M3000
SIRET 508500000

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifiés aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'explosion au plomb
 - Repérage d'impact avant transaction, contrôle périodique
 - Dossier technique amont
 - Diagnostic amont parties privatives
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Repérage d'impact avant / après travaux et démolition
 - Repérage d'impact sur surfaces isolées ou sensibles
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat sur lequel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur se trouvent également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.


Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

ALLIANZ IARD
Boulevard d'Alsace 100
Case postale 4 33 00
33 33000 Bordeaux M3000

CERTIFICAT DE COMPETENCES

[illegible]

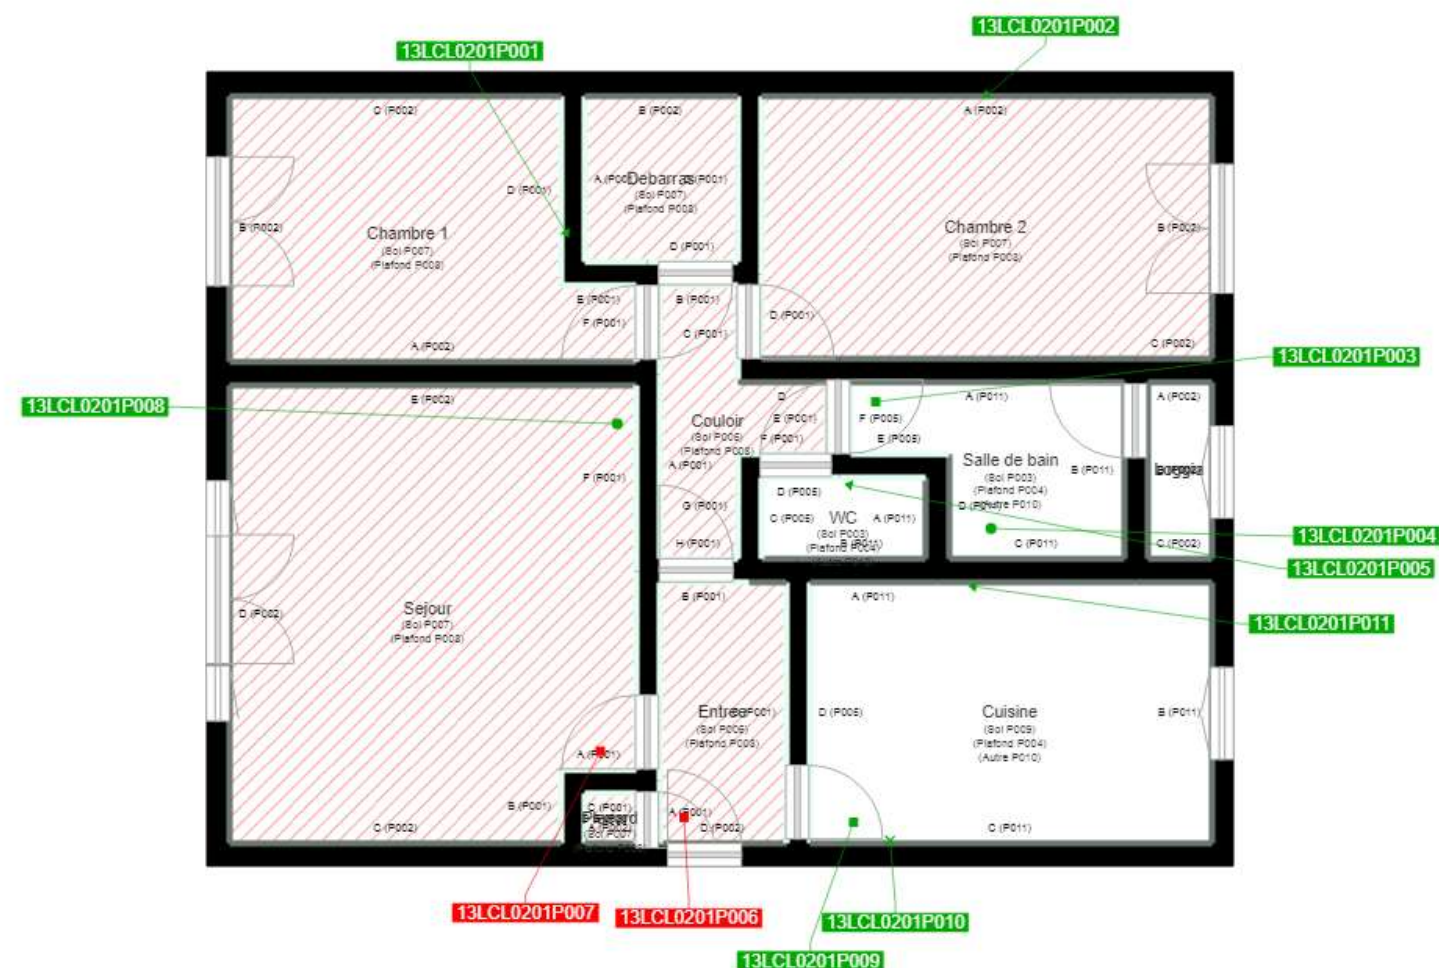

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés