

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

19 SQUARE P. MERIMEE- APT 301

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	19 SQUARE P. MERIMEE- APT 301 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13lcm0301	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	17/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 28/11/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C\ SOMMAIRE.....	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	11
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	17
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales.....	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	23

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 377 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 20848 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance MELUN VAL DE SEINE Objet HONORAIRES	Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR PYZIKIEWEZ FRANCOIS			
SERVICE V SEINE Techniciens				
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 3 Ensemble R000 Escalier CM Étage 03 Logement 1 Module 13LCM0301 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN				
ADRESSE 19 SQUARE P. MERIMEE 77000 MELUN				
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 22-09-2017 AU 06-10-2017		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM46	REPERAGE AVANT AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM55	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRETI ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLP 1A 10 PRELEVEMENTS (ISSUS D'UN MEME LOGEMENT VACANT/CLÉ GARDIEN- 06 88 40 91 56	15,00	25,00	375,00
TOTAL H.T.				380,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				76,00
TOTAL T.T.C.				456,00
21-09-2017 travaux prévus : - peinture complète - sol complets - tous les sanitaires - revision électrique - talence				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	VLS	HONORAIRES DIAG AMIANTE	456,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	13 3	R000 CM 13LCM0301	L 9524986	456,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 20848				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

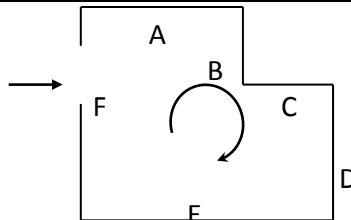

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
	Plaque de plâtre	Béton			Parquet flottant	Enduit	PVC	PVC	
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Béton				Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Plaque de plâtre				Sol souple	Enduit			
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Débarras		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable +	13lcm0301P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			ragréage rose + peinture non séparable					
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13lcm0301P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton	13lcm0301P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau gris + matériau rouge non séparable + carrelage	13lcm0301P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + carrelage + peintures multiples non séparable	13lcm0301P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13lcm0301P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse bleue + carrelage	13lcm0301P007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable +	13lcm0301P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			carton non séparable + matériau plâtreux beige + toile fibreuse blanche non séparable					
Séjour		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture	13lcm0301P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + enduit gris en vrac	13lcm0301P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
		Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	13lcm0301P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau gris + matériau rouge non séparable + carrelage	13lcm0301P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	13lcm0301P006	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13lcm0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13lcm0301 17/11/2017		Débarras
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture non séparable	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13lcm0301P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13lcm0301 17/11/2017		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13lcm0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13lcm0301 17/11/2017	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 13lcm0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13lcm0301 17/11/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + matériau gris + matériau rouge non séparable + carrelage	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 13lcm0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13lcm0301 17/11/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige + carrelage + peintures multiples non séparable	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 13lcm0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13lcm0301 17/11/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + toile fibreuse blanche non séparable	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 13lcm0301P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13lcm0301 17/11/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse bleue + carrelage	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13lcm0301P008


NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13lcm0301 17/11/2017	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux beige + toile fibreuse blanche non séparable	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13lcm0301P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13lcm0301 17/11/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peinture	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

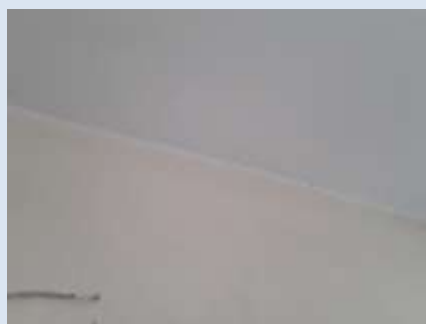

PRELEVEMENT : 13lcm0301P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13lcm0301 17/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + enduit gris en vrac	17/11/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES


 Via: Ebléris - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662
 67500 SAINT-OMER (68) 00388 02200
 Tél. : 03.21.33.41.42
 Fax : 03.21.33.41.43
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de validité prolongée jusqu'au 01/01/2018


RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40625 EN DATE DU 27/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est le contracte que les factures auront à l'encre.)

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 23 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-112994
 Fiche ITGA : IT071711-40625
 Réq. au laboratoire n° : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13lcm0301-01
Dossier client	13lcm0301-01 - DP SQUARE P. MERMEES-APT 301 77000 MELUN
Echantillon	13lcm0301P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débris de Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple isolant / Colle polymère jaune / Rapplage rose / Peinture

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - images numériques, répartition de
 poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'exécution	Résultat	Type d'analyse	N° de référence
Revêtement souple isolant + colle polymère jaune non séparable + rapplage rose + peinture non séparable	META le 27/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien GUILLOUET - Analyseur



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'Etat de l'échantillon peut être constaté par l'analyseur de l'échantillon. Les données publiées ont été vérifiées. Les observations sont relatives à l'échantillon présenté et ne peuvent pas être extrapolées à d'autres échantillons.


 Via: Ebléris - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662
 67500 SAINT-OMER (68) 00388 02200
 Tél. : 03.21.33.41.42
 Fax : 03.21.33.41.43
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Date de validité prolongée jusqu'au 01/01/2018


RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40626 EN DATE DU 27/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est le contracte que les factures auront à l'encre.)

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
 MATERIAUX)
 23 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-112994
 Fiche ITGA : IT071711-40626
 Réq. au laboratoire n° : 23/11/2017

Réf. Client :

Commande	13lcm0301-01
Dossier client	13lcm0301-01 - DP SQUARE P. MERMEES-APT 301 77000 MELUN
Echantillon	13lcm0301P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Châssis 1 Mur C Enduit blanc
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en site / Peintures multiples / Tuile fibreuse blanche

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - images numériques, répartition de
 poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'exécution	Résultat	Type d'analyse	N° de référence
Enduit plâtreux blanc en site non séparable + peintures multiples non séparable + tuile fibreuse blanche non séparable	META le 27/11/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien GUILLOUET - Analyseur



La responsabilité de ce rapport d'essai repose entièrement sur l'Etat de l'échantillon. L'Etat de l'échantillon peut être constaté par l'analyseur de l'échantillon. Les données publiées ont été vérifiées. Les observations sont relatives à l'échantillon présenté et ne peuvent pas être extrapolées à d'autres échantillons.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40627 EN DATE DU 27/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
 MATERIAUX
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-112394
 Fiche ITGA : IT071711-40627
 Réq. au laboratoire le : 29/11/2017

Réf. Client :

Commande	13lc0301-01
Cause client	13lc0301-01 : 07 SQUARE P. MERMES - APT 201 77000 MELUN
Echantillon	13lc0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur D Incolé plaque de plâtre
Description ITGA	Début plâtre blanc en vrac / Papiers multiples / Carton

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Début plâtre blanc en vrac non séparables + papiers multiples non séparables + carton	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:



RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40628 EN DATE DU 27/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4)

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
 MATERIAUX
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-112394
 Fiche ITGA : IT071711-40628
 Réq. au laboratoire le : 29/11/2017

Réf. Client :

Commande	13lc0301-01
Cause client	13lc0301-01 : 07 SQUARE P. MERMES - APT 201 77000 MELUN
Echantillon	13lc0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain Sol Revêtement beige
Description ITGA	Revêtement beige beige / Cofc polaire jaun / Matériau gris / Matériau rouge / Carrelage

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Revêtement beige beige + cofc polaire jaun + matériaux gris + matériaux rouge carrelage	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:





RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40629 EN DATE DU 27/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches-factures envoyées à l'analyseur.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MATERIAUX
23 route d'Albert
62430 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-112394
Échantillon ITGA : IT071711-40629
Réq. au laboratoire le : 29/11/2017

Réf. Client :

Commande	13lc0301-01
Cassier client	13lc0301-01 - 17 SQUARE P. MERMES - APT 201 77000 MELUN
Échantillon	13lc0301P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mar A Plantes
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Peintures murales

Préparation :
Échantillon de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage soigné, répartition de pesées sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Colle beige + carrelage + peintures murales non séparables	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de son contenu. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de l'analyseur. Les données sont valides en ce qui concerne les informations relatives aux données personnelles et les données relatives à la santé.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40630 EN DATE DU 27/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches-factures envoyées à l'analyseur.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MATERIAUX
23 route d'Albert
62430 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-112394
Échantillon ITGA : IT071711-40630
Réq. au laboratoire le : 29/11/2017

Réf. Client :

Commande	13lc0301-01
Cassier client	13lc0301-01 - 17 SQUARE P. MERMES - APT 201 77000 MELUN
Échantillon	13lc0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plantes Enduit beige
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Salle plâtreux blanc

Préparation :
Échantillon de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage soigné, répartition de pesées sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + peintures multiples + colle plâtreux blanc non séparables	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de son contenu. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de l'analyseur. Les données sont valides en ce qui concerne les informations relatives aux données personnelles et les données relatives à la santé.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40631 EN DATE DU 27/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
 MATERIAUX
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-112394
 Échantillon ITGA : IT071711-40631
 Réq. au laboratoire le : 29/11/2017

Réf. Client :

Commande	13Icm0301-01
Causeur client	13Icm0301-01 - 17 SQUARE P. MERMES - APT 201 77000 MELUN
Echantillon	13Icm0301P08 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain Mar E Falaise 1
Description ITGA	Colle beige / Carreau plâtreux blanc / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Colle beige + carreau plâtreux blanc + carrelage	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur



RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40632 EN DATE DU 27/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
 MATERIAUX
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-112394
 Échantillon ITGA : IT071711-40632
 Réq. au laboratoire le : 29/11/2017

Réf. Client :

Commande	13Icm0301-01
Causeur client	13Icm0301-01 - 17 SQUARE P. MERMES - APT 201 77000 MELUN
Echantillon	13Icm0301P08 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mar C Enduit plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtre / Carrelage / Matériau plâtreux beige / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non identifiable + carrelage non identifiable + matériau plâtreux beige + toile fibreuse blanche non identifiable	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur





RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40633 EN DATE DU 27/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MATERIAUX
23 route d'Albert
62430 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-112394
Site/Client ITGA : IT071711-40633
Reçu de laboratoire N° : 29/11/2017

Ref. Client :

Commande	13cm0301-01
Causeur client	13cm0301-01 - 17 SQUARE P. MERMES - APT 201 77000 MELUN
Echantillon	13cm0301P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Béton Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit beige en faible quantité en vrac / Plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 003)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit beige en faible quantité en vrac, non séparables + plâtreux	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

In copie de ce rapport (sans annexe) par mail ou par courrier. Ce rapport ne doit pas être considéré comme représentatif de l'ensemble des données. Les données sont celles de l'état de l'échantillon tel qu'il est présenté et non des données moyennes.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-40634 EN DATE DU 27/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MATERIAUX
23 route d'Albert
62430 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-112394
Site/Client ITGA : IT071711-40634
Reçu de laboratoire N° : 29/11/2017

Ref. Client :

Commande	13cm0301-01
Causeur client	13cm0301-01 - 17 SQUARE P. MERMES - APT 201 77000 MELUN
Echantillon	13cm0301P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux / Enduit gris en vrac

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 003)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables + enduit gris en vrac	META le 27/11/2017	Aucun amiant	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyseur

In copie de ce rapport (sans annexe) par mail ou par courrier. Ce rapport ne doit pas être considéré comme représentatif de l'ensemble des données. Les données sont celles de l'état de l'échantillon tel qu'il est présenté et non des données moyennes.

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desjardins-Empeleux
Case postale 4 13 30
35, Boulevard Charles de Gaulle
59811 BOFFES-VALEZEE

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05897383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanches ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalité, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Mission de sondage des surfaces et produits de la terre et des matériaux et produits de la terre et matériaux géologiques de l'air de concentration des matières et produits de la terre et des matériaux géologiques sans mention de la mention.
 * Mission de sondage des surfaces et produits de la terre et des matériaux et produits de la terre et matériaux géologiques de l'air de concentration des matières et produits de la terre et des matériaux géologiques sans mention de la mention.
 * Mission de sondage des surfaces et produits de la terre et des matériaux et produits de la terre et matériaux géologiques de l'air de concentration des matières et produits de la terre et des matériaux géologiques sans mention de la mention.



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Paris - EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 95760 Saint-Grégoire







sofrax
ACCREDITATION
INSTITUT
DE CERTIFICATION
PARIS - 19 01 10

CPE DI DR 11 rev11



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- x Autres types de prélèvements amiantés
- x Autres types de prélèvements non amiantés

	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière