

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

10 AVENUE CHARLES PEGUY

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Autres	Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	2019 9608_BAT	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	06/06/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Lyes IZABACHENE	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	1378	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	03/09/2015	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	CEBTP ZAC La Clef Saint Pierre - 12 Avenue Gay Lussac - 78990 ELANCOURT	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 19/06/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Lyes IZABACHENE**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	12
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	16
ATTESTATION(S).....	18
CERTIFICAT DE COMPETENCES	19

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cabine d'ascenseur	RC	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	Porte palière d'ascenseur	2019 9608_BATP001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)
Cabine d'ascenseur	R+1	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	Porte palière d'ascenseur	2019 9608_BATP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)
Palier 2	R+1	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	Porte palière d'ascenseur	2019 9608_BATP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)
Cabine d'ascenseur	R+2	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	Porte palière d'ascenseur	2019 9608_BATP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)
Palier 3	R+2	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	Porte palière d'ascenseur	2019 9608_BATP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)
Cabine d'ascenseur	R+3	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	Porte palière d'ascenseur	2019 9608_BATP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)
Palier 4	R+3	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	Porte palière d'ascenseur	2019 9608_BATP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)
Cabine d'ascenseur	R+4	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	Porte palière d'ascenseur	2019 9608_BATP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)
Palier 5	R+4	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	Porte palière d'ascenseur	2019 9608_BATP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Palier 1	RC	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	Porte palière d'ascenseur	2019 9608_BATP001	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Paliers	Autres	Porte palière d'ascenseur	Peinture sur façade de portes d'ascenseurs	Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 RC, 1 ETAGE COURANT, DERNIER ETAGE.
Paliers	Autres	Porte d'ascenseur	Remplacement des portes d'ascenseurs	Plaque de type « Glasal »	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE VÉRIFIER SI IL Y A LA PRESENCE D'UNE PLAQUE GLASAL EN LA PORTE PALIERE ET LA PORTE CABINE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Cabine d'ascenseur	Autres	Cabine d'ascenseur	Réfection de l'habillage des cabines	Plaque de type « Glasal »	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : IL VONT MODIFIER LA PLATINE NUMERIQUE DE LA CABINE D'ASCENSEUR VOIR SI IL N'Y A RIEN DERRIERE
Paliers	Autres	Murs	Remplacement des portes d'ascenseurs	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Cabine d'ascenseur	Autres	Cabine d'ascenseur	Selon BT	Joint	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE // joint platine

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

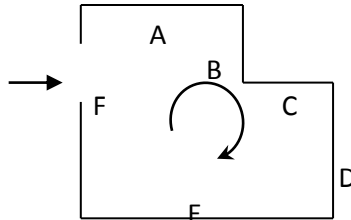

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cabine d'ascenseur	R-1		OUI	CONCERNEE
Palier	R-1		OUI	CONCERNEE
Cabine d'ascenseur	RC		OUI	CONCERNEE
Palier 1	RC		OUI	CONCERNEE
Cabine d'ascenseur	R+1		OUI	CONCERNEE
Palier 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Cabine d'ascenseur	R+2		OUI	CONCERNEE
Palier 3	R+2		OUI	CONCERNEE
Cabine d'ascenseur	R+3		OUI	CONCERNEE
Palier 4	R+3		OUI	CONCERNEE
Cabine d'ascenseur	R+4		OUI	CONCERNEE
Palier 5	R+4		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Cabine d'ascenseur	R-1	Aucun				Aucun	Métal	ALU		
Palier	R-1	Béton				Peinture	Enduit			
Cabine d'ascenseur	RC	Aucun				Aucun	Métal	ALU		
Palier 1	RC	Béton				Sol souple	Enduit			
Cabine d'ascenseur	R+1	Aucun				Aucun	Métal	ALU		
Palier 2	R+1	Béton				Sol souple	Enduit			
Cabine d'ascenseur	R+2	Aucun				Aucun	Métal	ALU		
Palier 3	R+2	Béton				Sol souple	Enduit			
Cabine d'ascenseur	R+3	Aucun				Aucun	Métal	ALU		
Palier 4	R+3	Béton				Sol souple	Enduit			
Cabine d'ascenseur	R+4	Aucun				Aucun	Métal	ALU		
Palier 5	R+4	Béton				Sol souple	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cabine d'ascenseur	R+1	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	2019 9608_BATP001	Porte palière d'ascenseur	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)	ZPSO
Palier 2	R+1	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	2019 9608_BATP001	Porte palière d'ascenseur	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)	ZPSO
Cabine d'ascenseur	R+2	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	2019 9608_BATP001	Porte palière d'ascenseur	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)	ZPSO
Palier 3	R+2	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	2019 9608_BATP001	Porte palière d'ascenseur	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)	ZPSO
Cabine d'ascenseur	R+3	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	2019 9608_BATP001	Porte palière d'ascenseur	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)	ZPSO
Palier 4	R+3	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	2019 9608_BATP001	Porte palière d'ascenseur	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)	ZPSO
Cabine d'ascenseur	R+4	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	2019 9608_BATP001	Porte palière d'ascenseur	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)	ZPSO
Palier 5	R+4	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	2019 9608_BATP001	Porte palière d'ascenseur	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)	ZPSO
Palier 1	RC	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	2019 9608_BATP001	Porte palière d'ascenseur	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cabine d'ascenseur	RC	Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	2019 9608_BATP001	Porte palière d'ascenseur	BON ETAT	Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Rapport N° : 2019 9608_BAT 06/06/2019

9/26

Version : 19/06/2019

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Palier	R-1	Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris	2019 9608_BATP00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier	R-1	Enduit / Peinture béton	Peinture	2019 9608_BATP00 2	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 1	RC	Enduit / Peinture béton	Matériau compact gris hétérogène	2019 9608_BATP00 3	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 1	RC	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	2019 9608_BATP00 3	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 3	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	2019 9608_BATP00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier 5	R+4	Enduit / Peinture béton	Matériau gris non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	2019 9608_BATP00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cabine d'ascenseur	RC	Joint	Mousse marron avec couche souple	2019 9608_BATP00 6	Cabine d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cabine d'ascenseur	R+1	Joint	Mousse marron avec couche souple	2019 9608_BATP00 6	Cabine d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cabine d'ascenseur	R+2	Joint	Mousse marron avec couche souple	2019 9608_BATP00 6	Cabine d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cabine d'ascenseur	R+3	Joint	Mousse marron avec couche souple	2019 9608_BATP00 6	Cabine d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cabine d'ascenseur	R+4	Joint	Mousse marron avec couche souple	2019 9608_BATP00 6	Cabine d'ascenseur	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 2019 9608_BATP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	2019 9608_BAT 06/06/2019		Cabine d'ascenseur (R-1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plaque de type « Glasal »	Matériau fibreux gris avec fibres visibles	06/06/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Porte palière d'ascenseur		Amiante détecté (Amosite-Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 2019 9608_BATP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	2019 9608_BAT 06/06/2019		Palier (R-1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit compact gris	06/06/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 2019 9608_BATP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	2019 9608_BAT 06/06/2019		Palier (R-1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture	06/06/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 2019 9608_BATP003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	2019 9608_BAT 06/06/2019		Palier (R-1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau compact gris hétérogène	06/06/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

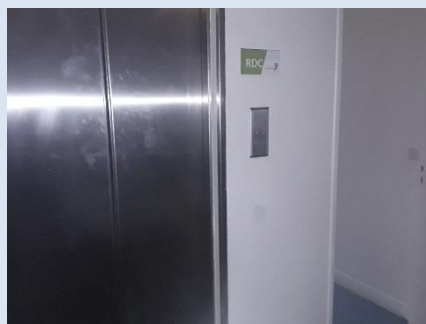


PRELEVEMENT : 2019 9608_BATP003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	2019 9608_BAT 06/06/2019	Palier (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	06/06/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

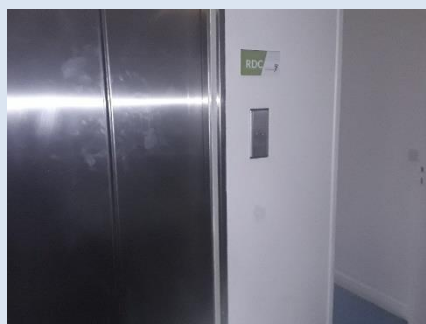


PRELEVEMENT : 2019 9608_BATP004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	2019 9608_BAT 06/06/2019	Palier (R-1)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	06/06/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

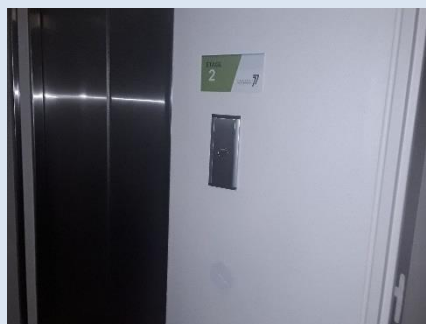

PRELEVEMENT : 2019 9608_BATP005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	2019 9608_BAT 06/06/2019		Palier (R-1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau gris non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	06/06/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

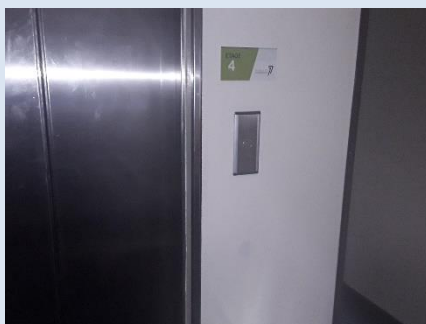

PRELEVEMENT : 2019 9608_BATP006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	2019 9608_BAT 06/06/2019		Cabine d'ascenseur (R-1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Mousse marron avec couche souple	06/06/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Cabine d'ascenseur		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-54678 EN DATE DU 18/06/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-54678 Réf. Commande Client : 2019 9608_BAT--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/06/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide IISG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2019 9608_BAT--01 - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELLUN Réf échantillon client : 2019 9608_BATP001 / Autres - Porte d'ascenseur - Paliers - Plaque de type « Glasal » / Cabine d'ascenseur - Porte paliers d'ascenseur - Plaque de type « Glasal »				Réf échantillon ITGA : IT071906-23844 Description ITGA : Matériau fibreux gris avec fibres visibles
* Matériau fibreux gris avec fibres visibles	MOLP	2	17/06/2019	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile
Réf dossier client : 2019 9608_BAT--01 - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELLUN Réf échantillon client : 2019 9608_BATP002 / Autres - Murs - Paliers - Enduit Peinture / Palier Mur D Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071906-23845 Description ITGA : Enduit compact gris / Peinture
* Enduit compact gris	META (I)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
* Peinture	META (I)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2019 9608_BAT--01 - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELLUN Réf échantillon client : 2019 9608_BATP003 / Autres - Murs - Paliers - Enduit Peinture / Palier Mur D Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071906-23846 Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Matériau compact gris hétérogène	META (I)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (I)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2


RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-54678 EN DATE DU 18/06/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 2019 9608_BAT-01 - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN Réf échantillon client : 2019 9608_BATP004 / Autres - Murs - Paliers - Enduit Peinture / Palier Mur D Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT071906-23847 Description ITGA : Matériau compact gris en faible quantité hétérogène / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
* Matériau compact gris en faible quantité hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2019 9608_BAT-01 - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN Réf échantillon client : 2019 9608_BATP005 / Autres - Murs - Paliers - Enduit Peinture / Palier Mur D Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT071906-23848 Description ITGA : Matériau gris / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples		
* Matériau gris non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 2019 9608_BAT-01 - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN Réf échantillon client : 2019 9608_BATP006 / Autres - Cabine d'ascenseur - Cabine d'ascenseur - Joint / Cabine d'ascenseur Cabine d'ascenseur Joint		Réf échantillon ITGA : IT071906-23849 Description ITGA : Mousse marron avec couche souple		
* Mousse marron avec couche souple	META (2)	1	18/06/2019	Amiante non détecté / -

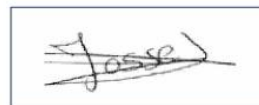

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
---	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration	
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	03/09/2015	02/09/2020	c
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb: Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (CRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites <input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer:	10/09/2015	09/09/2020	c
<input type="checkbox"/>	DPE Diagnostic de performance énergétique			
	<input type="checkbox"/> Mention DPE: Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments			
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020	c

Légende: C=Certification - R=Recertification - T=Transfert

Le mercredi 30 septembre 2015

Le Directeur Ginger Cated
Michel KHATIB



E20 - v12 du 14/10/2013
Ref: 30137819CC2015



GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac - 78 990 ELANCOURT
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : certificated.contact@gingergroupe.com - Site : www.cated.fr

page 1 sur 2

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R-1	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 2019 9608_BAT - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

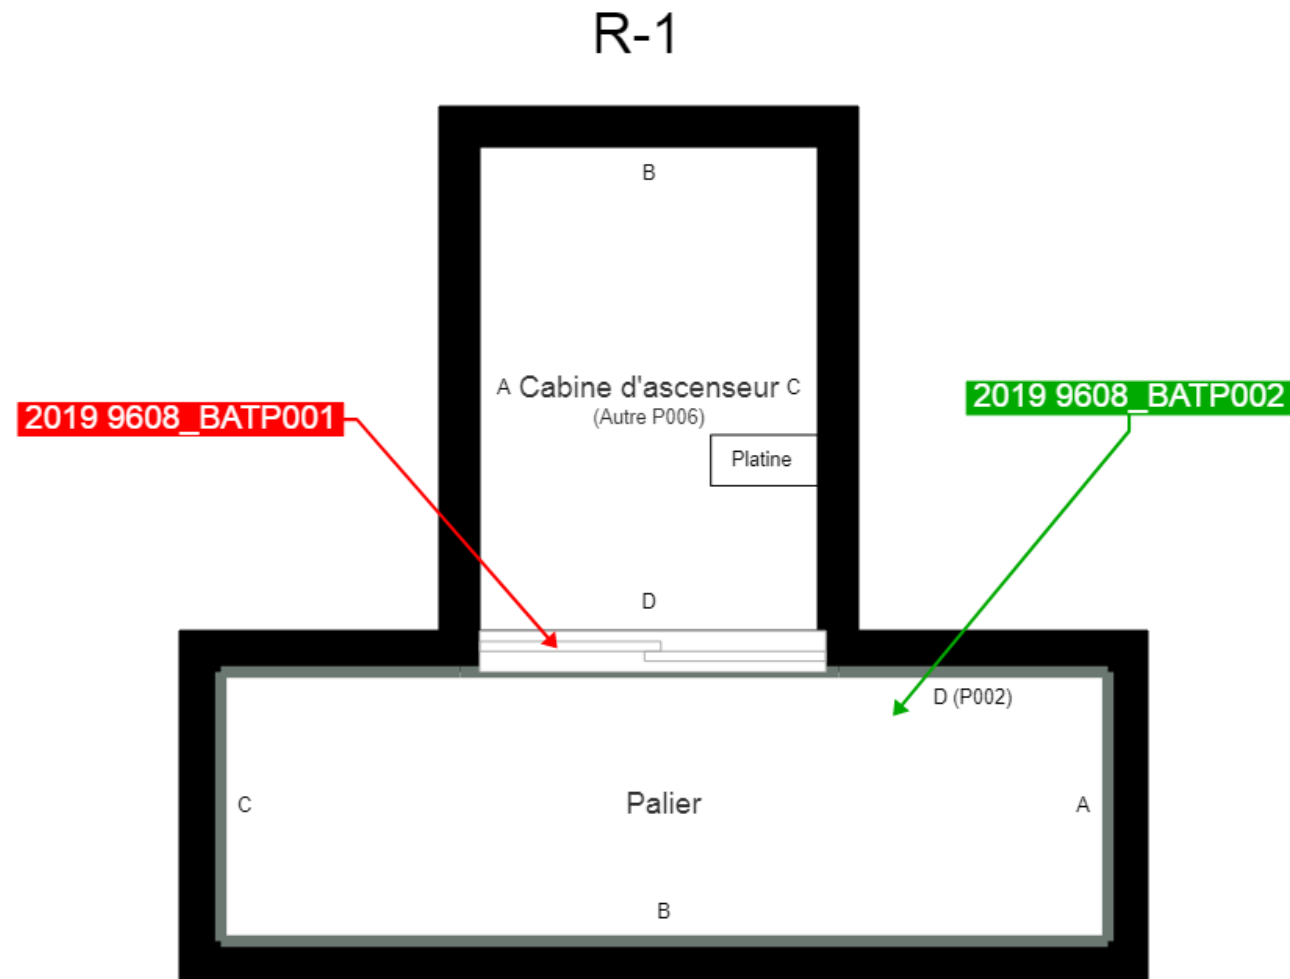


PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : RC	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 2019 9608_BAT - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

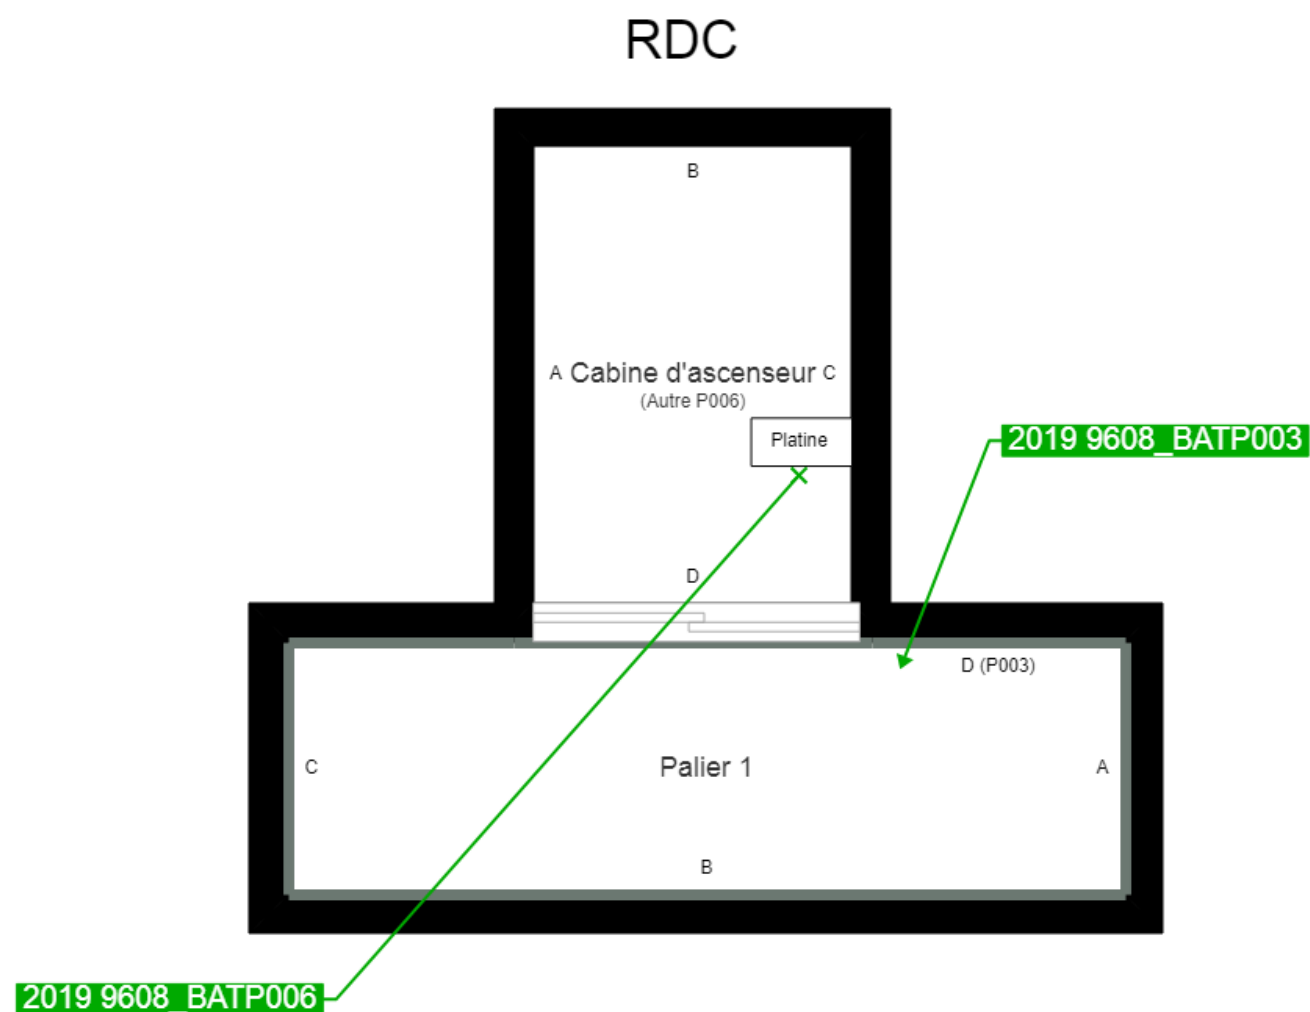


PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+1	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 2019 9608_BAT - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

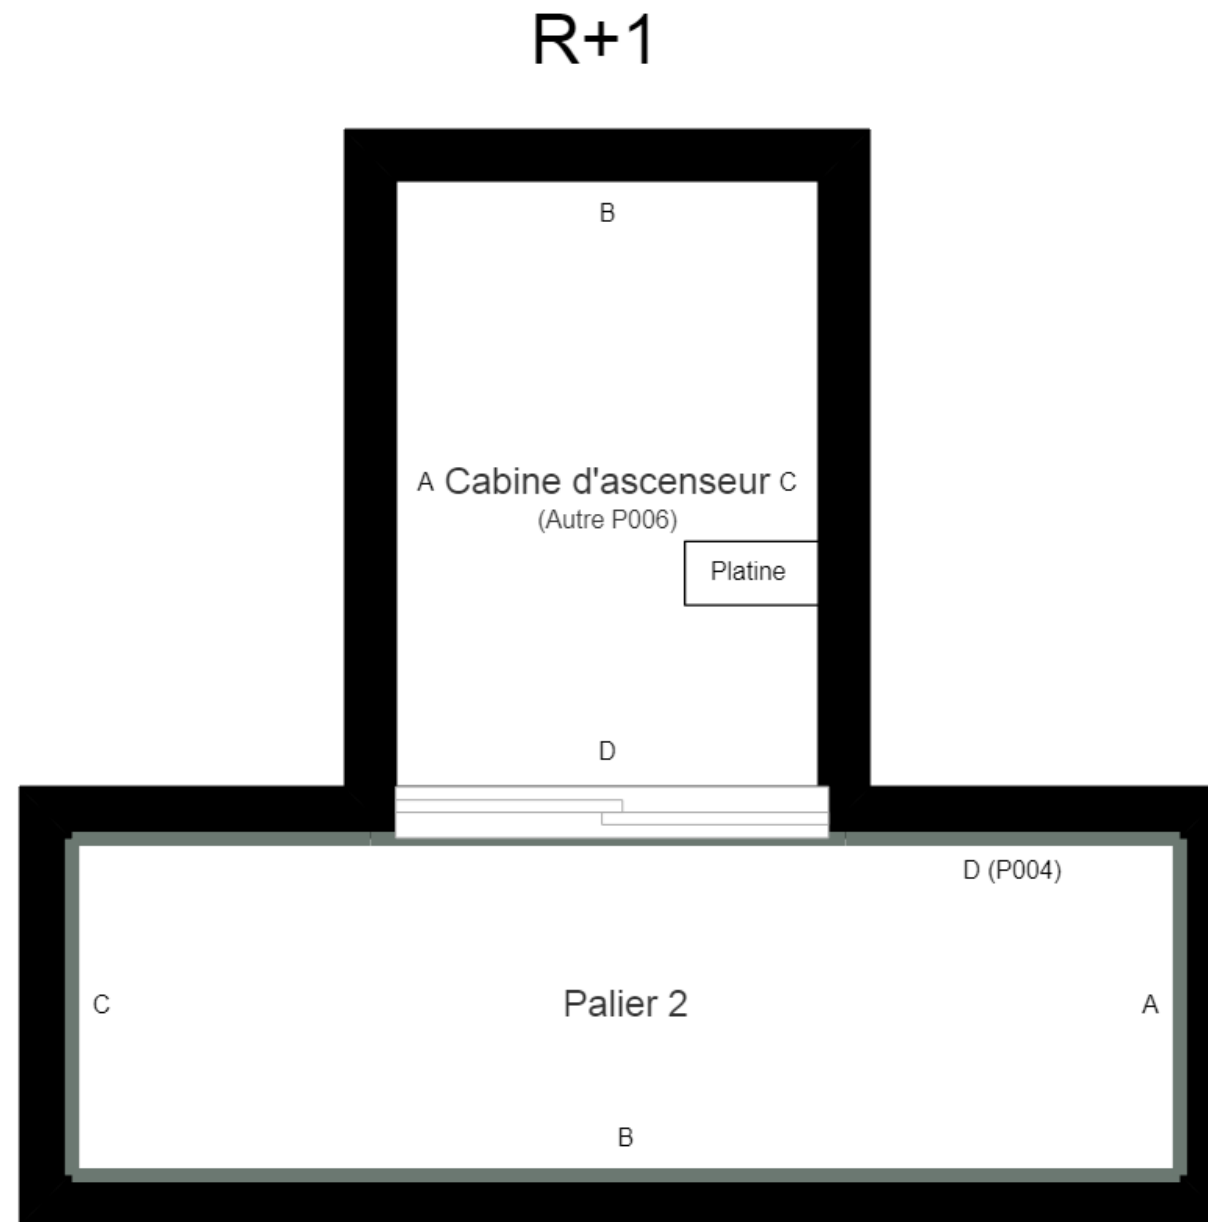


PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+2	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 2019 9608_BAT - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

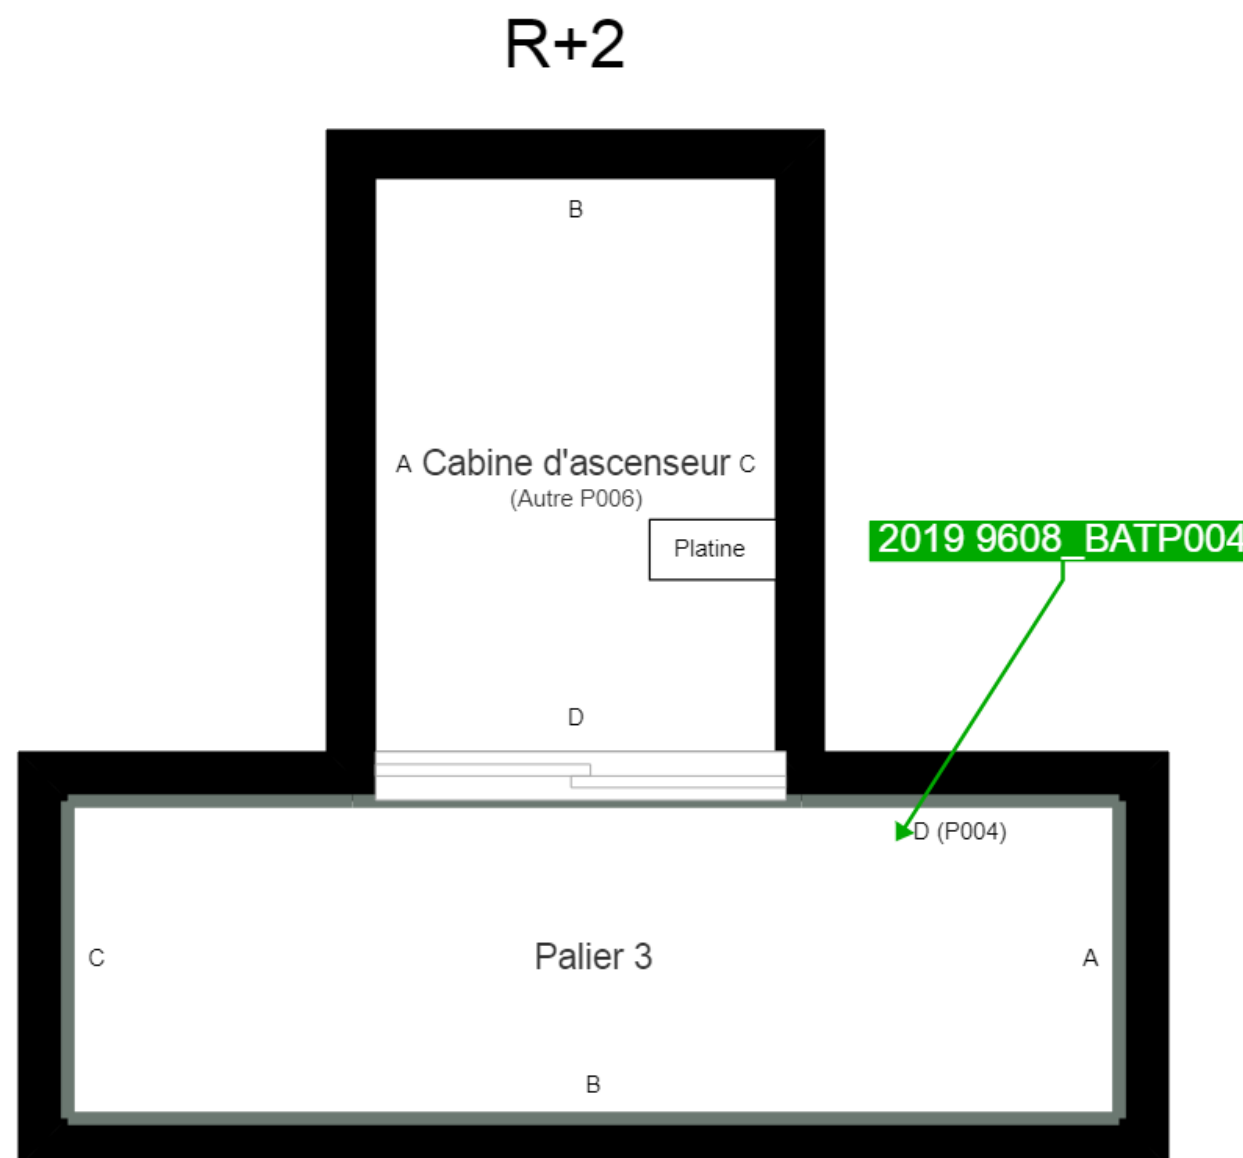


PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+3	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 2019 9608_BAT - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien


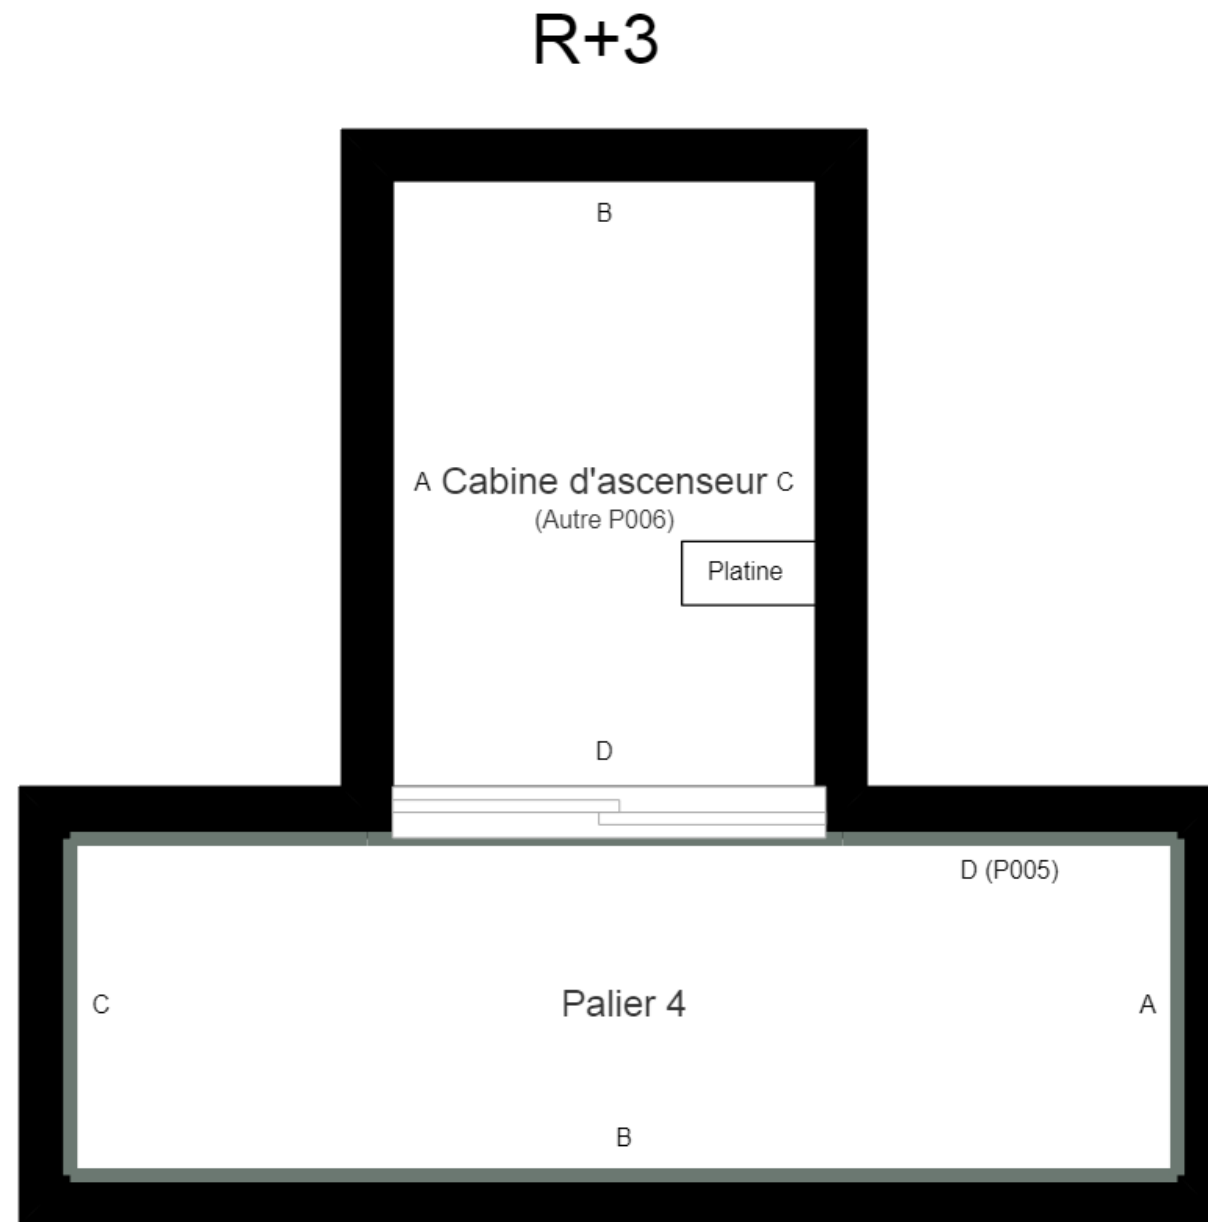


PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+4	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 2019 9608_BAT - 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

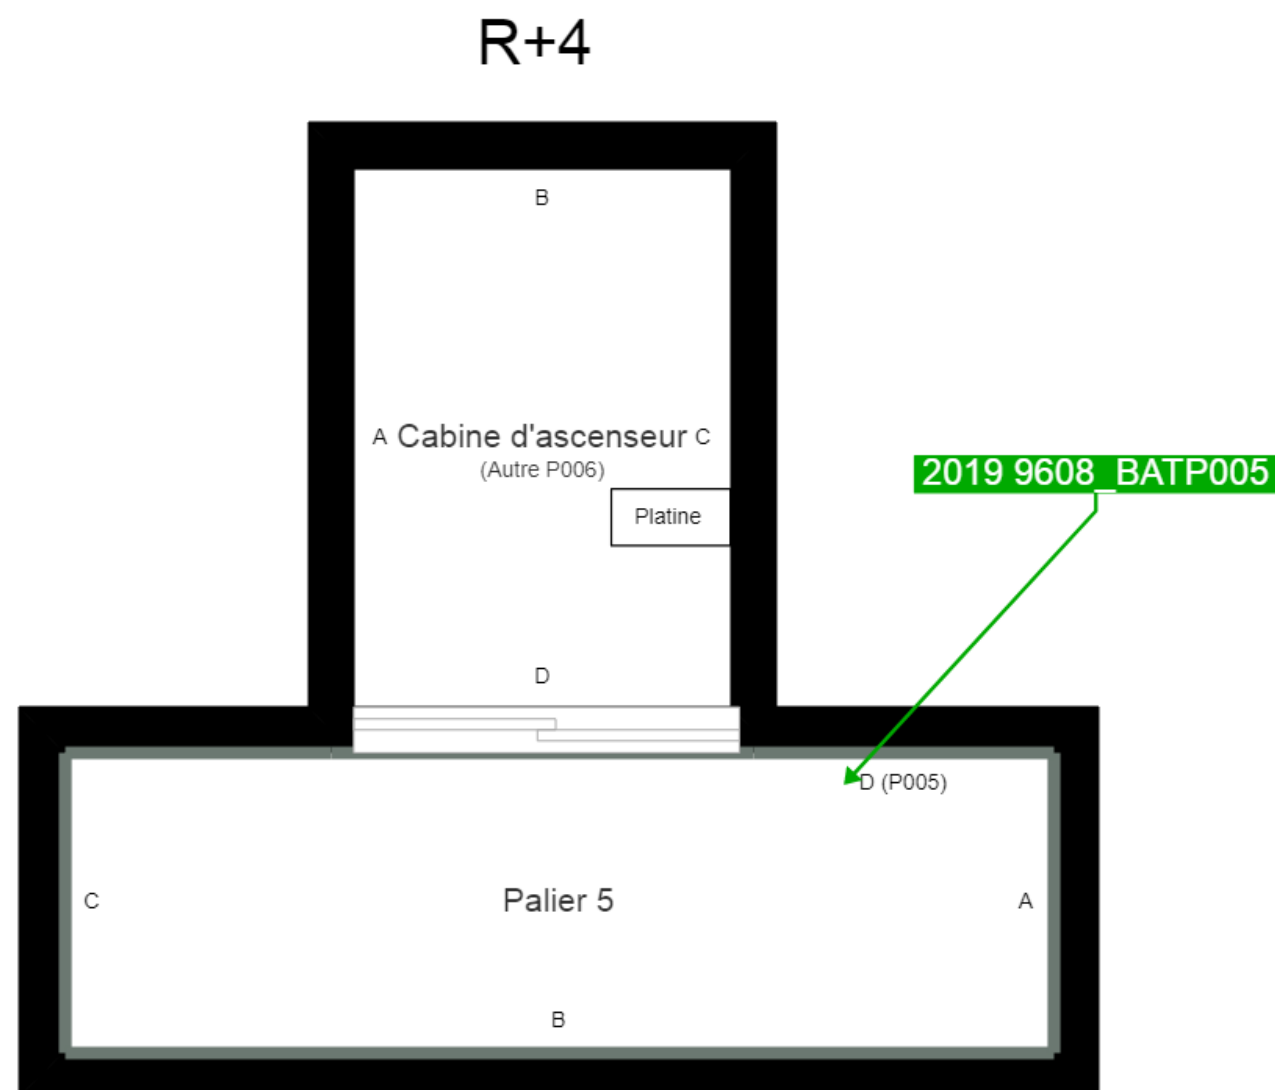

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Murs amiantés**
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sols amiantés
- /// Plafonds amiantés
- ⊗ Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés