

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

10 SQUARE DE LORIENT

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LDI0401	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	30/04/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Guillaume ROGEZ	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8073002	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/10/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	BUREAU VERITAS 60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 09/05/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C \ SOMMAIRE.....	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	23
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	31
ATTESTATION(S).....	34
CERTIFICAT DE COMPETENCES	35

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salon		Carrelage	Dalle dure cassante noire	Sol	13LDI0401P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Carrelage	Colle bitumineuse noire	Sol	13LDI0401P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Carrelage	Dalle dure cassante grise	Sol	13LDI0401P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Carrelage	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	13LDI0401P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	13LDI0401P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Carrelage	Dalle dure cassante noire	Sol	13LDI0401P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Carrelage	Colle bitumineuse noire	Sol	13LDI0401P006	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Carrelage	Dalle dure cassante grise	Sol	13LDI0401P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Carrelage	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	13LDI0401P007	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	13LDI0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	13LDI0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	13LDI0401P001	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 9761 EXPERT HABITAT INGENIERIE 2 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS LE ROI Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance MELUN VAL DE SEINE Objet HONORAIRES		
SERVICE V.SEINE Techniciens		ÉMETTEUR PYZIKIEWIEZ FRANCOIS
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 4 Ensemble X000 Escalier DI Étage 04 Logement 1 Module 13LDI0401 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE M DUPONT ERIC 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 18-04-2018 AU 02-05-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET			
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
	GARDIEN: 06 86			
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

18-04-2018 travaux prévus:
- sols et murs complets

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A780	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA		13 4 X000 DI 13LDI0401	L 5000536 DUPONT ERIC	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 9761

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Salon			OUI	CONCERNEE
Balcon			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Buanderie			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Carreaux de plâtre	Béton			Carrelage	Peinture	METALLIQUE		
Séjour	Béton	Carreaux de plâtre			Carrelage	Peinture	BOIS		
Couloir	Carreaux de plâtre	Béton			Carrelage	Peinture	BOIS		
Salon	Béton				Carrelage	Peinture	PVC		
Balcon					Aucun				
Chambre 2	Carreaux de plâtre	Béton			Carrelage	Peinture	BOIS		
Placard 2					Carrelage	Peinture			
Placard 1					Sol souple	Peinture			
Gaine technique									
WC	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture	BOIS		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture	BOIS		
Chambre 1	Béton	Carreaux de plâtre			Carrelage	Peinture	BOIS		
Buanderie	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture		PVC	
Cuisine	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salon		Carrelage	Dalle dure cassante noire	13LDI0401P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salon		Carrelage	Colle bitumineuse noire	13LDI0401P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salon		Carrelage	Dalle dure cassante grise	13LDI0401P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salon		Carrelage	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	13LDI0401P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	13LDI0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	13LDI0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	13LDI0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salon		Carrelage	Dalle dure cassante noire	13LDI0401P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Carrelage	Colle bitumineuse noire	13LDI0401P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Carrelage	Dalle dure cassante grise	13LDI0401P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salon		Carrelage	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	13LDI0401P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	13LDI0401P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage beige en vrac non séparable	13LDI0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	13LDI0401P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P003	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2		Carrelage	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2		Carrelage	Dalle dure cassante grise en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Revêtement de sols	Revêtement souple marron + colle polymère jaune avec poussières	13LDI0401P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salon		Carrelage	Matériau gris hétérogène	13LDI0401P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salon		Carrelage	Matériau compact gris hétérogène	13LDI0401P007	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage beige en vrac non séparable	13LDI0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage beige en vrac non séparable	13LDI0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage beige en vrac non séparable	13LDI0401P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Carrelage	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Carrelage	Dalle dure cassante grise en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Carrelage	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Carrelage	Dalle dure cassante grise en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Carrelage	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Carrelage	Dalle dure cassante grise en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Carrelage	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Carrelage	Dalle dure cassante grise en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Carrelage	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Carrelage	Dalle dure cassante grise en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Carrelage	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Carrelage	Dalle dure cassante grise en vrac	13LDI0401P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement de sols	Revêtement souple marron + colle polymère jaune avec poussières	13LDI0401P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Carrelage	Matériau gris hétérogène	13LDI0401P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Salon		Carrelage	Matériau compact gris hétérogène	13LDI0401P007	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	13LDI0401P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	13LDI0401P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	13LDI0401P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	13LDI0401P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	13LDI0401P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	13LDI0401P002	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	13LDI0401P00 2	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	13LDI0401P00 2	Mur E	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	13LDI0401P00 2	Mur F	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P00 3	Mur A	DEGRADATIO N TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P00 3	Mur B	DEGRADATIO N TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P00 3	Mur B	DEGRADATIO N TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P00 3	Mur C	DEGRADATIO N TOTALE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P003	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P003	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P003	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Buanderie		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P003	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P003	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P003	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P003	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur A	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur B	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur C	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur D	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur E	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P008	Mur F	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salon		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	13LDI0401P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LDI0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDI0401 30/04/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage beige en vrac non séparable	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LDI0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDI0401 30/04/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDI0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDI0401 30/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

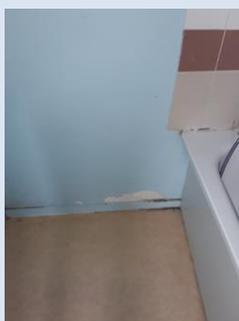

PRELEVEMENT : 13LDI0401P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDI0401 30/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDI0401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDI0401 30/04/2018	Placard 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDI0401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDI0401 30/04/2018	Placard 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Dalle dure cassante grise en vrac	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDI0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDI0401 30/04/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple marron + colle polymère jaune avec poussières	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LDI0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDI0401 30/04/2018	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Dalle dure cassante noire	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LDI0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDI0401 30/04/2018		Salon
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle bitumineuse noire	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

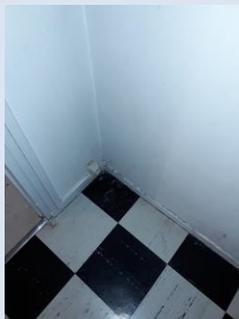

PRELEVEMENT : 13LDI0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDI0401 30/04/2018		Salon
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Matériau gris hétérogène	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

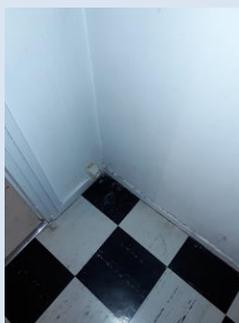

PRELEVEMENT : 13LDI0401P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDI0401 30/04/2018	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Dalle dure cassante grise	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDI0401P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDI0401 30/04/2018	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDI0401P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDI0401 30/04/2018	Salon	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Matériau compact gris hétérogène	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LDI0401P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDI0401 30/04/2018	Couloir	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDI0401P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDI0401 30/04/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	30/04/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

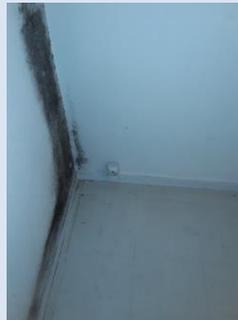

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-48025 EN DATE DU 08/05/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-48025 Réf. Commande Client : 13LDI0401-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/05/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 13LDI0401-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI0401P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement de sols				Réf échantillon ITGA : IT141805-8131 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en vrac / Ragréage beige en vrac / Colle bitumineuse noire en vrac / Ragréage gris en vrac hétérogène
▫ Revêtement souple beige + colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage beige en vrac non séparable	META	1	07/05/2018	Amiante non détecté / -
▫ Colle bitumineuse noire en vrac non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	MOLP	1	07/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDI0401-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI0401P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT141805-8132 Description ITGA : Enduit plâtreux rose en vrac / Peintures multiples en vrac
▫ Enduit plâtreux rose en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META	1	08/05/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Maëlle COURVILLE - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-48025 EN DATE DU 08/05/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 13LDI0401-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI0401P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Peinture				Réf échantillon ITGA : IT141805-8133 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META	1	08/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDI0401-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT141805-8134 Description ITGA : Dalle dure cassante grise en vrac / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	META	1	08/05/2018	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante grise en vrac	META	2	08/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDI0401-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI0401P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Revêtement de sols				Réf échantillon ITGA : IT141805-8135 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune avec poussières
* Revêtement souple marron + colle polymère jaune avec poussières	META	1	07/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDI0401-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI0401P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salon Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT141805-8136 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Matériau gris hétérogène
* Dalle dure cassante noire	META	1	07/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	07/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau gris hétérogène	META	1	07/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDI0401-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI0401P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salon Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT141805-8137 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène
* Dalle dure cassante grise	META	1	07/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris en faible quantité non séparable	MOLP	1	07/05/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META	3	08/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDI0401-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDI0401P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Mur A Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT141805-8138 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META	1	07/05/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-48025 EN DATE DU 08/05/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 13LDI0401-01 - 10 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN		Ref échantillon ITGA : IT141805-8139		
Ref échantillon client : 13LDI0401P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit Peinture béton		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META	1	07/05/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPART 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat
 Attribué à
Monsieur Guillaume ROGEZ

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES			
	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022

Date : 25/10/2017 Numéro de certificat : 8073002

Jacques MATHÉLON - Directeur Général





* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
 Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Defense



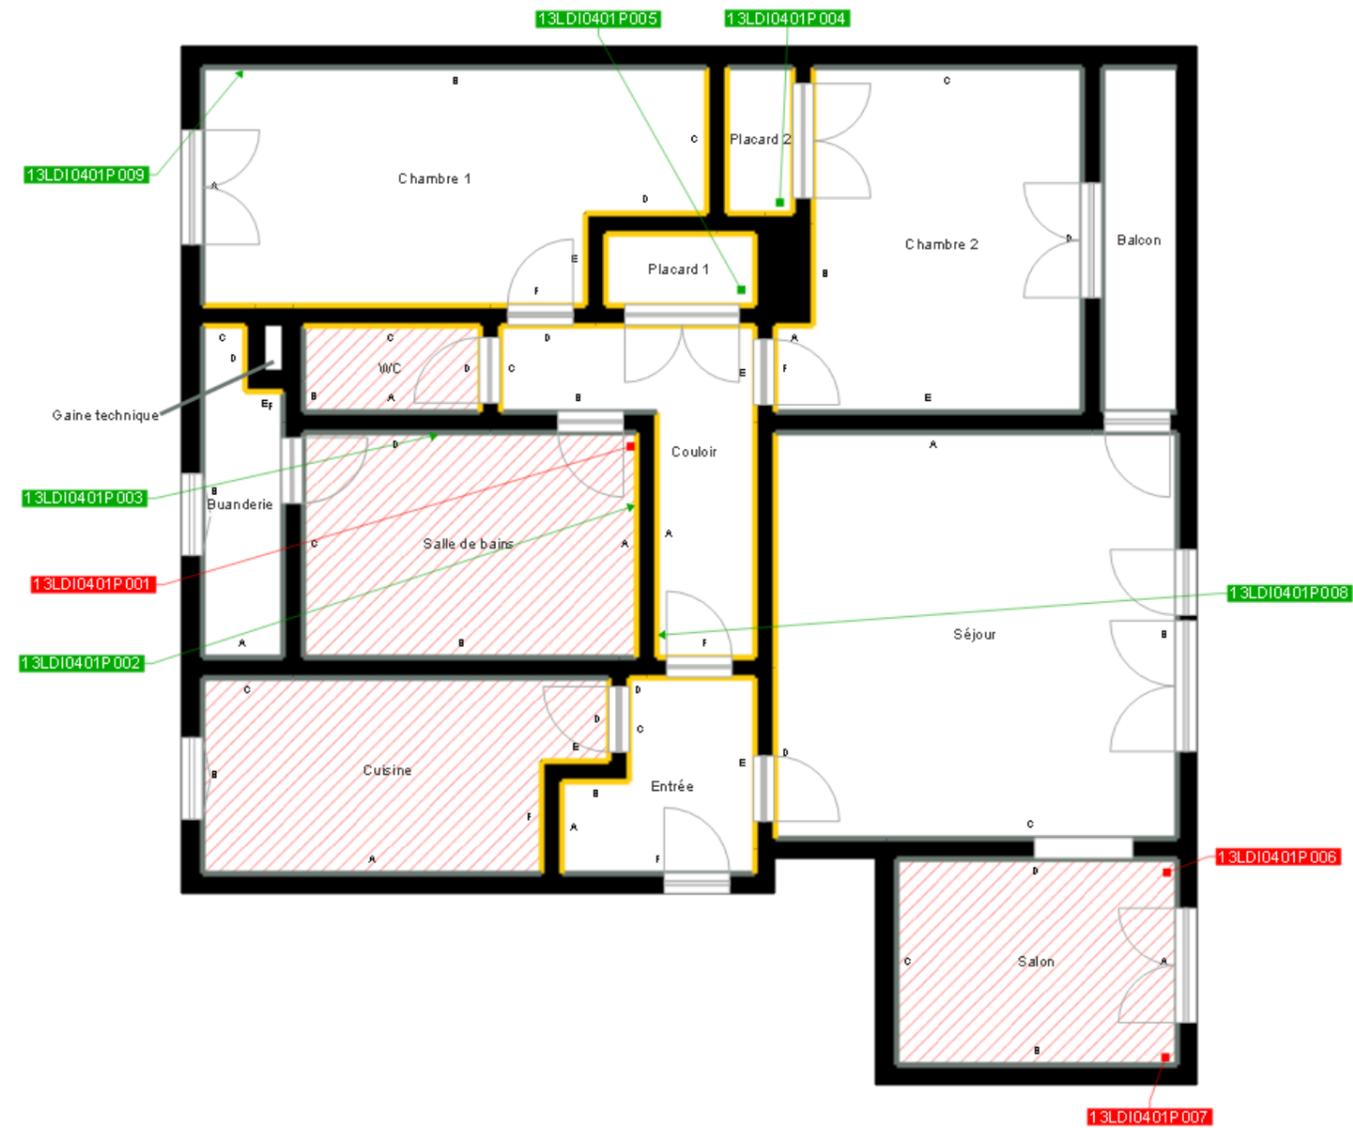

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés