

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

9 SQUARE DE LORIENT  
MODULE 13LDH0102

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LDH0102-1	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/02/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Ronald FRANCHINARD	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :		Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :		N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 04/03/2019**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Ronald FRANCHINARD**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	13
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	23
ATTESTATION(S).....	27
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	27

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire	Sol	13LDH0102-1P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Revêtement souple	Revêtement souple gris + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Sol	13LDH0102-1P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire + matériau compact blanc hétérogène	Sol	13LDH0102-1P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Sol	13LDH0102-1P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune avec poussières + revêtement souple rouge non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	13LDH0102-1P013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

**Rapport N° : 13LDH0102-1 15/02/2019**

Version : 04/03/2019

5/29

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. MELUN PORTE BRIE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 1894  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> EX-MELUN VAL SEINE <b>Objet</b> HONORAIRES	<b>SERVICE</b> SCE MELUN PORTE BRIE <b>ÉMETTEUR</b> PROT STEPHANE			
<b>LOCALISATION</b> Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 4      Ensemble X000 Escalier DH      Étage 01 Logement 2 Module 13LDH0102 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN			
<b>DÉLAI D'EXECUTION</b> 15 JOURS <b>PERIODE DU</b> 07-02-2019 <b>AU</b> 21-02-2019				
<b>ARTICLE</b>	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AMH6	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MR TIMERA 08.31.03.60.12	1,00	5,00	5,00
AMH75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SOLS-MURS-PLAFONDS-FAIENCE-COLLE ETC...*	14,00	48,00	672,00
<b>TOTAL H.T.</b>				877,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				136,40
<b>TOTAL T.T.C.</b>				812,40
<b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	A760	AME2	ME2 HONORAIRES DIAG AMIANTE	812,40
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>	<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>		<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	13 4 X000 DH 13LDH0102	L 1112700		812,40
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 1894				

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

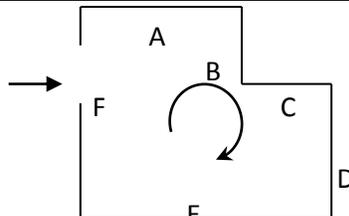

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT										

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire	13LDH0102-1P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	RC	Revêtement souple	Revêtement souple gris + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDH0102-1P006	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire + matériau compact blanc hétérogène	13LDH0102-1P007	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	13LDH0102-1P010	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune avec poussières + revêtement souple rouge non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire	13LDH0102-1P013	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

Rapport N° : 13LDH0102-1 15/02/2019

10/29

Version : 04/03/2019

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LDH0102-1P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LDH0102-1P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDH0102-1P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LDH0102-1P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LDH0102-1P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
	RC	Dalle de sol	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDH0102-1P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 3	RC	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable	13LDH0102-1P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	13LDH0102-1P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Buanderie	RC	Revêtement souple	Revêtement souple vert + revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	13LDH0102-1P014	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle faïence	Carrelage + colle blanche + ragréage gris hétérogène + peinture non séparable	13LDH0102-1P015	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle faïence	Carrelage avec poussières	13LDH0102-1P016	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir avec couche souple	13LDH0102-1P017	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle faïence	Carrelage + colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable	13LDH0102-1P018	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019		Placard 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019		Entrée (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019		Chambre 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire + matériau compact blanc hétérogène	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019	Couloir (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019	Placard 3 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019	Placard 3 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune avec poussières + revêtement souple rouge non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + colle bitumineuse noire	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

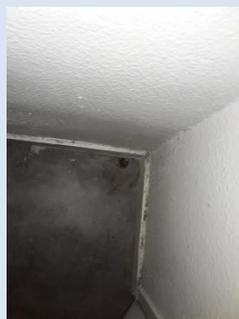


PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019		Buanderie (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple vert + revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage + colle blanche + ragréage gris hétérogène + peinture non séparable	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

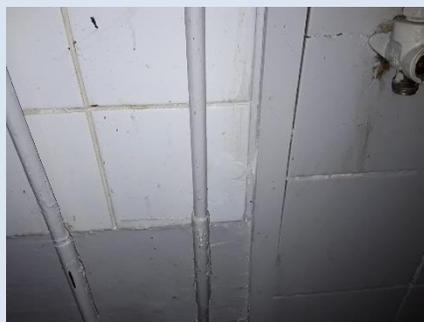

PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage avec poussières	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir avec couche souple	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDH0102-1P018			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDH0102-1 15/02/2019		Salle de bains (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage + colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable	15/02/2019	FRANCHINARD Ronald
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-15663 EN DATE DU 27/02/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-15663 Réf. Commande Client : 13LDH0102-1--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LDH0102-1--01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Piscard 1 Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT021902-22750 Description ITGA : Revêtement souple marron / Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Ragréage gris hétérogène / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire
* Revêtement souple marron + revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + ragréage gris hétérogène + sous couche de ragréage blanche en faible quantité en vrac non séparable + dalle dure cassante grise + colle bitumineuse noire	META (2)	1	27/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDH0102-1--01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT021902-22751 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-15663 EN DATE DU 27/02/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur D Enduit				
Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Revêtement souple				
Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	2	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur C Enduit béton				
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Séjour Sol Revêtement souple				
Revêtement souple gris + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Sol Revêtement souple				
Revêtement souple marron + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire + matériau compact blanc hétérogène	META (2)	1	27/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Plafond Enduit béton				
Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-15663 EN DATE DU 27/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Couloir Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT021902-22758 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragrage gris / Sous couche de ragrage blanche
* Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune non séparable + ragrage gris + sous couche de ragrage blanche non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Placard 3 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT021902-22759 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrage gris / Sous couche de ragrage beige
* Dalle dure cassante beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragrage gris + sous couche de ragrage beige non séparable	META (2)	1	27/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Placard 3 Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT021902-22760 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT021902-22761 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT021902-22762 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec poussières / Revêtement souple rouge / Sous couche de ragrage blanche / Colle bitumineuse noire
* Revêtement souple gris + colle polymère jaune avec poussières + revêtement souple rouge non séparable + sous couche de ragrage blanche non séparable + colle bitumineuse noire	META (2)	1	27/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDH0102-1-01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Banderie Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT021902-22763 Description ITGA : Revêtement souple vert / Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Ragrage gris / Sous couche de ragrage blanche
* Revêtement souple vert + revêtement souple blanc + colle polymère jaune non séparable + ragrage gris + sous couche de ragrage blanche non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.


Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-15663 EN DATE DU 27/02/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 13LDH0102-1--01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur C Colle faïence		Réf échantillon ITGA : IT021902-22764 Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Ragréage gris hétérogène / Peinture		
* Carrelage + colle blanche + ragréage gris hétérogène + peinture non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDH0102-1--01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur C Colle faïence		Réf échantillon ITGA : IT021902-22765 Description ITGA : Carrelage avec poussières		
* Carrelage avec poussières	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDH0102-1--01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux		Réf échantillon ITGA : IT021902-22766 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple		
* Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (2)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDH0102-1--01 - 9 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDH0102-1P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur C Colle faïence		Réf échantillon ITGA : IT021902-22767 Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche plâtréuse blanche		
* Carrelage + colle blanche + couche plâtréuse blanche non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -

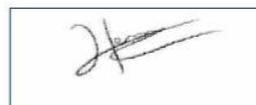

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe

## ATTESTATION(S)



**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
21 ROUTE D ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE</b> DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE ) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE ) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP ) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP ) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS ) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR ) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT ) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p><b>ETAT DES LIEUX LOCATIFS</b> DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION ) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
--	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie




## CERTIFICAT DE COMPETENCES






Aucun document disponible

Rapport N° : 13LDH0102-1 15/02/2019

Version : 04/03/2019

27/29

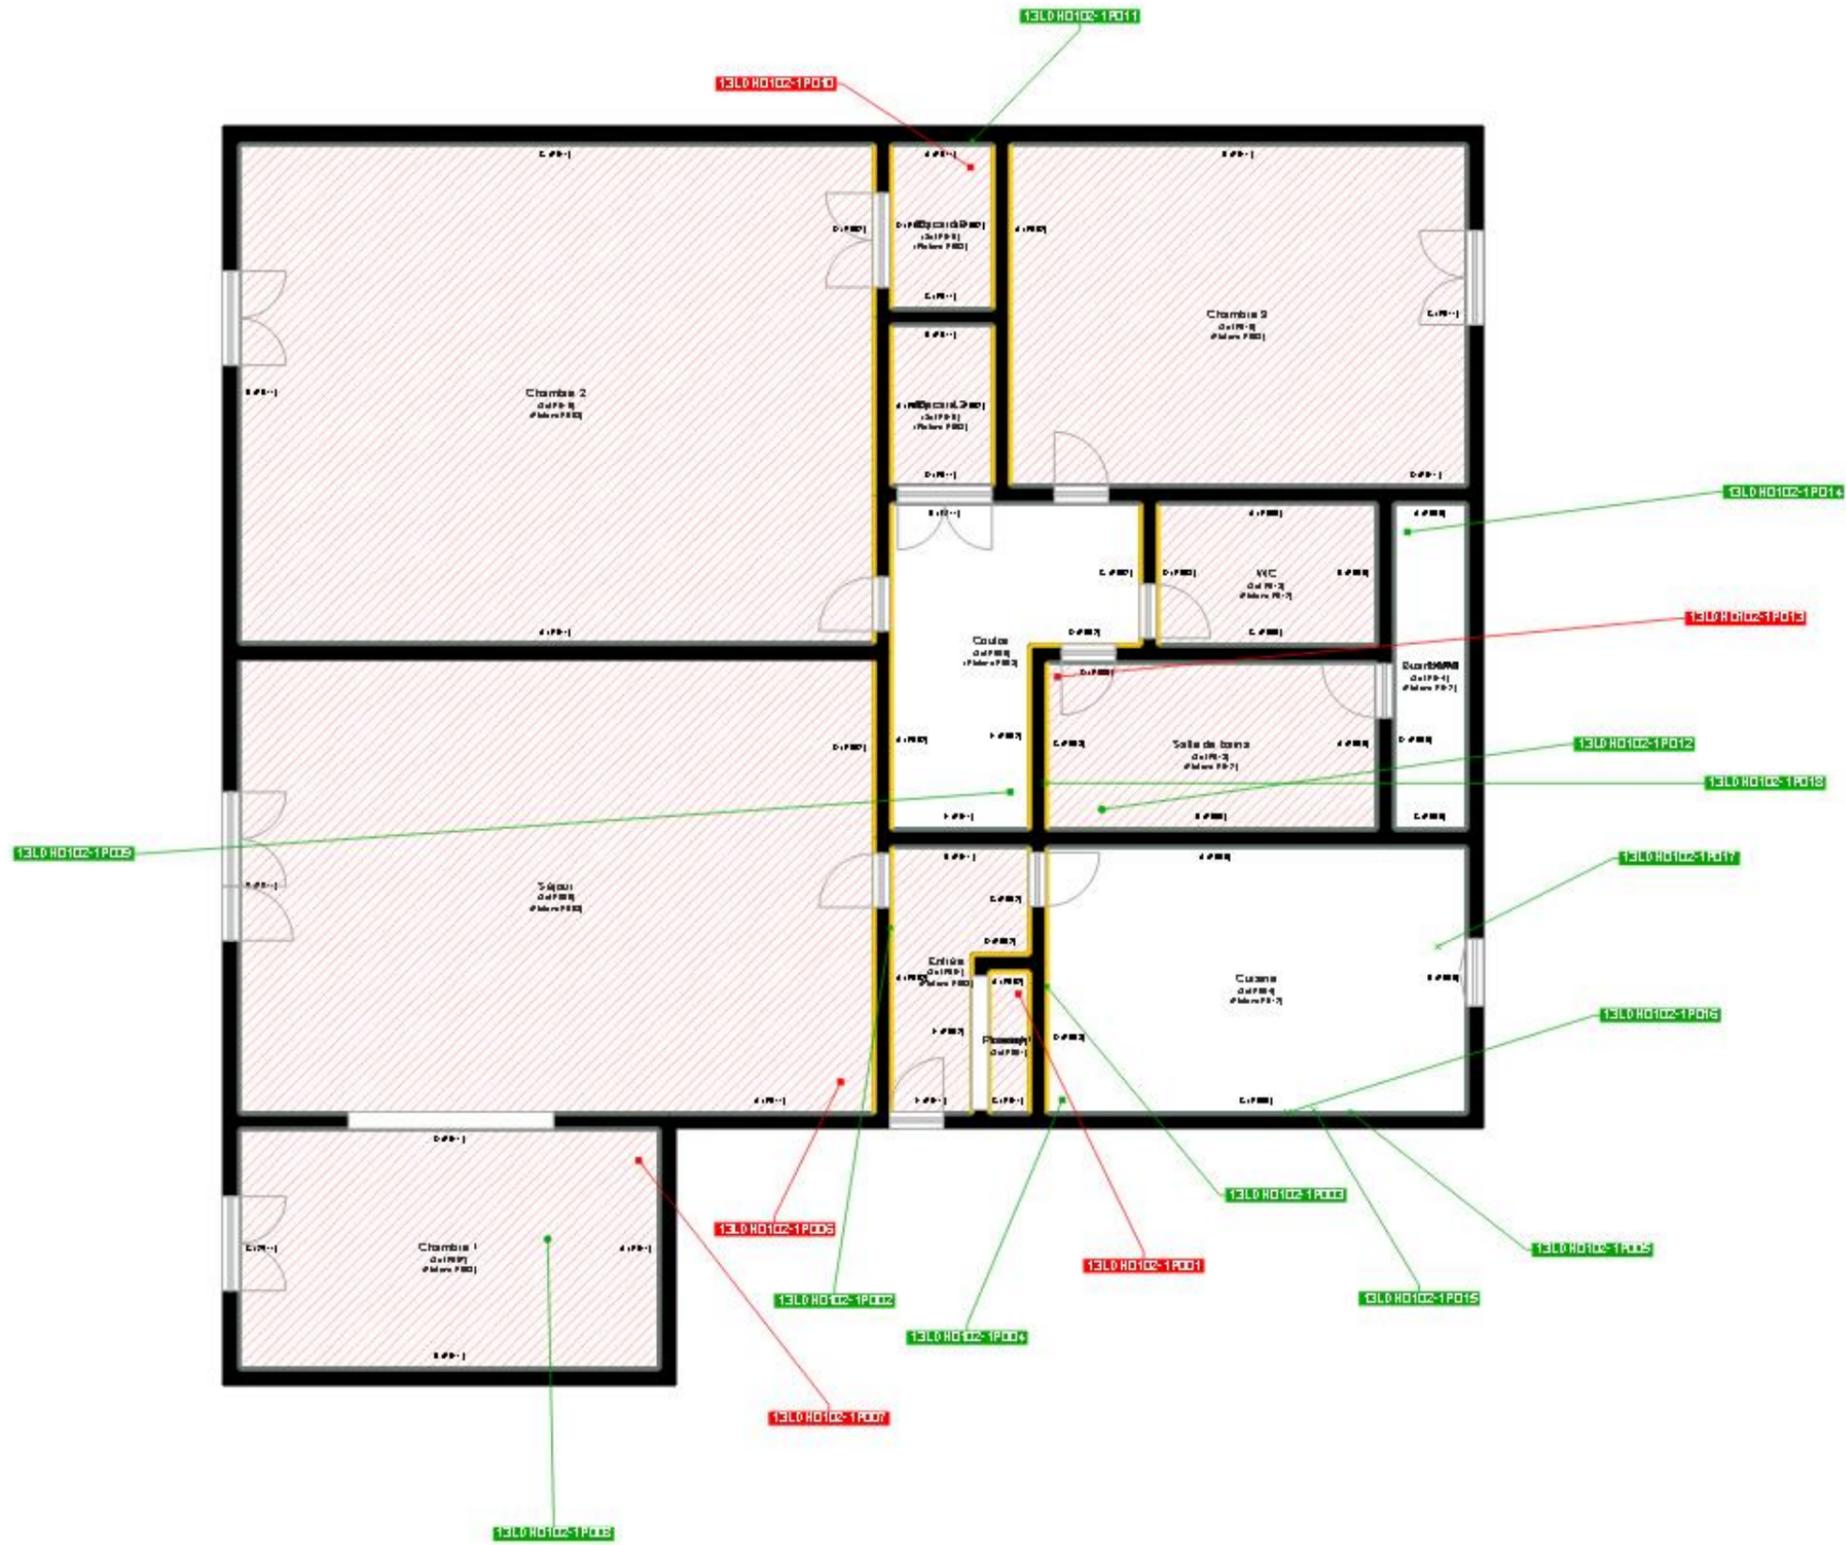

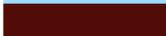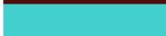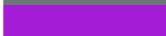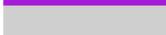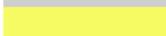	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés