

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : M8620617
Date d'intervention : 22/12/2022

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - MARICHAL OLIVIER
77002 MELUN

EXPERT

MATEUS Gregory
07 64 06 33 75
Certification n° : CPDI6471
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
10 Avenue Charles Péguy
77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

13 Square de Lorient (13LDL0205)
77000 Melun

Lot numéro 13LDL0205,



Par : MATEUS Gregory

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 et à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi que le périmètre de démolition fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale	22/12/2022	Établissement du Dossier Technique

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	MARICHAL	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - MARICHAL OLIVIER 77002 MELUN
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.

NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
MATEUS Gregory	I.Cert	CPDI6471	20/06/2022	19/06/2029

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

	COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
	Axa	3912280604	31/12/2023

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
ITGA	1-5970	Parc d'affaires - Espace Performances - Bât K 35768 SAINT-GREGOIRE

> SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	7
6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	15
8. RAPPORTS D'ANALYSES	37
9. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	43

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

13 Square de Lorient (13LDL0205)
77000 Melun

Numéro de mission : M8620617

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot :

Bat.13 Etage 2; Porte 205, Lot numéro

Visite effectuée le :

22/12/2022

13LDL0205

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations :

Absence de plaque anti vibratile sous baignoire

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

2ème étage porte 205 : Entrée, placard 1, Séjour, placard 2, WC, Salle de bains, Cuisine

Pièces : Façade, Extérieur

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
2ème étage porte 205	placard 2	Sol
	WC	Sol
	Salle de bains	Sol
	Cuisine	Sol
	Entrée	Sol
	placard 1	Sol
	Séjour	Sol
	Séjour	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Cuisine	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Entrée	Mur de refend
	placard 1	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	placard 2	Mur de refend
	WC	Mur de refend
	Salle de bains	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Entrée	Cloison
	placard 1	Cloison
	Séjour	Cloison
	placard 2	Cloison
	WC	Cloison
	Salle de bains	Cloison
	Cuisine	Cloison
	Entrée	Plafond
	placard 1	Plafond
	Séjour	Plafond
	placard 2	Plafond
	WC	Plafond
	Salle de bains	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Cuisine	Mur B; Mur C
	Salle de bains	Mur A; Mur C; Mur D
	Cuisine	Sous évier
	Séjour	entre le cadre et la fenêtre
	Cuisine	entre le cadre et la fenêtre
	Séjour	fenetre
	Cuisine	fenetre
	Séjour	joint vitrage fenetre
	Cuisine	joint vitrage fenetre
	Séjour	mastic sur coffre de volet
Cuisine	mastic sur coffre de volet	
Entrée	porte d'entrée	
Séjour	radiateur	
Cuisine	radiateur	
placard 2	plinthe	
WC	plinthe	
Salle de bains	plinthe	
Cuisine	plinthe	
Entrée	plinthe	

Niveau	Pièce	Zone
	placard 1	plinthe
	Séjour	plinthe
	Séjour	Mur donnant sur extérieur
	Cuisine	Mur donnant sur extérieur

Descriptif des travaux :

Démolition au logement

Décomposition en deux étapes d'une mission de repérage amiante en vue de la démolition du bâtiment cité en tête de rapport:

Etape 1 : Investigations approfondies de la superstructure du bâtiment. Les sols sont inclus à ce périmètre de repérage.

Etape 2 : Investigations approfondies de l'infrastructure du bâtiment .Afin de posséder l'intégralité de l'information amiante, cette mission de repérage complémentaire sera nécessaire après démolition des éléments de la superstructure. Cette mission complémentaire portera sur les éléments de l'infrastructures tels que les semelles, soubassement, réseaux enterrés. La mise à jour des divers éléments pourra nécessiter l'intervention d'une pelle mécanique.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO002	2ème étage porte 205	Entrée; placard 1; Séjour	Sol	Analyse : P003 - Phase 1 Dalle dure cassante grise (Présence d'amiante) - Phase 2 Colle bitumineuse noire (Présence d'amiante) - Phase 3 Ragréage gris hétérogène (Absence d'amiante) Analyse : P004 - Phase 1 Dalle dure cassante grise (Présence d'amiante) - Phase 2 Colle bitumineuse noire (Présence d'amiante) - Phase 3 Ragréage gris hétérogène (Absence d'amiante)	26m ²
ZPSO003	2ème étage porte 205	Séjour; Cuisine	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Analyse : P005 - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + carton (Présence d'amiante) Analyse : P006 - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc (Présence d'amiante)	14m ²
ZPSO009	2ème étage porte 205	Cuisine	Sous évier	Analyse : P015 - Matériau bitumineux noir en vrac (Présence d'amiante)	1U

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés.


Des matériaux amiantés ont été repérés, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M8620617
Opération	MATEUS Gregory
Site	13 Square de Lorient (13LDL0205)
	77000
	Melun
Date de réalisation	24/01/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

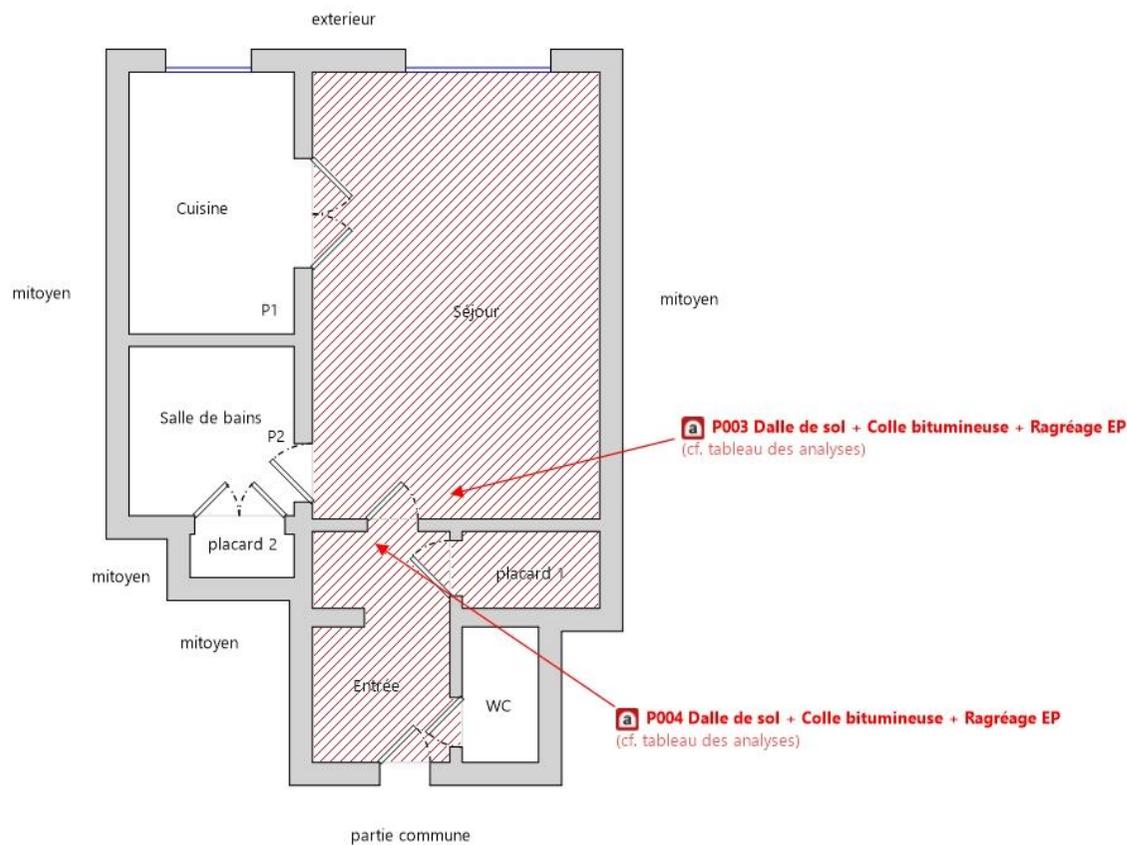

2ème Etage Sol porte 206


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M8620617
Opération	MATEUS Gregory
Site	13 Square de Lorient (13LDL0205)
	77000
	Melun
Date de réalisation	24/01/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

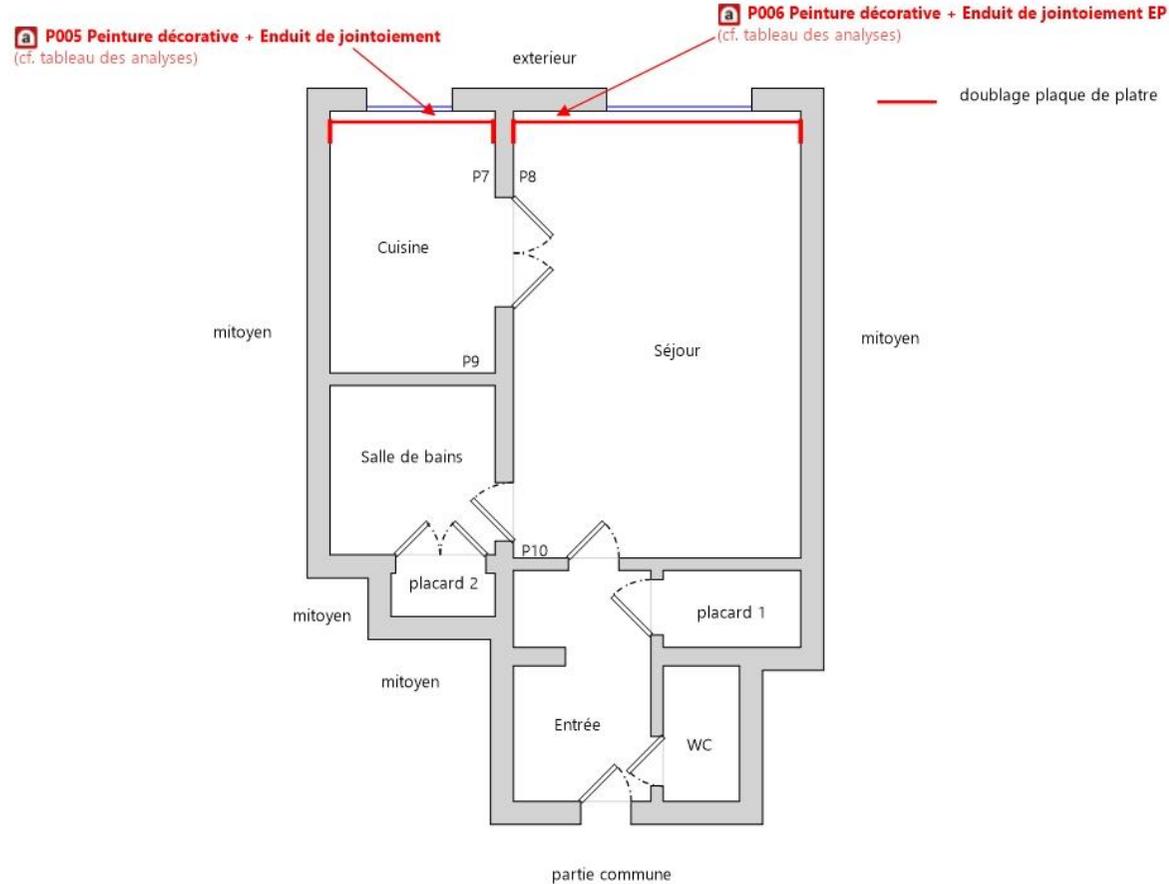

2ème Etage Mur porte 205

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M8620617
Opération	MATEUS Gregory
Site	13 Square de Lorient (13LDL0205)
	77000
	Melun
Date de réalisation	24/01/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité


a ZPSO003 Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre
EP extérieur

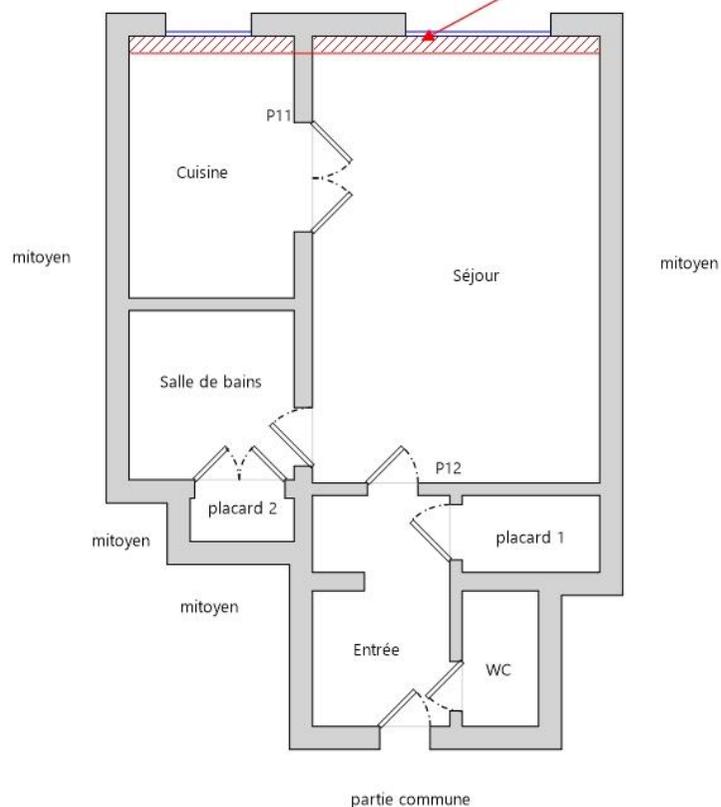

2ème Etage Plafond porte 205

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M8620617
Opération	MATEUS Gregory
Site	13 Square de Lorient (13LDL0205)
	77000
	Melun
Date de réalisation	24/01/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

a P015 Plaques souples bitumineuses antivibratiles EP
(cf. tableau des analyses)

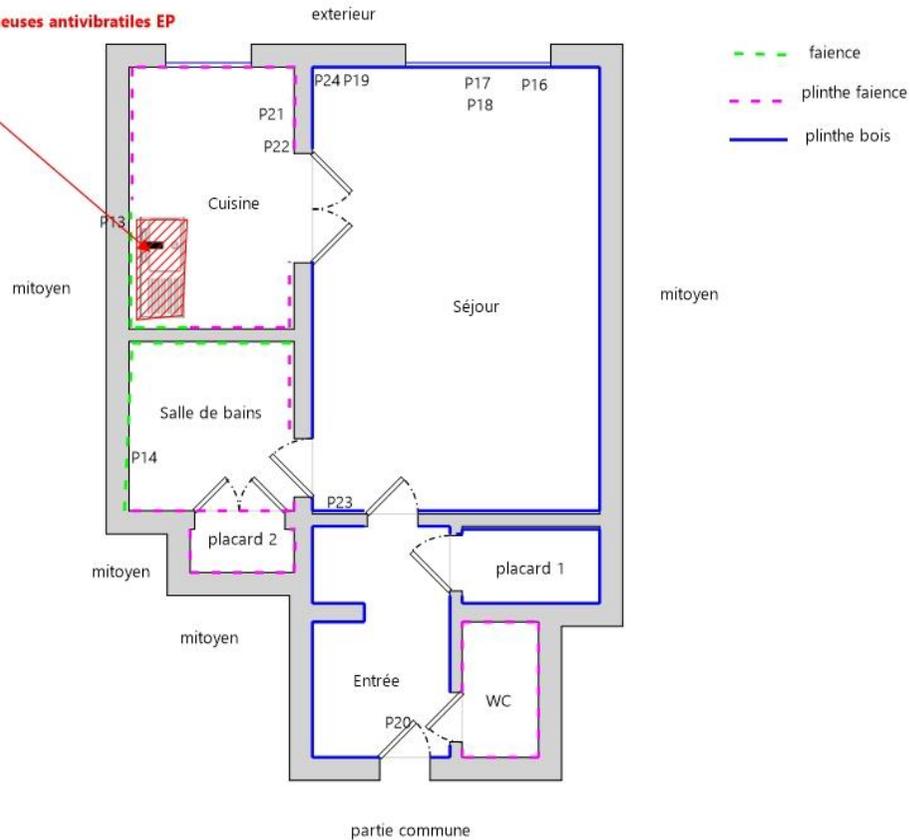

2ème Etage équipement porte 205

Tableau des analyses effectuées:

Prélèvement	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Colle grise hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Colle beige en vrac hétérogène + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Dalle dure cassante grise Présence d'amiante - Phase 2 Colle bitumineuse noire Présence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris hétérogène Absence d'amiante	Présence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Dalle dure cassante grise Présence d'amiante - Phase 2 Colle bitumineuse noire Présence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris hétérogène Absence d'amiante	Présence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + carton : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit en vrac hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté	- Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac + matériau beige en faible quantité non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative	- Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit gris en vrac hétérogène : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative	- Phase 1 Peinture + toile fibreuse blanche non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Enduit compact gris hétérogène + matériau blanc non séparable Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Phase 1 Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Joint cassant blanc Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- Matériau bitumineux noir en vrac : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau souple blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Garniture de friction sur fenêtres	- Matériau souple noir : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage	- Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Mastic	- Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Garniture de friction sur porte d'entrée	- Matériau souple noir avec poussières : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> peinture sur radiateur	- Peintures multiples en vrac : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Peintures multiples : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur	- Matériau blanc : Absence d'amiante	Absence d'amiante

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de démolition définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés sur l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Remarques :

Suite à la notification du donneur d'ordre, il n'y a pas de distinction entre les pièces sèches et pièces humides.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO010 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure						
Niveau : 2ème étage porte 205						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Séjour	1	entre le cadre et la fenêtre	Oui 2ème étage porte 205 - Séjour : entre le cadre et la fenêtre	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24633 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple blanc : Absence d'amiante	
Cuisine	2	entre le cadre et la fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24633 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016	Idem photo : P016

ZPSO011 : Garniture de friction sur fenêtres

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Séjour	1	fenetre	Oui 2ème étage porte 205 - Séjour : fenetre	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24634 <u>Description:</u> Garniture de friction sur fenêtres <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction sur fenêtres <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple noir : Absence d'amiante	
Cuisine	2	fenetre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24634 <u>Description:</u> Garniture de friction sur fenêtres <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction sur fenêtres <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017	Idem photo : P017

ZPSO012 : Joint de mastic de vitrage

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Séjour	1	joint vitrage fenetre	Oui 2ème étage porte 205 - Séjour : joint vitrage fenetre	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24635 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple gris avec poussières : Absence d'amiante	
Cuisine	2	joint vitrage fenetre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24635 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018	Idem photo : P018

ZPSO014 : Garniture de friction sur porte d'entrée

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	porte d'entrée	Oui 2ème étage porte 205 - Entrée : porte d'entrée	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24637 <u>Description:</u> Garniture de friction sur porte d'entrée <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Garniture de friction sur porte d'entrée <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple noir avec poussières : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Séjour	1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 2ème étage porte 205 - Séjour : Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P005, réf. labo.: IT142212-24622 M8620617/P006, réf. labo.: IT142212-24623</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u> 14 m2</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc : Présence d'amiante</p>	
Cuisine	2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 2ème étage porte 205 - Cuisine : Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P005, réf. labo.: IT142212-24622 M8620617/P006, réf. labo.: IT142212-24623</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiment + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + carton : Présence d'amiante</p>	

ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P007, réf. labo.: IT142212-24624 M8620617/P008, réf. labo.: IT142212-24625</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007
placard 1	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P007, réf. labo.: IT142212-24624 M8620617/P008, réf. labo.: IT142212-24625</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007

Séjour	3	Mur de refend	Oui 2ème étage porte 205 - Séjour : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M8620617/P007, réf. labo.: IT142212-24624 M8620617/P008, réf. labo.: IT142212-24625 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit gris en vrac + matériau beige en faible quantité non séparable : Absence d'amiante</p>	
placard 2	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M8620617/P007, réf. labo.: IT142212-24624 M8620617/P008, réf. labo.: IT142212-24625 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007
WC	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M8620617/P007, réf. labo.: IT142212-24624 M8620617/P008, réf. labo.: IT142212-24625 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007

Salle de bains	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M8620617/P007, réf. labo.: IT142212-24624 M8620617/P008, réf. labo.: IT142212-24625 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007, P008</p>	Idem photo : P008; P007
Cuisine	7	Mur de refend	Oui 2ème étage porte 205 - Cuisine : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M8620617/P007, réf. labo.: IT142212-24624 M8620617/P008, réf. labo.: IT142212-24625 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment projeté <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit en vrac hétérogène : Absence d'amiante</p>	

ZPSO005 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P009, réf. labo.: IT142212-24626 M8620617/P010, réf. labo.: IT142212-24627</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
placard 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P009, réf. labo.: IT142212-24626 M8620617/P010, réf. labo.: IT142212-24627</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
Séjour	3	Cloison	Oui 2ème étage porte 205 - Séjour : Cloison	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P009, réf. labo.: IT142212-24626 M8620617/P010, réf. labo.: IT142212-24627</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Peinture + toile fibreuse blanche non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Enduit compact gris hétérogène + matériau blanc non séparable Absence d'amiante 	

placard 2	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P009, réf. labo.: IT142212-24626 M8620617/P010, réf. labo.: IT142212-24627</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
WC	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P009, réf. labo.: IT142212-24626 M8620617/P010, réf. labo.: IT142212-24627</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009
Salle de bains	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P009, réf. labo.: IT142212-24626 M8620617/P010, réf. labo.: IT142212-24627</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009, P010</p>	Idem photo : P010; P009

Cuisine	7	Cloison	Oui 2ème étage porte 205 - Cuisine : Cloison	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P009, réf. labo.: IT142212-24626 M8620617/P010, réf. labo.: IT142212-24627</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit gris en vrac hétérogène : Absence d'amiante</p>	
---------	---	---------	--	--	---	--

ZPSO007 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine	1	Mur B; Mur C	Oui 2ème étage porte 205 - Cuisine : Mur B; Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P013</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24630</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtruse blanche non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable : Absence d'amiante</p>	

ZPSO008 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de bains	1	Mur A; Mur C; Mur D	Oui 2ème étage porte 205 - Salle de bains : Mur A; Mur C; Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24631 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable Absence d'amiante - Phase 2 Joint cassant blanc Absence d'amiante</p>	

ZPSO016 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
placard 2	1	plinthe	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24639 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022	Idem photo : P022
WC	2	plinthe	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24639 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022	Idem photo : P022
Salle de bains	3	plinthe	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24639 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022	Idem photo : P022

Cuisine	4	plinthe	Oui 2ème étage porte 205 - Cuisine : plinthe	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24639 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en faible quantité non séparable + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable : Absence d'amiante	
---------	---	---------	--	---	--	--

ZPSO017 : Peinture décorative

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	plinthe	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24640 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements sur plinthe <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023	Idem photo : P023
placard 1	2	plinthe	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24640 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements sur plinthe <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023	Idem photo : P023
Séjour	3	plinthe	Oui 2ème étage porte 205 - Séjour : plinthe	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P023 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24640 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements sur plinthe <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples : Absence d'amiante	

ZPSO018 : Plot de colle fixant les cloisons au mur

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Séjour	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage porte 205 - Séjour : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P024 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24641 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau blanc : Absence d'amiante	
Cuisine	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P024 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24641 <u>Description:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Plot de colle fixant les cloisons au mur <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024	Idem photo : P024

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO006 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	---------------	------	---	-------------	---------	-------

Entrée	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P011, réf. labo.: IT142212-24628 M8620617/P012, réf. labo.: IT142212-24629</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
placard 1	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P011, réf. labo.: IT142212-24628 M8620617/P012, réf. labo.: IT142212-24629</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
Séjour	3	Plafond	Oui 2ème étage porte 205 - Séjour : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P011, réf. labo.: IT142212-24628 M8620617/P012, réf. labo.: IT142212-24629</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P012</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante</p>	

placard 2	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P011, réf. labo.: IT142212-24628 M8620617/P012, réf. labo.: IT142212-24629</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
WC	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P011, réf. labo.: IT142212-24628 M8620617/P012, réf. labo.: IT142212-24629</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011
Salle de bains	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P011, réf. labo.: IT142212-24628 M8620617/P012, réf. labo.: IT142212-24629</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011, P012</p>	Idem photo : P012; P011

Cuisine	7	Plafond	Oui 2ème étage porte 205 - Cuisine : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P011, réf. labo.: IT142212-24628 M8620617/P012, réf. labo.: IT142212-24629</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac : Absence d'amiante</p>	
---------	---	---------	--	---	---	--

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO001 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
placard 2	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P001, réf. labo.: IT142212-24618 M8620617/P002, réf. labo.: IT142212-24619</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001
WC	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> M8620617/P001, réf. labo.: IT142212-24618 M8620617/P002, réf. labo.: IT142212-24619</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage</p> <p><u>Quantité estimée:</u></p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001, P002</p>	Idem photo : P002; P001

Salle de bains	3	Sol	Oui 2ème étage porte 205 - Salle de bains : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M8620617/P001, réf. labo.: IT142212-24618 M8620617/P002, réf. labo.: IT142212-24619 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle beige en vrac hétérogène + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable : Absence d'amiante</p>	
Cuisine	4	Sol	Oui 2ème étage porte 205 - Cuisine : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> M8620617/P001, réf. labo.: IT142212-24618 M8620617/P002, réf. labo.: IT142212-24619 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Colle grise hétérogène : Absence d'amiante</p>	

ZPSO002 : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	1	Sol	Oui 2ème étage porte 205 - Entrée : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M8620617/P003, réf. labo.: IT142212-24620 M8620617/P004, réf. labo.: IT142212-24621 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Dalle dure cassante grise Présence d'amiante - Phase 2 Colle bitumineuse noire Présence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris hétérogène Absence d'amiante	
placard 1	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M8620617/P003, réf. labo.: IT142212-24620 M8620617/P004, réf. labo.: IT142212-24621 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P004; P003
Séjour	3	Sol	Oui 2ème étage porte 205 - Séjour : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> M8620617/P003, réf. labo.: IT142212-24620 M8620617/P004, réf. labo.: IT142212-24621 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Quantité estimée:</u> 26 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Dalle dure cassante grise Présence d'amiante - Phase 2 Colle bitumineuse noire Présence d'amiante - Phase 3 Ragréage gris hétérogène Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO013 : Mastic

Niveau : 2ème étage porte 205						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Séjour	1	mastic sur coffre de volet	Oui 2ème étage porte 205 - Séjour : mastic sur coffre de volet	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24636 <u>Description:</u> Mastic <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Mastic <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple blanc avec poussières : Absence d'amiante	
Cuisine	2	mastic sur coffre de volet	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24636 <u>Description:</u> Mastic <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Mastic <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO009 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles						
Niveau : 2ème étage porte 205						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo

Cuisine	1	Sous évier	Oui 2ème étage porte 205 - Cuisine : Sous évier	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24632 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau bitumineux noir en vrac : Présence d'amiante</p>	
---------	---	------------	---	---	--	---

ZPSO015 : peinture sur radiateur

Niveau : 2ème étage porte 205

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Séjour	1	radiateur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24638 <u>Description:</u> peinture sur radiateur <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - radiateurs <u>Partie à sonder:</u> peinture <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021</p>	Idem photo : P021
Cuisine	2	radiateur	Oui 2ème étage porte 205 - Cuisine : radiateur	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> M8620617/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> IT142212-24638 <u>Description:</u> peinture sur radiateur <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - radiateurs <u>Partie à sonder:</u> peinture <u>Quantité estimée:</u> <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Peintures multiples en vrac : Absence d'amiante</p>	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyé au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

8. RAPPORTS D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-33406 EN DATE DU 03/01/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cient : ADX GROUPE PARC ST FLACRE 53200 CHATEAU-GONTIER	Ref. Commande ITGA : IT1422-33406 Ref. Commande Client : M8620617_2022_12_23_2124_3731
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/12/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
1	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P001 - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 2eme etage porte 205 - Cuisine	IT142212-24618 : Carrelage / Colle grise hétérogène	Colle grise hétérogène	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
2	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P002 - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 2eme etage porte 205 - Salle de bains	IT142212-24619 : Carrelage / Colle beige en vrac hétérogène / Ragréage gris en vrac hétérogène	Colle beige en vrac hétérogène + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/6

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-33406 EN DATE DU 03/01/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
3	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P003 - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme étage porte 205 - Séjour	IT142212-24620 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène	Dalle dure cassante grise	META (B) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : APG
4	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P003 - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme étage porte 205 - Séjour	IT142212-24620 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène	Colle bitumineuse noire	MOLP le 02/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKP
5	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P003 - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme étage porte 205 - Séjour	IT142212-24620 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène	Ragréage gris hétérogène	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
6	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P004 - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme étage porte 205 - Entrée	IT142212-24621 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène	Dalle dure cassante grise	META (B) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : APG
7	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P004 - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme étage porte 205 - Entrée	IT142212-24621 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène	Colle bitumineuse noire	MOLP le 02/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MKP
8	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P004 - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - 2eme étage porte 205 - Entrée	IT142212-24621 : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris hétérogène	Ragréage gris hétérogène	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-33406 EN DATE DU 03/01/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
9	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P005 - Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre - 2eme etage porte 205 - Cuisine	IT142212-24622 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Polystyrène	Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Carton	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ABJ (3)
10	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P006 - Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement + Couche3: Bandes + Couche4: plaques de plâtre - 2eme etage porte 205 - Saur	IT142212-24623 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Carton / Enduit plâtreux blanc	Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Carton non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MJK (4)
11	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P007 - Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projeté - 2eme etage porte 205 - Cuisine	IT142212-24624 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit en vrac hétérogène	Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit en vrac hétérogène	META (A) le 02/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBY (3)
12	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P008 - Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment projeté - 2eme etage porte 205 - Saur	IT142212-24625 : Peintures multiples en faible quantité / Enduit gris en vrac / Matériau beige en faible quantité	Peintures multiples en faible quantité non séparable + Enduit gris en vrac + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
13	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P009 - Couche1: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche2: Peinture décorative - 2eme etage porte 205 - Cuisine	IT142212-24626 : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit gris en vrac hétérogène	Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 02/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A (2) Analyste : APG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-33406 EN DATE DU 03/01/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
14	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P010 - Couche1: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche + Couche2: Peinture décorative - 2eme etage porte 205 - Séjour	IT142212-24627 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit compact gris hétérogène / Matériau blanc	Peinture + Toile fibreuse blanche non séparable	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
15	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P010 - Couche1: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche + Couche2: Peinture décorative - 2eme etage porte 205 - Séjour	IT142212-24627 : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit compact gris hétérogène / Matériau blanc	Enduit compact gris hétérogène + Matériau blanc non séparable	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (4)
16	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P011 - Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage porte 205 - Cuisine	IT142212-24628 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBY (3)
17	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P012 - Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage porte 205 - Séjour	IT142212-24629 : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 02/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RBY (3)
18	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P013 - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - 2eme etage porte 205 - Cuisine	IT142212-24630 : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris en faible quantité hétérogène	Colle beige + Peintures multiples non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABJ (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-33406 EN DATE DU 03/01/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
19	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P014 - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - 2ème étage porte 205 - Salle de bains	IT142212-24631 : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Matériau gris en faible quantité en vrac / Joint cassant blanc	Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
20	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P014 - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - 2ème étage porte 205 - Salle de bains	IT142212-24631 : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Matériau gris en faible quantité en vrac / Joint cassant blanc	Joint cassant blanc	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS
21	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P015 - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - 2ème étage porte 205 - Cuisine	IT142212-24632 : Matériau bitumineux noir en vrac	Matériau bitumineux noir en vrac	META (B) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (3)
22	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P016 - Joint d'atanchaite entre menuiserie et structure - 2ème étage porte 205 - Séjour	IT142212-24633 : Peinture en faible quantité avec poussières / Matériau souple blanc / Bois massif	Matériau souple blanc	META (B) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
23	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P017 - Garniture de friction sur fenêtres - 2ème étage porte 205 - Séjour	IT142212-24634 : Matériau souple noir	Matériau souple noir	META (B) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
24	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P018 - Joint de mastic de vitrage - 2ème étage porte 205 - Séjour	IT142212-24635 : Matériau souple gris avec poussières	Matériau souple gris avec poussières	META (B) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VGA
25	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P019 - Mastic - 2ème étage porte 205 - Séjour	IT142212-24636 : Matériau souple blanc avec poussières	Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1422-33406 EN DATE DU 03/01/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

	Réf dossier client / Réf échantillon client	Réf échantillon ITGA : Description ITGA	Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
26	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P020 - Garniture de friction sur porte d'entrée - 2ème étage porte 205 - Entrée	IT142212-24637 : Matériau souple noir avec poussières	Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
27	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P021 - peinture sur radiateur - 2ème étage porte 205 - Cuisine	IT142212-24638 : Peintures multiples en vrac	Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS (3)
28	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P022 - Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence - 2ème étage porte 205 - Cuisine	IT142212-24639 : Peintures multiples en faible quantité / Carrelage / Colle grise / Couche plâtréuse blanche	Peintures multiples en faible quantité non séparable + Colle grise + Couche plâtréuse blanche non séparable	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FFR (4)
29	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P023 - Peinture décorative - 2ème étage porte 205 - Séjour	IT142212-24640 : Peintures multiples / Bois massif	Peintures multiples	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ABJ
30	M8620617 - 13 Square de Lorient 77000 Melun / P024 - Pout de colle fixant les cloisons au mur - 2ème étage porte 205 - Séjour	IT142212-24641 : Matériau blanc / Carton / Polystyrène / Peinture	Matériau blanc	META (A) le 03/01/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GGS

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Nathan BARATON Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

9. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION



Certification de personnes

Décision de certification

Certification des diagnostiqueurs immobilier

à l'attention de MATEUS Grégory
ADX GROUPE
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Madame, Monsieur,

Suite au passage de vos examens de certification diagnostic immobilier, vous trouverez ci-dessous vos résultats :

Amiante avec mention	Réussite à la certification	Date de décision : 20/06/2022
	Résultat de l'examen théorique du 13/06/2022	Réussite
	Résultat de l'examen pratique du 17/05/2022	Réussite

En cas d'échec à l'un de vos examens de certification, n'hésitez pas à nous contacter au 02 90 09 35 02 afin de planifier une session de rattrapage.

Nous restons à votre écoute pour tous renseignements complémentaires et vous remercions pour la confiance que vous nous portez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Fait à Saint-Grégoire le : 20/06/2022
Juliette JANNOT
Directrice Générale d'I.Cert



Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



ATTESTATION

COURTIER

CNA

178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Tél : 01 40 68 02 02

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1^{ère} ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2^{ème} ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Repérage de polluants:

AMIANTE:

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les maies matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

Energetique:

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

AXA France IARD SA

**Eau:**

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2023 au 01/01/2024 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 20 décembre 2022
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. E.' with a flourish.