

Rapport de Repérage Amiante Avant réalisation de démolition dans un immeuble bâti

PRESENCE

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : M8775613
Date d'intervention : 29/10/2021

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
77002 Melun

EXPERT



Pierre DE ROUGE
Certification n° : CPDI 0282
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
10 Avenue Charles Péguy
N/A
77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

13LDL0402
13 Square de Lorient
77000 Melun



> SYNTHESE DE CONCLUSION

Détail état de conservation des matériaux repérés

(détail en page x)

Etat	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre	10	0	0	0	0	0

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux **tous les 3 ans**
N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement **sous...**
N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement **sous 3 ans**
RECOMMANDATIONS REGLEMENTAIRES :
EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux **tous les 3 ans**
AC1 : Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Par : Pierre DE ROUGE



Révision	Date	Objet
REV 01	29/10/2021	Établissement du Dossier Technique

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017
Ainsi que le périmètre de démolition fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 Melun
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy N/A 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
Pierre DE ROUGE	I.Cert	CPDI 0282	25/10/2017	24/10/2022

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
 Axa	3912280604	31/12/2021

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	N° ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASYLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	4
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5.	QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES	8
6.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
7.	DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	16
8.	ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	44
9.	RAPPORTS D'ANALYSES	56
10.	ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION	69

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien :

13LDL0402
13 Square de Lorient
77000 Melun

Numéro de mission : M8775613

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot : Bat. N/A; Etage 4; Porte 402

Visite effectuée le : 29/10/2021

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX ET PROGRAMME DE REPERAGE SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Porte 402 : Entrée, Cuisine, Salle de bain, Séjour, Chambre 1, Dégagement, Chambre 2, WC

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Porte 402	Cuisine	Fenêtre
	Salle de bain	Fenêtre
	Séjour	Fenêtre
	Chambre 1	Fenêtre
	Chambre 2	Fenêtre
	Cuisine	Fenêtre
	Salle de bain	Fenêtre
	Séjour	Fenêtre
	Chambre 1	Fenêtre
	Chambre 2	Fenêtre
	Cuisine	Fenêtre
	Salle de bain	Fenêtre
	Séjour	Fenêtre
	Chambre 1	Fenêtre
	Chambre 2	Fenêtre
	Entrée	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Salle de bain	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	Chambre 1	Mur de refend
Dégagement	Mur de refend	

Niveau	Pièce	Zone
	Chambre 2	Mur de refend
	WC	Mur de refend
	Chambre 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Cuisine	Cloison
	Salle de bain	Cloison
	Dégagement	Cloison
	WC	Cloison
	Cuisine	Mur donnant sur extérieur
	Salle de bain	Mur donnant sur extérieur
	Séjour	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 1	Mur donnant sur extérieur
	Chambre 2	Mur donnant sur extérieur
	Séjour	doublage façade, jonction des murs et plafonds
	Chambre 1	doublage façade, jonction des murs et plafonds
	Chambre 2	doublage façade, jonction des murs et plafonds
	Cuisine	Mur D
	Salle de bain	Mur B,C,D
	Entrée	Plinthes
	Séjour	Plinthes
	Chambre 1	Plinthes
	Dégagement	Plinthes
	Chambre 2	Plinthes
	Cuisine	Plinthes
	Salle de bain	Plinthes
	WC	Plinthes
	Entrée	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Salle de bain	Plafond
	Séjour	Plafond
	Chambre 1	Plafond
	Dégagement	Plafond
	Chambre 2	Plafond
	WC	Plafond
	Entrée	Sol
	Séjour	Sol
	Chambre 1	Sol
	Dégagement	Sol
	Chambre 2	Sol
	Cuisine	Sol
	Salle de bain	Sol
	WC	Sol
	Cuisine	Conduit évacuation fumées
	Cuisine	Sous évier
	Cuisine	Conduit shunt
	WC	Conduit shunt
	Salle de bain	Conduit shunt
	Cuisine	Evier
	Salle de bain	Lavabo/baignoire

Descriptif des travaux :

Décomposition en deux étapes d'une mission de repérage amiante en vue de la démolition du bâtiment cité en tête de rapport:

Etape 1 : Investigations approfondies de la superstructure du bâtiment. Les sols sont inclus à ce périmètre de repérage.

Etape 2 : Investigations approfondies de l'infrastructure du bâtiment .Afin de posséder l'intégralité de l'information amiante, cette mission de repérage complémentaire sera nécessaire après démolition des éléments de la superstructure. Cette mission complémentaire portera sur les éléments de l'infrastructures tels que les semelles, soubassement, réseaux enterrés. La mise à jour des divers éléments pourra nécessiter l'intervention d'une pelle mécanique.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO005	Porte 402	Chambre 1; Chambre 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<p>Analyse : P006 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P007 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) (Présence d'amiante) - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) (Absence d'amiante) - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)</p>	14m ²
ZPSO008	Porte 402	Séjour; Chambre 1; Chambre 2	doublage façade, jonction des murs et plafonds	<p>Analyse : P012 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante) - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 6 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P013 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante) - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 6 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)</p>	11m ²


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO014	Porte 402	Entrée; Séjour; Chambre 1; Dégagement; Chambre 2	Sol	<p><u>Analyse : P022</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc) en traces (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 4 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante) - Phase 5 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) <p><u>Analyse : P023</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type dalle de sol (collant) (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 4 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 5 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante) - Phase 6 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) - Phase 7 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) 	50m ²

5. QUANTIFICATION DES MATERIAUX AMIANTES

Afin de répondre à la réglementation et selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, l'opérateur de repérage procède à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante dans le cas où le donneur d'ordre prévoit le retrait des matériaux ou produits en question afin d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amianté.


Des matériaux amiantés ont été repéré, Adx-groupe doit procéder à la quantification de ceux-ci, nous vous invitons à appeler votre chargé d'affaire dédié ou nos bureaux afin de prévoir une mission complémentaire.

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M8775613
Opération	Pierre DE ROUGE
Site	13LDL0402
	13 Square de Lorient
	77000 Melun
Date de réalisation	12/11/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

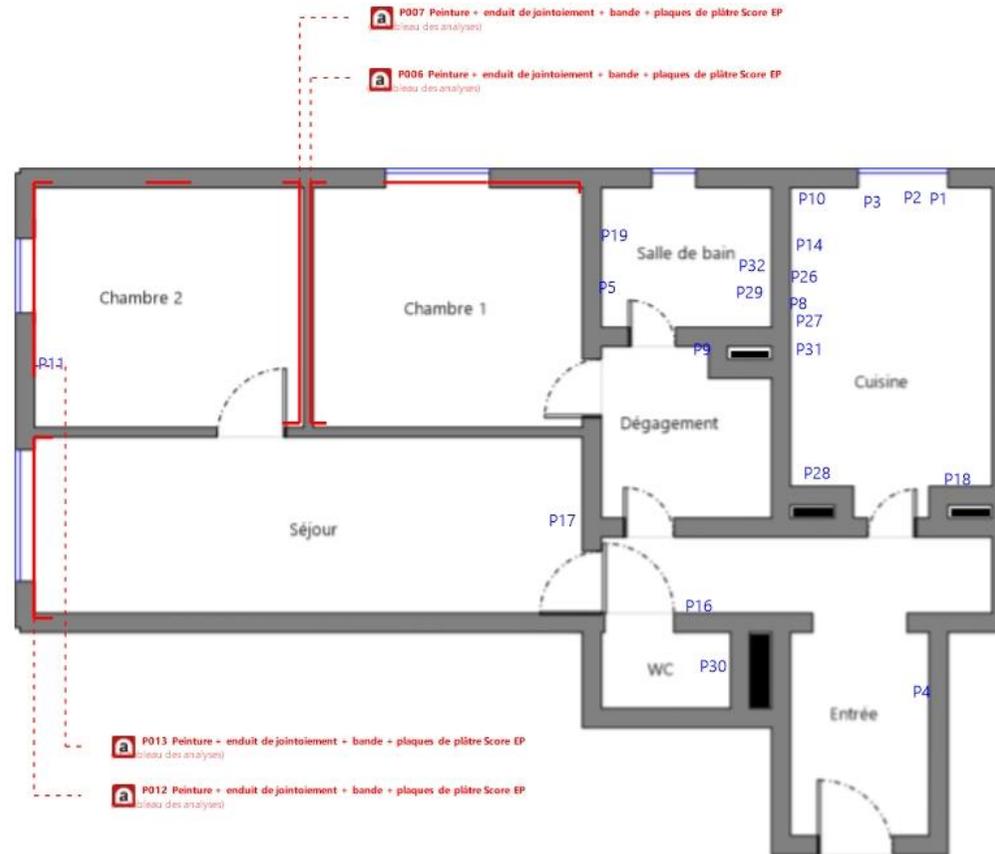

Murs et éléments Porte 1206

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M8775613
Opération	Pierre DE ROUGE
Site	13LDL0402
	13 Square de Lorient
	77000 Melun
Date de réalisation	12/11/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité

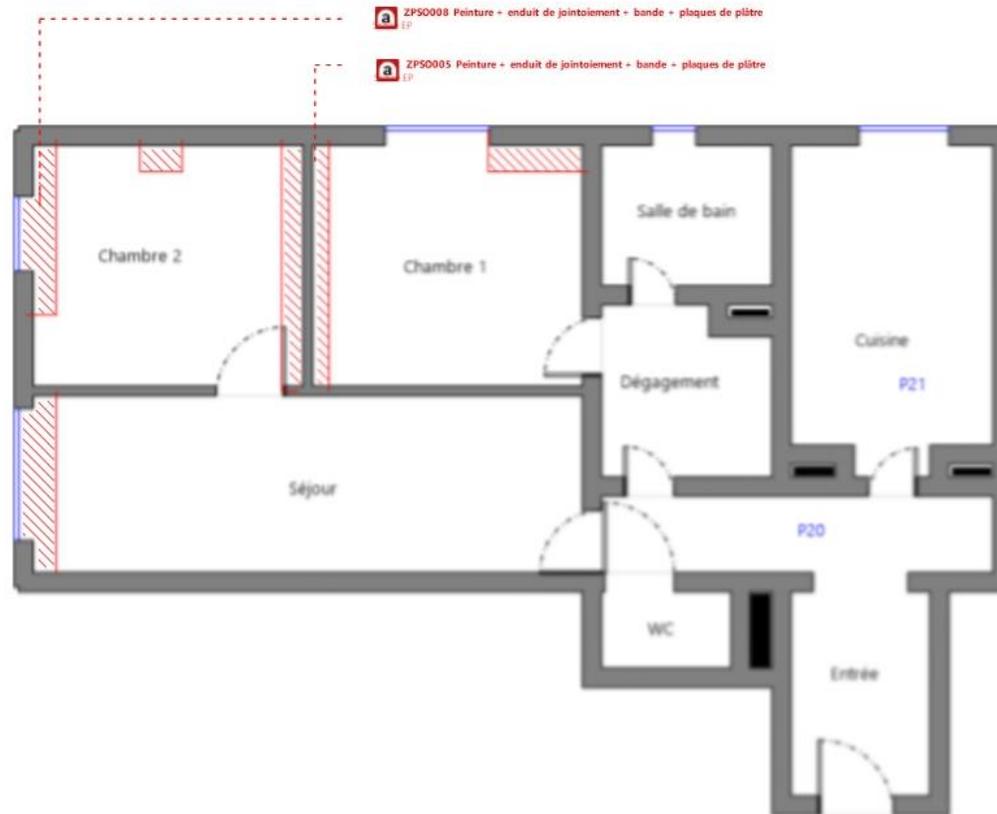

Plafonds Porte 1206

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	M8775613
Opération	Pierre DE ROUGE
Site	13LDL0402
	13 Square de Lorient
	77000 Melun
Date de réalisation	12/11/2021
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visitée
	Elément non visité



Sois Porte 1206

Tableau des analyses effectuées:

Prélèvement	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage	- Matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> joint de friction	- Matériau souple de type joint (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure + peinture	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 6 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 6 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Colle et joint de faïence	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) en traces ; matériau dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Colle et joint de faïence	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (clair) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (clair) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Colle et joint de faïence	- Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Colle et joint de faïence	- Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + enduit plâtreux	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Peinture + enduit plâtreux	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) Présence d'amiante - Phase 5 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type dalle de sol (collant) (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 5 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) Présence d'amiante - Phase 6 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 7 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Colle + ragréage	- Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Colle + ragréage	- Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- Matériau souple bitumineux (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau souple de type joint (polymérisé) (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + joint	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Joint souple	- Matériau souple de type joint (polymérisé) (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Joint souple	- Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (polymérisé) (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

6. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de démolition définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés sur l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les pléniums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les prélèvements réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux, les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
AC1: Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobilier	X		
Les équipements et installations étaient en service		X	
Les équipements et installations étaient alimentés		X	
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

7. DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO001 : Joint de mastic de vitrage

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Fenêtre	Oui Cuisine : Fenêtre	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-001 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	
Salle de bain	2	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-001 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

Séjour	3	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-001 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
Chambre 1	4	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-001 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
Chambre 2	5	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-001 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

ZPSO002 : joint de friction

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Fenêtre	Oui Cuisine : Fenêtre	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-002 <u>Description:</u> joint de friction <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (noir) : Absence d'amiante</p>	
Salle de bain	2	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-002 <u>Description:</u> joint de friction <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P002</p>	Idem photo : P002
Séjour	3	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-002 <u>Description:</u> joint de friction <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P002</p>	Idem photo : P002
Chambre 1	4	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-002 <u>Description:</u> joint de friction <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P002</p>	Idem photo : P002

Chambre 2	5	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-002 <u>Description:</u> joint de friction <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002	Idem photo : P002
-----------	---	---------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO003 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure + peinture

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Fenêtre	Oui Cuisine : Fenêtre	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P003 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-003 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure + peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (blanc) ; Absence d'amiante</p>	
Salle de bain	2	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P003 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-003 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure + peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P003</p>	Idem photo : P003
Séjour	3	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P003 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-003 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure + peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P003</p>	Idem photo : P003
Chambre 1	4	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P003 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-003 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure + peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P003</p>	Idem photo : P003

Chambre 2	5	Fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P003	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P003 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-003 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure + peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P003</p>	Idem photo : P003
-----------	---	---------	---	--	--	---------------------------------	-------------------

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO004 : peinture + enduit plâtreux + Ciment

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Mur de refend	Oui Entrée : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M8775613/P004, réf. labo.: 21RB022069-004 M8775613/P005, réf. labo.: 21RB022069-005 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p>	
Cuisine	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P005	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M8775613/P004, réf. labo.: 21RB022069-004 M8775613/P005, réf. labo.: 21RB022069-005 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P004, P005</p>	Idem photo : P004; P005

Salle de bain	3	Mur de refend	Oui Salle de bain : Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M8775613/P004, réf. labo.: 21RB022069-004 M8775613/P005, réf. labo.: 21RB022069-005 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) en traces Absence d'amiante</p>	
Séjour	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P005	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M8775613/P004, réf. labo.: 21RB022069-004 M8775613/P005, réf. labo.: 21RB022069-005 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P004, P005</p>	Idem photo : P004; P005
Chambre 1	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P005	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M8775613/P004, réf. labo.: 21RB022069-004 M8775613/P005, réf. labo.: 21RB022069-005 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P004, P005</p>	Idem photo : P004; P005
Dégagement	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P005	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> M8775613/P004, réf. labo.: 21RB022069-004 M8775613/P005, réf. labo.: 21RB022069-005 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P004, P005</p>	Idem photo : P004; P005

Chambre 2	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P005	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> M8775613/P004, réf. labo.: 21RB022069-004 M8775613/P005, réf. labo.: 21RB022069-005</p> <p><u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + ciment</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P004, P005</p>	Idem photo : P004; P005
WC	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P004, P005	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> M8775613/P004, réf. labo.: 21RB022069-004 M8775613/P005, réf. labo.: 21RB022069-005</p> <p><u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + ciment</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P004, P005</p>	Idem photo : P004; P005

ZPSO005 : Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Chambre 1	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Chambre 1 : Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> M8775613/P006, réf. labo.: 21RB022069-006 M8775613/P007, réf. labo.: 21RB022069-007 <u>Description:</u> Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Absence d'amiante</p>	
Chambre 2	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Chambre 2 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> M8775613/P006, réf. labo.: 21RB022069-006 M8775613/P007, réf. labo.: 21RB022069-007 <u>Description:</u> Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p>	

ZPSO006 : peinture + enduit plâtreux + Ciment
Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Cloison	Oui Cuisine : Mur F	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> M8775613/P008, réf. labo.: 21RB022069-008 M8775613/P009, réf. labo.: 21RB022069-009 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante	
Salle de bain	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> M8775613/P008, réf. labo.: 21RB022069-008 M8775613/P009, réf. labo.: 21RB022069-009 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P008, P009	Idem photo : P008; P009
Dégagement	3	Cloison	Oui Dégagement : Mur D	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> M8775613/P008, réf. labo.: 21RB022069-008 M8775613/P009, réf. labo.: 21RB022069-009 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Absence d'amiante	
WC	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> M8775613/P008, réf. labo.: 21RB022069-008 M8775613/P009, réf. labo.: 21RB022069-009 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P008, P009	Idem photo : P008; P009

ZPSO007 : peinture + enduit plâtreux + Ciment
Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Cuisine : Mur E	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> M8775613/P010, réf. labo.: 21RB022069-010 M8775613/P011, réf. labo.: 21RB022069-011 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Absence d'amiante	
Salle de bain	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> M8775613/P010, réf. labo.: 21RB022069-010 M8775613/P011, réf. labo.: 21RB022069-011 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P010, P011	Idem photo : P010; P011
Séjour	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> M8775613/P010, réf. labo.: 21RB022069-010 M8775613/P011, réf. labo.: 21RB022069-011 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P010, P011	Idem photo : P010; P011
Chambre 1	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> M8775613/P010, réf. labo.: 21RB022069-010 M8775613/P011, réf. labo.: 21RB022069-011 <u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + Ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P010, P011	Idem photo : P010; P011

Chambre 2	5	Mur donnant sur extérieur	Oui Chambre 2 : Mur donnant sur extérieur	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> M8775613/P010, réf. labo.: 21RB022069-010 M8775613/P011, réf. labo.: 21RB022069-011</p> <p><u>Description:</u> peinture + enduit plâtreux + ciment</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
-----------	---	---------------------------	--	---	--	---

ZPSO008 : Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Séjour	1	doublage façade, jonction des murs et plafonds	Oui Séjour : Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M8775613/P012, réf. labo.: 21RB022069-012 M8775613/P013, réf. labo.: 21RB022069-013 <u>Description:</u> Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces <u>Présence d'amiante</u> - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 6 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante</p>	
Chambre 1	2	doublage façade, jonction des murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P012, P013	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M8775613/P012, réf. labo.: 21RB022069-012 M8775613/P013, réf. labo.: 21RB022069-013 <u>Description:</u> Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P012, P013</p>	Idem photo : P012; P013

Chambre 2	3	doublage façade, jonction des murs et plafonds	Oui Chambre 2 : Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> M8775613/P012, réf. labo.: 21RB022069-012 M8775613/P013, réf. labo.: 21RB022069-013 <u>Description:</u> Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> enduit de jointoiment des plaques de plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces <u>Présence d'amiante</u> - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 6 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante</p>	
-----------	---	--	--------------------------	--	----	--	---

ZPSO009 : Colle et joint de faïence

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Mur D	Oui Cuisine : Mur F	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-014 <u>Description:</u> Colle et joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) en traces ; matériau dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante</p>	

ZPSO010 : Colle et joint de faïence

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de bain	1	Mur B,C,D	Oui Salle de bain : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-015 <u>Description:</u> Colle et joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

ZPSO011 : Peinture décorative

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Plinthes	Oui Entrée : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> M8775613/P016, réf. labo.: 21RB022069-016 M8775613/P017, réf. labo.: 21RB022069-017 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (clair) Absence d'amiante	
Séjour	2	Plinthes	Oui Séjour : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> M8775613/P016, réf. labo.: 21RB022069-016 M8775613/P017, réf. labo.: 21RB022069-017 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (clair) Absence d'amiante	
Chambre 1	3	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> M8775613/P016, réf. labo.: 21RB022069-016 M8775613/P017, réf. labo.: 21RB022069-017 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P016, P017	Idem photo : P016; P017

Dégagement	4	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> M8775613/P016, réf. labo.: 21RB022069-016 M8775613/P017, réf. labo.: 21RB022069-017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017
Chambre 2	5	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO011</p> <p><u>Echantillon:</u> M8775613/P016, réf. labo.: 21RB022069-016 M8775613/P017, réf. labo.: 21RB022069-017</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017

ZPSO012 : Colle et joint de faïence

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Plinthes	Oui Cuisine : Plinthes	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> M8775613/P018, réf. labo.: 21RB022069-018 M8775613/P019, réf. labo.: 21RB022069-019 <u>Description:</u> Colle et joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; Absence d'amiante</p>	
Salle de bain	2	Plinthes	Oui Salle de bain : Plinthes	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> M8775613/P018, réf. labo.: 21RB022069-018 M8775613/P019, réf. labo.: 21RB022069-019 <u>Description:</u> Colle et joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces : Absence d'amiante</p>	
WC	3	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> M8775613/P018, réf. labo.: 21RB022069-018 M8775613/P019, réf. labo.: 21RB022069-019 <u>Description:</u> Colle et joint de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P018, P019</p>	Idem photo : P018; P019

ZPSO016 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Conduit évacuation fumées	Oui Cuisine : Conduit évacuation des fumées	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P026 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-026 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante</p>	

ZPSO018 : Enduit à base de ciment

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Conduit shunt	Oui Porte 1302 - Cuisine : Conduit shunt	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-028 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante</p>	


ZPSO019 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
WC	1	Conduit shunt	Oui WC : Conduit shunt	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P029 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-029 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple de type joint (polymérisé) (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron) Absence d'amiante</p>	

ZPSO020 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + joint

Niveau : Porte 402

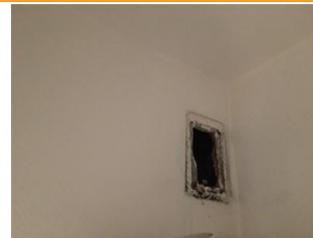Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de bain	1	Conduit shunt	Oui Salle de bain : Conduit shunt	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-030 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + joint <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO013 : Peinture + enduit platreux

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
--------------	---------------	------	---	-------------	----------------------	---------	-------

Entrée	1	Plafond	Oui Entrée : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M8775613/P020, réf. labo.: 21RB022069-020 M8775613/P021, réf. labo.: 21RB022069-021 <u>Description:</u> Peinture + enduit platreux <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante</p>	
Cuisine	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M8775613/P020, réf. labo.: 21RB022069-020 M8775613/P021, réf. labo.: 21RB022069-021 <u>Description:</u> Peinture + enduit platreux <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P020, P021</p>	Idem photo : P020; P021
Salle de bain	3	Plafond	Oui Salle de bain : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M8775613/P020, réf. labo.: 21RB022069-020 M8775613/P021, réf. labo.: 21RB022069-021 <u>Description:</u> Peinture + enduit platreux <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Séjour	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M8775613/P020, réf. labo.: 21RB022069-020 M8775613/P021, réf. labo.: 21RB022069-021 <u>Description:</u> Peinture + enduit platreux <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P020, P021</p>	Idem photo : P020; P021

Chambre 1	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M8775613/P020, réf. labo.: 21RB022069-020 M8775613/P021, réf. labo.: 21RB022069-021 <u>Description:</u> Peinture + enduit platreux <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P020, P021</p>	Idem photo : P020; P021
Dégagement	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M8775613/P020, réf. labo.: 21RB022069-020 M8775613/P021, réf. labo.: 21RB022069-021 <u>Description:</u> Peinture + enduit platreux <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P020, P021</p>	Idem photo : P020; P021
Chambre 2	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M8775613/P020, réf. labo.: 21RB022069-020 M8775613/P021, réf. labo.: 21RB022069-021 <u>Description:</u> Peinture + enduit platreux <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P020, P021</p>	Idem photo : P020; P021
WC	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P020, P021	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> M8775613/P020, réf. labo.: 21RB022069-020 M8775613/P021, réf. labo.: 21RB022069-021 <u>Description:</u> Peinture + enduit platreux <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P020, P021</p>	Idem photo : P020; P021

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO014 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Entrée	1	Sol	Oui Entrée : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> M8775613/P022, réf. labo.: 21RB022069-022 M8775613/P023, réf. labo.: 21RB022069-023</p> <p><u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P022</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) Présence d'amiante - Phase 5 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante 	

Séjour	2	Sol	Oui Séjour : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> M8775613/P022, réf. labo.: 21RB022069-022 M8775613/P023, réf. labo.: 21RB022069-023 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type dalle de sol (collant) (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 5 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) Présence d'amiante - Phase 6 Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 7 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p>	
Chambre 1	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> M8775613/P022, réf. labo.: 21RB022069-022 M8775613/P023, réf. labo.: 21RB022069-023 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P022, P023</p>	Idem photo : P022; P023
Dégagement	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> M8775613/P022, réf. labo.: 21RB022069-022 M8775613/P023, réf. labo.: 21RB022069-023 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P022, P023</p>	Idem photo : P022; P023

Chambre 2	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P022, P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014</p> <p><u>Echantillon:</u> M8775613/P022, réf. labo.: 21RB022069-022 M8775613/P023, réf. labo.: 21RB022069-023</p> <p><u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	EP	<p><u>Analyse:</u> P022, P023</p>	Idem photo : P022; P023
-----------	---	-----	---	--	----	---------------------------------------	-------------------------

ZPSO015 : colle et joint de carrelage, Colle + ragréage
Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Sol	Oui Cuisine : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P024 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-024 <u>Description:</u> colle et joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; Absence d'amiante</p>	
Salle de bain	2	Sol	Oui Salle de bain : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P024 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-024 <u>Description:</u> Colle et joint de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; Absence d'amiante</p>	
WC	3	Sol	Oui Cuisine : Sol Salle de bain : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P024 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-024 <u>Description:</u> Colle + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>		<p><u>Analyse:</u> P024</p>	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO017 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Sous évier	Oui Cuisine : Sous évier	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P027 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-027 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple bitumineux (noir) : Absence d'amiante	

ZPSO021 : Joint souple

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Cuisine	1	Evier	Oui Cuisine : Evier	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-031 <u>Description:</u> Joint souple <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Joint souple <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (polymérisé) (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO022 : Joint souple

Niveau : Porte 402

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Etat de conservation	Analyse	Photo
Salle de bain	1	Lavabo/baignoire	Oui Salle de bain : Lavabo + baignoire	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Réf. échantillon:</u> M8775613/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 21RB022069-032 <u>Description:</u> Joint souple <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Joint souple <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (polymérisé) (blanc) : Absence d'amiante	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyé au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.


8. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux, les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A

Aucune évaluation n'a été réalisée


FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

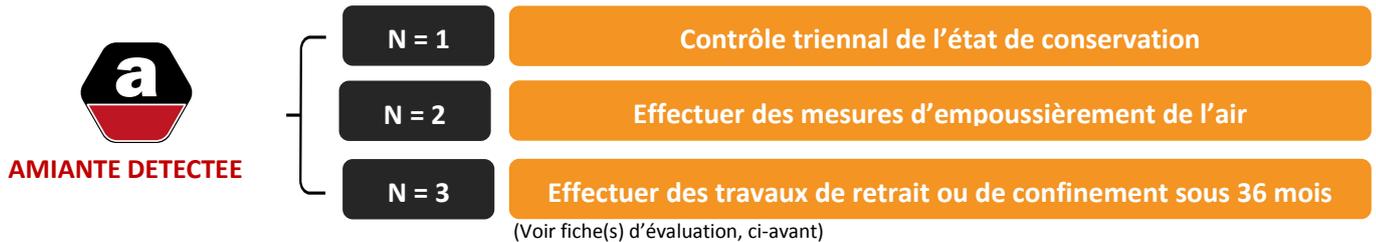


EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE B

Aucune évaluation n'a été réalisée

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

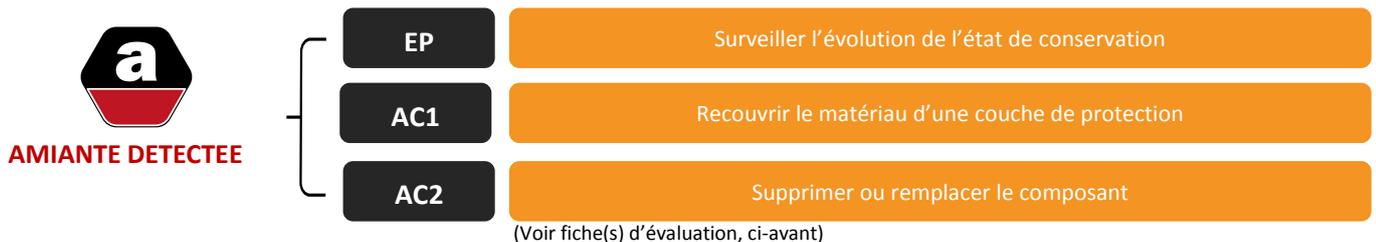

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE C

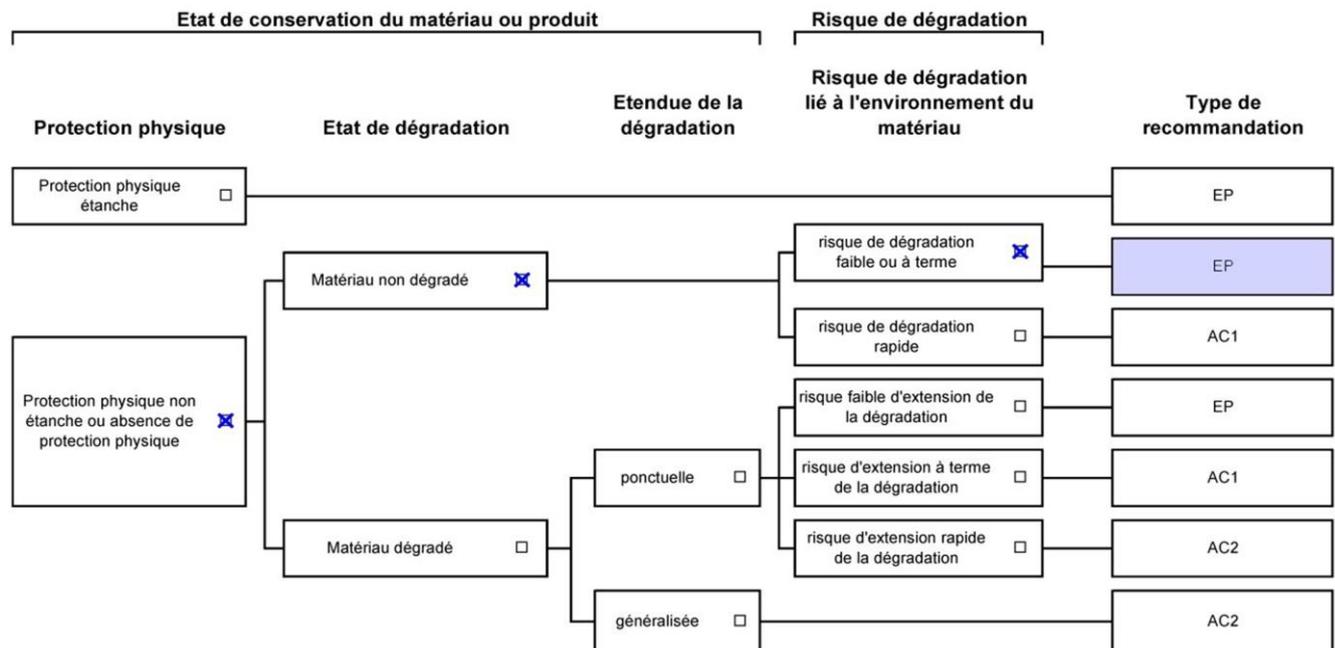

Dossier n° M8775613


Date de l'évaluation : 29/10/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Porte 402 - Chambre 1

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)

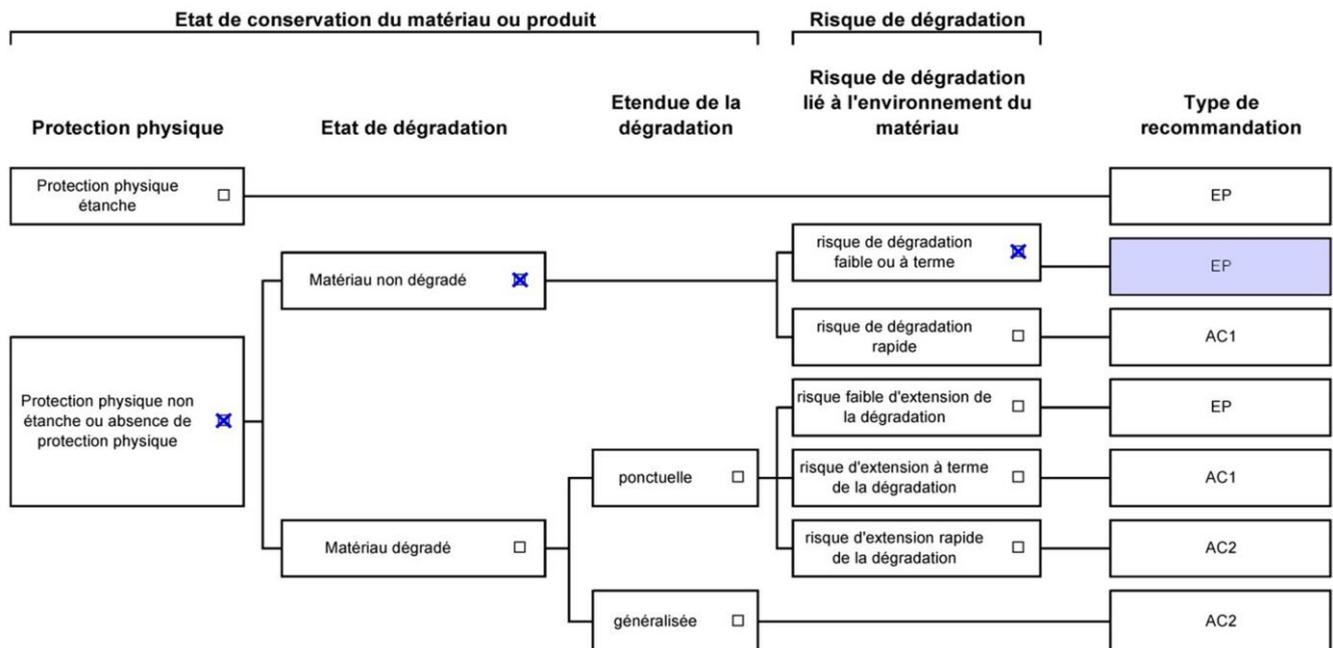

Dossier n° M8775613


Date de l'évaluation : 29/10/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Porte 402 - Chambre 2

Identifiant Matériau : ZPSO005

Matériau : Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)

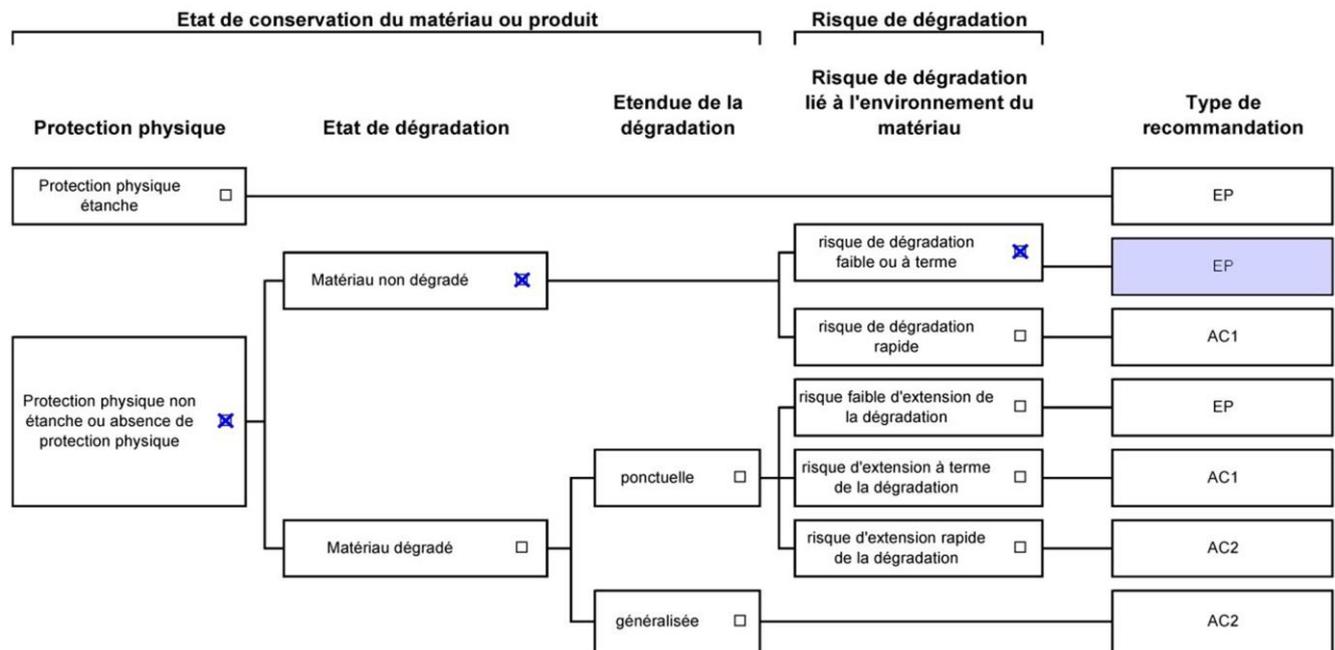

Dossier n° M8775613


Date de l'évaluation : 29/10/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Porte 402 - Séjour

Identifiant Matériau : ZPSO008

Matériau : Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)

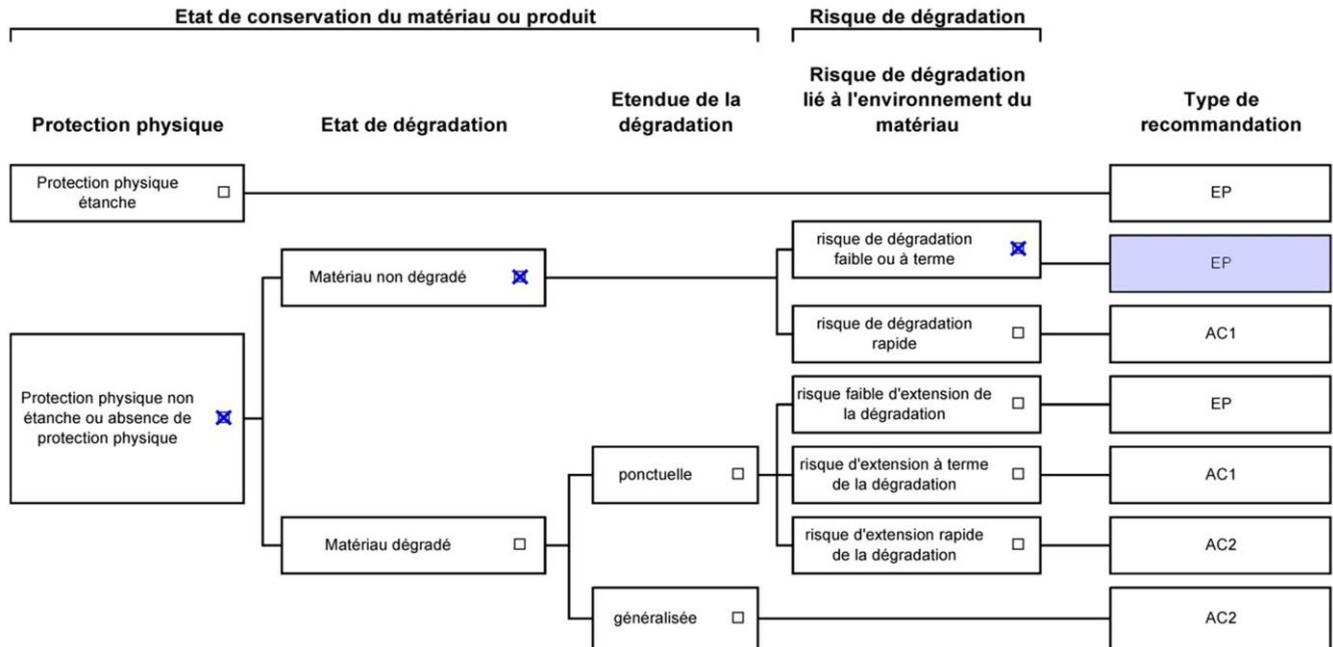

Dossier n° M8775613


Date de l'évaluation : 29/10/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Porte 402 - Chambre 1

Identifiant Matériau : ZPSO008

Matériau : Peinture + Enduit de jointoiment + Bande + plaques de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)

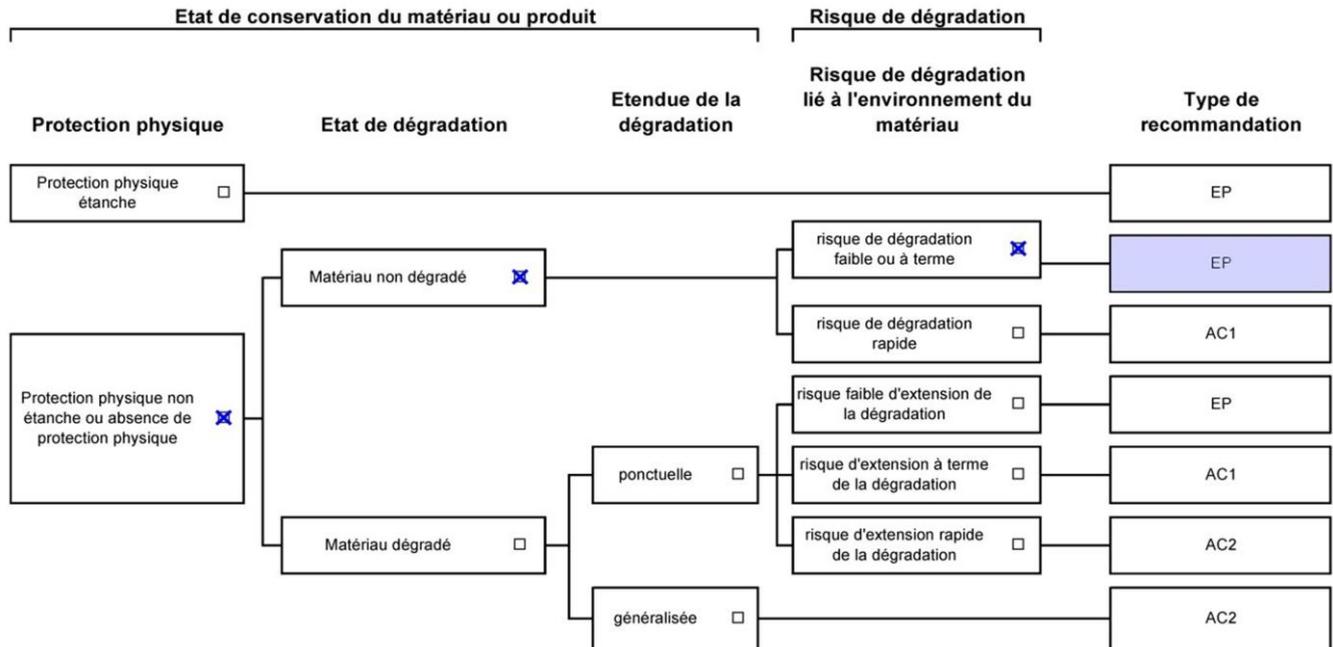

Dossier n° M8775613


Date de l'évaluation : 29/10/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Porte 402 - Chambre 2

Identifiant Matériau : ZPSO008

Matériau : Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de plâtre

Résultat Score EP (Z-III-RF)

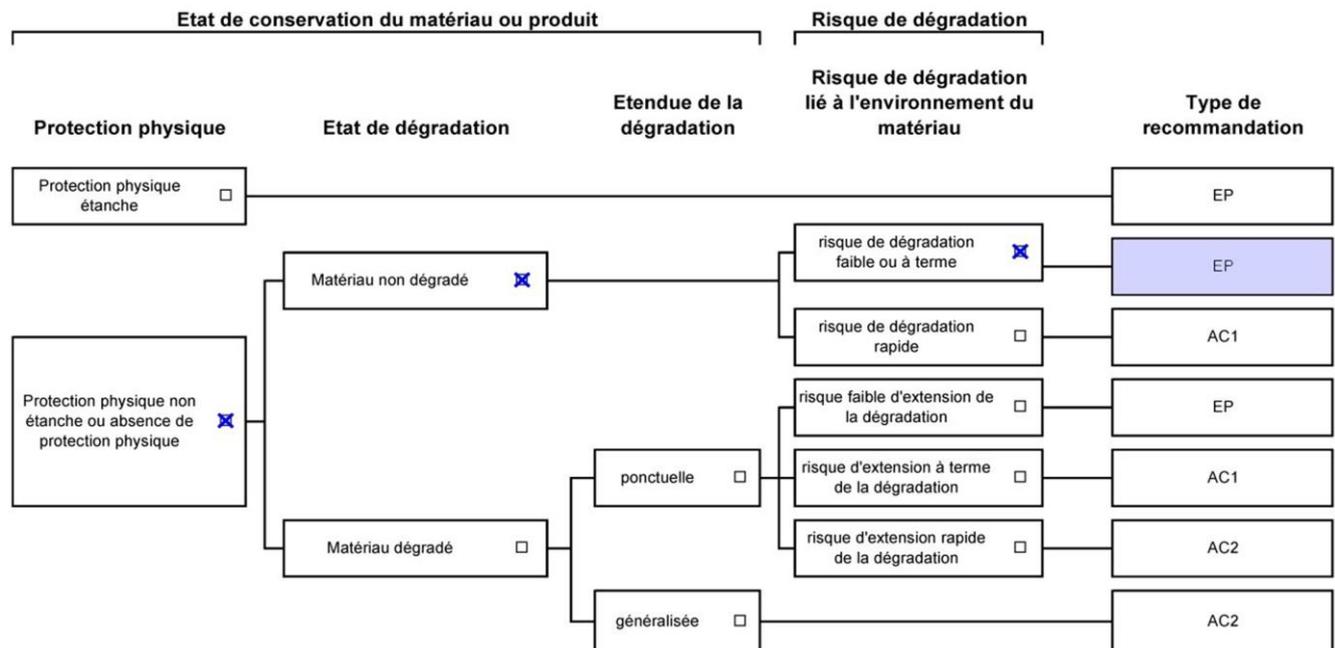

Dossier n° M8775613


Date de l'évaluation : 29/10/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Porte 402 - Entrée

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Résultat Score EP (Z-III-RF)

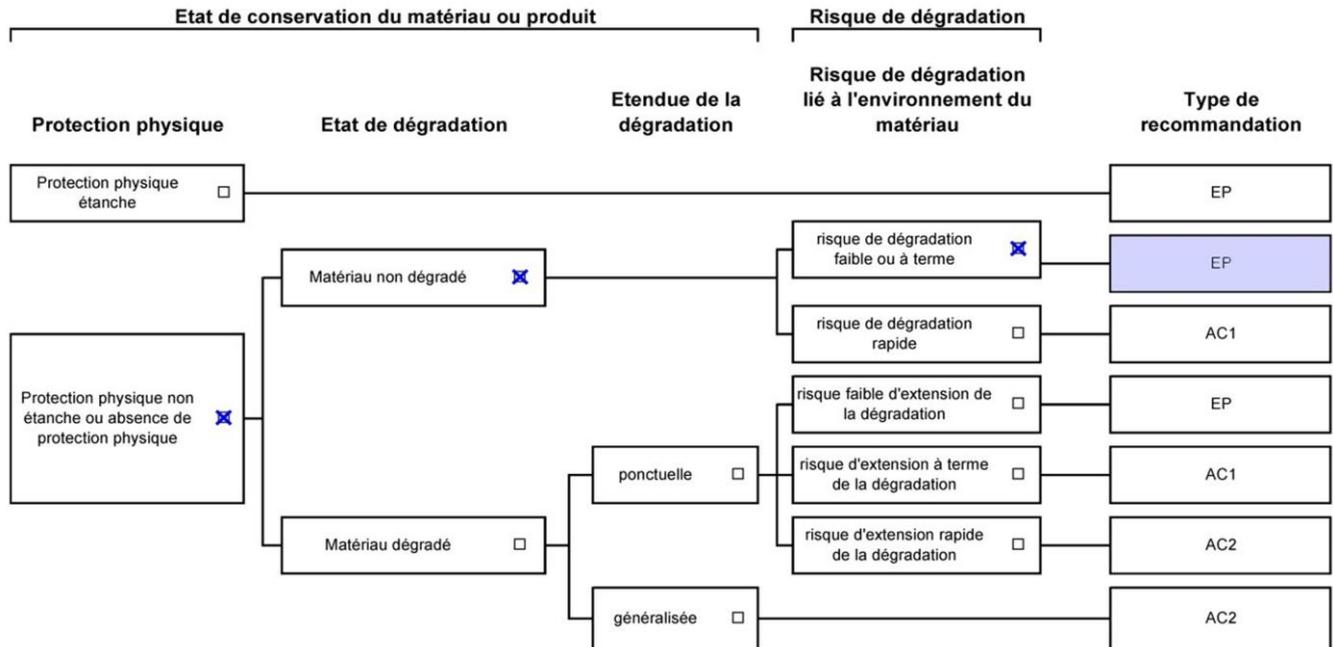

Dossier n° M8775613


Date de l'évaluation : 29/10/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Porte 402 - Séjour

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Résultat Score EP (Z-III-RF)

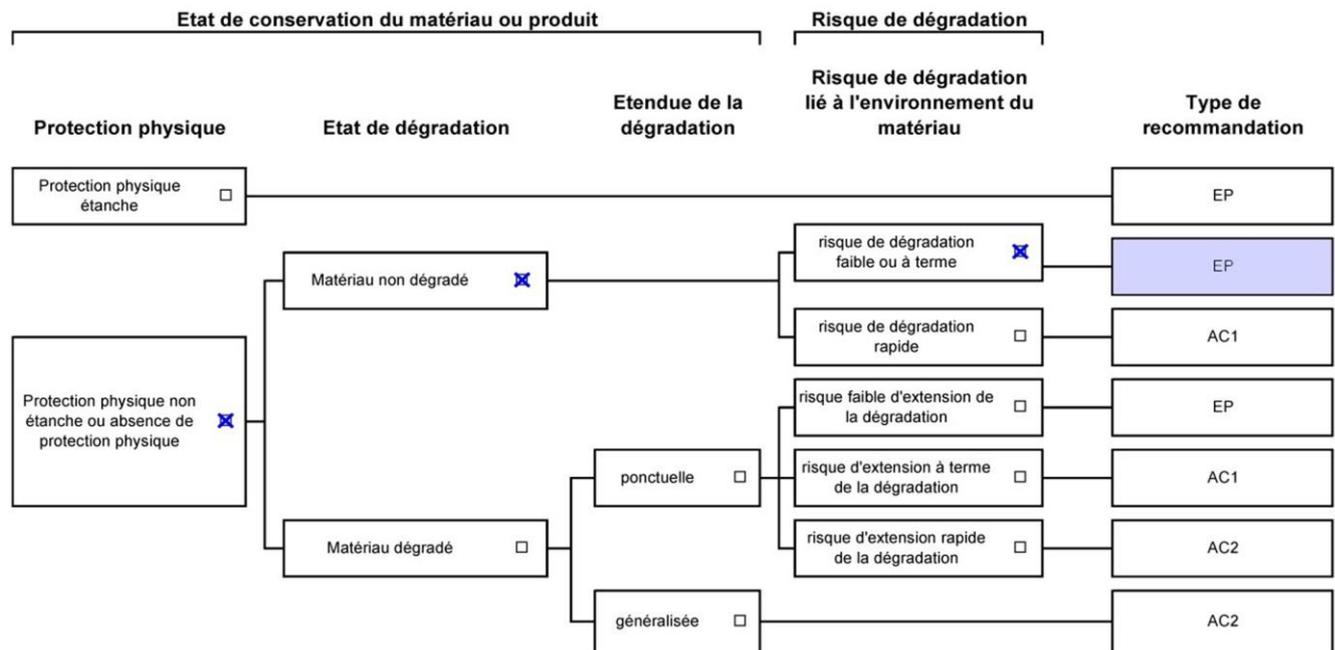

Dossier n° M8775613


Date de l'évaluation : 29/10/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Porte 402 - Chambre 1

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Résultat Score EP (Z-III-RF)

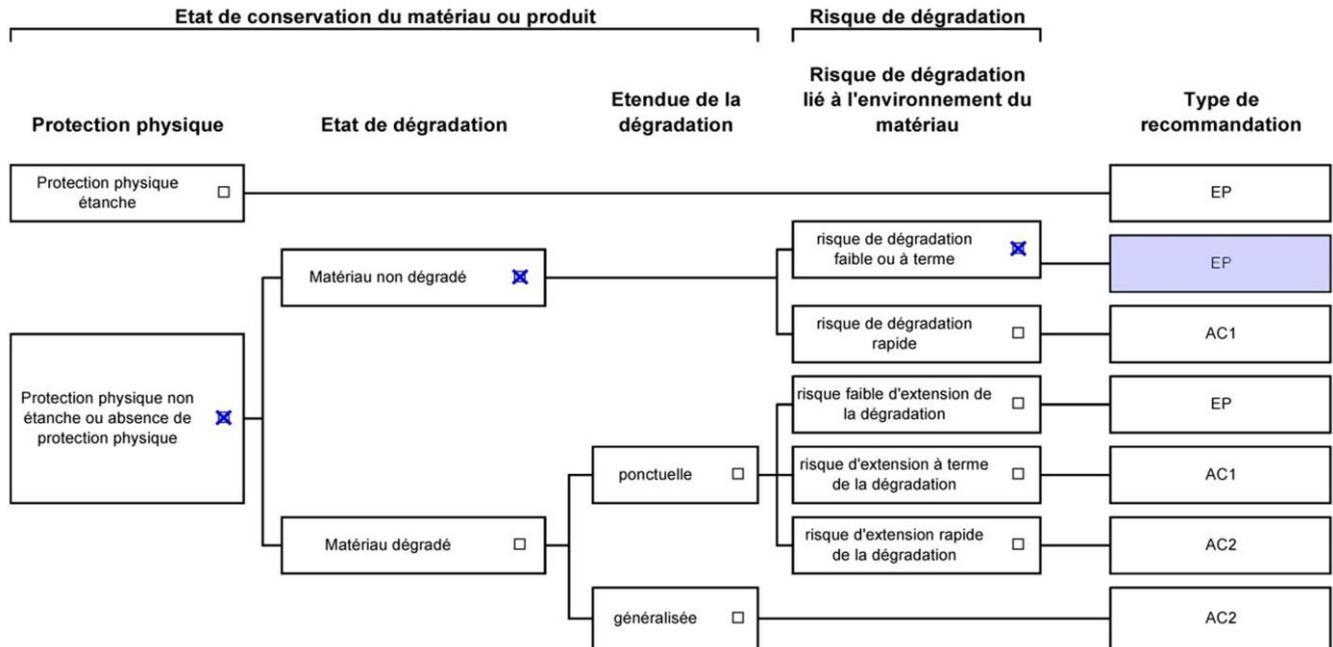

Dossier n° M8775613


Date de l'évaluation : 29/10/2021

Bâtiment / local ou zone homogène : Porte 402 - Dégagement

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Résultat Score EP (Z-III-RF)

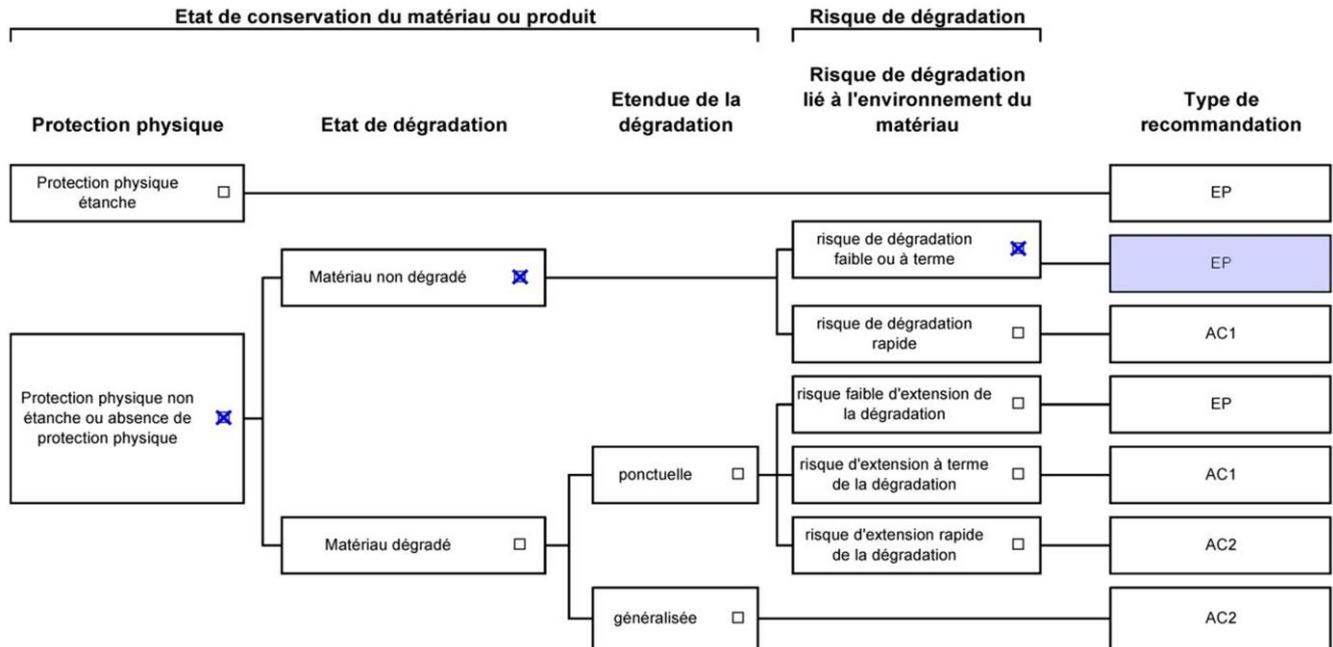

Dossier n° M8775613

Date de l'évaluation : 29/10/2021


Bâtiment / local ou zone homogène : Porte 402 - Chambre 2

Identifiant Matériau : ZPSO014

Matériau : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Résultat Score EP (Z-III-RF)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

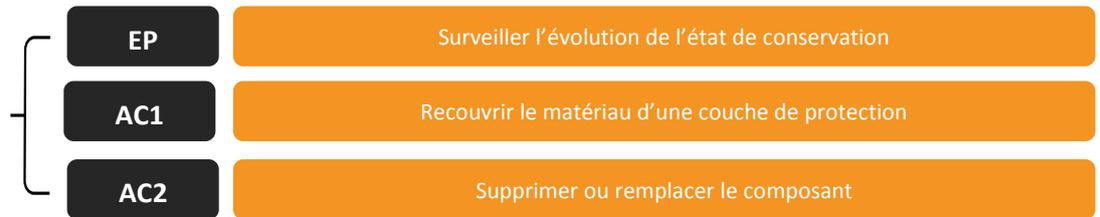

(Voir fiche(s) d'évaluation, ci-avant)

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

9. RAPPORTS D'ANALYSES

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Client : Eurofins Asbestos Testing Europe 1103 Avenue Jacques Cartier 44800 SAINT HERBLAIN	Bénéficiaire : ADX GROUPE Monsieur Pierre DE ROUGE Parc Saint Fiacre 53200 CHATEAU GONTIER
---	---

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Date d'émission de rapport : 10/11/2021 4:17

Référence dossier Client: 617bfa0922cbDossier: M8775613
 Référence dossier N° : 21UV069035
 Référence laboratoire N° : 21RB022069

Reçu par MyEasyLab le : 03/11/2021 11:48
 Reçu par le laboratoire le : 06/11/2021
 Date d'analyse : 09/11/2021

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage - Cuisine	Matériau souple de type joint (gris)	MET / WZH6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - joint de friction - Cuisine	Matériau souple de type joint (noir)	MET / WZH6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P003 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure + peinture - Cuisine	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / WZH6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
 062203 Bucharest, ROMANIA



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Entree	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / D5HJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Entree	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Salle de bain	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) en traces	MOLP / D5HJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Salle de bain	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiement des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiement + bande + plaques de platre - Chambre 1	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP / D5HJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiement des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiement + bande + plaques de platre - Chambre 1	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
006-03	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiement des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiement + bande + plaques de platre - Chambre 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP / D5HJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

2/13



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Chambre 2	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP / D5HJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Chambre 2	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
007-03	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Chambre 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / D5HJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-04	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Chambre 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris)	MOLP / D5HJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
007-05	P007 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Chambre 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

3/13



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P008 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (grés)	MOLP / D5HJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P008 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (grés)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Degagement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (grés)	MOLP / D5HJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02	P009 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Degagement	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (grés)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MOLP / D5HJ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P010 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

4/13




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P011 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Chambre 2	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / K6YY	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
011-02	P011 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - peinture + enduit platreux + Ciment - Chambre 2	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / WZH6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

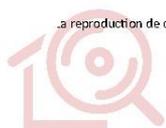

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

5/13




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Sejour	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / K6YY	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02	P012 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Sejour	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
012-03	P012 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Sejour	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / K6YY	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012-04	P012 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Sejour	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / K6YY	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012-05 (i)	P012 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Sejour	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(f)	MET / LX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-06 (i)	P012 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Sejour	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)(f)	MOLP / K6YY	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

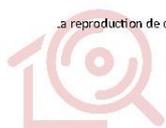

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

6/13



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P013 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Chambre 2	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / K6YY	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
013-02	P013 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Chambre 2	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / LX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
013-03	P013 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Chambre 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / K6YY	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
013-04	P013 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Chambre 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / K6YY	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
013-05	P013 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Chambre 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-06	P013 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - enduit de jointoiment des plaques de platre - Peinture + enduit de jointoiment + bande + plaques de platre - Chambre 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / K6YY	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

7/13



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P014 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle et joint de faïence - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) en traces ; matériau dur de type ciment (gris) en traces	MET / WZH6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-02	P014 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle et joint de faïence - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / WZH6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P015 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle et joint de faïence - Salle de bain	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative - Entree	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (clair)	MOLP / K6YY	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
016-02	P016 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative - Entree	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (clair)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P017 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative - Sejour	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (clair)	MOLP / K6YY	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
017-02	P017 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative - Sejour	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (clair)	MET / WZH6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

8/13



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle et joint de faïence - Cuisine	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / LX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle et joint de faïence - Salle de bain	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / HV4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P020 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduit platreux - Entree	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P021 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Peinture + enduit platreux - Salle de bain	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

9/13




Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Entree	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-02	P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Entree	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc) en traces	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-03	P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Entree	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
022-04	P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Entree	Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / X7HP	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
022-05 (i)	P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Entree	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(fi)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

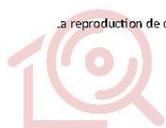

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

10/13



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Sejour	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-02	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Sejour	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-03	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Sejour	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type dalle de sol (collant) (blanc)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-04	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Sejour	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
023-05	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Sejour	Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / MKGQ	2 / 2	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile
023-06 (i)	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Sejour	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-07 (i)	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Sejour	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - colle et joint de carrelage - Cuisine	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

11/13



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-01	P025 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle et joint de carrelage - Salle de bain	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (gris)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P026 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / KG6Z	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
026-02	P026 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Cuisine	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Cuisine	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P028 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit a base de ciment, lisse ou taloche (ragreage, debulage, lissage) - Enduit a base de ciment - Porte 1302 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - WC	Matériau souple de type joint (polymérisé) (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MOLP / MK6Q	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
029-02	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - WC	Matériau souple de type joint (polymérisé) (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

12/13

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

N° de rapport d'analyse : AR-21-RB-013573-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01	P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche - Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + joint - Salle de bain	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P031 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Joint souple - Joint souple - Cuisine	Matériau souple de type joint (polymérisé) (blanc)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01 ⁽¹⁾	P032 - 8 - Equipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Joint souple - Joint souple - Salle de bain	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (polymérisé) (blanc)	MET / KSV3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
69 analyses au laboratoire dont 44 par la technique identifiée sous le terme MET et 25 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

- Observation(s) échantillon(s)**
- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- Autre(s) observation(s)**
- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2, PS/MOLP/03 Ed.03 / 15.10.2020.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, PS/MET/04 Ed.04 / 23.11.2020.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/> - 6 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

George Andronache
Technicien analyste en microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

10. ANNEXE/ ATTESTATION D'ASSURANCE/ CERTIFICATION



COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

1DD3828X190817

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Garanties au contrat 1 - Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont :	
Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente. Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 4 janvier 2021
Pour la Société:

Garanties au contrat 2 - Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE
Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne.
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92127 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 3570 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DE ROUGE Pierre

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 25/10/2017 - Date d'expiration : 24/10/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 25/10/2017 - Date d'expiration : 24/10/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 25/10/2017 - Date d'expiration : 24/10/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 26/09/2017 - Date d'expiration : 25/09/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 25/10/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTEE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Décision de certification

Certification des diagnostiqueurs immobilier

à l'attention de DE ROUGE Pierre
ADX GROUPE
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Madame, Monsieur,

Suite au passage de vos examens de certification diagnostic immobilier, vous trouverez ci-dessous vos résultats :

Plomb sans mention (C)	Réussite à la certification	Date de décision : 03/04/2019
	Résultat de l'examen théorique du 27/03/2019	Réussite
	Résultat de l'examen Pratique du 27/03/2019	Réussite

En cas d'échec à l'un de vos examens de certification, n'hésitez pas à nous contacter au 02 90 09 35 02 afin de planifier une session de rattrapage.

Nous restons à votre écoute pour tous renseignements complémentaires et vous remercions pour la confiance que vous nous portez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Fait à Saint-Grégoire le : 03/04/2019
Philippe Troyaux
Directeur Général d'I.Cert

