

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

13 SQUARE DE LORIENT LGT 1

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LDL0101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	16/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 27/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 13LDL0101 16/02/2018

Version : 27/02/2018

2/43

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	28
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	37
ATTESTATION(S).....	40
CERTIFICAT DE COMPETENCES	41

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	13LDL0101P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	13LDL0101P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	13LDL0101P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDL0101P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	13LDL0101P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	13LDL0101P005	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	13LDL0101P003	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDL0101P003	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	Sol	13LDL0101P003	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDL0101P003	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur D	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur A	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur B	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Mur C	13LDL0101P010	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 2861 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES	SERVICE V.SEINE Techniciens ÉMETTEUR BLEDE CYNTHIA	
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 5 Ensemble Y000 Escalier DL Étage 01 Logement 1 Module 13LDL0101 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 13 SQUARE DE LORIENT 77000 MELUN	

DÉLAI D'EXÉCUTION 2 JOURS **PÉRIODE DU** 12-02-2018 **AU** 13-02-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS BLANCHIMENT COMPLET SOLS ET MURS CONTACTER LE GARDIEN AU 06 86 40 91 32	8,00	48,00	384,00
TOTAL H.T.				389,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			77,80
TOTAL T.T.C.				466,80

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA HONORAIRES DIAG AMIANTE		466,80

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA		13 5 Y000 DL 13LDL0101	L 9922809	466,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 2861

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 13LDL0101 16/02/2018

Version : 27/02/2018

9/43

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

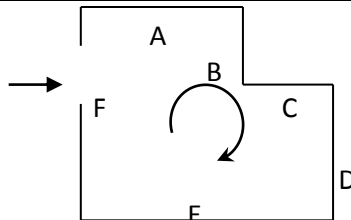

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Placard 4			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
Placard 1	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit	BOIS		
Placard 2	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit	BOIS		
WC	Béton	Brique / Enduit			Carrelage	Enduit	BOIS		
Placard 3	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Séjour	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	PVC		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS		
Placard 4	Béton	Brique / Enduit			Carrelage	Enduit	BOIS		
Cuisine	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit		PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	--------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	13LDL0101P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	13LDL0101P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	13LDL0101P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDL0101P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	13LDL0101P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDL0101P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	13LDL0101P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P010	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	13LDL0101P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDL0101P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDL0101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement souple marron + matériau compact gris hétérogène	13LDL0101P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LDL0101P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Peinture	Peintures multiples	13LDL0101P007	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage + peinture non séparable	13LDL0101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDL0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage + colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	13LDL0101P012	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LDL0101P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LDL0101P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDL0101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDL0101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDL0101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDL0101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDL0101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDL0101P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple marron + matériau compact gris hétérogène	13LDL0101P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement souple marron + matériau compact gris hétérogène	13LDL0101P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDL0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDL0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDL0101P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage + colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	13LDL0101P012	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LDL0101P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LDL0101P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LDL0101P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	13LDL0101P005	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	13LDL0101P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage + peinture non séparable	13LDL0101P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage + peinture non séparable	13LDL0101P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Plinthes	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage + peinture non séparable	13LDL0101P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13LDL0101P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LDL0101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDL0101 16/02/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDL0101 16/02/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + matériau compact gris hétérogène	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0101P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Placard 3	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LDL0101P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LDL0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDL0101P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage + peinture non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDL0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

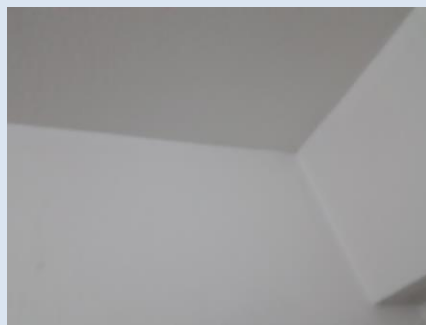

PRELEVEMENT : 13LDL0101P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0101P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDL0101P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDL0101 16/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement cassant beige + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage + colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	16/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-20445 EN DATE DU 26/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-20445 Réf. Commande Client : 13LDL0101--01
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-45476 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en vrac
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	2	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-45477 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité en vrac
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	1	24/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-20445 EN DATE DU 26/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071802-45478 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
▶ Revêtement souple marron + matériau compact gris hétérogène	META	1	24/02/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	META	1	23/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	2	23/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 3 Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-45479 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en vrac
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	2	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-45480 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
▶ Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	MOLP	2	23/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Matériau compact gris hétérogène	META	1	24/02/2018	Amiante non détecté / -
▶ Dalle dure cassante beige	META	2	23/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071802-45481 Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage
▶ Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	META	2	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071802-45482 Description ITGA : Peintures multiples
▶ Peintures multiples	META	1	23/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT071802-45483 Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage / Peinture
▶ Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage + peinture non séparable	META	1	26/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-20445 EN DATE DU 26/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-45484 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	2	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-45485 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	2	26/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-45486 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	2	26/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDL0101--01 - 13 SQUARE DE LORIENT LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDL0101P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071802-45487 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène / Joint cassant gris
▸ Revêtement cassant beige + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage + colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable + joint cassant gris	META	2	26/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boullin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millèmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante (Dispositions Robien & Borko)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 3 dans les bâtiments autres que ceux mentionnés à la note 1.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 3 dans les locaux de gestion immobilière, dans les habitations neuves et existantes aux catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6, dans les locaux de l'habitat collectif et des logements sociaux, dans les locaux de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 3.

Article 21 : Le présent certificat est délivré aux personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 3 dans les bâtiments autres que ceux mentionnés à la note 1.

Article 22 : Le présent certificat est délivré aux personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 3 dans les locaux de gestion immobilière, dans les habitations neuves et existantes aux catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6, dans les locaux de l'habitat collectif et des logements sociaux, dans les locaux de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 3.

Article 23 : Le présent certificat est délivré aux personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 3 dans les locaux de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux géologiques de l'état de contamination des matériaux et produits de la liste 3.



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire








sofrac
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D'OPÉRATION
DE RECHERCHE

CPE DI DR 11 rev13



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sol amianté
-  Plafond amianté
-  Sol et Plafond amiantés