

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

7 AVENUE CH.PEGUY

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	7 AVENUE CH.PEGUY 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LDM0104	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	25/07/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 03/08/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Gaetan BEDEL



Rapport N° : 13LDM0104 25/07/2018

Version : 03/08/2018

2/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.expert habitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C \ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	20
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	26
ATTESTATION(S)	30
CERTIFICAT DE COMPETENCES	31

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Sécurité d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																																		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.04 Site : 2775001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 14998																																																																		
Réf. fournisseur F / 0149 Mandat/n° 2017 4473 1 Provenance MELUN VAL DE SEINE Objet HONORAIRES		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA SEME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144																																																																		
SERVICE V.SENE Techniciens		EMETTEUR PYZIKIEWIEZ FRANCOIS																																																																		
LOCALISATION Programme 13 MELUN - MONTAIGU Tranche 6 Ensemble 2000 Escalier DM Etage 01 Logement 4 Module 13LDM0104 Retrait des cités CHZ.LE.GARDIEN																																																																				
ADRESSE 7 AVENUE CH. PEGUY 77000 MELUN																																																																				
DELAI D'EXECUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 25-06-2018 AU 06-07-2018																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITE</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM05</td> <td>REPERAGE AMANTE AVANT TVA - TVA</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DESORDRES DU PERIMETRE - ENFERME ET</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AM03</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET</td> <td>10,00</td> <td>48,00</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANALYSE DE LA 10 PRELEVEMENTS ISSUS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SAMPLERS 06.00 03.00 21</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td>485,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">INDICIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">T.V.A. 20,00 %</td> <td>97,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>				ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AM05	REPERAGE AMANTE AVANT TVA - TVA	1,00	5,00	5,00		DESORDRES DU PERIMETRE - ENFERME ET				AM03	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00		ANALYSE DE LA 10 PRELEVEMENTS ISSUS					SAMPLERS 06.00 03.00 21				TOTAL H.T.				485,00	H.T. ACTUALISE					COEFFICIENT REGIONAL					INDICIS					TOTAL H.T.					T.V.A. 20,00 %				97,00	TOTAL T.T.C.				582,00
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																																
AM05	REPERAGE AMANTE AVANT TVA - TVA	1,00	5,00	5,00																																																																
	DESORDRES DU PERIMETRE - ENFERME ET																																																																			
AM03	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00																																																																
	ANALYSE DE LA 10 PRELEVEMENTS ISSUS																																																																			
	SAMPLERS 06.00 03.00 21																																																																			
TOTAL H.T.				485,00																																																																
H.T. ACTUALISE																																																																				
COEFFICIENT REGIONAL																																																																				
INDICIS																																																																				
TOTAL H.T.																																																																				
T.V.A. 20,00 %				97,00																																																																
TOTAL T.T.C.				582,00																																																																
25-06-2018 Travaux prévus peinture courante 00 sds + curane mesure + nivel + niveau lavage rebouch de façade																																																																				
AFFECTATION BUDGETAIRE CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TCD(N) <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>INDICIS</th> <th>INDICIS</th> <th>LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONORAIRES</td> <td>A700</td> <td>VLS</td> <td>HONORAIRES DIAG AMANTE</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>				CODE BUDGET	INDICIS	INDICIS	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.	1 HONORAIRES	A700	VLS	HONORAIRES DIAG AMANTE	582,00																																																							
CODE BUDGET	INDICIS	INDICIS	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.																																																																
1 HONORAIRES	A700	VLS	HONORAIRES DIAG AMANTE	582,00																																																																
AFFECTATION ANALYTIQUE <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>REFERENCES PARAMONNE</th> <th>REFERENCES OCCUPANT</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONORAIRES</td> <td>13 6 2000 DM 13LDM0104</td> <td>L 000324</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>				CODE BUDGET	REFERENCES PARAMONNE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	1 HONORAIRES	13 6 2000 DM 13LDM0104	L 000324	582,00																																																									
CODE BUDGET	REFERENCES PARAMONNE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.																																																																	
1 HONORAIRES	13 6 2000 DM 13LDM0104	L 000324	582,00																																																																	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 14998																																																																				
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE																																																																				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 13LDM0104 25/07/2018
 Version : 03/08/2018

5/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiantaire avant travaux consiste à obtenir des informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être réalisées sur l'ensemble des matériaux et produits du bâtiment, l'amiante incorporés ou faisant indissolublement corps avec les locaux et les parties de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'affirmer de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.


Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

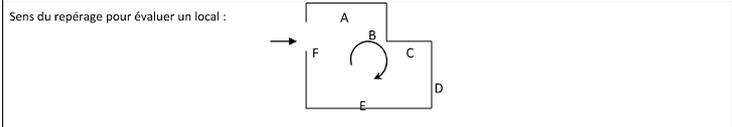

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITES / NON VISITES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNÉE
WC			OUI	CONCERNÉE
Cellier			OUI	CONCERNÉE
Séjour			OUI	CONCERNÉE
Cuisine			OUI	CONCERNÉE
Salle de bains			OUI	CONCERNÉE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Mâchefer	Béton				Enduit			
WC	Béton	Mâchefer				Enduit			
Cellier	Mâchefer	Béton				Enduit			
Séjour	Béton	Mâchefer				Enduit			
Cuisine	Béton	Mâchefer			Sol souple	Enduit			
Salle de bains	Mâchefer	Béton			Sol souple	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	13LDM0104P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDM0104P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	13LDM0104P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac + carrelage	13LDM0104P008	Pailasse	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 2	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0104P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13LDM0104P010	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P006	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	13LDM0104P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	13LDM0104P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N° : 13LDM0104 25/07/2018

10/32

Version : 03/08/2018

 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac + carrelage	13LDM0104P008	Pailasse	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13LDM0104P010	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N° : 13LDM0104 25/07/2018

12/32

Version : 03/08/2018

 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	13LDM0104P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	13LDM0104P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	13LDM0104P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	13LDM0104P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDM0104P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDM0104P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDM0104P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDM0104P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDM0104P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	13LDM0104P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N° : 13LDM0104 25/07/2018

15/32

Version : 03/08/2018

 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	13LDM0104P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 2	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0104P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 2	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0104P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 2	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0104P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LDM0104P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0104 25/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	25/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDM0104P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0104 25/07/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	25/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

Rapport N° : 13LDM0104 25/07/2018

20/32

Version : 03/08/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PRELEVEMENT : 13LDM0104P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0104 25/07/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	25/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDM0104P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0104 25/07/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	25/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDM0104P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0104 25/07/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	25/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDM0104P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0104 25/07/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparable	25/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDM0104P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0104 25/07/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac	25/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDM0104P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0104 25/07/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtruse blanche en faible quantité en vrac + carrelage	25/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Paillasse		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDM0104P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0104 25/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtréuse blanche en vrac + peinture en faible quantité non séparable + carrelage	25/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 13LDM0104P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0104 25/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	25/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

Rapport N° : 13LDM0104 25/07/2018

Version : 03/08/2018

25/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

	Parc Edison - Bât. B - Rue de la Terre Assise - CS n° 66862 35758 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél : 02 99 26 41 41 Fax : 02 99 26 41 42 www.itga.fr	Accréditation n° 1-5967 
---	--	--

L'Association de COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les analyses couvertes par l'accréditation qui leur a été délivrée.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-80584 EN DATE DU 01/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAUX

Client : AGENCE DRE EDF-ECOMPTÉ MATERIAUX EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Transpire 79000 LES AUJOUX-LE-BOIS	Ref. Courante ITGA : IT0718-80584 Ref. Courante Client : 13LDM0104-01
---	--

Prélevement(s) : Rous au laboratoire le : 30/07/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réabsorption de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 065 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : 06 - Microscopie Electronique à Lumière Polarisée (méthode guidée HQS 208 - rapporteur 02)

06 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (partie portées de la norme NF X 43-050)

Résumé(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	N° de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 13LDM0104-01 - 7 AVENUE CHEFGEY 77000 MEULAN Ref échantillon client : 13LDM0104P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - - - Cuisinier Mar & Edouard - Pontreure Meulan	META	1	01/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 13LDM0104-01 - 7 AVENUE CHEFGEY 77000 MEULAN Ref échantillon client : 13LDM0104P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - - - Cuisinier Mar & Edouard - Pontreure Meulan	META	1	01/08/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyse



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Tous droits réservés particuliers et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DPA 144-03 rev 02

Page 1/2

Rapport N° : 13LDM0104 25/07/2018

Version : 03/08/2018

26/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO 110718-00564 EN DATE DU 01/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de déterminations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 13LDM0104-01 - 7 AVENUE CHEPESQUY 77000 MELUN Ref échelon client : 13LDM0104004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Colonne Mar 20 Enduit Peinture béton				
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparables + matériaux gris en faible quantité en vrac non séparables	META	1	01/08/2018	Ambrose non détecté / -
Ref dossier client : 13LDM0104-01 - 7 AVENUE CHEPESQUY 77000 MELUN Ref échelon client : 13LDM0104004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Colonne Mar 20 Enduit Peinture				
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparables + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparables	META	1	01/08/2018	Ambrose non détecté / -
Ref dossier client : 13LDM0104-01 - 7 AVENUE CHEPESQUY 77000 MELUN Ref échelon client : 13LDM0104004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entre Plafond Enduit Peinture béton				
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparables + toile fibreuse blanche en faible quantité non séparables	META	1	01/08/2018	Ambrose non détecté / -
Ref dossier client : 13LDM0104-01 - 7 AVENUE CHEPESQUY 77000 MELUN Ref échelon client : 13LDM0104004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Colonne de béton / Revêtement souple				
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poissures non séparables + ragréage gris en faible quantité en vrac	META	1	01/08/2018	Ambrose non détecté / -
Ref dossier client : 13LDM0104-01 - 7 AVENUE CHEPESQUY 77000 MELUN Ref échelon client : 13LDM0104004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Colonne de béton / Plafond Epave 1				
* Colle beige avec poissures non séparables + couche plâtreuse blanche en faible quantité en vrac + cambage	META	1	01/08/2018	Ambrose non détecté / -

La reproduction de ce rapport sans autorisation que ceci se forme infirmerait / ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Tous éléments particuliers et écrits du client, les échéanciers sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO (T0718-00564 EN DATE DU 01/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAUX)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de échantillons	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 13LDM0104-01 - 7 AVENUE CHATELAIN 77000 MELUN Ref chantier client : 13LDM0104000 / LOGEMENTS COLLECTIFS : / / Cabine Psa 2 Flanc 2		Ref échantillon (TGA) :	T071807-07429	
		Description TGA :	Couche beige avec poussières / Couche plâtrée Blanche en vrac / Plâtre en table quarté / Carrelage	
* Couche beige avec poussières non séparables + couche plâtrée Blanche en vrac + peinture en table quantité non séparable + carrelage	META	1	01/08/2018	Aucun nat détecté / -
Ref dossier client : 13LDM0104-01 - 7 AVENUE CHATELAIN 77000 MELUN Ref chantier client : 13LDM0104000 / LOGEMENTS COLLECTIFS : / / Cabine Saon Psa Revêtement blanc		Ref échantillon (TGA) :	T071807-07426	
		Description TGA :	Tapisser blanchâtre noir	
* Tapisser blanchâtre noir	META	1	01/08/2018	Aucun nat détecté / -

La reproduction de ce rapport sans autorisation que soit sa forme intégrale ou ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de
l'émission.
Tous éléments particuliers et écrits du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

Rapport N° : 13LDM0104 25/07/2018

Version : 03/08/2018

28/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés