

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1

1  
77000 MELUN





## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	13LDM0701	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	21/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 02/03/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	3
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	3
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	3
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	3
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	3
C \ SOMMAIRE .....	4
D \ CONCLUSIONS .....	5
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	10
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	12
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	12
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	13
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	28
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	35
ATTESTATION(S).....	38
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	39

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LDM0701P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDM0701P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	13LDM0701P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur C	13LDM0701P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture bitumineuse en vrac	Sous évier	13LDM0701P010	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LDM0701P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDM0701P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LDM0701P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDM0701P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LDM0701P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDM0701P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LDM0701P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDM0701P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sol	13LDM0701P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	13LDM0701P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	13LDM0701P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	13LDM0701P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	13LDM0701P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Mur C	13LDM0701P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	13LDM0701P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 3		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Mur A	13LDM0701P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	13LDM0701P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Mur B	13LDM0701P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	13LDM0701P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 4		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Mur D	13LDM0701P006	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur D	13LDM0701P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur A	13LDM0701P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur C	13LDM0701P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur A	13LDM0701P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Mur C	13LDM0701P008	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGEN° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 277 700 019 00015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2017 29626  EXPERT HABITAT INGENIERIE  21 RUE D'ALBERT  62450 AVESNES LES BAPAUME  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> <b>Objet</b> HONORAIRES	<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens <b>ÉMETTEUR</b> PYZIKIEWIEZ FRANCOIS	
<b>LOCALISATION</b> <b>Programme</b> 13 MELUN - MONTAIGU <b>Tranche</b> 6 <b>Ensemble</b> Z000 <b>Escalier</b> DM <b>Étage</b> 07 <b>Logement</b> 1 <b>Module</b> 13LDM0701 <b>Retrait des clés</b> CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> M TANG JEAN 7 AVENUE CH. PEGUY 77000 MELUN	

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 11 JOURS **PÉRIODE DU** 21-12-2017 **AU** 31-12-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS GARDIEN 06 86 40 92 08.	10,00	48,00	480,00
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

21-12-2017 travaux prévus:  
 - sols et peintures complets  
 - meublé evier + falence  
 - cuvette WC

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI				MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE			
1 HONAMIA	A760	VLS	SVLA	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		REFÉRENCES PATRIMOINE	REFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA		13 6 Z000 DM 13LDM0701	L 5000237 TANG JEAN	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 29626

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

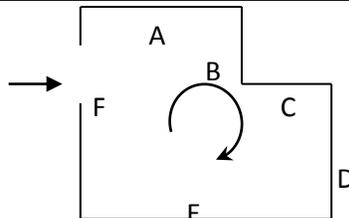

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Placard 4			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Placard 2	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 1	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
WC	Béton	Brique / Enduit			Carrelage	Enduit	BOIS		
Placard 3	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Séjour	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	PVC		
Placard 4	Béton	Brique / Enduit			Carrelage	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS		
Cuisine	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit	PVC		

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

Rapport N° : 13LDM0701 21/02/2018

13/41

Version : 02/03/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	13LDM0701P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	13LDM0701P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	13LDM0701P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	13LDM0701P006	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	13LDM0701P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	13LDM0701P006	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	13LDM0701P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	13LDM0701P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	13LDM0701P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 4		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	13LDM0701P006	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LDM0701P008	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LDM0701P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LDM0701P008	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LDM0701P008	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LDM0701P008	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

Rapport N° : 13LDM0701 21/02/2018

17/41

Version : 02/03/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	13LDM0701P006	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	13LDM0701P008	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture bitumineuse en vrac	13LDM0701P010	Sous évier	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LDM0701P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LDM0701P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0701P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LDM0701P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LDM0701P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LDM0701P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	13LDM0701P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LDM0701P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LDM0701P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LDM0701P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LDM0701P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LDM0701P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13LDM0701P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13LDM0701P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P002	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P002	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P002	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	13LDM0701P002	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	13LDM0701P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0701P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0701P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0701P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 4		Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0701P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0701P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0701P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0701P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0701P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0701P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	13LDM0701P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LDM0701P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0701 21/02/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDM0701P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	13LDM0701 21/02/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LDM0701P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDM0701 21/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDM0701P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDM0701 21/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

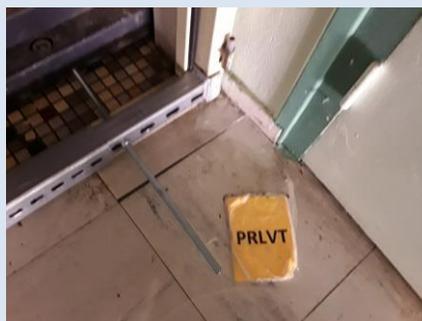

**PRELEVEMENT : 13LDM0701P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDM0701 21/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 13LDM0701P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDM0701 21/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	


**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 13LDM0701P005**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDM0701 21/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**

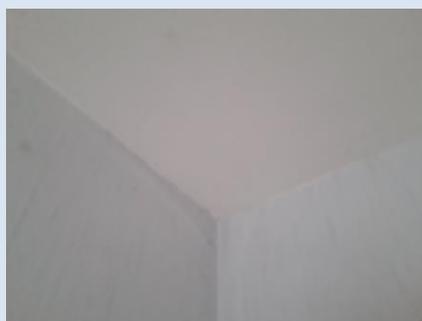

**PRELEVEMENT : 13LDM0701P006**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDM0701 21/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 13LDM0701P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDM0701 21/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDM0701P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDM0701 21/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDM0701P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDM0701 21/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LDM0701P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	13LDM0701 21/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux / Peinture	Peinture bitumineuse en vrac	21/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-21400 EN DATE DU 01/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-21400 Réf. Commande Client : 13LDM0701-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 13LDM0701-01 - 7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDM0701P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071802-50527 Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage
▣ Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	META	1	28/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDM0701-01 - 7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDM0701P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-50528 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▣ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	28/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDM0701-01 - 7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDM0701P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-50529 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragrage gris / Matériau compact gris hétérogène
▣ Dalle dure cassante grise	META	1	28/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▣ Colle bitumineuse noire + ragrage gris non séparable	MOLP	2	27/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▣ Matériau compact gris hétérogène	META	1	28/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénoél HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-21400 EN DATE DU 01/03/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 13LDM0701--01 - 7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDM0701P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-50530 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité en vrac (i) / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
↳ Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	28/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDM0701--01 - 7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDM0701P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-50531 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	28/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDM0701--01 - 7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDM0701P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-50532 Description ITGA : Enduit beige / Enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac / Peinture / Papier
↳ Enduit beige non séparable + enduit plâtreux rose en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	28/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDM0701--01 - 7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDM0701P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-50533 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	28/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDM0701--01 - 7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDM0701P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-50534 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier
↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META	1	28/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 13LDM0701--01 - 7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDM0701P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT071802-50535 Description ITGA : Colle grise en faible quantité / Carrelage
↳ Colle grise en faible quantité non séparable + carrelage	META	3	01/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 13LDM0701--01 - 7 AVENUE CH. PEGUY LGT 1 77000 MELUN Réf échantillon client : 13LDM0701P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071802-50536 Description ITGA : Peinture bitumineuse en vrac
↳ Peinture bitumineuse en vrac	META	1	27/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-21400 EN DATE DU 01/03/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
-------------------	----------------------	--------------------	----------------	---------------------------

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

# ATTESTATION(S)



**réinventons / notre métier** AXA

**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD atteste que :

**EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE**  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES  
DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS ;  
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'IMP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS LEAI  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE (MURILES, VIRULETTES, LYCTUS)  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)  
MESURAGE LOI CHERIZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLEIMES -TANTUMS DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965,  
DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2006- 479 du 27 mai 2006 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRINT)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERRAINES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI  
QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSU DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFLUROMETRIE MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AEREAUX  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DROITS DE CHANTIER - ARTICLES R 113-43 A R 113-40 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - ARTICLES 1 790 2, III, 9 750 1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALLUR », A  
L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE MANDATAIRES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION


La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat perçoit à l'avance de son client le montant de l'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R212-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1134 du 3 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 du R.C. Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par son organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué en personnel physique qui dispose de telle certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L334-1 du code de la Construction et de l'Habitat.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une préemption d'application de la garantie et ne peut engager AXA au-delà des limites, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

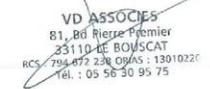


**VD ASSOCIES**  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS : 794 477 238 ORIAS : 1391022C  
Tél. : 05 56 30 95 75



Rapport N° : 13LDM0701 21/02/2018

Version : 02/03/2018

38/41



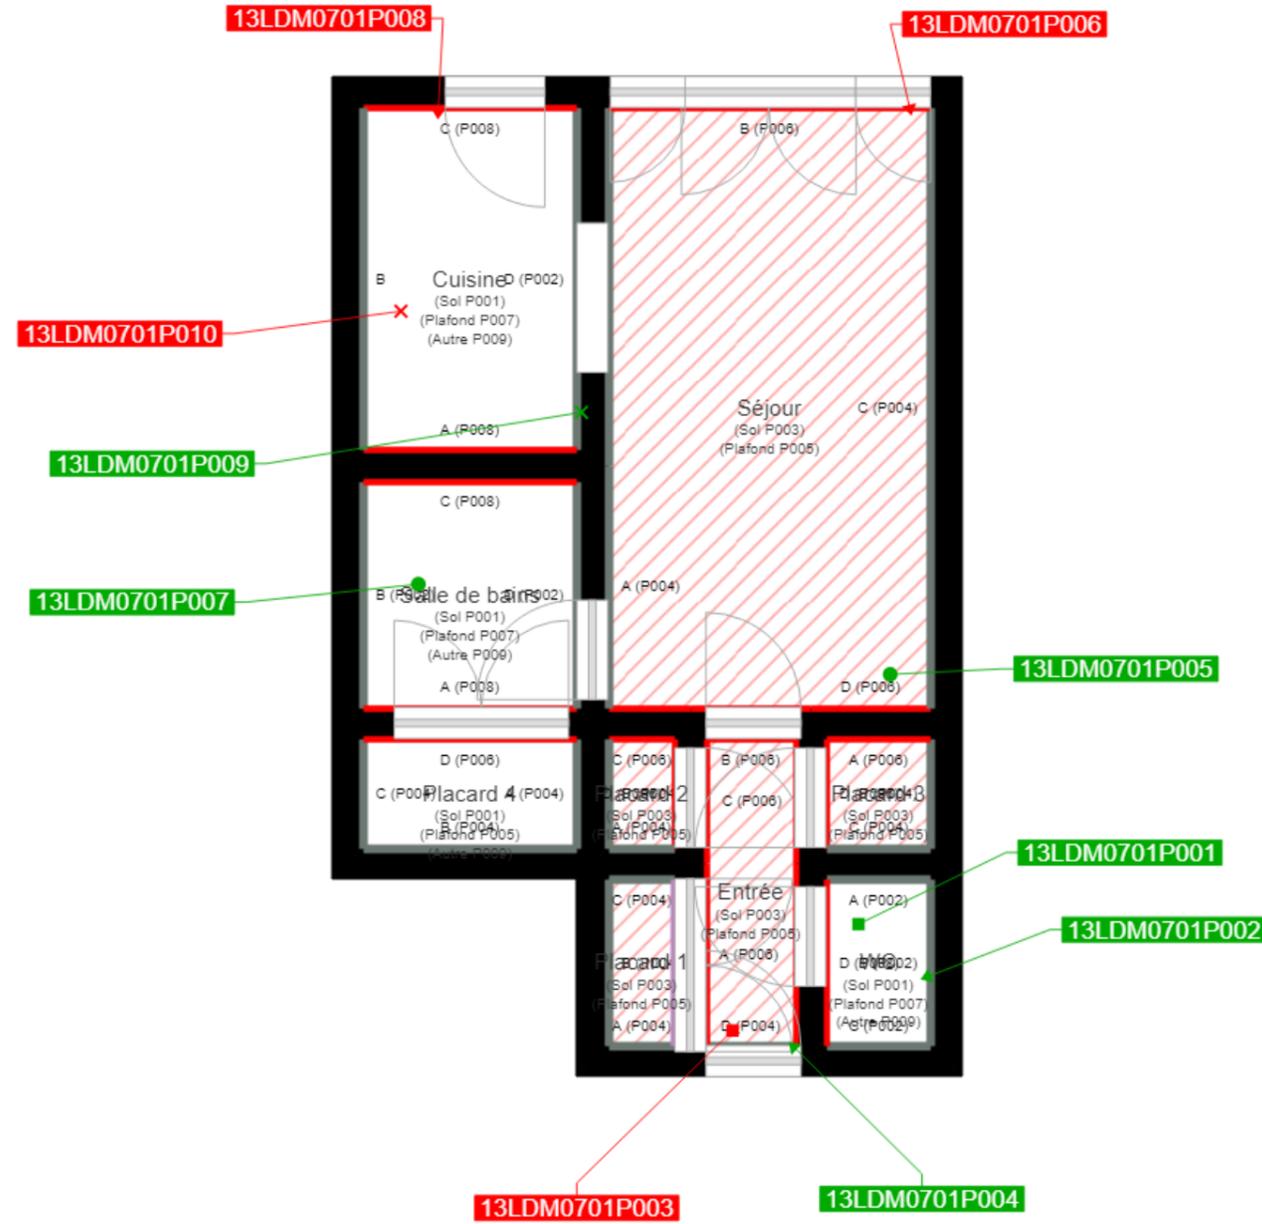

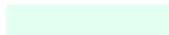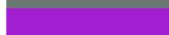	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sol amianté
-  Plafond amianté
-  Sol et Plafond amiantés