

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



Bien concerné

BATIMENT_B_HALL
25-27-29-31-33 Rue du colonel Latour
77000 Melun

Propriétaire

HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OHP DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Date du rapport : 05/06/2020

Date de visite : 19/05/2020

Fait à : VILLEPINTE

Référence du dossier : 2020
5315_RUE DU COLONEL PICOT_RUE
DU COLONEL LATOUR_HALL

Référence du rapport :
BATIMENT_B_HALL 05/06/2020 - 20:34

Nombre de prélèvements : 40

Auteur du rapport : Lyes IZABACHENE

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° 1378

Délivré par : GINGER CATED

Contrat d'assurance :

AXA France
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lyes IZABACHENE". It is written in a cursive style with a horizontal line at the bottom.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOMMAIRE

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS.....	3
III. OBJET DE LA MISSION	3
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	4
1. PRESTATIONS REALISEES.....	4
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	5
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	7
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	11
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	12
ANNEXE 2 - PV ANALYSES.....	22
ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS.....	29
ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES.....	30
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	31
ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS	33

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Aucun document disponible

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
	Selon BT			Remplacement porte de hall

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Mur H	Enduit / Peinture béton	P019	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;

2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bâtiment collectif

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC - ZONE 1	Hall ESC 25	Concerné
RC - ZONE 1	Hall ESC 27	Concerné
RC - ZONE 2	Hall ESC 29	Concerné
RC - ZONE 2	Hall ESC 31	Concerné
RC - ZONE 2	Hall ESC 33	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérer d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.


Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

Pour les croquis réalisés après le 15/02/2020

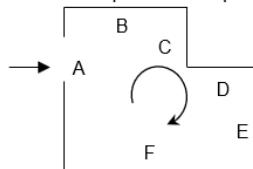

Pour les croquis réalisés avant le 15/02/2020

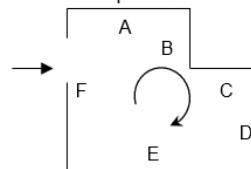

3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Eléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux :

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	NEANT
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

V. RESULTATS DETAILLÉS DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Mur H	Enduit / Peinture béton	P019	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture béton	P019	ZPSO	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Sol	Colle carrelage	P001 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Sol	Colle carrelage	P001 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Mur B	Colle plinthe	P002 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Mur B	Colle plinthe	P002 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P002 (Fr1)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P002 (Fr2)	ZPSO	
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Mur H	Enduit / Peinture béton	P003	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture béton	P003	ZPSO	
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P004	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Portes d'entrées	Peinture	P005	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Portes d'entrées	Joint de parclose	P006	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Portes d'entrées	Joint d'étanchéité	P007	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 25 - RC - ZONE 1	Autres	Mur A	Enduit	P008	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 27 - RC - ZONE 1	Autres	Sol	Colle carrelage	P009 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 27 - RC - ZONE 1	Autres	Sol	Colle carrelage	P009 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 27 - RC - ZONE 1	Autres	Mur A	Colle plinthe	P010	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 27 - RC - ZONE 1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P010	ZPSO	
Hall ESC 27 - RC - ZONE 1	Autres	Mur G	Enduit / Peinture béton	P011	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 27 - RC - ZONE 1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P011	ZPSO	
Hall ESC 27 - RC - ZONE 1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P012	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 27 - RC - ZONE 1	Autres	Porte	Peinture	P013	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 27 - RC - ZONE 1	Autres	Portes d'entrées	Joint de parclose	P014	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 27 - RC - ZONE 1	Autres	Portes d'entrées	Joint d'étanchéité	P015	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 27 - RC - ZONE 1	Autres	Mur A	Enduit	P016	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Sol	Colle carrelage	P017 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Sol	Colle carrelage	P017 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Mur B	Colle plinthe	P018 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Mur B	Colle plinthe	P018 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P018 (Fr1)	ZPSO	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P018 (Fr2)	ZPSO	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P020	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Portes fenêtres	Peinture	P021	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Portes d'entrées	Joint de parclose	P022	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Portes d'entrées	Joint d'étanchéité	P023	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 29 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A	Enduit	P024	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Sol	Colle carrelage	P025 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Sol	Colle carrelage	P025 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Sol	Colle carrelage	P025 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A	Colle plinthe	P026	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P026	ZPSO	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Mur G	Enduit / Peinture béton	P027	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P027	ZPSO	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P028	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Portes d'entrées	Peinture	P029	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Portes d'entrées	Joint de parclose	P030	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Portes d'entrées	Joint d'étanchéité	P031 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Portes d'entrées	Joint d'étanchéité	P031 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 31 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A	Enduit / Peinture béton	P032	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Sol	Colle carrelage	P033 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Sol	Colle carrelage	P033 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Mur B	Colle plinthe	P034 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Mur B	Colle plinthe	P034 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P034 (Fr1)	ZPSO	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P034 (Fr2)	ZPSO	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Mur H	Enduit / Peinture béton	P035	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture béton	P035	ZPSO	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Plafond	Enduit / Peinture béton	P036	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Portes d'entrées	Peinture	P037	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Portes d'entrées	Joint de parclose	P038	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Portes d'entrées	Joint d'étanchéité	P039 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Portes d'entrées	Joint d'étanchéité	P039 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Hall ESC 33 - RC - ZONE 2	Autres	Mur A	Enduit	P040	RESULTAT ANALYSE	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièlement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification : P001 (Fr1)


Pièce et étage : Hall ESC 25 RC - ZONE 1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

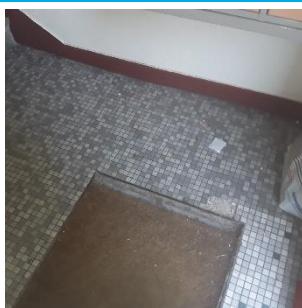

Identification : P001 (Fr2)


Pièce et étage : Hall ESC 25 RC - ZONE 1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau compact beige hétérogène non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

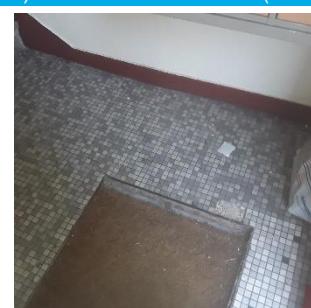

Identification : P002 (Fr1)

Pièce et étage : Hall ESC 25 RC - ZONE 1

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P002 (Fr2)

Pièce et étage : Hall ESC 25 RC - ZONE 1

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Colle grise

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P003

Pièce et étage : Hall ESC 25 RC - ZONE 1

Localisation : Mur H

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P004

Pièce et étage : Hall ESC 25 RC - ZONE 1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P005

Pièce et étage : Hall ESC 25 RC - ZONE 1

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P006

Pièce et étage : Hall ESC 25 RC - ZONE 1

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint de parclose)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau souple incolore avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P007

Pièce et étage : Hall ESC 25 RC - ZONE 1

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint d'étanchéité)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P008

Pièce et étage : Hall ESC 25 RC - ZONE 1

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P009 (Fr1)

Pièce et étage : Hall ESC 27 RC - ZONE 1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P009 (Fr2)

Pièce et étage : Hall ESC 27 RC - ZONE 1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau compact beige hétérogène non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P010

Pièce et étage : Hall ESC 27 RC - ZONE 1

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P011


Pièce et étage : Hall ESC 27 RC - ZONE 1

Localisation : Mur G

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

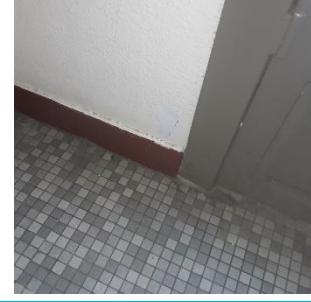

Identification : P012


Pièce et étage : Hall ESC 27 RC - ZONE 1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

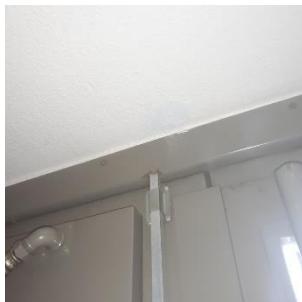

Identification : P013


Pièce et étage : Hall ESC 27 RC - ZONE 1

Localisation : Porte

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

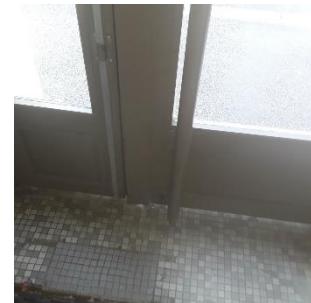

Identification : P014

Pièce et étage : Hall ESC 27 RC - ZONE 1

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint de parclose)

Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité non séparable + matériau souple incolore

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P016

Pièce et étage : Hall ESC 27 RC - ZONE 1

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P015

Pièce et étage : Hall ESC 27 RC - ZONE 1

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint d'étanchéité)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau compact gris

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P017 (Fr1)


Pièce et étage : Hall ESC 29 RC - ZONE 2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau beige non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

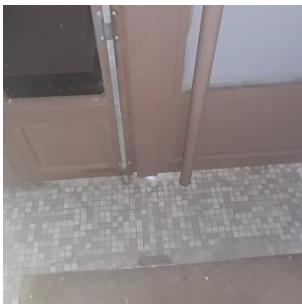

Identification : P017 (Fr2)


Pièce et étage : Hall ESC 29 RC - ZONE 2

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

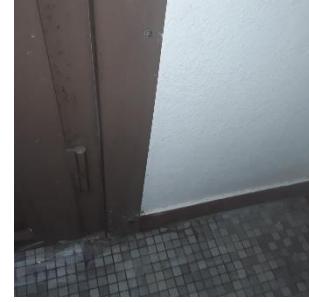

Identification : P018 (Fr2)

Pièce et étage : Hall ESC 29 RC - ZONE 2

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P019


Pièce et étage : Hall ESC 29 RC - ZONE 2

Localisation : Mur H

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

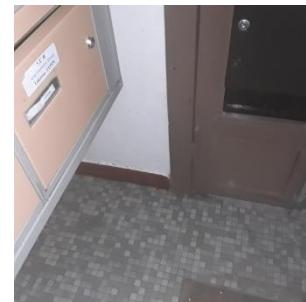

Identification : P020


Pièce et étage : Hall ESC 29 RC - ZONE 2

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit beige en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

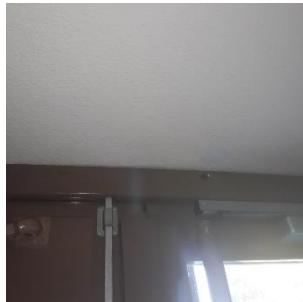

Identification : P021

Pièce et étage : Hall ESC 29 RC - ZONE 2

Localisation : Portes fenêtres

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P022


Pièce et étage : Hall ESC 29 RC - ZONE 2

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint de parclose)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau souple incolore avec couche en mousse

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

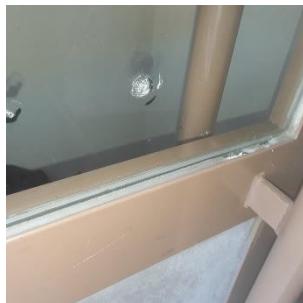

Identification : P023

Pièce et étage : Hall ESC 29 RC - ZONE 2

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint d'étanchéité)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P024

Pièce et étage : Hall ESC 29 RC - ZONE 2

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit gris en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P025 (Fr1)

Pièce et étage : Hall ESC 31 RC - ZONE 2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Joint cassant gris

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P025 (Fr2)


Pièce et étage : Hall ESC 31 RC - ZONE 2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

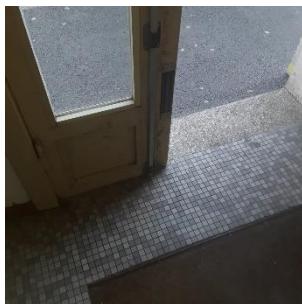

Identification : P025 (Fr3)


Pièce et étage : Hall ESC 31 RC - ZONE 2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau beige hétérogène non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

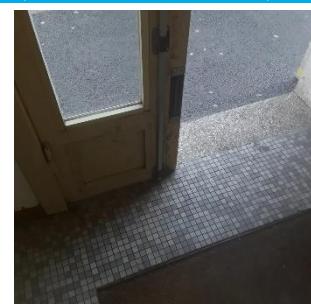

Identification : P026


Pièce et étage : Hall ESC 31 RC - ZONE 2

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

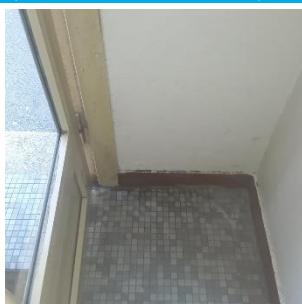

Identification : P027

Pièce et étage : Hall ESC 31 RC - ZONE 2

Localisation : Mur G

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P028

Pièce et étage : Hall ESC 31 RC - ZONE 2

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P029

Pièce et étage : Hall ESC 31 RC - ZONE 2

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P030


Pièce et étage : Hall ESC 31 RC - ZONE 2

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint de parclose)

Descriptif Laboratoire : Matériau souple incolore avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

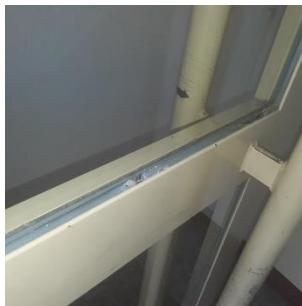

Identification : P031 (Fr1)

Pièce et étage : Hall ESC 31 RC - ZONE 2

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint d'étanchéité)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P031 (Fr2)

Pièce et étage : Hall ESC 31 RC - ZONE 2

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint d'étanchéité)

Descriptif Laboratoire : Matériau souple incolore

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P032

Pièce et étage : Hall ESC 31 RC - ZONE 2

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P033 (Fr1)

Pièce et étage : Hall ESC 33 RC - ZONE 2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P033 (Fr2)

Pièce et étage : Hall ESC 33 RC - ZONE 2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau beige non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P034 (Fr1)


Pièce et étage : Hall ESC 33 RC - ZONE 2

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

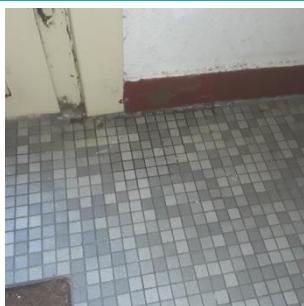

Identification : P034 (Fr2)


Pièce et étage : Hall ESC 33 RC - ZONE 2

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Colle beige

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

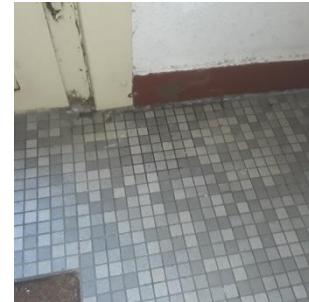

Identification : P035


Pièce et étage : Hall ESC 33 RC - ZONE 2

Localisation : Mur H

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

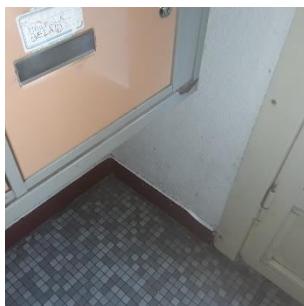

Identification : P036

Pièce et étage : Hall ESC 33 RC - ZONE 2

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P037

Pièce et étage : Hall ESC 33 RC - ZONE 2

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P038

Pièce et étage : Hall ESC 33 RC - ZONE 2

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint de parclose)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau souple incolore

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P039 (Fr1)

Pièce et étage : Hall ESC 33 RC - ZONE 2

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint d'étanchéité)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P039 (Fr2)

Pièce et étage : Hall ESC 33 RC - ZONE 2

Localisation : Portes d'entrées

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Joint d'étanchéité)

Descriptif Laboratoire : Matériau souple incolore

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P040


Pièce et étage : Hall ESC 33 RC - ZONE 2

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

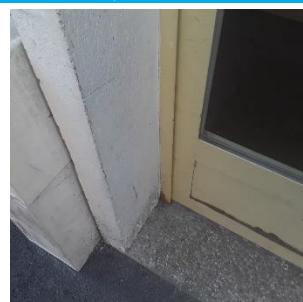

ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL.
Tel: 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-32108 EN DATE DU 03/06/2020

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIVI) 22 Avenue des Nations 93420 VILLEPINTE	Réf. Commande ITGA : IT0720-32108 Réf. Commande Client : BATIMENT_B_HALL-02
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/05/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
 - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aquueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

- ou
 - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA : IT042005-8798			
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP001 / Bâtiment collectif - - / Entrée 1 Hall ESC 25 Sol Collé carrelage	Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige hétérogène			
* Carrelage	META (l)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
* Colle grise + matériau compact beige hétérogène non séparable	META (l)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA : IT042005-8799			
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP002 / Bâtiment collectif - - / Entrée 1 Hall ESC 25 Mur B Collé plinthe	Description ITGA : Peintures multiples / Colle grise			
* Peintures multiples	META (l)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
* Colle grise	META (l)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA : IT042005-8800			
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP003 / Bâtiment collectif - - / Entrée 1 Hall ESC 25 Mur H Enduit Peinture bétон	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène			
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (l)	2	03/06/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-32108 EN DATE DU 03/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8801		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP004 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 1 Hall ESC 25 Plafond Enduit Peinture béton	Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit beige en vrac		
* Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8802		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP005 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 1 Hall ESC 25 Portes d'entrées Peinture	Description ITGA :	Peintures multiples en vrac		
* Peintures multiples en vrac	META (1)	2	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8803		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP006 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 1 Hall ESC 25 Portes d'entrées Joint de parclose	Description ITGA :	Peinture / Matériau souple incolore avec poussières		
* Peinture non séparable + matériau souple incolore avec poussières	META (2)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8804		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP007 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 1 Hall ESC 25 Portes d'entrées Joint d'étanchéité	Description ITGA :	Peinture / Matériau gris en vrac		
* Peinture non séparable + matériau gris en vrac	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8805		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP008 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 1 Hall ESC 25 Mur A Enduit	Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris hétérogène		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8806		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP009 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 2 Hall ESC 27 Sol Collé carrelage	Description ITGA :	Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige hétérogène		
* Carrelage	META (1)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
* Colle grise + matériau compact beige hétérogène non séparable	META (1)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8807		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP010 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 2 Hall ESC 27 Mur A Collé plinthe	Description ITGA :	Peintures multiples / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène		
* Peintures multiples non séparable + colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-32108 EN DATE DU 03/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8808		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP011 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 2 Hall ESC 27 Mur G Enduit Peinture béton	Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8809		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP012 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 2 Hall ESC 27 Plafond Enduit Peinture béton	Description ITGA :	Peintures multiples / Enduit beige en vrac		
* Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8810		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP013 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 2 Hall ESC 27 Porte Peinture Joint de parclose	Description ITGA :	Peintures multiples en vrac		
* Peintures multiples en vrac	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8811		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP014 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 2 Hall ESC 27 Portes d'entrées Joint d'étanchéité	Description ITGA :	Peinture en faible quantité / Matériau souple incolore		
* Peinture en faible quantité non séparable + matériau souple incolore	META (2)	2	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8812		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP015 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 2 Hall ESC 27 Portes d'entrées Joint d'étanchéité	Description ITGA :	Peinture / Matériau compact gris		
* Peinture non séparable + matériau compact gris	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8813		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP016 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 2 Hall ESC 27 Mur A Enduit	Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8814		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP017 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 3 Hall ESC 29 Sol Colle carrelage	Description ITGA :	Carrelage / Colle grise / Matériau beige		
* Carrelage	META (1)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
* Colle grise + matériau beige non séparable	META (1)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-32108 EN DATE DU 03/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8815		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP018 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 3 Hall ESC 29 Mur B Colle plinthe	Description ITGA :	Peintures multiples / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène		
* Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	03/06/2020	Amiante non détecté / -
* Peintures multiples	META (1)	2	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8816		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP019 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 3 Hall ESC 29 Mur H Enduit Peinture bâton	Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris hétérogène		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	03/06/2020	Présence de fibres d'amiante / Trémolite
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8817		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP020 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 3 Hall ESC 29 Plafond Enduit Peinture bâton	Description ITGA :	Peinture / Enduit beige en vrac		
* Peinture non séparable + enduit beige en vrac	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8818		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP021 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 3 Hall ESC 29 Portes fenêtres Peinture	Description ITGA :	Peintures multiples en vrac		
* Peintures multiples en vrac	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8819		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP022 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 3 Hall ESC 29 Portes d'entrées Joint de parclose	Description ITGA :	Peinture / Matériau souple incolore avec couche en mousse		
* Peinture non séparable + matériau souple incolore avec couche en mousse	META (2)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8820		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP023 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 3 Hall ESC 29 Portes d'entrées Joint d'étanchéité	Description ITGA :	Peinture / Matériau gris en vrac		
* Peinture non séparable + matériau gris en vrac	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8821		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP024 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 3 Hall ESC 29 Mur A Enduit	Description ITGA :	Peinture / Enduit gris en vrac		
* Peinture non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 4/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-32108 EN DATE DU 03/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8822		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP025 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 4 Hall ESC 31 Sol Colle carrelage	Description ITGA :	Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Matériau beige hétérogène		
* Joint cassant gris	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
* Colle grise + matériau beige hétérogène non séparable	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8823		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP026 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 4 Hall ESC 31 Mur A Colle plinthe	Description ITGA :	Peintures multiples / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène		
* Peintures multiples non séparable + colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8824		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP027 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 4 Hall ESC 31 Mur G Enduit Peinture bâton	Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris hétérogène		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8825		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP028 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 4 Hall ESC 31 Plafond Enduit Peinture bâton	Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8826		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP029 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 4 Hall ESC 31 Portes d'entrées Peinture	Description ITGA :	Peintures multiples en vrac		
* Peintures multiples en vrac	META (1)	2	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8827		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP030 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 4 Hall ESC 31 Portes d'entrées Joint de parclose	Description ITGA :	Matériau souple incolore avec poussières		
* Matériau souple incolore avec poussières	META (2)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8828		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP031 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 4 Hall ESC 31 Portes d'entrées Joint d'étanchéité	Description ITGA :	Peinture / Matériau gris / Peinture / Matériau compact beige hétérogène / Matériau souple incolore		
* Peinture non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable + matériau compact beige hétérogène	META (1)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
* Matériau souple incolore	META (2)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 5/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-32108 EN DATE DU 03/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8829		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP032 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 4 Hall ESC 31 Mur A Enduit Peinture bétон	Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8830		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP033 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 5 Hall ESC 33 Sol Colle carrelage	Description ITGA :	Carrelage / Colle grise / Matériau beige		
* Carrelage	META (1)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
* Colle grise + matériau beige non séparable	META (1)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8831		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP034 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 5 Hall ESC 33 Mur B Colle plinthe	Description ITGA :	Peintures multiples / Colle beige		
* Peintures multiples	META (1)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
* Colle beige	META (1)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8832		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP035 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 5 Hall ESC 33 Mur H Enduit Peinture bétон	Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	2	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8833		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP036 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 5 Hall ESC 33 Plafond Enduit Peinture bétон	Description ITGA :	Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris hétérogène		
* Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau gris hétérogène	META (1)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8834		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP037 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 5 Hall ESC 33 Portes d'entrées Peinture	Description ITGA :	Peintures multiples en vrac		
* Peintures multiples en vrac	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8835		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP038 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 5 Hall ESC 33 Portes d'entrées Joint de parclose	Description ITGA :	Peinture / Matériau souple incolore		
* Peinture non séparable + matériau souple incolore	META (2)	4	03/06/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 6/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-32108 EN DATE DU 03/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8836		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP039 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 5 Hall ESC 33 Portes d'entrées Joint d'étanchéité	Description ITGA :	Peinture / Matériau compact gris hétérogène / Matériau souple incolore		
* Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
* Matériau souple incolore	META (2)	1	02/06/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : BATIMENT_B_HALL-02 - Rue du colonel picot-Rue du colonel de latour 77000 Melun	Réf échantillon ITGA :	IT042005-8837		
Réf échantillon client : BATIMENT_B_HALLP040 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 5 Hall ESC 33 Mur A Enduit	Description ITGA :	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène		
* Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	03/06/2020	Amiante non détecté / -

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 7/7

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par
GINGER CATED à :

IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

		Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration	
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante	Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) <input type="checkbox"/> Mention Plomb: Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)	03/09/2015	02/09/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites <input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer:	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole et en outre mer	10/09/2015	09/09/2020	c
<input type="checkbox"/>	DPE <input type="checkbox"/> Mention DPE:	Diagnostic de performance énergétique Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments			
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020	c

Légende: C=Certificat - R=Recertification - T=Transfert

Le mercredi 30 septembre 2015



E20 - v12 du 14/10/2013
Ref.: 301378GCC2015



GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : certified.contact@gingergroupe.com - Site : www.cated.fr

page 1 sur 2

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance
► RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER

VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLUMB - AMIANTE)
REPERRAGE AMIANTE AVANT / APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERRAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLUMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLUMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLUMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLUMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

10952620190710

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euro
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92270 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
 AUTRES :
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
 ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
 ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)
 ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)
 DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
 DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ÉLECTRICITÉ.
 ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
 DOCUMENT ETABLIS A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
 ETAT DES LIEUX LOCATIFS
 DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
 CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
 DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
 INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES
 THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
 DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
 DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
 DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
 DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
 DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
 EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
 CENTRE DE FORMATION
 MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
 DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
 VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER
 DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
 CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX
 RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BATIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020
 Pour la société :



AXA France IARD SA
 Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 05 7 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

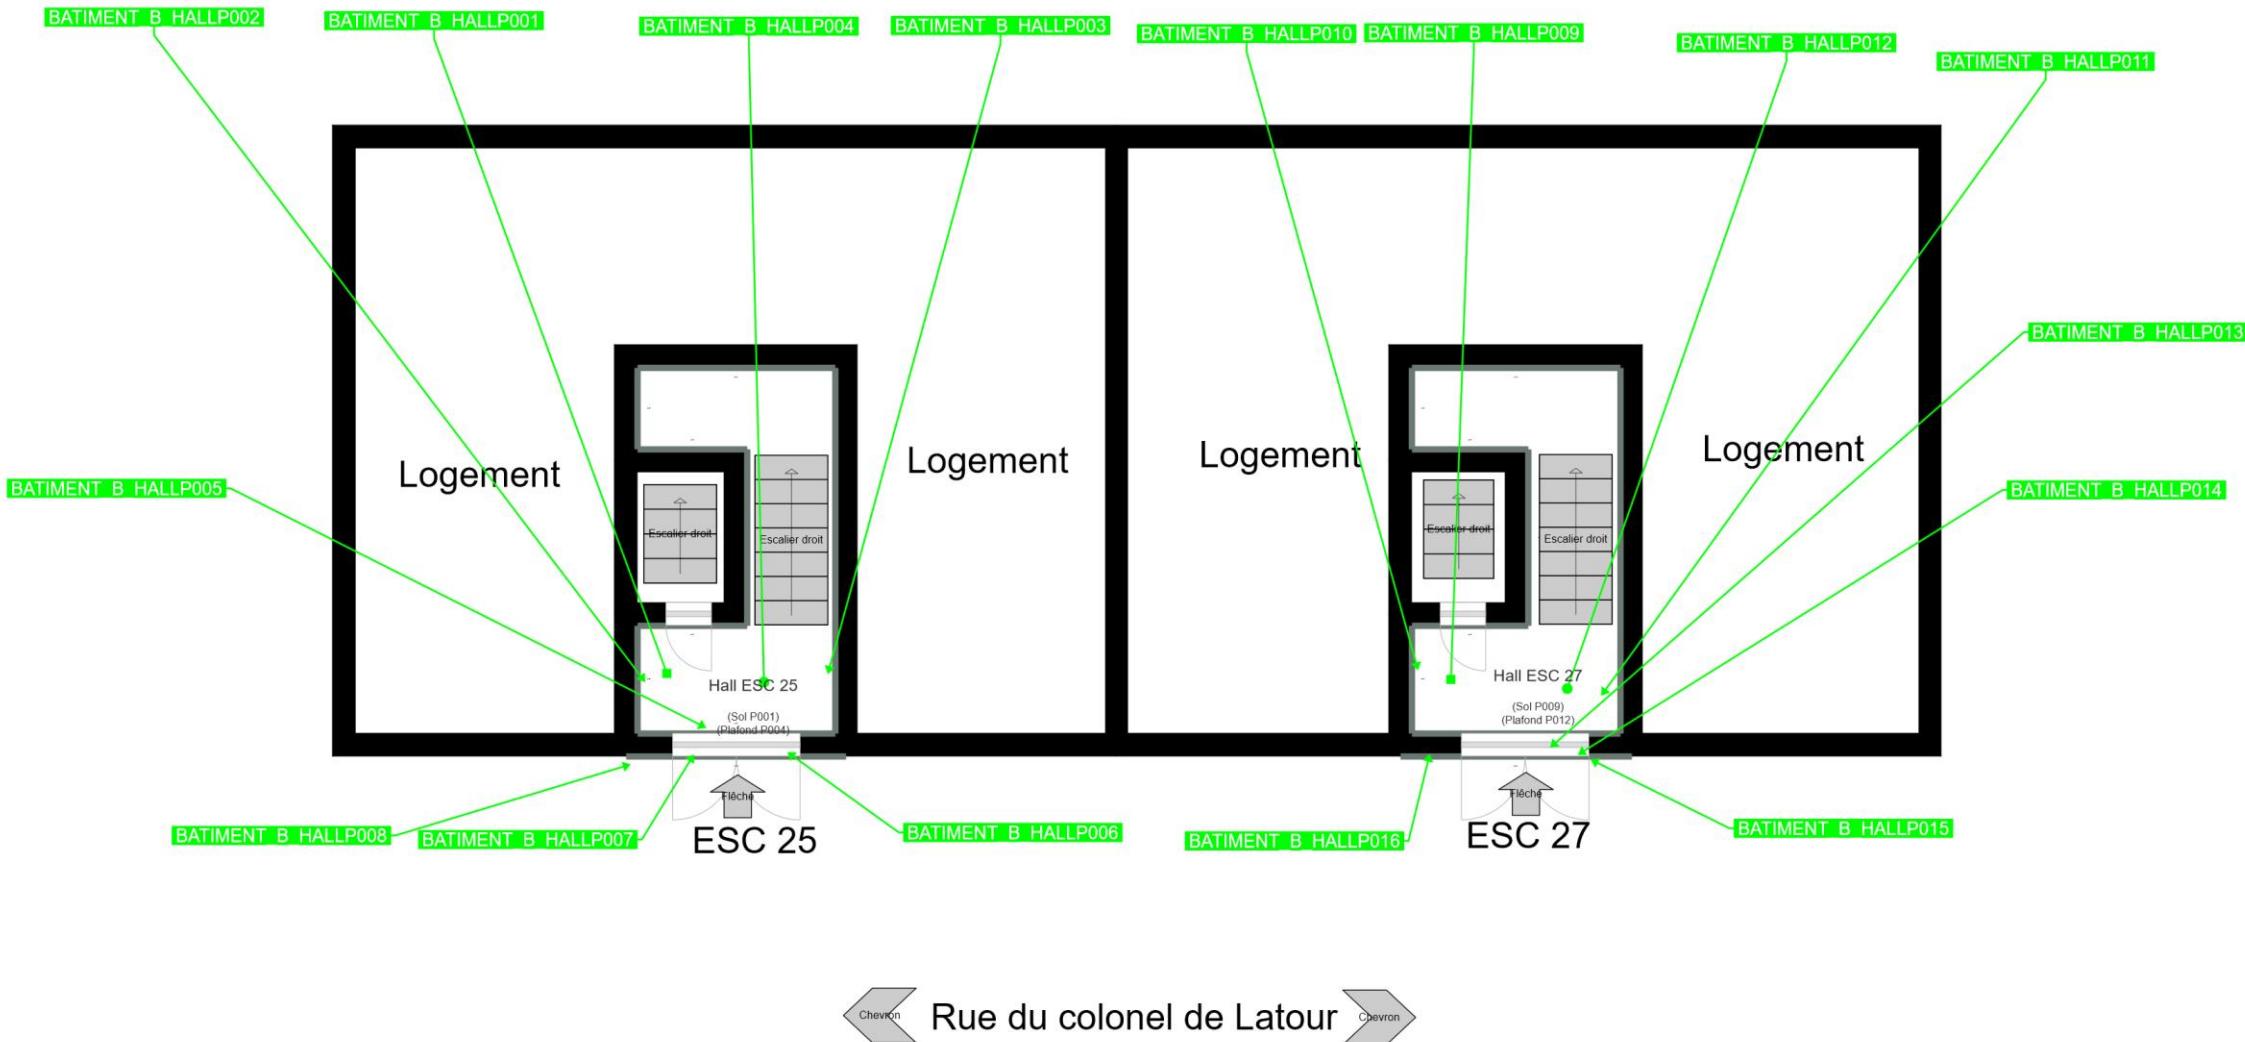


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT_B_HALL
- BATIMENT_B_HALL 25-
27-29-31-33 Rue du
colonel Latour 77000
Melun

Zone :RC - ZONE 1

Plan

Auteur :IZABACHENE
Lyes


N° de planche :1/2

Légende type de mur :

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Briques
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton
Murs porteurs et/ou mur de re
Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage
(plaqué de plâtre + isolant)
Murs Torchis
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre
Murs Mâchefer
Murs Parpaing
Murs amiantés

Légende des prélèvements

■ Prélèvement de sol amianté
■ Prélèvement de sol non amian
● Prélèvement de plafond amiar
● Prélèvement de plafond non a
→ Prélèvement de mur amianté
→ Prélèvement de mur non amia
X Autre type de prélèvement am
X Autre type de prélèvement nor
■ Sols amiantés
■ Plafonds amiantés
■ Sols et plafonds amiantés

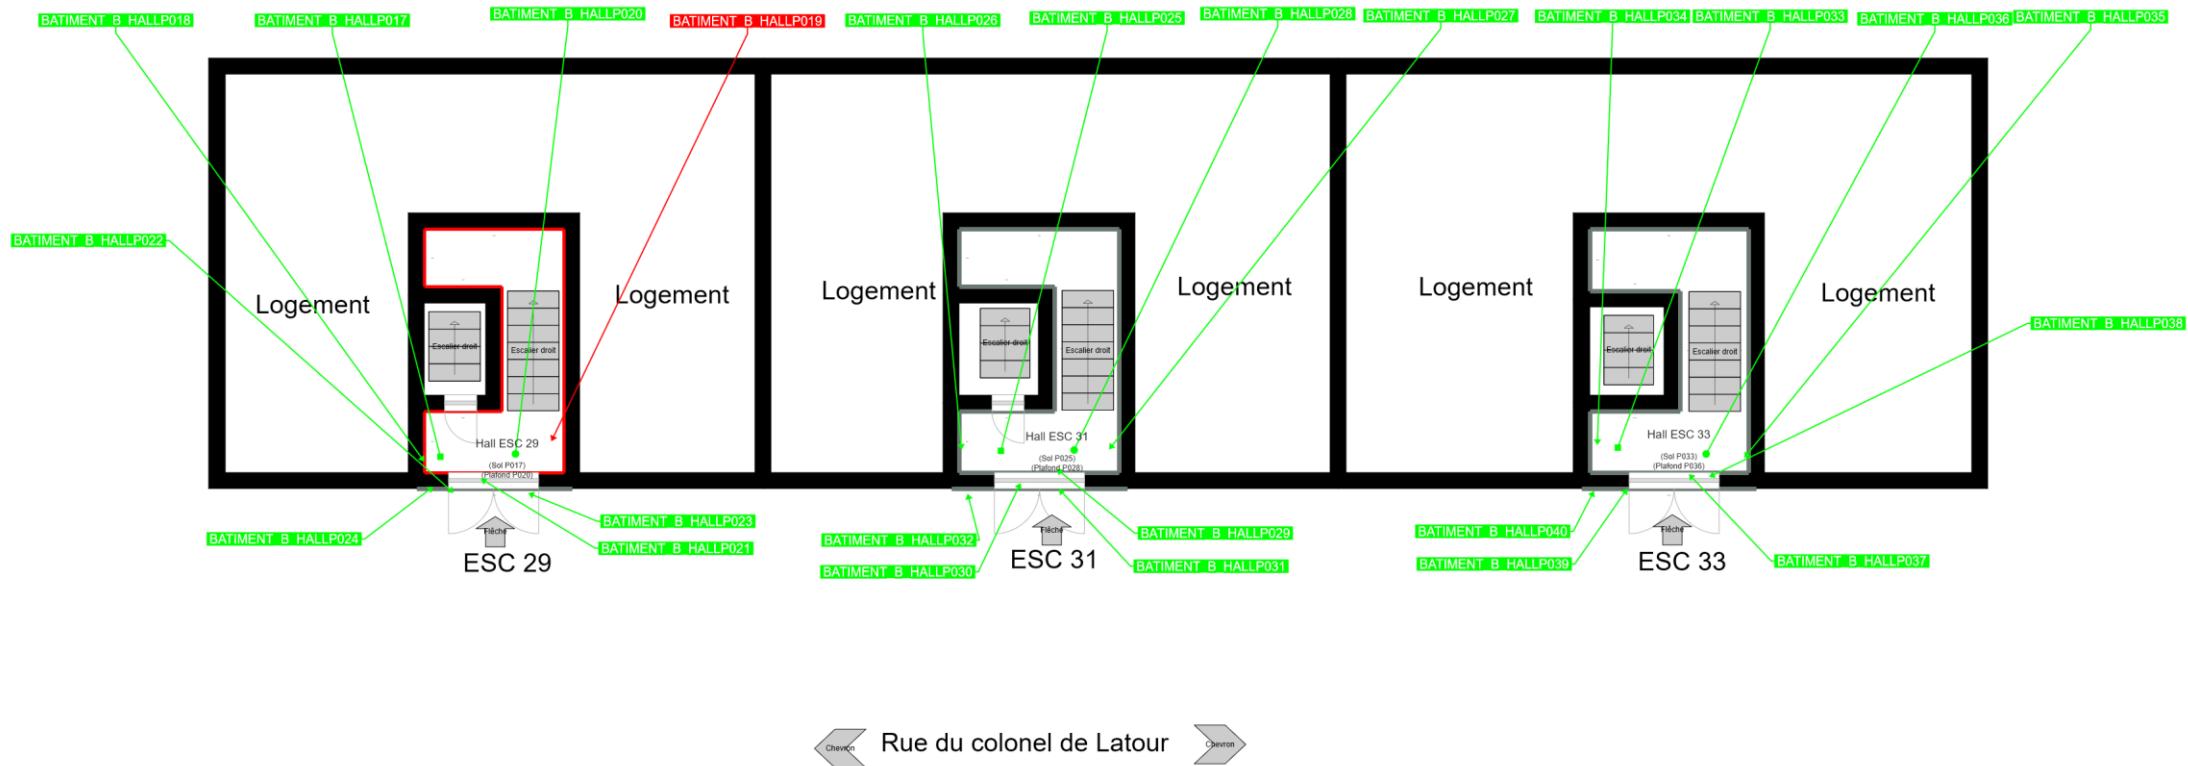

Rue du colonel de Latour

PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT_B_HALL -
BATIMENT_B_HALL 25-27-29-31-33
Rue du colonel Latour 77000 Melun

Zone : RC - ZONE 2

Plan

Auteur : IZABACHEENE Lyes

N° de planche : 2/2

Légende type de mur :

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Briques
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaquette de plâtre + isolant)
Murs Torchis
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre
Murs Mâchefer
Murs Parpaing
Murs amiantés

Légende des prélèvements :

■ Prélèvement de sol amianté
■ Prélèvement de sol non amianté
● Prélèvement de plafond amianté
● Prélèvement de plafond non amianté
→ Prélèvement de mur amianté
→ Prélèvement de mur non amianté
X Autre type de prélèvement amianté
X Autre type de prélèvement non amianté

Sols amiantés
Plafonds amiantés
Sols et plafonds amiantés