

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



SOCOTEC



Bien concerné

Bâtiment N°10
10 AVENUE DE ROTHSCHILD

77400 LAGNY SUR MARNE

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Réserves :

-Avec l'accord du donneur d'ordre les conduits de ventilations hautes dans les séjours n'ont pas été sondés, cela aurait engendré une destruction partielle de l'ouvrage et aurait altérer sa fonction. Une suspicion de présence d'amiante dans la composition de ces conduits demeure.

-Les ventilations basses situées au niveau des allèges de la cuisine ont été sondées lors du diagnostic des façades, les conduits présents dans ces dernières sont revenus amiantés.

Date du rapport : 16/07/2020

Date de visite : 01/07/2020

Fait à : VILLEPINTE

Référence du dossier : 2020
4582_2020_4579_AV
ROTHSCHLD_REHAB

Référence du rapport :

Auteur du rapport : Mickaël JULIEN

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° DTI/2003-007

Délivré par : SOCOTEC Certification
France

Contrat d'assurance :

Bâtiment N°10 16/07/2020 - 15:19 Nombre de prélèvements : 63	AXA France 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX	
--	--	--

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOMMAIRE

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	4
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	4
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	4
II. CONCLUSIONS	5
III. OBJET DE LA MISSION	12
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	13
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	13
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	18
1. PRESTATIONS REALISEES.....	18
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	18
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	19
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	19
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	21
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	21
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	29
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	158
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	159
ANNEXE 2 - PV ANALYSES	177
ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS	240
ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES	241
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	242
ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS	244

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Parties communes :

- peinture des parties communes (murs, plafonds , escaliers , main courante)
- électricité des parties communes
- création de trémie pour désenfumage (plafond haut cage d'escalier)
- ouverture des murs sur les 2 wc donnant sur l'escalier
- pose de revêtement de sol sur les paliers d'étage

Logements :

- remplacement de la chaudière existante par une chaudière à ventouse donc percement en façade et depuis la cuisine
- remplacement des bouches de ventilation cuisine, sdb, wc
- réfection peinture et sol uniquement sdb
- bouchement de l'ancien conduit de chauffage séjour et des grilles de transferts hautes et basses dans les différentes pièces du logements (chambres dans placard + sdb)

2. PERIMETRE DU REPERAGE

14 Logements :

15LAF0404
15LAF0204
15LAF0102
15LAF0302
15LAF0301
15LAF0202
15LAF0402
15LAF0401
15LAF0201
15LAF0104
15LAF0003
15LAF0101
15LAF0203
15LAF0103

Parties communes intérieurs

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Gaines techniques lgt - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P005	RESULTAT ANALYSE	
Gaines techniques lgt 103 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P005	ZPSO	
Gaines techniques lgt 203 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P005	ZPSO	
Gaines techniques lgt - R+4	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P005	ZPSO	
Gaines techniques lgt 003 - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P005	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 10 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Demi palier du 10 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur H	Enduits de lissage	P027	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P027	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P039 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 201 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P039 (Fr2)	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P050 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	

, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bâtiment collectif

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Circulation 1 bâtiment 10	Concerné
RC	Local poubelles	Concerné
RC	Loge 1	Concerné
RC	Demi-Paliers	Concerné
RC	Cage d'escalier 1	Concerné
RC	Gaine technique EDF	Concerné
RC	Gaine technique Gaz	Concerné
RC	Gaines techniques lgt 003	Concerné
RC	Wc lgt 003	Concerné
RC	Entrée lgt 003	Concerné
RC	Sdb lgt 003	Concerné
RC	Séjour lgt 003	Concerné
RC	Placard 2 lgt 003	Concerné
RC	Gaines techniques 2 lgt 003	Concerné
RC	Placard 1 lgt 003	Concerné
RC	Chambre 2 lgt 003	Concerné
RC	Chambre 1 lgt 003	Concerné
RC	Gaines techniques 1 lgt	Concerné

Niveau	Local	Concernée
RC	Circulation 2 bâtiment 10	Concerné
RC	Local vélos	Concerné
RC	Cuisine lgt 003	Concerné
RC	Conduit chaudière lgt 003	Concerné
RC	Lgt non visité	Concerné
RC	Lgt non visité	Concerné
RC	Lgt non visité	Concerné
R+1	Demi palier du 10	Concerné
R+1	Cage d'escalier 2	Concerné
R+1	Gain technique Gaz	Concerné
R+1	Gain technique EDF	Concerné
R+1	Palier 1	Concerné
R+1	Cuisine lgt 104	Concerné
R+1	Conduit chaudière lgt 104	Concerné
R+1	Chambre 2 lgt 104	Concerné
R+1	Entrée lgt 104	Concerné
R+1	Wc lgt 104	Concerné
R+1	Gaines techniques 1 lgt 104	Concerné
R+1	Sdb lgt 104	Concerné
R+1	Séjour lgt 104	Concerné
R+1	Chambre 1 lgt 104	Concerné
R+1	Séjour lgt 101	Concerné
R+1	Placard 1 lgt 101	Concerné
R+1	Gaines techniques 1 lgt 101	Concerné
R+1	Placard 2 lgt 101	Concerné
R+1	Couloir lgt 101	Concerné
R+1	Chambre 1 lgt 101	Concerné
R+1	Chambre 3 lgt 101	Concerné
R+1	Gaines techniques 2 lgt 101	Concerné
R+1	Chambre 2 lgt 101	Concerné
R+1	Placard 3 lgt 101	Concerné
R+1	Sdb lgt 101	Concerné
R+1	Wc lgt 101	Concerné
R+1	Dégagement lgt 101	Concerné
R+1	Cuisine lgt 101	Concerné
R+1	Gain chaudière lgt 101	Concerné
R+1	Entrée lgt 102	Concerné
R+1	Wc lgt 102	Concerné
R+1	Sdb lgt 102	Concerné
R+1	Cuisine lgt 102	Concerné
R+1	Conduit chaudière lgt 102	Concerné
R+1	Séjour lgt 102	Concerné
R+1	Placard 1 lgt 102	Concerné
R+1	Gaines techniques 2 lgt 102	Concerné
R+1	Placard 2 lgt 102	Concerné
R+1	Chambre 2 lgt 102	Concerné
R+1	Chambre 1 lgt 102	Concerné
R+1	Entrée 103 lgt	Concerné
R+1	Gaines techniques lgt 103	Concerné
R+1	Wc 103 lgt	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+1	Sdb 103 lgt	Concerné
R+1	Cuisine 103 lgt	Concerné
R+1	Conduit chaudière lgt 103	Concerné
R+1	Séjour lgt 103	Concerné
R+1	Placard 1 lgt 103	Concerné
R+1	Gaines techniques 2 lgt 103	Concerné
R+1	Placard 2 lgt 103	Concerné
R+1	Chambre 2 lgt 103	Concerné
R+1	Chambre 1 lgt 103	Concerné
R+1	Gaines techniques 1 lgt 102	Concerné
R+1	Placard 2 lgt 104	Concerné
R+1	Gaines techniques 2 lgt 104	Concerné
R+1	Placard 1 lgt 104	Concerné
R+2	Demi palier du 10	Concerné
R+2	Cage d'escalier 2	Concerné
R+2	Gain technique Gaz	Concerné
R+2	Gain technique EDF	Concerné
R+2	Palier 3	Concerné
R+2	Cuisine lgt 204	Concerné
R+2	Conduit chaudière lgt 204	Concerné
R+2	Chambre 2 lgt 204	Concerné
R+2	Entrée lgt 204	Concerné
R+2	Wc lgt 204	Concerné
R+2	Gaines techniques 1 lgt 204	Concerné
R+2	Sdb lgt 204	Concerné
R+2	Séjour lgt 204	Concerné
R+2	Chambre 1 lgt 204	Concerné
R+2	Séjour lgt 201	Concerné
R+2	Placard 1 lgt 201	Concerné
R+2	Gaines techniques 1 lgt 201	Concerné
R+2	Placard 2 lgt 201	Concerné
R+2	Couloir lgt 201	Concerné
R+2	Chambre 1 lgt 201	Concerné
R+2	Chambre 3 lgt 201	Concerné
R+2	Gaines techniques 2 lgt 201	Concerné
R+2	Chambre 2 lgt 201	Concerné
R+2	Placard 3 lgt 201	Concerné
R+2	Sdb lgt 201	Concerné
R+2	Wc lgt 201	Concerné
R+2	Dégagement lgt 201	Concerné
R+2	Cuisine lgt 201	Concerné
R+2	Gain chaudière lgt 201	Concerné
R+2	Entrée lgt 202	Concerné
R+2	Wc lgt 202	Concerné
R+2	Sdb lgt 202	Concerné
R+2	Cuisine lgt 202	Concerné
R+2	Conduit chaudière lgt 202	Concerné
R+2	Séjour lgt 202	Concerné
R+2	Placard 1 lgt 202	Concerné
R+2	Gaines techniques 2 lgt 202	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+2	Placard 2 lgt 202	Concerné
R+2	Chambre 2 lgt 202	Concerné
R+2	Chambre 1 lgt 202	Concerné
R+2	Entrée lgt 203	Concerné
R+2	Gaines techniques lgt 203	Concerné
R+2	Wc lgt 203	Concerné
R+2	Sdb lgt 203	Concerné
R+2	Cuisine lgt 203	Concerné
R+2	Conduit chaudière lgt 203	Concerné
R+2	Séjour lgt 203	Concerné
R+2	Placard 1 lgt 203	Concerné
R+2	Gaines techniques 2 lgt 203	Concerné
R+2	Placard 2 lgt 203	Concerné
R+2	Chambre 2 lgt 203	Concerné
R+2	Chambre 1 lgt 203	Concerné
R+2	Gaines techniques 1 lgt 202	Concerné
R+2	Placard 2 lgt 204	Concerné
R+2	Gaines techniques 2 lgt 204	Concerné
R+2	Placard 1 lgt204	Concerné
R+3	Demi palier du 10	Concerné
R+3	Cage d'escalier 2	Concerné
R+3	Gaine technique Gaz	Concerné
R+3	Gaine technique EDF	Concerné
R+3	Palier 1	Concerné
R+3	Gaines techniques 1 lgt	Concerné
R+3	Séjour lgt 301	Concerné
R+3	Placard 1 lgt 301	Concerné
R+3	Gaines techniques 1 lgt 301	Concerné
R+3	Placard 2 lgt 301	Concerné
R+3	Couloir lgt 301	Concerné
R+3	Chambre 1 lgt 301	Concerné
R+3	Chambre 3 lgt 301	Concerné
R+3	Gaines techniques 2 lgt 301	Concerné
R+3	Chambre 2 lgt 301	Concerné
R+3	Placard 3 lgt 301	Concerné
R+3	Sdb lgt 301	Concerné
R+3	Wc lgt 301	Concerné
R+3	Dégagement lgt 301	Concerné
R+3	Cuisine lgt 301	Concerné
R+3	Gaine chaudière lgt 301	Concerné
R+3	Entrée lgt 302	Concerné
R+3	Wc lgt	Concerné
R+3	Sdb lgt 302	Concerné
R+3	Cuisine lgt 302	Concerné
R+3	Conduit chaudière lgt 302	Concerné
R+3	Séjour lgt 302	Concerné
R+3	Placard 1 lgt 302	Concerné
R+3	Gaines techniques 2 lgt 302	Concerné
R+3	Placard 2 lgt 302	Concerné
R+3	Chambre 2 lgt 302	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+3	Chambre 1 lgt 302	Concerné
R+3	Gaines techniques lgt	Concerné
R+3	Gaines techniques 1 lgt 302	Concerné
R+3	Lgt non visité	Concerné
R+3	Lgt non visité	Concerné
R+4	Demi palier du 10	Concerné
R+4	Cage d'escalier 2	Concerné
R+4	Gaine technique Gaz	Concerné
R+4	Gaine technique EDF	Concerné
R+4	Palier 1	Concerné
R+4	Cuisine lgt 404	Concerné
R+4	Conduit chaudière lgt 404	Concerné
R+4	Chambre 2 lgt 404	Concerné
R+4	Entrée lgt 404	Concerné
R+4	Wc lgt 404	Concerné
R+4	Gaines techniques 1 lgt 404	Concerné
R+4	Sdb lgt 404	Concerné
R+4	Séjour lgt 404	Concerné
R+4	Chambre 1 lgt 404	Concerné
R+4	Séjour lgt 401	Concerné
R+4	Placard 1 lgt 401	Concerné
R+4	Gaines techniques 1 lgt 401	Concerné
R+4	Placard 2 lgt 401	Concerné
R+4	Couloir lgt 401	Concerné
R+4	Chambre 1 lgt 401	Concerné
R+4	Chambre 3 lgt 401	Concerné
R+4	Gaines techniques 2 lgt	Concerné
R+4	Chambre 2 lgt 401	Concerné
R+4	Placard 3 lgt 401	Concerné
R+4	Sdb lgt 401	Concerné
R+4	Wc lgt 401	Concerné
R+4	Dégagement lgt 401	Concerné
R+4	Cuisine lgt 401	Concerné
R+4	Gaine chaudière lgt 401	Concerné
R+4	Entrée lgt 402	Concerné
R+4	Wc lgt 402	Concerné
R+4	Sdb lgt 402	Concerné
R+4	Cuisine lgt 402	Concerné
R+4	Conduit chaudière lgt 402	Concerné
R+4	Séjour lgt 402	Concerné
R+4	Placard 1 lgt 402	Concerné
R+4	Gaines techniques 2 lgt 402	Concerné
R+4	Placard 2 lgt 402	Concerné
R+4	Chambre 2 lgt 402	Concerné
R+4	Chambre 1 lgt 402	Concerné
R+4	Gaines techniques lgt	Concerné
R+4	Gaines techniques 1 lgt 402	Concerné
R+4	Placard 2 lgt 404	Concerné
R+4	Gaines techniques 2 lgt 404	Concerné
R+4	Placard 1 lgt 404	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+4	Lgt non visité	Concerné
R-1	Demi-Paliers	Concerné
R-1	Cage d'escalier 1	Concerné
R-1	Dégagement	Concerné
R-1	Gaine technique Gaz	Concerné
R-1	Gaines techniques EDF	Concerné
R-1	Vide sanitaire	Concerné
R-1	Cave 1	Concerné
R-1	Cave 2	Concerné
R-1	Vide sanitaire 2	Concerné
R-1	Accès cave	Concerné
R-1	Cave 3	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

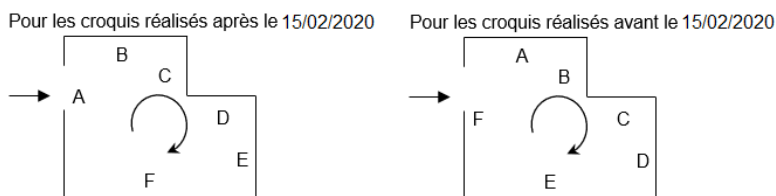

3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : Aucun

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Eléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

Aucun

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire : Aucun

Occupation des locaux : Oui

[RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION](#)

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	NC
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	NC
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	NC

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Gaines techniques lgt - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P005	RESULTAT ANALYSE	
Gaines techniques lgt 103 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P005	ZPSO	
Gaines techniques lgt 203 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P005	ZPSO	
Gaines techniques lgt - R+4	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P005	ZPSO	
Gaines techniques lgt 003 - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P005	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Demi-Paliers - RC	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P008	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 10 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur H	Enduits de lissage	P027	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb 103 Igt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc 103 Igt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb 103 Igt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 Igt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P029	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P039 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 201 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P039 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb Igt 401 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P050 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
Plafonds	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	m2	140,8	7kg	985,6kg
Revêtements de sols	Dalles de sol en PCI	m2	44	1,5kg	66kg
Revêtements de sols	Dalles de sol en SDB	m2	51	1,5kg	76,5kg
Conduits en fibres ciment	Conduit fibro-ciment rond en PCI	ml	12,65	2,8kg	35,42kg
Conduits en fibres ciment	Conduit fibro-ciment carré en apt	ml	42	3,6kg	151,2kg
Murs et cloisons maçonnés	Enduits de lissage	m2	516,38	7kg	3614,66kg

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Palier 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P001	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Palier 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Circulation 1 bâtiment 10 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P001	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Plafond	Enduits de lissage	P002	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Plafond	Enduits de lissage	P002	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Plafond	Enduits de lissage	P002	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Palier 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Plafond	Enduits de lissage	P002	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Plafond	Enduits de lissage	P002	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Plafond	Enduits de lissage	P002	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Plafond	Enduits de lissage	P002	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Plafond	Enduits de lissage	P002	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Plafond	Enduits de lissage	P002	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Murs et cloisons maçonnés	Plafond	Enduits de lissage	P002	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P004	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P004	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P004	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Palier 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P004	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P004	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur H	Enduits de lissage	P004	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P007	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P007	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P007	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P007	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P007	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Autres	Trappe	Peinture	P009 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+1	Autres	Trappe	Peinture	P009 (Fr1)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Palier 1 - R+3	Autres	Trappe	Peinture	P009 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Trappe	Peinture	P009 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P010	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P010	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+2	Autres	Plafond	Enduit béton	P010	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Autres	Plafond	Enduit béton	P010	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+3	Autres	Plafond	Enduit béton	P010	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Plafond	Enduit béton	P010	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+4	Autres	Plafond	Enduit béton	P010	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Plafond	Enduit béton	P010	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P010	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P010	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Mur G	Enduit béton	P011	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H	Enduit béton	P011	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P011	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+3	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
Demi palier du 10 - R+3	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit béton	P011	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P011	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+4	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Demi palier du 10 - R+4	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit béton	P011	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P011	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
Circulation 1 bâtiment 10 - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P011	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Mur E	Enduit	P012	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+1	Autres	Mur E	Enduit	P012	ZPSO	
Palier 3 - R+2	Autres	Mur E	Enduit	P012	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Mur E	Enduit	P012	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Mur E	Enduit	P012	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Autres	Mur H	Enduit	P012	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P014	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+2	Autres	Plafond	Enduit béton	P014	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+3	Autres	Plafond	Enduit béton	P014	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+4	Autres	Plafond	Enduit béton	P014	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P014	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+1	Autres	Main-courante	Peinture	P015	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+2	Autres	Main-courante	Peinture	P015	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+3	Autres	Main-courante	Peinture	P015	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+4	Autres	Main-courante	Peinture	P015	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Autres	Main-courante	Peinture	P015	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Autres	Mur F	Colle plinthe	P016	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P016	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Autres	Sol	Colle carrelage	P017 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Autres	Sol	Colle carrelage	P017 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Autres	Mur B	Enduit plaque de plâtre	P018	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 1 bâtiment 10 - RC	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P018	ZPSO	
Circulation 1 bâtiment 10 - RC	Autres	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P019	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 2 bâtiment 10 - RC	Autres	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P019	ZPSO	
Circulation 1 bâtiment 10 - RC	Autres	Mur B	Colle faïence	P020 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 1 bâtiment 10 - RC	Autres	Mur B	Colle faïence	P020 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 1 bâtiment 10 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Colle faïence	P020 (Fr1)	ZPSO	
Circulation 1 bâtiment 10 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Colle faïence	P020 (Fr2)	ZPSO	
Circulation 1 bâtiment 10 - RC	Autres	Sol	Colle carrelage	P021 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 1 bâtiment 10 - RC	Autres	Sol	Colle carrelage	P021 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 202 - R+2	Autres	Sol	Colle carrelage	P021 (Fr1)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 202 - R+2	Autres	Sol	Colle carrelage	P021 (Fr2)	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Autres	Sol	Colle carrelage	P021 (Fr1)	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Autres	Sol	Colle carrelage	P021 (Fr2)	ZPSO	
Accès cave - R-1	Autres	Plafond	Enduit / Calicot	P022	RESULTAT ANALYSE	
Accès cave - R-1	Autres	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P023	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P024	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 2 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Entrée lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Séjour lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Couloir Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Dégagement Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Entrée Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 2 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 3 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Couloir Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Dégagement Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 3 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Séjour Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 2 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Placard 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Séjour lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Séjour lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P024	ZPSO	
Séjour lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P025	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Entrée lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Placard 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Chambre 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Entrée Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Chambre 3 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P025	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Placard 1 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Chambre 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Entrée Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Entrée Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Placard 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P025	ZPSO	
Séjour Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 3 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Couloir Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 3 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Couloir Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Dégagement Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 3 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P028 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb 103 lgt - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P028 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb 103 lgt - R+1	Revêtements de sols	Plafond	Dalles de sol	P028 (Fr1)	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Revêtements de sols	Plafond	Dalles de sol	P028 (Fr2)	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P028 (Fr1)	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P028 (Fr2)	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P030	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 203 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P031 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 203 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P031 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 203 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P031 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 104 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P032 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 104 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P032 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 003 - RC	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P032 (Fr1)	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P032 (Fr2)	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Dégagement Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée 103 Igt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Couloir Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Cuisine Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Sol	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Dégagement Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 3 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Couloir lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Dégagement lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 3 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Couloir Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Dégagement Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Couloir Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 3 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Entrée Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 3 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Couloir Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Dégagement Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 3 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 1 lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Entrée lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 1 lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P035	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Entrée lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Placard 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Entrée Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Chambre 3 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Placard 1 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Chambre 2 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Entrée lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Séjour lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P036	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P037	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P037	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc lgt - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Sdb Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Sdb Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Sdb Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Cuisine Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Sdb Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	
Wc Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P038	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 201 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P039 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 201 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P039 (Fr1)	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P040	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P040	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur H	Enduits de lissage	P041	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 3 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 1 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 1 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P044	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Couloir Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Dégagement Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Entrée Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 3 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Couloir Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Entrée lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 3 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Couloir Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Dégagement Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Entrée Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Entrée Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P044	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Couloir lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 Igt204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Couloir lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 3 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	RESULTAT ANALYSE	
Séjour Igt 101 - R+1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	
Séjour Igt 103 - R+1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 104 - R+1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	
Séjour Igt 301 - R+3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 402 - R+4	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P046	ZPSO	
Sdb Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine Igt 103 Igt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb 103 Igt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P047	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P048	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P048	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P048	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P048	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P049	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Chambre 1 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc lgt - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P049	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P050 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 401 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P050 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Couloir lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 3 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour Igt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 1 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Couloir lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 1 lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 1 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 3 lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Couloir lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Dégagement lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 3 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 1 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P051	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P052	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Entrée lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Couloir Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Dégagement Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Entrée Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 3 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Couloir Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Dégagement Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P052	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Entrée lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Placard 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Chambre 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Entrée Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Chambre 3 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Placard 1 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P053	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Chambre 2 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Entrée lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Séjour lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P053	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P054 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 301 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P054 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 301 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P054 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 102 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P054 (Fr1)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 102 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P054 (Fr2)	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P054 (Fr3)	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P055	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Wc lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc lgt - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Cuisine Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Sdb Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	
Wc Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P056	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P057	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc lgt - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P057	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P058	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Couloir Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Dégagement Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Entrée Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 1 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 3 Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Couloir Igt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Entrée lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 3 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Couloir Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Dégagement Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Entrée Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Entrée Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P058	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P058	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P059	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 1 Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 2 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 3 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Entrée 103 Igt - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Entrée Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Entrée Igt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Placard 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 104 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Placard 1 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Placard 2 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 1 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 3 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Entrée lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Placard 1 lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 301 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Chambre 2 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Entrée lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P059	ZPSO	
Séjour lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Entrée 103 lgt - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Entrée lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour lgt 104 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Couloir lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 3 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Couloir Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Dégagement Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 Igt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 3 lgt 301 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Entrée Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 3 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P060	ZPSO	
Sdb Igt 302 - R+3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P061	RESULTAT ANALYSE	
Sdb Igt 302 - R+3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P061	ZPSO	
Sdb Igt 302 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P062 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb Igt 302 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P062 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb Igt 204 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P063 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb Igt 204 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P063 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb Igt 404 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P063 (Fr1)	ZPSO	
Sdb Igt 404 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P063 (Fr2)	ZPSO	

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification : P001


Pièce et étage : chambre 2 lgt 103 R+4

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés
(Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc
non séparable + matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

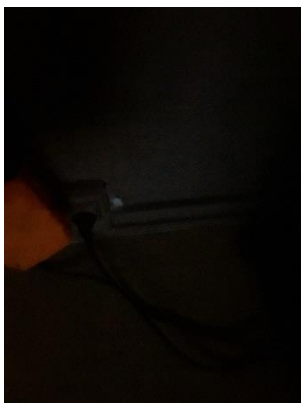

Identification : P002


Pièce et étage : séjour lgt 103 R+1

Localisation : Mur C


Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés
(Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc
en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

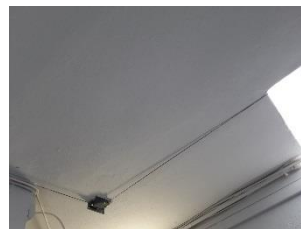

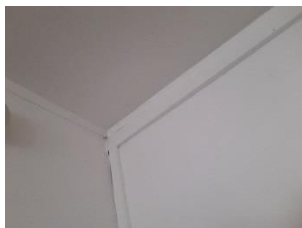

Identification : P003
Pièce et étage : séjour lgt 103 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + bois non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





Identification : P004
Pièce et étage : cuisine lgt 103 R+3
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P005
Pièce et étage : sdb lgt 103 R+3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Matériau gris en faible quantité en vrac
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

Identification : P006
Pièce et étage : sdb lgt 103 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

Identification : P007


Pièce et étage : wc lgt 103 R+3

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

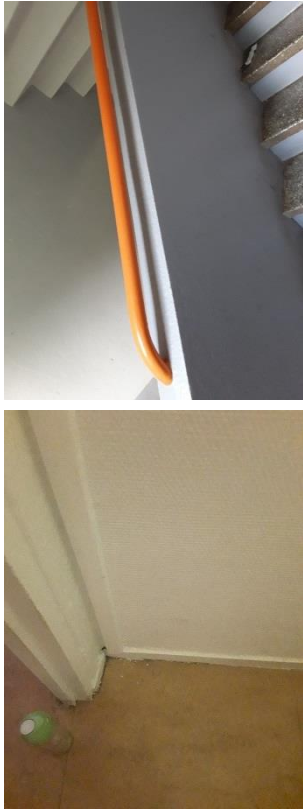

Identification : P008


Pièce et étage : sdb lgt 203 R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)

Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante marron + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

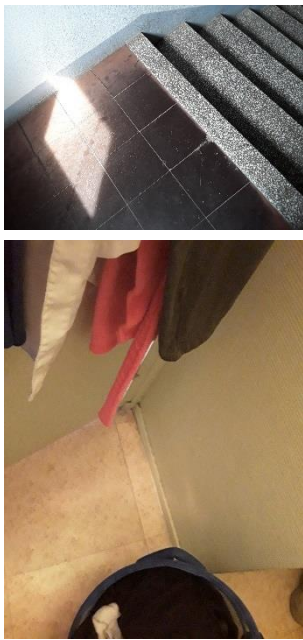

Identification : P009 (Fr1)


Pièce et étage : Palier 1 R+2

Localisation : Trappe

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)

Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P009 (Fr2)


Pièce et étage : Palier 1 R+2

Localisation : Trappe

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)

Descriptif Laboratoire : Bois en faible quantité non séparable

Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P010


Pièce et étage : Palier 1 R+1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P011


Pièce et étage : Palier 1 R+1

Localisation : Mur G

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P012


Pièce et étage : Palier 1 R+1

Localisation : Mur E

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

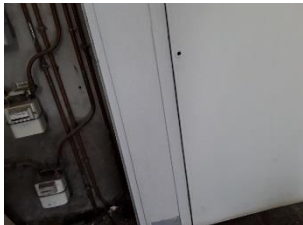

Identification : P013 (Fr1)


Pièce et étage : Palier 1 R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante marron avec poussières

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P013 (Fr2)


Pièce et étage : Palier 1 R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P014


Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+1


Localisation : Sous face d'escalier


Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)


Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable


Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

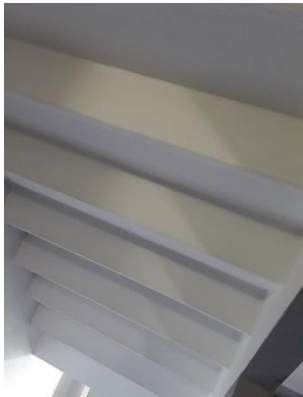



Identification : P015
Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+1
Localisation : Main-courante
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P016
Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 10 RC
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + peintures multiples non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P017 (Fr1)
Pièce et étage : Circulation 2 du bâtiment n 10 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P017 (Fr2)
Pièce et étage : Circulation 2 du bâtiment n 10 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P018
Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 10 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P019
Pièce et étage : Circulation 1 bâtiment 10 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P020 (Fr1)


Pièce et étage : Circulation 1 bâtiment 10 RC

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P020 (Fr2)


Pièce et étage : Circulation 1 bâtiment 10 RC

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)

Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau compact gris non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

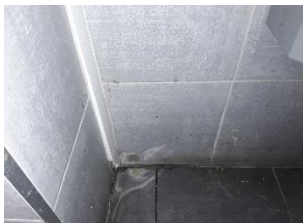

Identification : P021 (Fr1)


Pièce et étage : Circulation 1 bâtiment 10 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P021 (Fr2)


Pièce et étage : Circulation 1 bâtiment 10 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)

Descriptif Laboratoire : Colle grise

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P022


Pièce et étage : Accès cave R-1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Calicot)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P023


Pièce et étage : Accès cave R-1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + carton avec aluminium + matériau fibreux jaune

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P024
Pièce et étage : Chambre 2 lgt 103 R+1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant

Identification : P025
Pièce et étage : Séjour lgt 103 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant

Identification : P026
Pièce et étage : séjour lgt 103 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant

Identification : P027
Pièce et étage : Cuisine 103 lgt R+1
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)
néant

Identification : P028 (Fr1)
Pièce et étage : sdb lgt 103 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant

Identification : P028 (Fr2)
Pièce et étage : sdb lgt 103 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune avec poussières non séparable + agrégé gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant


Identification : P029
Pièce et étage : sdb lgt 103 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)
néant


Identification : P030
Pièce et étage : Wc 103 lgt R+1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant


Identification : P031 (Fr1)
Pièce et étage : sdb lgt 203 R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant


Identification : P031 (Fr2)
Pièce et étage : sdb lgt 203 R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant


Identification : P031 (Fr3)
Pièce et étage : sdb lgt 203 R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant

Identification : P032 (Fr1)
Pièce et étage : sdb lgt 104 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple bleu
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P032 (Fr2)
Pièce et étage : sdb Igt 104 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P033
Pièce et étage : Couloir Igt 201 R+1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

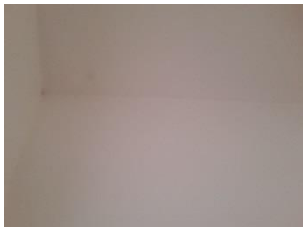
Identification : P034
Pièce et étage : couloir Igt 201 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P035
Pièce et étage : Séjour Igt 201 R+1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P036


Pièce et étage : Sdb lgt 201 R+1

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau compact gris avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P037


Pièce et étage : Sdb lgt 201 R+1

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P038


Pièce et étage : sdb lgt 201 R+2

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P039 (Fr1)


Pièce et étage : sdb lgt 201 R+2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple marron

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P039 (Fr2)


Pièce et étage : sdb lgt 201 R+2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)

Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + ragréage gris

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P040


Pièce et étage : Sdb lgt 003 RC


Localisation : Mur B


Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)


Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières


Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





Identification : P041
Pièce et étage : Cuisine lgt 003 RC
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Matériau bitumineux noir + peintures multiples non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


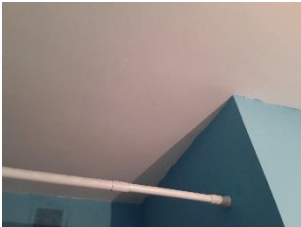
Identification : P042
Pièce et étage : wc lgt 003 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

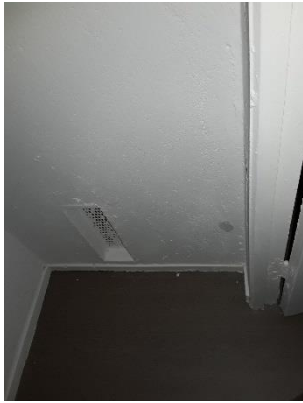

Identification : P043
Pièce et étage : Chambre 2 lgt 003 RC
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

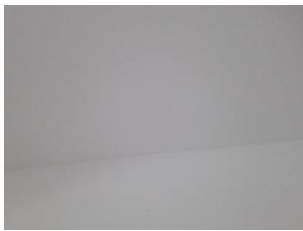

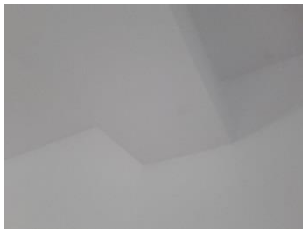Identification : P044
Pièce et étage : Placard 1 lgt 003 RC
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P045
Pièce et étage : séjour lgt 003 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P046
Pièce et étage : séjour lgt 003 RC
Localisation : Ventilation haute
Parties d'ouvrages ou de composants : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) (Conduits en fibres-ciment)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P047
Pièce et étage : sdb lgt 401 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


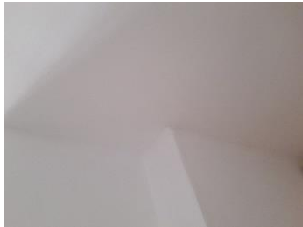
Identification : P048
Pièce et étage : Sdb lgt 401 R+1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


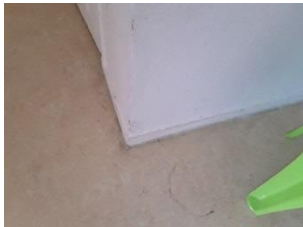
Identification : P049
Pièce et étage : Sdb lgt 401 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P050 (Fr1)
Pièce et étage : sdb lgt 401 R+4
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P050 (Fr2)
Pièce et étage : sdb lgt 401 R+4
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P050 (Fr3)
Pièce et étage : sdb lgt 401 R+4
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P051
Pièce et étage : couloir lgt 401 R+4
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P052
Pièce et étage : Séjour lgt 401 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P053
Pièce et étage : Séjour lgt 401 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


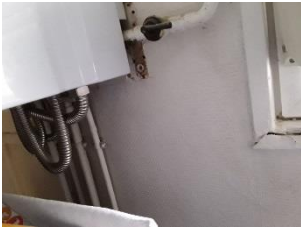
Identification : P054 (Fr1)
Pièce et étage : sdb lgt 301 R+3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Revêtement cassant beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P054 (Fr2)
Pièce et étage : sdb lgt 301 R+3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P054 (Fr3)
Pièce et étage : sdb lgt 301 R+3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère incolore avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


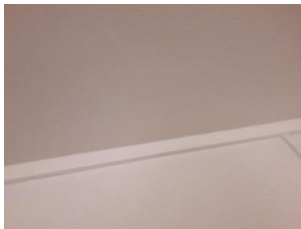
Identification : P055
Pièce et étage : Sdb lgt 301 R+1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P056
Pièce et étage : wc lgt 301 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P057
Pièce et étage : Cuisine Igt 301 R+3
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P058
Pièce et étage : Dégagement Igt 301 R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P059
Pièce et étage : Séjour Igt 301 R+1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit beige en vrac avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P060
Pièce et étage : séjour Igt 301 R+3
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P061
Pièce et étage : Sdb lgt 302 R+3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau compact gris avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P062 (Fr1)
Pièce et étage : sdb lgt 302 R+3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P062 (Fr2)
Pièce et étage : sdb lgt 302 R+3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P063 (Fr1)
Pièce et étage : sdb lgt 204 R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P063 (Fr2)

Pièce et étage : sdb lgt 204 R+2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



ANNEXE 2 - PV ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28214 EN DATE DU 02/06/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28214
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P001 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Mur C Enduit béton
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) ; Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 17

Page 1 / 1



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28215 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28215
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P002 / Bâtiment collectif - - / Palier 1 Plafond Enduit béton
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28216 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28216
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P003 / Bâtiment collectif - - / Palier 1 Trappe Peinture
Description ITGA	Peintures multiples / Bois

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + bois non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28217 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28217
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P004 / Bâtiment collectif - - / Paier 1 Mur E Enduit
Description ITGA	Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28218 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28218
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P005 / Bâtiment collectif - - / Cave 4 Gaines techniques lgt Colonne EU Conduit
Description ITGA	Matériau gris en faible quantité en vrac (i)

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Matériau gris en faible quantité en vrac	META (1) le 29/05/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28219 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28219
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P006 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Sous face d'escalier Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit gris en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28220 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28220
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P007 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Mam-courante Peinture
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples en vrac	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28221 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28221
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P008 / Bâtiment collectif - - / Cave 1 Demi palier du 10 Sol Dalle de sol
Description ITGA	Dalle dure cassante marron / Colle bitumineuse noire en faible quantité

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Dalle dure cassante marron + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	META (2) le 02/06/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28222 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28222
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P009 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Trappe Peinture
Description ITGA	Peinture en faible quantité en vrac / Bois en faible quantité

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture en faible quantité en vrac	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1
Bois en faible quantité non séparable		Non analysé		

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28223 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28223
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P010 / Bâtiment collectif - - / Palier 1 Plafond Enduit béton
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28224 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28224
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P011 / Bâtiment collectif - - / Palier 1 Mur G Enduit béton
Description ITGA	Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28225 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28225
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P012 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Mur E Enduit
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples en vrac	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28226 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28226
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P013 / Bâtiment collectif - - / Palier 1 Sol Dalle de sol
Description ITGA	Dalle dure cassante marron avec poussières / Colle bitumineuse noire


Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Dalle dure cassante marron avec poussières	META (2) le 02/06/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 29/05/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 17

Page 1 / 1



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28227 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28227
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P014 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Sous face d'escalier Enduit béton
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28228 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28228
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P015 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Mam-courante Peinture
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples en vrac	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28229 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28229
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P016 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Circulation 2 bâtiment 10 Mur F Colle plinthe
Description ITGA	Colle grise / Peintures multiples

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Colle grise + peintures multiples non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28230 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28230
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P017 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Circulation 2 du bâtiment n 10 Sol Colle carrelage
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle grise	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28231 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28231
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P018 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Circulation 2 bâtiment 10 Mur B Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28232 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28232
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P019 / Bâtiment collectif - - - / Accueil Circulation 1 bâtiment 10 Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28233 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28233
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P020 / Bâtiment collectif - - - / Accueil Circulation 1 bâtiment 10 Mur B Colle faïence
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle grise + matériau compact gris non séparable	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28234 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28234
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P021 / Bâtiment collectif - - - / Accueil Circulation 1 bâtiment 10 Sol Colle carrelage
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle grise	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28235 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28235
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P022 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Plafond Enduit Calicot
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28236 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0720-31799
Echantillon ITGA : IT072005-28236
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--01
Dossier client	Batiment N°10--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P023 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Carton avec aluminium / Matériau fibreux jaune

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + carton avec aluminium + matériau fibreux jaune	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Responsable de Laboratoire Adjoint

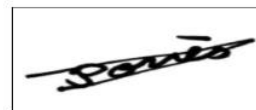



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5356 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5356
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P024 / Bâtiment collectif - - - / Cellier Chambre 2 lgt 103 Mur C
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau gris en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5357 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5357
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P025 / Bâtiment collectif - - / Cave 4 Séjour lgt 103 Mur D
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5358 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5358
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P026 / Bâtiment collectif - - - / Cave 4 séjour lgt 103 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5359 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5359
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P027 / Bâtiment collectif - - / Cave 7 Cuisine 103 lgt Mur H
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit beige en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5360 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5360
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P028 / Bâtiment collectif - - / Cave 5 sdb lgt 103 Sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5361 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5361
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P029 / Bâtiment collectif - - / Cave 5 sdb lgt 103 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5362 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5362
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P030 / Bâtiment collectif - - / Cave 3 Wc 103 lgt Mur B
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5363 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5363
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P031 / Bâtiment collectif - - - / Cave 5 sdb lgt 203 Sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Dalle dure cassante beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	META (2) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	3
▶ Dalle dure cassante beige	META (2) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5364 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5364
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P032 / Bâtiment collectif - - / Entrée sdb lgt 104 Sol
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple bleu	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5365 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5365
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P033 / Bâtiment collectif - - / Demi-Paliers Couloir lgt 201 Mur B
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit beige en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5366 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5366
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P034 / Bâtiment collectif - - - / Demi-Paliers couloir lgt 201 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5367 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5367
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P035 / Bâtiment collectif - - / Cour intérieure Séjour lgt 201 Mur E
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit gris en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5368 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5368
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P036 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine 1 Sdb lgt 201 Mur C
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact gris avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau compact gris avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5369 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5369
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P037 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine 1 Sdb lgt 201 Mur A
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5370 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5370
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P038 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine 1 sdb lgt 201 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5371 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5371
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P039 / Bâtiment collectif - - / Cuisine 1 sdb lgt 201 Sol
Description ITGA	Revêtement souple marron / Colle bitumineuse noire avec poussières / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple marron	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + ragréage gris	META (2) le 08/07/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5372 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5372
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P040 / Bâtiment collectif - - / Bureau 2 Sdb lgt 003 Mur B
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5373 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5373
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P041 / Bâtiment collectif - - / Bâtiment Cuisine lgt 003 Mur H
Description ITGA	Matériau bitumineux noir / Peintures multiples

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Matériau bitumineux noir + peintures multiples non séparable	META (2) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5374 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5374
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P042 / Bâtiment collectif - - - / Bureau wc lgt 003 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5375 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5375
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P043 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 14 Chambre 2 lgt 003 Mur F
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5376 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5376
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P044 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 10 Placard 1 lgt 003 Mur D
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5377 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5377
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P045 / Bâtiment collectif - - - / Cafétaria séjour lgt 003 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5378 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5378
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P046 / Bâtiment collectif - - - / Cafétaria séjour lgt 003 Ventilation haute
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5379 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5379
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P047 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine 1 sdb lgt 401 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tél : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5380 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
 M. Mickael JULIEN
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
 Echantillon ITGA : IT022007-5380
 Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P048 / Bâtiment collectif - - / Cuisine 1 Sdb lgt 401 Mur C
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5381 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5381
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P049 / Bâtiment collectif - - / Cuisine 1 Sdb lgt 401 Mur A
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5382 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5382
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P050 / Bâtiment collectif - - / Cuisine 1 sdb lgt 401 Sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Dalle dure cassante beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	META (2) le 08/07/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2
▶ Dalle dure cassante beige	META (2) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémy HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5383 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5383
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P051 / Bâtiment collectif - - - / Demi-Paliers couloir lgt 401 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5384 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5384
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P052 / Bâtiment collectif - - - / Cour intérieure Séjour lgt 401 Mur D
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5385 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5385
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P053 / Bâtiment collectif - - - / Cour intérieure Séjour lgt 401 Mur A
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tél : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5386 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
 M. Mickael JULIEN
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
 Echantillon ITGA : IT022007-5386
 Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P054 / Bâtiment collectif - - / Cuisine 1 sdb lgt 301 Sol
Description ITGA	Revêtement cassant beige / Colle polymère incolore avec poussières / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Dalle dure cassante beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement cassant beige	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère incolore avec poussières non séparable + ragréage gris + colle bitumineuse noire non séparable	META (2) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	4
▶ Dalle dure cassante beige	META (2) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5387 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5387
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P055 / Bâtiment collectif - - / Cuisine 1 Sdb lgt 301 Mur C
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau beige en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau beige en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5388 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5388
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P056 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine 2 wc lgt 301 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5389 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5389
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P057 / Bâtiment collectif - - - / Voir commentaire Cuisine lgt 301 Mur F
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5390 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5390
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P058 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine Dégagement lgt 301 Mur D
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5391 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5391
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P059 / Bâtiment collectif - - / Cour intérieure Séjour lgt 301 Mur E
Description ITGA	Peintures multiples avec couche en toile / Enduit beige en vrac avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit beige en vrac avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5392 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5392
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P060 / Bâtiment collectif - - - / Cour intérieure séjour lgt 301 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières / Matériau gris en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec poussières + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5393 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5393
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P061 / Bâtiment collectif - - - / Couloir 1 Sdb lgt 302 Mur D
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau compact gris avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau compact gris avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5394 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5394
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P062 / Bâtiment collectif - - - / Couloir 1 sdb lgt 302 Sol
Description ITGA	Carrelage / Colle grise avec poussières

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle grise avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Jérémie HENNO - Chef d'Equipe





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5395 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13913
Echantillon ITGA : IT022007-5395
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°10--02
Dossier client	Batiment N°10--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°10P063 / Bâtiment collectif - - / Entrée sdb lgt 204 Sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage gris	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : **Jérémy HENNO - Chef d'Equipe**



ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



CERTIFICAT
N° DTI / 2003-007

Certifié par la présente que :

Mickaël JULIEN

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	06/07/2020	06/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens relatifs à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	06/07/2020	05/07/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	23/12/2016	22/12/2021
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	28/10/2016	25/10/2021
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	17/02/2017	16/02/2022

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constat de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles
- Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les coteries d'amélioration des organes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4-0095
FORTE DISPONIBILITEUR
www.cofrac.fr

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification Internationale est matérialisée par la présence dans l'immatriculation des certifiés disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, boulevard Vainoy 75297 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 495 894 339 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :
Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

10158549604180710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)
ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX
RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

Rdc du bâtiment n 10

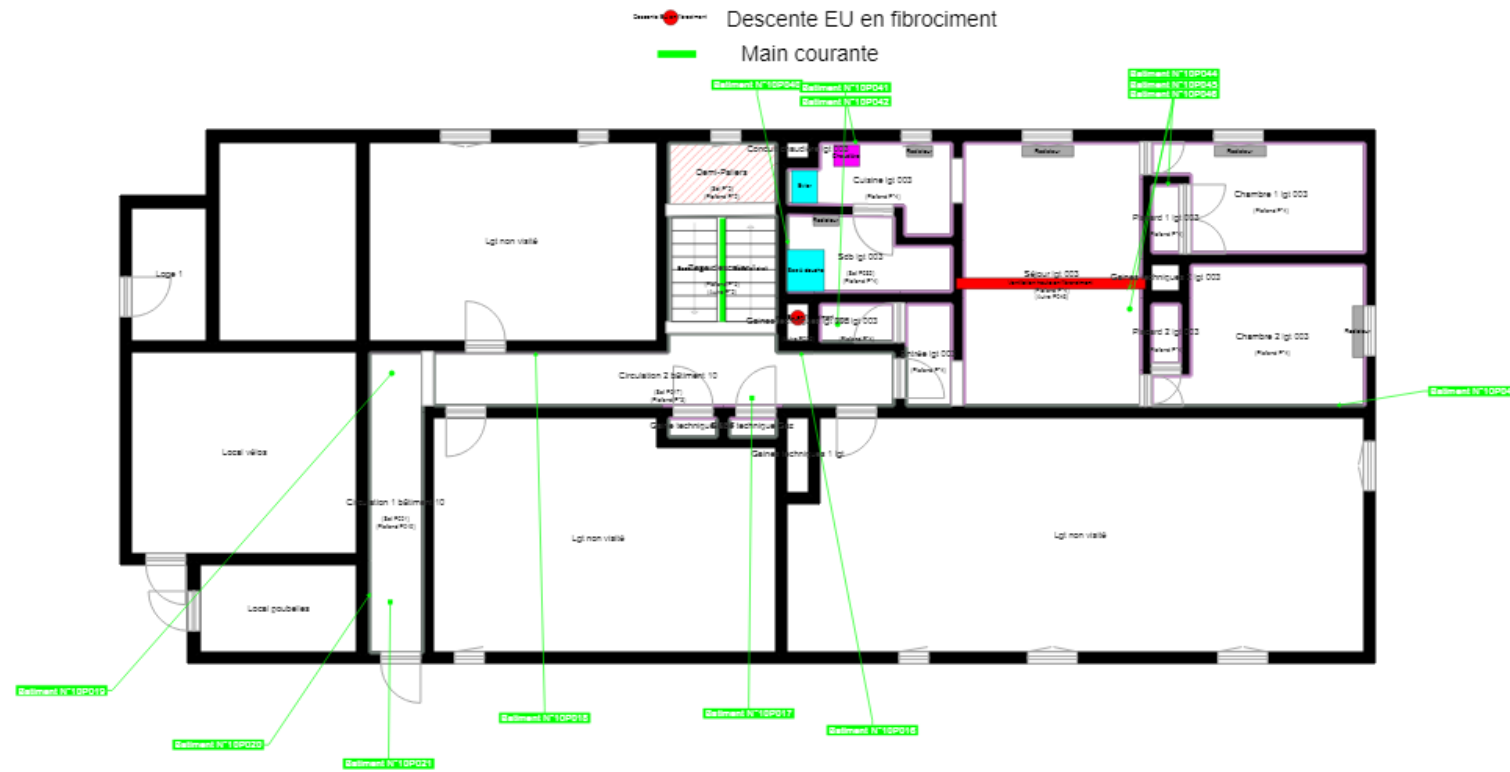


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°10 - Batiment
NÂ°10 10 AVENUE DE
ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR
MARNE

Zone :RC

Plan




Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :1/6

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▩ Plafonds amiantés
- ▧ Sols et plafonds amiantés

1er étage du bâtiment n 10

-  Ventilation haute en fibro-ciment
-  Descente EU en fibrociment
-  Main courante

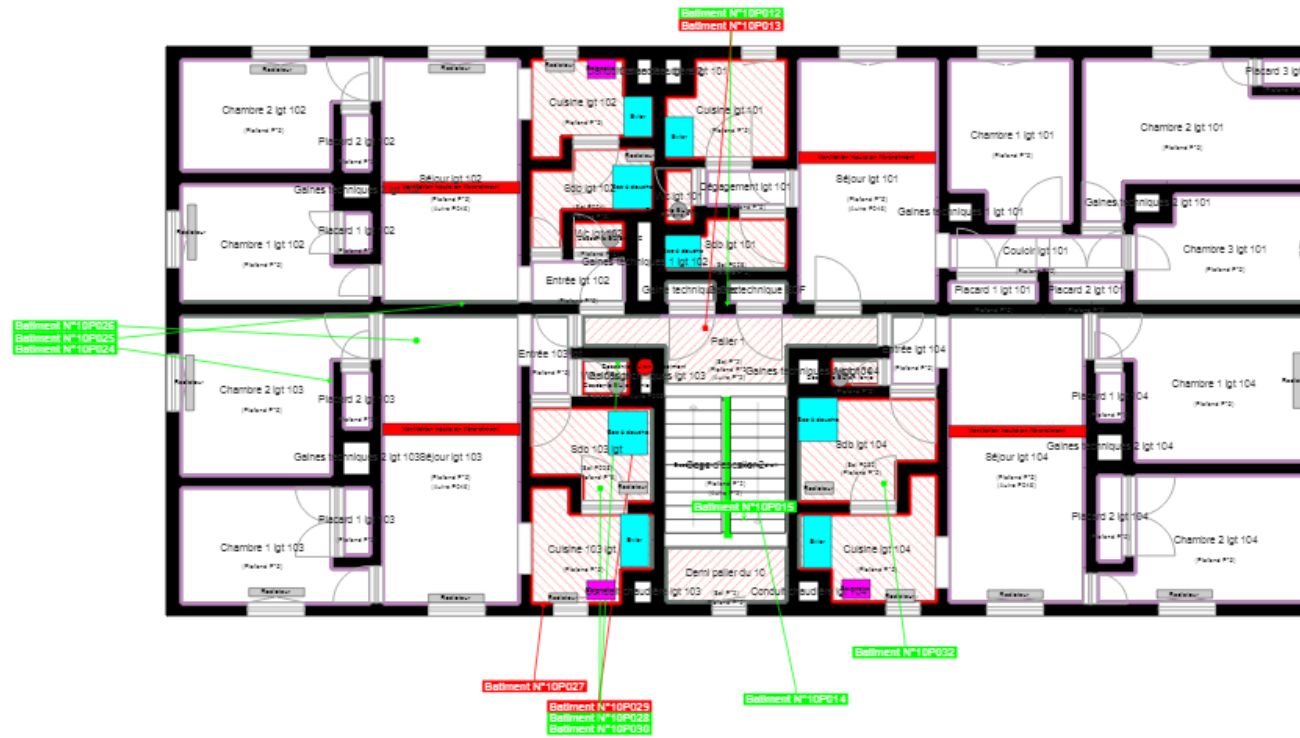


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°10 - Batiment
NÂ°10 10 AVENUE DE
ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR
MARNE












Zone :R+1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :2/6

Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

2eme étages du bâtiment n 10

● Descente EU en fibrociment
 — Main courante

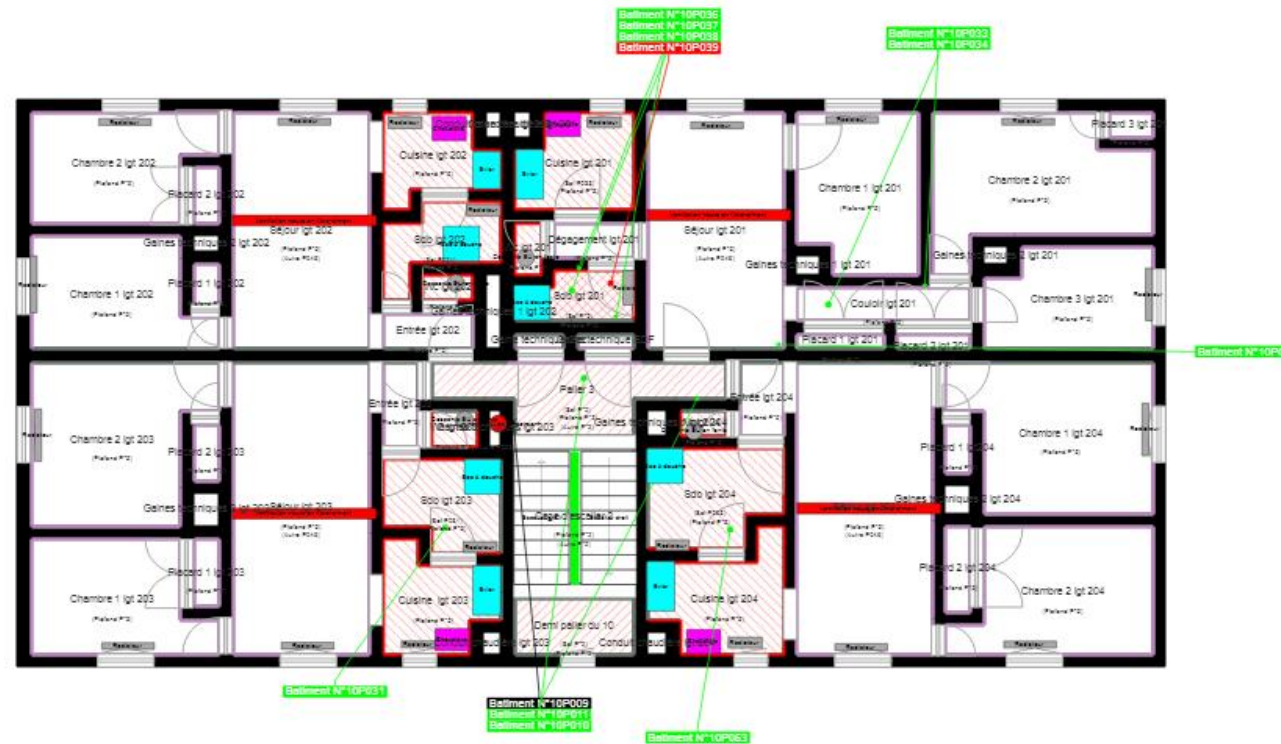


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°10 - Batiment
 NÂ°10 10 AVENUE DE
 ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR
 MARNE

Zone :R+2

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :3/6

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- ➔ Prélèvement de mur amianté
- ➔ Prélèvement de mur non amianté
- ✗ Autre type de prélèvement amianté
- ✗ Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

3eme étages du bâtiment n 10

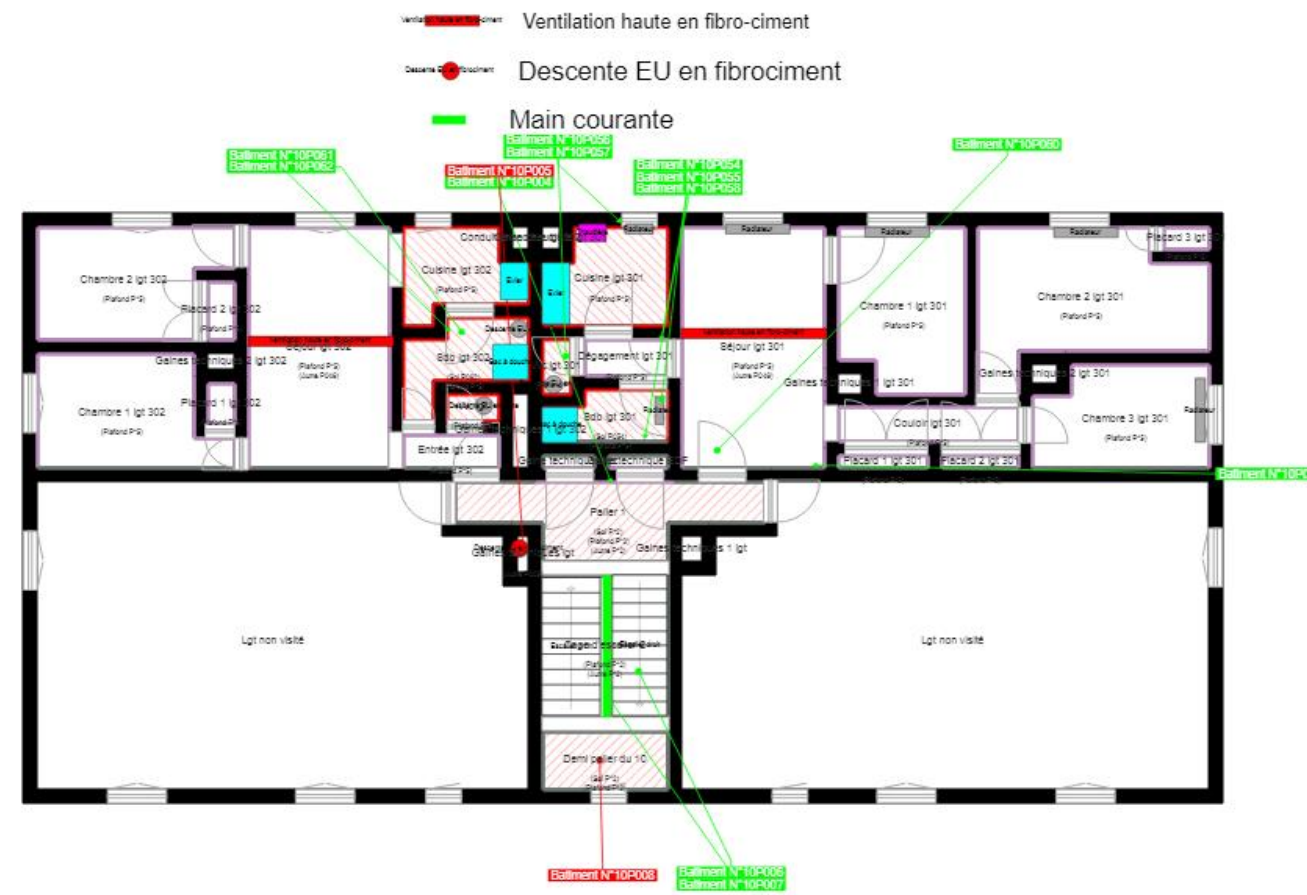


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°10 - Batiment
NÂ°10 10 AVENUE DE
ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR
MARNE

Zone :R+3

Plan

Auteur :JULIEN Mickaëli

N° de planche :4/6

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▩ Plafonds amiantés
- ▧ Sols et plafonds amiantés

4eme étages du bâtiment n 10

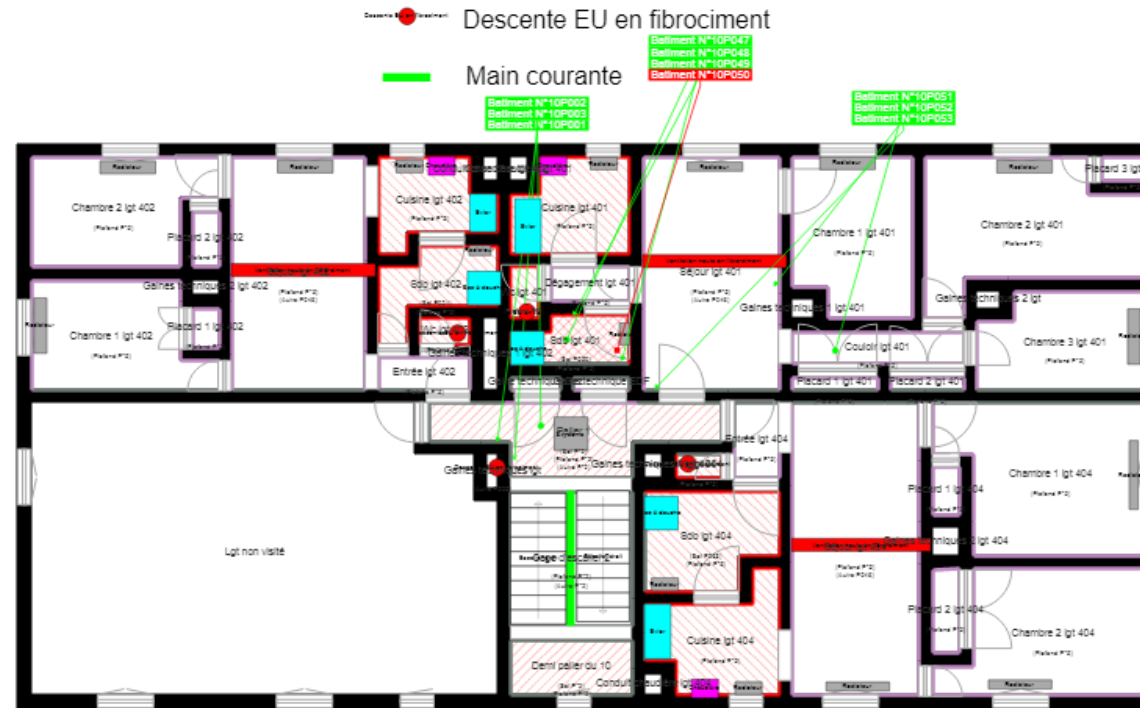


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°10 - Batiment
NÂ°10 10 AVENUE DE
ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR
MARNE

Zone :R+4

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :5/6

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- ➔ Prélèvement de mur amianté
- ➔ Prélèvement de mur non amianté
- ✕ Autre type de prélèvement amianté
- ✕ Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▩ Plafonds amiantés
- ▧ Sols et plafonds amiantés

Caves du bâtiment n 10

— Conduit en fonte

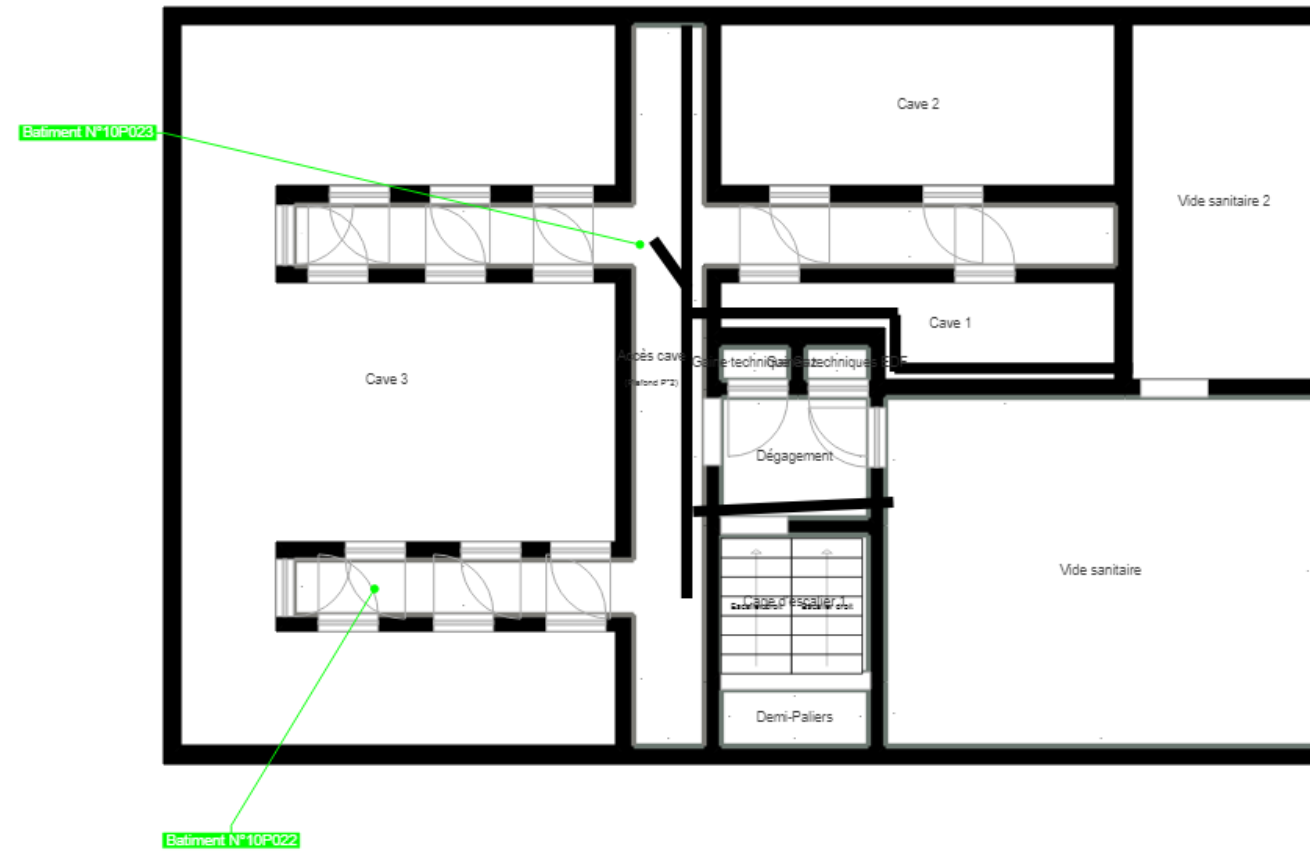


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°10 - Batiment
NÂ°10 10 AVENUE DE
ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR
MARNE

Zone :R-1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaëli

N° de planche :6/6

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés