

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



SOCOTEC



Bien concerné

Bâtiment N°8
8 AVENUE DE ROTHSCHILD
77400 LAGNY SUR MARNE

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE
10 AVENUE CHARLES PEGUY
77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Réerves :

-Avec l'accord du donneur d'ordre les conduits de ventilations hautes dans les séjours n'ont pas été sondés, cela aurait engendré une destruction partielle de l'ouvrage et aurait altérer sa fonction. Une suspicion de présence d'amiante dans la composition de ces conduits demeure.

-Les ventilations basses situées au niveau des allèges de la cuisine ont été sondées lors du diagnostic des façades, les conduits présents dans ces dernières sont revenus amiantés.

Date du rapport : 16/07/2020

Date de visite : 01/07/2020

Fait à : VILLEPINTE


Référence du dossier : 2020
4582_2020 4579_AV

Auteur du rapport : Mickaël JULIEN

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° DTI/2003-007

Délivré par : SOCOTEC Certification
France
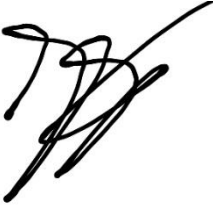
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ROTHSCHLD_REHAB</p> <p>Référence du rapport :</p> <p>Bâtiment N°8 16/07/2020 - 15:37</p> <p>Nombre de prélèvements : 58</p> | <p>Contrat d'assurance :</p> <p>AXA France 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOMMAIRE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE | 4 |
| 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE..... | 4 |
| 2. PERIMETRE DU REPERAGE..... | 4 |
| II. CONCLUSIONS | 5 |
| III. OBJET DE LA MISSION | 7 |
| 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE | 8 |
| 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES | 8 |
| IV. DEROULEMENT DE LA MISSION | 13 |
| 1. PRESTATIONS REALISEES..... | 13 |
| 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 13 |
| 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE | 14 |
| 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE..... | 14 |
| V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 15 |
| 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE..... | 15 |
| 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE | 17 |
| VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT | 130 |
| ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION | 131 |
| ANNEXE 2 - PV ANALYSES | 145 |
| ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS | 199 |
| ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES | 200 |
| ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE | 201 |
| ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS | 203 |

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Parties communes :

- peinture des parties communes (murs, plafonds , escaliers , main courante)
- électricité des parties communes
- création de trémie pour désenfumage (plafond haut cage d'escalier)
- ouverture des murs sur les 2 wc donnant sur l'escalier
- pose de revêtement de sol sur les paliers d'étage

Logements :

- remplacement de la chaudière existante par une chaudière à ventouse donc percement en façade et depuis la cuisine
- remplacement des bouches de ventilation cuisine, sdb, wc
- réfection peinture et sol uniquement sdb
- bouchement de l'ancien conduit de chauffage séjour et des grilles de transferts hautes et basses dans les différentes pièces du logements (chambres dans placard + sdb)

2. PERIMETRE DU REPERAGE

15 Logements :

15LAD0303
15LAD0102
15LAD0302
15LAD0003
15LAD0304
15LAD0402
15LAD0401
15LAD0404
15LAD0204
15LAD0203
15LAD0202
15LAD0201
15LAD0103
15LAD0101
15LAD0002

Parties communes intérieurs

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Palier 1 - R+4 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Gaines techniques lgt 303 - R+3 | Autres | Chutes EU / EV | Conduit | P006 | RESULTAT ANALYSE | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Sdb Igt 101 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Colles et joints de carrelage | P038 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb Igt 101 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Colles et joints de carrelage | P038 (Fr1) | ZPSO | |
| Sdb Igt 103 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Dalles de sol | P039 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb Igt 202 - R+2 | Revêtements de sols | Sol | Dalles de sol | P046 | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb Igt 203 - R+2 | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P047 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb Igt 304 - R+3 | Revêtements de sols | Sol | Colles et joints de carrelage | P053 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Séjour Igt 304 - R+3 | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Ventilation haute | Conduits en fibres-ciment | P058 | RESULTAT ANALYSE | |
| Séjour Igt 102 - R+1 | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Ventilation haute | Conduits en fibres-ciment | P058 | ZPSO | |
| Séjour Igt 103 - R+1 | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Ventilation haute | Conduits en fibres-ciment | P058 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Séjour Igt 002 - RC | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Ventilation haute | Conduits en fibres-ciment | P058 | ZPSO | |
| Séjour Igt 003 - RC | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Ventilation haute | Conduits en fibres-ciment | P058 | ZPSO | |
| Sdb Igt 102 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P061 (Fr3) | RESULTAT ANALYSE | |

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bâtiment collectif

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

| Niveau | Local | Concernée |
|--------|-----------------------------|-----------|
| RC | Circulation 1 bâtiment 8 | Concerné |
| RC | Local poubelles | Concerné |
| RC | Loge 1 | Concerné |
| RC | Demi-Paliers | Concerné |
| RC | Cage d'escalier 1 | Concerné |
| RC | Gaine technique EDF | Concerné |
| RC | Gaine technique Gaz | Concerné |
| RC | Gaines techniques lgt 003 | Concerné |
| RC | Wc lgt 003 | Concerné |
| RC | Entrée lgt 003 | Concerné |
| RC | Sdb lgt 003 | Concerné |
| RC | Séjour lgt 003 | Concerné |
| RC | Placard 2 lgt 003 | Concerné |
| RC | Gaines techniques 2 lgt 003 | Concerné |
| RC | Placard 1 lgt 003 | Concerné |
| RC | Chambre 2 lgt 003 | Concerné |
| RC | Chambre 1 lgt 003 | Concerné |
| RC | Gaines techniques 1 lgt 002 | Concerné |
| RC | Entrée lgt 002 | Concerné |
| RC | Wc lgt 002 | Concerné |
| RC | Sdb lgt 002 | Concerné |
| RC | Séjour lgt 002 | Concerné |
| RC | Placard 2 lgt 002 | Concerné |
| RC | Gaines techniques 2 lgt 002 | Concerné |
| RC | Placard 1 lgt 002 | Concerné |
| RC | Chambre 2 lgt 002 | Concerné |
| RC | Chambre 1 lgt 002 | Concerné |
| RC | Circulation 2 bâtiment 8 | Concerné |
| RC | Local vélos | Concerné |
| RC | Cuisine lgt 003 | Concerné |
| RC | Conduit chaudière lgt 003 | Concerné |
| RC | Cuisine lgt 002 | Concerné |
| RC | Conduit chaudière lgt 002 | Concerné |
| RC | Lgt non visité | Concerné |
| RC | Lgt non visité | Concerné |
| R+1 | Demi palier du 8 | Concerné |
| R+1 | Cage d'escalier 2 | Concerné |

| Niveau | Local | Concernée |
|--------|-----------------------------|-----------|
| R+1 | Gaine technique Gaz | Concerné |
| R+1 | Gaine technique EDF | Concerné |
| R+1 | Palier 1 | Concerné |
| R+1 | Gaines techniques 1 lgt | Concerné |
| R+1 | Séjour lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Placard 1 lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Gaines techniques 1 lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Placard 2 lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Couloir lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Chambre 1 lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Chambre 3 lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Gaines techniques 2 lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Chambre 2 lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Placard 3 lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Sdb lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Wc lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Dégagement lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Cuisine lgt 101 | Concerné |
| R+1 | Gaine technique cgt 101 | Concerné |
| R+1 | Entrée lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Wc lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Sdb lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Cuisine lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Conduit chaudière lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Séjour lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Placard 1 lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Gaines techniques 2 lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Placard 2 lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Chambre 2 lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Chambre 1 lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Entrée lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Gaines techniques lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Wc lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Sdb lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Cuisine lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Conduit chaudière lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Séjour lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Placard 1 lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Gaines techniques 2 lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Placard 2 lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Chambre 2 lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Chambre 1 lgt 103 | Concerné |
| R+1 | Gaines techniques 1 lgt 102 | Concerné |
| R+1 | Lgt non visité | Concerné |
| R+2 | Demi palier du 8 | Concerné |
| R+2 | Cage d'escalier 2 | Concerné |
| R+2 | Gaine technique Gaz | Concerné |
| R+2 | Gaine technique EDF | Concerné |
| R+2 | Palier 1 | Concerné |
| R+2 | Cuisine lgt 204 | Concerné |

| Niveau | Local | Concernée |
|--------|-----------------------------|-----------|
| R+2 | Conduit chaudière lgt 204 | Concerné |
| R+2 | Chambre 2 lgt 204 | Concerné |
| R+2 | Entrée lgt 204 | Concerné |
| R+2 | Wc lgt 204 | Concerné |
| R+2 | Gaines techniques 1 lgt 204 | Concerné |
| R+2 | Sdb lgt 204 | Concerné |
| R+2 | Séjour lgt 204 | Concerné |
| R+2 | Chambre 1 lgt 204 | Concerné |
| R+2 | Séjour lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Placard 1 lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Gaines techniques 1 lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Placard 2 lgt | Concerné |
| R+2 | Couloir lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Chambre 1 lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Chambre 3 lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Gaines techniques 2 lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Chambre 2 lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Placard 3 lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Sdb lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Wc lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Dégagement lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Cuisine lgt 201 | Concerné |
| R+2 | Gaine technique cgt 201 | Concerné |
| R+2 | Entrée lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Wc lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Sdb lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Cuisine lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Conduit chaudière lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Séjour lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Placard 1 lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Gaines techniques 2 lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Placard 2 lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Chambre 2 lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Chambre 1 lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Entrée lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Gaines techniques lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Wc lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Sdb lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Cuisine lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Conduit chaudière lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Séjour lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Placard 1 lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Gaines techniques 2 lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Placard 2 lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Chambre 2 lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Chambre 1 lgt 203 | Concerné |
| R+2 | Gaines techniques 1 lgt 202 | Concerné |
| R+2 | Placard 2 lgt 204 | Concerné |
| R+2 | Gaines techniques 2 lgt 204 | Concerné |
| R+2 | Placard 1 lgt 204 | Concerné |

| Niveau | Local | Concernée |
|--------|-----------------------------|-----------|
| R+3 | Demi palier du 8 | Concerné |
| R+3 | Cage d'escalier 2 | Concerné |
| R+3 | Gaine technique Gaz | Concerné |
| R+3 | Gaine technique EDF | Concerné |
| R+3 | Palier 1 | Concerné |
| R+3 | Cuisine lgt 304 | Concerné |
| R+3 | Conduit chaudière lgt | Concerné |
| R+3 | Chambre 2 lgt 304 | Concerné |
| R+3 | Entrée lgt 304 | Concerné |
| R+3 | Wc lgt 304 | Concerné |
| R+3 | Gaines techniques 1 lgt 304 | Concerné |
| R+3 | Sdb lgt 304 | Concerné |
| R+3 | Séjour lgt 304 | Concerné |
| R+3 | Chambre 1 lgt 304 | Concerné |
| R+3 | Entrée lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Wc lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Sdb lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Cuisine lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Conduit chaudière lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Séjour lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Placard 1 lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Gaines techniques 2 lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Placard 2 lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Chambre 2 lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Chambre 1 lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Entrée lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Gaines techniques lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Wc lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Sdb lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Cuisine lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Conduit chaudière lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Séjour lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Placard 1 lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Gaines techniques 2 lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Placard 2 lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Chambre 2 lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Chambre 1 lgt 303 | Concerné |
| R+3 | Gaines techniques 1 lgt 302 | Concerné |
| R+3 | Placard 2 lgt 304 | Concerné |
| R+3 | Gaines techniques 2 lgt 304 | Concerné |
| R+3 | Placard 1 lgt 304 | Concerné |
| R+3 | Lgt non visité | Concerné |
| R+4 | Demi palier du 8 | Concerné |
| R+4 | Cage d'escalier 2 | Concerné |
| R+4 | Gaine technique Gaz | Concerné |
| R+4 | Gaine technique EDF | Concerné |
| R+4 | Palier 1 | Concerné |
| R+4 | Cuisine lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Conduit chaudière lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Chambre 2 lgt 404 | Concerné |

| Niveau | Local | Concernée |
|--------|-----------------------------|-----------|
| R+4 | Entrée lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Wc lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Gaines techniques 1 lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Sdb lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Séjour lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Chambre 1 lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Séjour lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Placard 1 lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Gaines techniques 1 lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Placard 2 lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Couloir lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Chambre 1 lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Chambre 3 lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Gaines techniques 2 lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Chambre 2 lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Placard 3 lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Sdb lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Wc lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Dégagement lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Cuisine lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Gainé chaudière lgt 401 | Concerné |
| R+4 | Entrée lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Wc lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Sdb lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Cuisine lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Conduit chaudière lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Séjour lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Placard 1 lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Gaines techniques 2 lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Placard 2 lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Chambre 2 lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Chambre 1 lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Gaines techniques lgt | Concerné |
| R+4 | Gaines techniques 1 lgt 402 | Concerné |
| R+4 | Placard 2 lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Gaines techniques 2 lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Placard 1 lgt 404 | Concerné |
| R+4 | Lgt non visité | Concerné |
| R-1 | Demi-Paliers | Concerné |
| R-1 | Cages d'escalier | Concerné |
| R-1 | Dégagement | Concerné |
| R-1 | Gainé technique Gaz | Concerné |
| R-1 | Gainé technique EDF | Concerné |
| R-1 | Vide sanitaire | Concerné |
| R-1 | Cave 1 | Concerné |
| R-1 | Cave 3 | Concerné |
| R-1 | Cave 2 | Concerné |
| R-1 | Terre plein | Concerné |
| R-1 | Accès cave | Concerné |

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

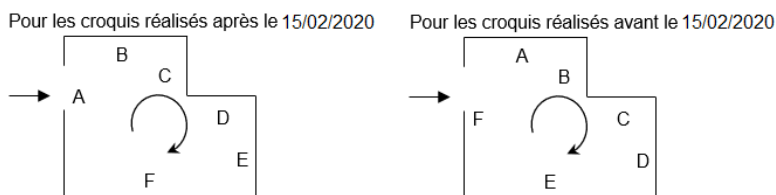

3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

| Pièce et étage | Justification |
|----------------|---------------|
| NEANT | |

Éléments non inspectés et justification

| PIECE ET ETAGE | REPERAGE | MATERIAUX OU PRODUITS | JUSTIFICATION |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|
| sdb lgt 201 - R+1 | Sol | | Refus - carrelage tout neuf |
| sdb lgt 404 - R+2 | Sol | | Refus - carrelage neuf |
| Couloir 1 - R+1 | Sol | | Refus - carrelage neuf |

Éléments à sonder ou à analyser non présents :

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire : Aucun

Occupation des locaux : Oui

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés | Documents remis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés | NC |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | NC |
| Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | NC |

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Palier 1 - R+4 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Sol | Dalle de sol | P004 (Fr1) | ZPSO | |
| Gaines techniques lgt 303 - R+3 | Autres | Chutes EU / EV | Conduit | P006 | RESULTAT ANALYSE | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr2) | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Sol | Dalle de sol | P013 (Fr1) | ZPSO | |
| Sdb lgt 101 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Colles et joints de carrelage | P038 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 101 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Colles et joints de carrelage | P038 (Fr1) | ZPSO | |
| Sdb lgt 103 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Dalles de sol | P039 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 202 - R+2 | Revêtements de sols | Sol | Dalles de sol | P046 | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 203 - R+2 | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P047 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 304 - R+3 | Revêtements de sols | Sol | Colles et joints de carrelage | P053 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Séjour lgt 304 - R+3 | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Ventilation haute | Conduits en fibres-ciment | P058 | RESULTAT ANALYSE | |
| Séjour lgt 102 - R+1 | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Ventilation haute | Conduits en fibres-ciment | P058 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Séjour Igt 103 - R+1 | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Ventilation haute | Conduits en fibres-ciment | P058 | ZPSO | |
| Séjour Igt 002 - RC | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Ventilation haute | Conduits en fibres-ciment | P058 | ZPSO | |
| Séjour Igt 003 - RC | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | Ventilation haute | Conduits en fibres-ciment | P058 | ZPSO | |
| Sdb Igt 102 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P061 (Fr3) | RESULTAT ANALYSE | |

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

LA QUANTIFICATION DES ELEMENTS AMIANTES SERA REALISE LORS D'UNE SECONDE INTERVENTION

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Palier 1 - R+1 | Autres | Mur E | Enduit | P001 | RESULTAT ANALYSE | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Mur E | Enduit | P001 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Mur E | Enduit | P001 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+3 | Autres | Mur E | Enduit | P001 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Mur E | Enduit | P001 | ZPSO | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur H | Enduit | P001 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Trappe | Peinture | P002 | RESULTAT ANALYSE | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Trappe | Peinture | P002 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Palier 1 - R+2 | Autres | Trappe | Peinture | P002 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+3 | Autres | Trappe | Peinture | P002 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Plafond | Enduit béton | P003 | RESULTAT ANALYSE | |
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Plafond | Enduit béton | P003 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Plafond | Enduit béton | P003 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Plafond | Enduit béton | P003 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Plafond | Enduit béton | P003 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Plafond | Enduit béton | P003 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+3 | Autres | Plafond | Enduit béton | P003 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+4 | Autres | Plafond | Enduit béton | P003 | ZPSO | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Plafond | Enduit béton | P003 | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Plafond | Enduit béton | P003 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+3 | Autres | Sol | Dalle de sol | P005 (Fr3) | RESULTAT ANALYSE | |
| Palier 1 - R+3 | Autres | Sol | Dalle de sol | P005 (Fr4) | RESULTAT ANALYSE | |
| Demi palier du 8 - R+4 | Autres | Sol | Dalle de sol | P005 (Fr3) | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+4 | Autres | Sol | Dalle de sol | P005 (Fr4) | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+1 | Autres | Mur B | Enduit béton | P007 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cage d'escalier 2 - R+1 | Autres | Mur A, Mur C, Mur D | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+2 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduit béton | P007 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Cage d'escalier 2 - R+3 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+3 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+4 | Autres | Mur A, Mur C, Mur D | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+4 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 1 - RC | Autres | Mur A, Mur C, Mur D | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Circulation 1 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur A, Mur B, Mur D | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Mur A, Mur C, Mur D | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Entrée Igt 002 - RC | Autres | Mur B | Enduit béton | P007 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+3 | Autres | Plafond | Enduit béton | P008 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cage d'escalier 2 - R+1 | Autres | Plafond | Enduit béton | P008 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+2 | Autres | Plafond | Enduit béton | P008 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+4 | Autres | Plafond | Enduit béton | P008 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 1 - RC | Autres | Plafond | Enduit béton | P008 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+3 | Autres | Main-courante | Peinture | P009 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cage d'escalier 2 - R+1 | Autres | Main-courante | Peinture | P009 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+2 | Autres | Main-courante | Peinture | P009 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+4 | Autres | Main-courante | Peinture | P009 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Cage d'escalier 1 - RC | Autres | Main-courante | Peinture | P009 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Trappe | Peinture | P010 | RESULTAT ANALYSE | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Mur E | Enduit | P011 | RESULTAT ANALYSE | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Mur E | Enduit | P011 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Mur E | Enduit | P011 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+3 | Autres | Mur E | Enduit | P011 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Mur E | Enduit | P011 | ZPSO | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur H | Enduit | P011 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+2 | Autres | Plafond | Enduit béton | P012 | RESULTAT ANALYSE | |
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Plafond | Enduit béton | P012 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Plafond | Enduit béton | P012 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Plafond | Enduit béton | P012 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Plafond | Enduit béton | P012 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+3 | Autres | Plafond | Enduit béton | P012 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+4 | Autres | Plafond | Enduit béton | P012 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Plafond | Enduit béton | P012 | ZPSO | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Plafond | Enduit béton | P012 | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Plafond | Enduit béton | P012 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Mur H | Enduit béton | P014 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cage d'escalier 2 - R+1 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+1 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+1 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+2 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+2 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P014 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Palier 1 - R+2 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+3 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+3 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+3 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+4 | Autres | Mur A, Mur C, Mur D | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Demi palier du 8 - R+4 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Palier 1 - R+4 | Autres | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 1 - RC | Autres | Mur A, Mur C, Mur D | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Circulation 1 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur A, Mur B, Mur D | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Demi-Paliers - RC | Autres | Mur A, Mur C, Mur D | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Entrée Igt 002 - RC | Autres | Mur H | Enduit béton | P014 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+1 | Autres | Plafond | Enduit béton | P015 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cage d'escalier 2 - R+2 | Autres | Plafond | Enduit béton | P015 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+3 | Autres | Plafond | Enduit béton | P015 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+4 | Autres | Plafond | Enduit béton | P015 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 1 - RC | Autres | Plafond | Enduit béton | P015 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+1 | Autres | Main-courante | Peinture | P016 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cage d'escalier 2 - R+2 | Autres | Main-courante | Peinture | P016 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Cage d'escalier 2 - R+3 | Autres | Main-courante | Peinture | P016 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 2 - R+4 | Autres | Main-courante | Peinture | P016 | ZPSO | |
| Cage d'escalier 1 - RC | Autres | Main-courante | Peinture | P016 | ZPSO | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Sol | Colle carrelage | P017 | RESULTAT ANALYSE | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur C | Colle plinthe | P018 | RESULTAT ANALYSE | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur A, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Colle plinthe | P018 | ZPSO | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur B | Enduit / Peinture plaque de plâtre | P019 | RESULTAT ANALYSE | |
| Dégagement - R-1 | Autres | Mur B, Mur C, Mur D | Enduit / Peinture plaque de plâtre | P019 | ZPSO | |
| Circulation 1 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur C | Enduit / Peinture plaque de plâtre | P019 | ZPSO | |
| Circulation 1 bâtiment 8 - RC | Autres | Plafond | Enduit / Peinture plaque de plâtre | P020 | RESULTAT ANALYSE | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Plafond | Enduit / Peinture plaque de plâtre | P020 | ZPSO | |
| Circulation 1 bâtiment 8 - RC | Autres | Sol | Colle carrelage | P021 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Circulation 1 bâtiment 8 - RC | Autres | Sol | Colle carrelage | P021 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Circulation 1 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur B | Colle faïence | P022 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Circulation 1 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur B | Colle faïence | P022 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Circulation 1 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur A, Mur C, Mur D | Colle faïence | P022 (Fr1) | ZPSO | |
| Circulation 1 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur A, Mur C, Mur D | Colle faïence | P022 (Fr2) | ZPSO | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur B | Colle plinthe | P023 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur B | Colle plinthe | P023 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Circulation 2 bâtiment 8 - RC | Autres | Mur B | Colle plinthe | P023 (Fr3) | RESULTAT ANALYSE | |
| Accès cave - R-1 | Autres | Plafond | Enduit plaque de plâtre | P024 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Accès cave - R-1 | Autres | Plafond | Enduit plaque de plâtre | P024 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Accès cave - R-1 | Autres | Plafond | Enduit plaque de plâtre | P024 (Fr3) | RESULTAT ANALYSE | |
| Vide sanitaire - R-1 | Autres | Plafond | Enduit plaque de plâtre | P024 (Fr1) | ZPSO | |
| Vide sanitaire - R-1 | Autres | Plafond | Enduit plaque de plâtre | P024 (Fr2) | ZPSO | |
| Vide sanitaire - R-1 | Autres | Plafond | Enduit plaque de plâtre | P024 (Fr3) | ZPSO | |
| Accès cave - R-1 | Autres | Plafond | Enduit / Calicot | P025 | RESULTAT ANALYSE | |
| Vide sanitaire - R-1 | Autres | Plafond | Enduit / Calicot | P025 | ZPSO | |
| Entrée Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Couloir lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Entrée lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Entrée lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Couloir lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Entrée lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Entrée lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Entrée lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 lgt - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 3 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Entrée lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Entrée lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Entrée lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Séjour lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Couloir lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Entrée Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Entrée Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Chambre 1 lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Entrée lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Séjour lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P026 | ZPSO | |
| Wc lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P027 | RESULTAT ANALYSE | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Cuisine Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Sdb lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Wc lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Sdb lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Sdb lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P027 | ZPSO | |
| Wc lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cuisine lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Wc lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Wc lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Cuisine lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Sdb lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |
| Wc lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P028 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Chambre 1 lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Entrée lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Entrée lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Entrée lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Entrée lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Entrée Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Entrée Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Entrée Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Entrée Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Entrée lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Entrée lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Entrée lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Entrée lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |
| Séjour lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P029 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Séjour Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P030 | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 3 Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Couloir Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Dégagement Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 3 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 3 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Couloir lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 3 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Séjour Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 1 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 3 Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Couloir Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Dégagement lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 3 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Entrée lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Séjour lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P030 | ZPSO | |
| Sdb lgt 002 - RC | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P031 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 002 - RC | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P031 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 303 - R+3 | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P031 (Fr1) | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Sdb Igt 303 - R+3 | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P031 (Fr2) | ZPSO | |
| Sdb Igt 401 - R+4 | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P031 (Fr1) | ZPSO | |
| Sdb Igt 401 - R+4 | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P031 (Fr2) | ZPSO | |
| Sdb Igt 003 - RC | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P031 (Fr1) | ZPSO | |
| Sdb Igt 003 - RC | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P031 (Fr2) | ZPSO | |
| Couloir Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 3 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 3 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Couloir lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Séjour lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Couloir lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 1 Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Entrée lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P032 | ZPSO | |
| Séjour lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P033 | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 3 Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 3 Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 lgt - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Chambre 3 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Entrée lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Séjour lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P033 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P034 | RESULTAT ANALYSE | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Couloir lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Entrée lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Entrée lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 3 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Couloir lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Entrée lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Entrée lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Entrée lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 3 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Séjour lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Entrée lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Entrée lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Entrée lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Couloir lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Entrée Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Entrée Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Entrée lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Entrée lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Séjour lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P034 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P035 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cuisine lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Sdb lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Wc lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Cuisine Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Wc Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P035 | ZPSO | |
| Sdb Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P036 | RESULTAT ANALYSE | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Cuisine Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Sdb Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Wc Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Sdb Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Sdb Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Sdb Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Wc Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Wc Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Sdb Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Sdb Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Wc Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Wc lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Sdb lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Sdb lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Wc lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Sdb lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Wc lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P036 | ZPSO | |
| Sdb lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cuisine lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Wc lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Wc lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Cuisine Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Sdb lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Wc lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P037 | ZPSO | |
| Sdb lgt 101 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Colles et joints de carrelage | P038 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 101 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Colles et joints de carrelage | P038 (Fr2) | ZPSO | |
| Sdb lgt 103 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Dalles de sol | P039 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Wc lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P041 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cuisine lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Wc lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Cuisine Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Sdb lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Sdb lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Wc lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P041 | ZPSO | |
| Entrée lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Couloir lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 1 Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Couloir lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 1 Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour Igt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour Igt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour Igt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Couloir lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Dégagement lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 3 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Séjour Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Séjour Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Séjour lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P042 | ZPSO | |
| Entrée lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P043 | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Entrée lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Entrée lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Entrée lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Entrée Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Entrée Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Entrée Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Entrée Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Séjour lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Entrée lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Entrée lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Entrée lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Entrée lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Séjour lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P043 | ZPSO | |
| Séjour lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Couloir lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Entrée Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Entrée Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Couloir lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Entrée lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Entrée Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Entrée Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Séjour Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Entrée Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Entrée Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Entrée Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 1 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Couloir lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Entrée lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Entrée lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Entrée Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Entrée Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Placard 1 Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Séjour Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P044 | ZPSO | |
| Sdb Igt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cuisine Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Sdb lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Wc lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Cuisine lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Sdb lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Wc lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P045 | ZPSO | |
| Sdb lgt 203 - R+2 | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P047 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Entrée lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Colle polystyrène | P048 | RESULTAT ANALYSE | |
| Séjour lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Colle polystyrène | P048 | ZPSO | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Revêtements de sols | Sol | Colles et joints de carrelage | P049 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Revêtements de sols | Sol | Colles et joints de carrelage | P049 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P052 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cuisine lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Wc lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Wc lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Sdb lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Wc lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P052 | ZPSO | |
| Sdb lgt 304 - R+3 | Revêtements de sols | Sol | Colles et joints de carrelage | P053 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Cuisine lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P054 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cuisine lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Sdb lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Sdb lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Wc lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Sdb lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Sdb lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Wc lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Wc lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Sdb lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Sdb lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Wc lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Wc lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Cuisine lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Sdb lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Sdb lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Wc lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur E | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Sdb lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Wc lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P054 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Séjour Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 3 Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Séjour Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur F | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur E | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Entrée Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur D | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur D | Enduits de lissage | P055 | ZPSO | |
| Séjour Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A | Enduits de lissage | P056 | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 3 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Couloir lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 3 lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour lgt 101 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour lgt 102 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour lgt 103 - R+1 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Couloir lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée lgt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée lgt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée lgt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 1 Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour Igt 201 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour Igt 202 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour Igt 203 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour Igt 204 - R+2 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour lgt 302 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour lgt 303 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour lgt 304 - R+3 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 1 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Couloir lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour Igt 401 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour Igt 402 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour Igt 404 - R+4 | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Entrée Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Placard 2 lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C, Mur D | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour lgt 002 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur C, Mur D, Mur E | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour lgt 003 - RC | Murs et cloisons maçonnés | Mur A, Mur B, Mur C | Enduits de lissage | P056 | ZPSO | |
| Séjour lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | RESULTAT ANALYSE | |
| Chambre 1 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Couloir lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Dégagement lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Entrée lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Entrée lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 3 lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Séjour lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Couloir lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Entrée lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Entrée lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Entrée lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 3 lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Séjour lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Entrée lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Entrée lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Entrée Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour Igt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour Igt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Chambre 2 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 3 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Couloir lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Dégagement lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Entrée lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Entrée lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 lgt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 lgt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Placard 2 Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 3 Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 1 Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Chambre 2 Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Entrée Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Entrée Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Placard 1 Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 1 Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Placard 2 Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Séjour Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P057 | ZPSO | |
| Sdb Igt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | RESULTAT ANALYSE | |
| Cuisine Igt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb Igt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb Igt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Sdb lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc lgt 101 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc lgt 102 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc lgt 103 - R+1 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Wc lgt 201 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc lgt 202 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc lgt 203 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc lgt 204 - R+2 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc lgt 302 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc lgt 303 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc lgt 304 - R+3 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Cuisine Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc Igt 401 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc Igt 402 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc Igt 404 - R+4 | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Cuisine Igt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb Igt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |

| Pièce et Etage | Ouvrage ou composant de la construction | Localisation | Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder | Identification | Justification | Commentaire |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Sdb lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc lgt 002 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Wc lgt 003 - RC | Plafonds | Plafond | Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés | P059 | ZPSO | |
| Sdb lgt 302 - R+3 | Revêtements de sols | Sol | Dalles de sol | P060 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 302 - R+3 | Revêtements de sols | Sol | Dalles de sol | P060 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 102 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P061 (Fr1) | RESULTAT ANALYSE | |
| Sdb lgt 102 - R+1 | Revêtements de sols | Sol | Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples | P061 (Fr2) | RESULTAT ANALYSE | |

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification : P001

Pièce et étage : Palier 1 R+1

Localisation : Mur E

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P002

Pièce et étage : Palier 1 R+4

Localisation : Trappe

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)

Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P003

Pièce et étage : Palier 1 R+4

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P006

Pièce et étage : Gains techniques Igt R+3


Localisation : Chutes EU / EV


Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Conduit)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris en vrac avec fibres visibles


Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P007 |
| Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+1 |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P008 |
| Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+3 |
| Localisation : Sous face d'escalier |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|--------------------------------------------------------------------|
| Identification : P009 |
| Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+3 |
| Localisation : Main-courante |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
| néant |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P010 |
| Pièce et étage : Palier 1 R+2 |
| Localisation : Trappe |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en faible quantité en vrac |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

Identification : P011


Pièce et étage : Palier 1 R+1

Localisation : Mur E

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P012


Pièce et étage : Palier 1 R+2

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P014


Pièce et étage : Palier 1 R+1

Localisation : Mur H

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P015


Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+1


Localisation : Sous face d'escalier


Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)


Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable


Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

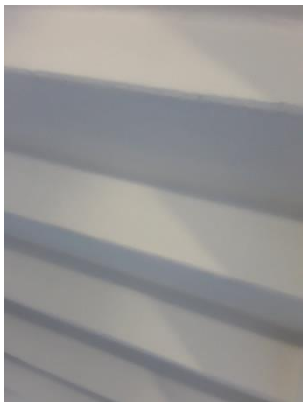

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P016 |
| Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+1 |
| Localisation : Main-courante |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P017 |
| Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage) |
| Descriptif Laboratoire : Colle grise avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P018 |
| Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe) |
| Descriptif Laboratoire : Colle grise |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P019 |
| Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en faible quantité avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

Identification : P020


Pièce et étage : Circulation 1 bâtiment 8 RC

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P022 (Fr1)


Pièce et étage : Circulation 1 bâtiment 8 RC

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P022 (Fr2)


Pièce et étage : Circulation 1 bâtiment 8 RC

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)

Descriptif Laboratoire : Colle grise

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P023 (Fr1)


Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P023 (Fr2)


Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Colle beige

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P023 (Fr3)


Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC


Localisation : Mur B


Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)


Descriptif Laboratoire : Couche plâtreuse blanche


Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





| |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P024 (Fr1) |
| Pièce et étage : Accès cave R-1 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre) |
| Descriptif Laboratoire : Carton avec aluminium avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P024 (Fr2) |
| Pièce et étage : Accès cave R-1 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre) |
| Descriptif Laboratoire : Matériau fibreux jaune avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P024 (Fr3) |
| Pièce et étage : Accès cave R-1 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre) |
| Descriptif Laboratoire : Matériau plâtreux blanc avec poussières |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P025 |
| Pièce et étage : Accès cave R-1 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Calicot) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

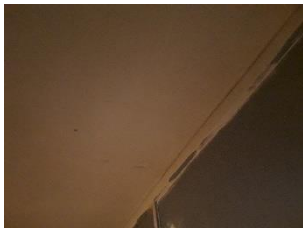
| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P026 |
| Pièce et étage : entree lgt 002 RC |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P027 |
| Pièce et étage : Wc lgt 002 RC |
| Localisation : Mur D |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P028 |
| Pièce et étage : wc lgt 002 RC |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P029 |
| Pièce et étage : Chambre 1 lgt 002 RC |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P030 |
| Pièce et étage : Séjour lgt 002 RC |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P031 (Fr1) |
| Pièce et étage : sdb lgt 002 RC |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples) |
| Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P031 (Fr2) |
| Pièce et étage : sdb lgt 002 RC |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples) |
| Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P032 |
| Pièce et étage : couloir lgt 101 R+1 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

Identification : P033


Pièce et étage : Séjour lgt 101 R+1

Localisation : Mur E

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

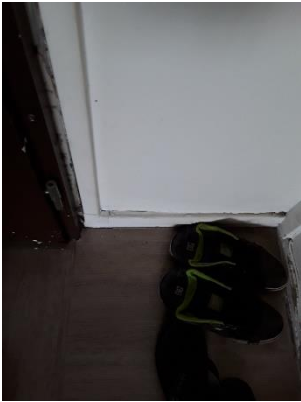

Identification : P034


Pièce et étage : Dégagement lgt 101 R+1

Localisation : Mur D

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P035


Pièce et étage : Cuisine lgt 101 R+1

Localisation : Mur F

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P036


Pièce et étage : Sdb lgt 101 R+1

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P037


Pièce et étage : sdb lgt 101 R+1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P038 (Fr1)


Pièce et étage : sdb lgt 101 R+1


Localisation : Sol


Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)


Descriptif Laboratoire : Colle grise avec couche bitumineuse et poussières


Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

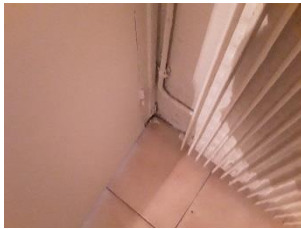



| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P038 (Fr2) |
| Pièce et étage : sdb lgt 101 R+1 |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage) |
| Descriptif Laboratoire : Carrelage |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P039 (Fr1) |
| Pièce et étage : sdb lgt 103 R+1 |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol) |
| Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante noire avec couche bitumineuse et poussières |
| Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P039 (Fr2) |
| Pièce et étage : sdb lgt 103 R+1 |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol) |
| Descriptif Laboratoire : Ragréage gris |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |


| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P040 |
| Pièce et étage : sdb lgt 201 R+2 |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage) |
| Descriptif Laboratoire : |
| Résultat (justification) : Refus |
|  |


| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P041 |
| Pièce et étage : Wc lgt 202 R+1 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P042 |
| Pièce et étage : entree lgt 202 R+2 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P043 |
| Pièce et étage : Entrée Igt 202 R+1 |
| Localisation : Mur A |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P044 |
| Pièce et étage : Séjour Igt 202 R+1 |
| Localisation : Mur A |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P045 |
| Pièce et étage : sdb Igt 202 R+2 |
| Localisation : Plafond |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P046 |
| Pièce et étage : sdb Igt 202 R+2 |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol) |
| Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable |
| Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

Identification : P047 (Fr1)


Pièce et étage : sdb lgt 203 R+2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)

Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + ragréage gris

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P047 (Fr2)


Pièce et étage : sdb lgt 203 R+2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P048


Pièce et étage : entree lgt 203 R+2

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + polystyrène blanc + colle polymère beige non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P049 (Fr1)


Pièce et étage : sdb lgt 204 R+2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P049 (Fr2)


Pièce et étage : sdb lgt 204 R+2

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)

Descriptif Laboratoire : Colle grise avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P050


Pièce et étage : sdb lgt 404 R+4


Localisation : Sol


Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)


Descriptif Laboratoire :


Résultat (justification) : Refus





| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P051 |
| Pièce et étage : Couloir 1 R+4 |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage) |
| Descriptif Laboratoire : |
| Résultat (justification) : Refus |
|  |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P052 |
| Pièce et étage : Sdb lgt 304 R+2 |
| Localisation : Mur C |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P053 (Fr1) |
| Pièce et étage : sdb lgt 304 R+3 |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage) |
| Descriptif Laboratoire : Carrelage |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P053 (Fr2) |
| Pièce et étage : sdb lgt 304 R+3 |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage) |
| Descriptif Laboratoire : Colle grise hétérogène avec couche bitumineuse et poussières |
| Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P054 |
| Pièce et étage : Cuisine lgt 304 R+3 |
| Localisation : Mur E |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P055 |
| Pièce et étage : Chambre 1 lgt 304 R+2 |
| Localisation : Mur B |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage) |
| Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

Identification : P056


Pièce et étage : Séjour lgt 304 R+2

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris hétérogène avec couche cartonnée

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P057


Pièce et étage : séjour lgt 304 R+3

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P058


Pièce et étage : séjour lgt 304 R+3

Localisation : Ventilation haute

Parties d'ouvrages ou de composants : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) (Conduits en fibres-ciment)

Descriptif Laboratoire : Matériau compact beige avec fibres visibles avec poussières

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P059


Pièce et étage : sdb lgt 304 R+3

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P060 (Fr1)


Pièce et étage : sdb lgt 302 R+3

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)

Descriptif Laboratoire : Revêtement cassant gris

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

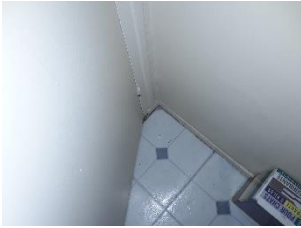

Identification : P060 (Fr2)


Pièce et étage : sdb lgt 302 R+3


Localisation : Sol


Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)


Descriptif Laboratoire : Colle polymère incolore non séparable + ragréage gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

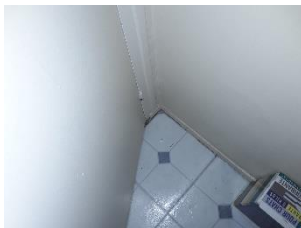

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P061 (Fr1) |
| Pièce et étage : sdb lgt 102 R+1 |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples) |
| Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P061 (Fr2) |
| Pièce et étage : sdb lgt 102 R+1 |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples) |
| Descriptif Laboratoire : Matériau compact gris |
| Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification : P061 (Fr3) |
| Pièce et étage : sdb lgt 102 R+1 |
| Localisation : Sol |
| Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples) |
| Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec couche bitumineuse et poussières |
| Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE) |
|  |

ANNEXE 2 - PV ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28180 EN DATE DU 02/06/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIVI)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28180
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P001 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Mur E Enduit |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 17

Page 1 / 1



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28181 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28181
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P002 / Bâtiment collectif - - / Palier 1 Trappe Peinture |
| Description ITGA | Peinture en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28182 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28182
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P003 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Plafond Enduit béton |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28185 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28185
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P006 / Bâtiment collectif - - - / Cave 4 Gaines techniques lgt Chutes EU EV Conduit |
| Description ITGA | Peinture / Matériau gris en vrac avec fibres visibles |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau gris en vrac avec fibres visibles | MOLP le 29/05/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28186 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28186
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P007 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Mur B Enduit béton |
| Description ITGA | Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire

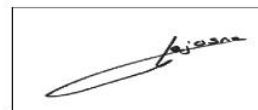



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28187 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28187
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P008 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Sous face d'escalier Enduit béton |
| Description ITGA | Peintures multiples / Enduit gris en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28188 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28188
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P009 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Main-courante Peinture |
| Description ITGA | Peintures multiples en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Peintures multiples en vrac | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28189 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28189
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P010 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Trappe Peinture |
| Description ITGA | Peintures multiples en faible quantité en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Peintures multiples en faible quantité en vrac | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28190 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28190
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P011 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Mur E Enduit |
| Description ITGA | Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28191 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28191
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P012 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Plafond Enduit béton |
| Description ITGA | Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28193 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28193
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P014 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Mur H Enduit béton |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28194 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28194
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P015 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Sous face d'escalier Enduit béton |
| Description ITGA | Peintures multiples en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28195 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28195
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P016 / Bâtiment collectif - - / Cage d'escalier 2 Main-courante Peinture |
| Description ITGA | Peintures multiples en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Peintures multiples en vrac | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28196 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28196
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P017 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Circulation 2 bâtiment 8 Sol Colle carrelage |
| Description ITGA | Colle grise avec poussières |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Colle grise avec poussières | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28197 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28197
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P018 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Circulation 2 bâtiment 8 Mur C Colle plinthe |
| Description ITGA | Colle grise |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Colle grise | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28198 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28198
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P019 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Circulation 2 bâtiment 8 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre |
| Description ITGA | Peintures multiples en faible quantité avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Peintures multiples en faible quantité avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28199 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28199
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P020 / Bâtiment collectif - - - / Accueil Circulation 1 bâtiment 8 Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre |
| Description ITGA | Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28201 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28201
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P022 / Bâtiment collectif - - - / Accueil Circulation 1 bâtiment 8 Mur B Colle faïence |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ▶ Carrelage | META (1) le 02/06/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| ▶ Colle grise | META (1) le 02/06/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28202 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28202
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P023 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Circulation 2 bâtiment 8 Mur B Colle plinthe |
| Description ITGA | Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Carrelage | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| ▶ Colle beige | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| ▶ Couche plâtreuse blanche | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28203 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28203
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P024 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Plafond Enduit plaque de plâtre |
| Description ITGA | Carton avec aluminium avec poussières / Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau plâtreux blanc avec poussières |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Carton avec aluminium avec poussières | META (1) le 02/06/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| ▶ Matériau fibreux jaune avec poussières | META (1) le 02/06/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| ▶ Matériau plâtreux blanc avec poussières | META (1) le 02/06/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28204 EN DATE DU 02/06/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842
Echantillon ITGA : IT072005-28204
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--01 |
| Dossier client | Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P025 / Bâtiment collectif - - / Accès cave Plafond Enduit Calcot |
| Description ITGA | Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée | META (1) le 29/05/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5439 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5439
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P026 / Bâtiment collectif - - - / Espace restauration entree lgt 002 Plafond |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux blanc |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5440 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5440
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P027 / Bâtiment collectif - - - / Façade arrière Wc lgt 002 Mur D |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5441 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5441
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P028 / Bâtiment collectif - - - / Façade arrière wc lgt 002 Plafond |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)


Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste

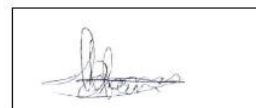



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
 Tél : 03.20.86.20.72
 Fax : 03.20.87.99.78
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
 Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5442 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
 M. Mickael JULIEN
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0220-13915
 Echantillon ITGA : IT022007-5442
 Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P029 / / Local 2 Chambre 1 lgt 002 Mur B |
| Description ITGA | Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5443 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5443
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P030 / Bâtiment collectif - - / Local 1 Séjour lgt 002 Mur C |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5444 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5444
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P031 / Bâtiment collectif - - - / Façade avant sdb lgt 002 Sol |
| Description ITGA | Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Revêtement souple beige | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| ▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste

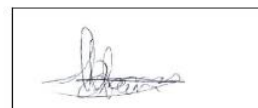



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5445 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5445
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P032 / Bâtiment collectif - - - / Demi-Paliers couloir lgt 101 Plafond |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux blanc |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5446 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5446
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P033 / Bâtiment collectif - - - / Cour intérieure Séjour lgt 101 Mur E |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux blanc |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 2 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5447 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5447
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P034 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine Dégagement lgt 101 Mur D |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5448 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5448
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P035 / Bâtiment collectif - - / Voir commentaire Cuisine lgt 101 Mur F |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5449 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5449
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P036 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine 1 Sdb lgt 101 Mur C |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5450 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5450
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P037 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine 1 sdb lgt 101 Plafond |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5451 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5451
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P038 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine 1 sdb lgt 101 Sol |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise avec couche bitumineuse et poussières |


Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Carrelage | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 3 |
| ▶ Colle grise avec couche bitumineuse et poussières | META (2) le 08/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 2 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5452 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5452
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P039 / Bâtiment collectif - - - / Cave 5 sdb lgt 103 Sol |
| Description ITGA | Dalle dure cassante noire avec couche bitumineuse et poussières / Ragréage gris |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Dalle dure cassante noire avec couche bitumineuse et poussières | META (2) le 08/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |
| ▶ Ragréage gris | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste

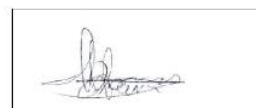



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5453 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5453
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P041 / Bâtiment collectif - - - / Couloir Wc lgt 202 Mur C |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau gris en vrac |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5454 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5454
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P042 / Bâtiment collectif - - - / Chaufferies entree lgt 202 Plafond |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux blanc |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5455 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5455
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P043 / Bâtiment collectif - - - / Chaufferies Entrée lgt 202 Mur A |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5456 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5456
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P044 / Bâtiment collectif - - - / Couloir 4 Séjour lgt 202 Mur A |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux blanc |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5457 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5457
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P045 / Bâtiment collectif - - - / Couloir 1 sdb lgt 202 Plafond |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5458 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5458
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P046 / Bâtiment collectif - - / Couloir 1 sdb lgt 202 Sol |
| Description ITGA | Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable | META (2) le 08/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5459 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5459
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P047 / Bâtiment collectif - - / Cave 5 sdb lgt 203 Sol |
| Description ITGA | Revêtement souple beige / Colle bitumineuse noire avec poussières / Ragrée gris |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Revêtement souple beige | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 4 |
| ▶ Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + ragréage gris | META (2) le 08/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5460 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5460
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P048 / Bâtiment collectif - - - / Cave 2 entree lgt 203 Plafond Colle polystyrène |
| Description ITGA | Peinture / Polystyrène blanc / Colle polymère beige |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)


Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + polystyrène blanc + colle polymère beige non séparable | META (2) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 2 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste

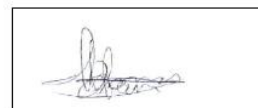



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5461 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5461
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P049 / Bâtiment collectif - - - / Entrée sdb lgt 204 Sol |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise avec poussières |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Carrelage | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| ▶ Colle grise avec poussières | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste

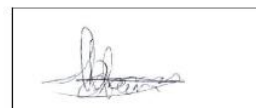



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5462 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5462
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P052 / Bâtiment collectif - - - / Entrée Sdb lgt 304 Mur C |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5463 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5463
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P053 / Bâtiment collectif - - - / Entrée sdb lgt 304 Sol |
| Description ITGA | Carrelage / Colle grise hétérogène avec couche bitumineuse et poussières |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Carrelage | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 3 |
| ▶ Colle grise hétérogène avec couche bitumineuse et poussières | META (2) le 08/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 3 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5464 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5464
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P054 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 2 Cuisine lgt 304 Mur E |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5465 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5465
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P055 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 4 Chambre 1 lgt 304 Mur B |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux blanc |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 2 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5466 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5466
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P056 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 3 Séjour lgt 304 Mur A |
| Description ITGA | Peinture / Matériau gris hétérogène avec couche cartonnée |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau gris hétérogène avec couche cartonnée | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5467 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5467
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P057 / / Entrée 3 séjour lgt 304 Plafond |
| Description ITGA | Peinture / Matériau plâtreux blanc |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5468 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5468
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P058 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 3 séjour lgt 304 Ventilation haute |
| Description ITGA | Matériau compact beige avec fibres visibles avec poussières |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique :


- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Matériau compact beige avec fibres visibles avec poussières | MOLP le 07/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 2 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5469 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5469
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P059 / Bâtiment collectif - - - / Entrée sdb lgt 304 Plafond |
| Description ITGA | Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5470 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5470
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P060 / Bâtiment collectif - - / Couloir 1 sdb lgt 302 Sol |
| Description ITGA | Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Ragréage gris hétérogène |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
 - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Revêtement cassant gris | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| ▶ Colle polymère incolore non séparable + ragréage gris hétérogène | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5471 EN DATE DU 08/07/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)
M. Mickael JULIEN
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0220-13915
Echantillon ITGA : IT022007-5471
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande | Batiment N°8--02 |
| Dossier client | Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE |
| Echantillon | Batiment N°8P061 / Bâtiment collectif - - - / Couloir 1 sdb lgt 102 Sol |
| Description ITGA | Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec couche bitumineuse et poussières / Matériau compact gris |

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse | Résultat | Variété d'amiante | Nombre de préparations |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| ▶ Revêtement souple beige | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| ▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec couche bitumineuse et poussières | META (2) le 08/07/2020 | Présence de fibres d'amiante | Chrysotile | 1 |
| ▶ Matériau compact gris | META (1) le 08/07/2020 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste

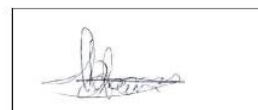

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

REFUS DE PRELEVEMENT

Nom du propriétaire/locataire :

Adresse : 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE

Refuse que Mr JULIEN Mickaël technicien de la sté SOCOTEC DIAGNOSTIC prélève les échantillons suivants :

| PIECE | ELEMENT | SIGNATURE |
|---------------|---------|-----------------------------|
| sdb lgt 201 1 | | Aucune signature disponible |
| sdb lgt 404 1 | | Aucune signature disponible |
| Couloir 1 1 | | Aucune signature disponible |

Dans le but de vérifier si le matériau contient ou non de l'amiante

A LAGNY SUR MARNE

Le 01/07/2020

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



CERTIFICAT
N° DTI / 2003-007

Certifié par la présente que :

Mickaël JULIEN

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

| DOMAINE TECHNIQUE | INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER | DEBUT DE VALIDITE | FIN DE VALIDITE |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| AMIANTE | Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention | 06/07/2020 | 06/07/2027 |
| AMIANTE - avec mention | Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens relatifs à l'issue des travaux de retrait ou de confinement | 06/07/2020 | 05/07/2027 |
| CREP | Constats de risque d'exposition au plomb | 23/12/2016 | 22/12/2021 |
| ELECTRICITE | Etat des installations intérieures d'électricité | 28/10/2016 | 25/10/2021 |
| GAZ | Etat des installations intérieures de gaz | 17/02/2017 | 16/02/2022 |

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des comités de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles de grande hauteur
- Arrêté du 15 décembre 2017 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4-1005
FORTE DISPONIBILITEUR
www.cofrac.fr

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification Internationale est matérialisée par la présence dans l'immatriculation des certifiés disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, boulevard Vainy 75297 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 495 894 359 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

Vos références :

Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

10158549604180710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)
ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX
RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020
Pour la société :







AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

Rdc du bâtiment n 8

-  Main courante
-  Ventilation haute en fibrociment
-  Chaudière
-  Descente EU en fibrociment

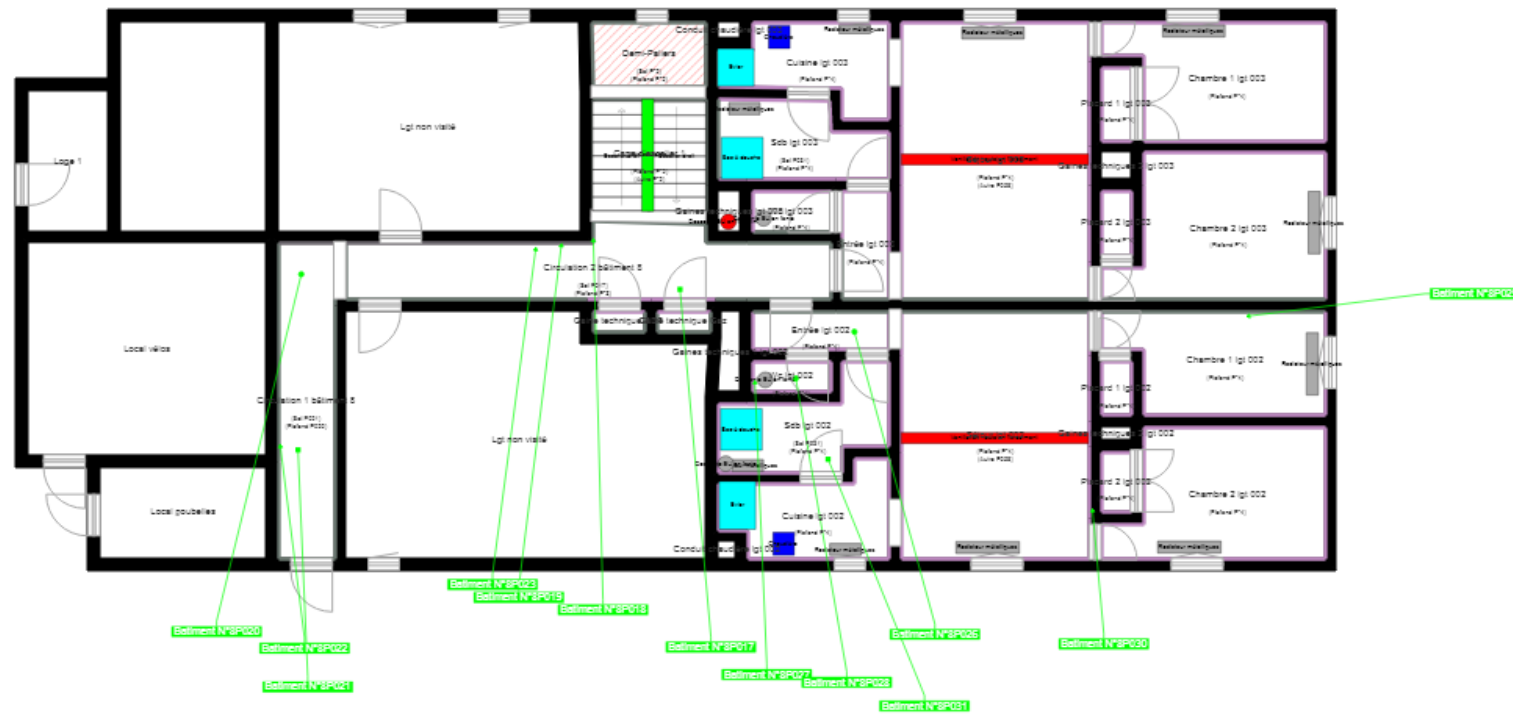


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment NÂ°8 8
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400
 LAGNY SUR MARNE












Zone :RC

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :1/6

Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

1er étage du bâtiment n 8

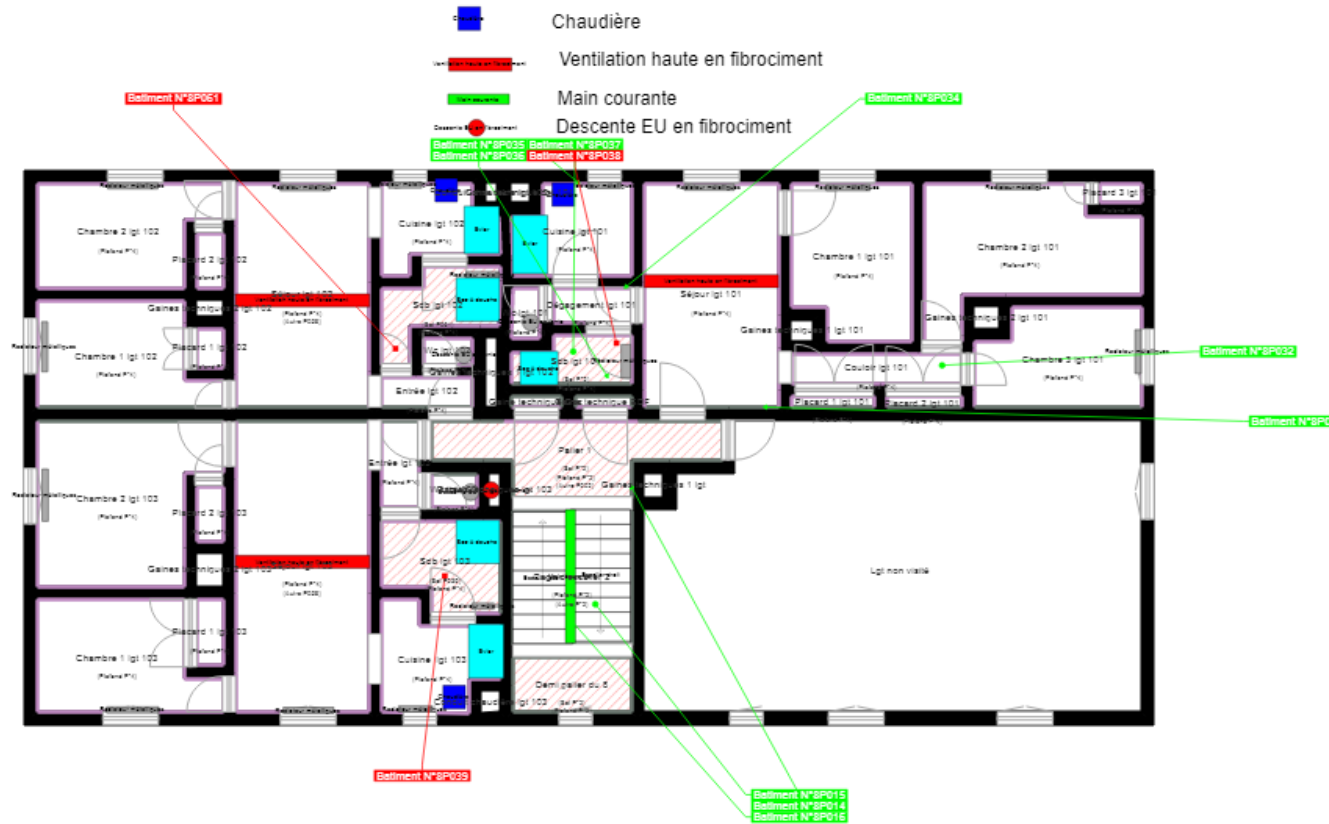


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment N°8 8
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400
 LAGNY SUR MARNE

Zone :R+1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :2/6

- Légende des prélèvements :**
- Prélèvement de sol amianté
 - Prélèvement de sol non amianté
 - Prélèvement de plafond amianté
 - Prélèvement de plafond non amianté
 - Prélèvement de mur amianté
 - Prélèvement de mur non amianté
 - X Autre type de prélèvement amianté
 - X Autre type de prélèvement non amianté
 - ▨ Sols amiantés
 - ▨ Plafonds amiantés
 - ▨ Sols et plafonds amiantés

2eme étages du bâtiment n 8

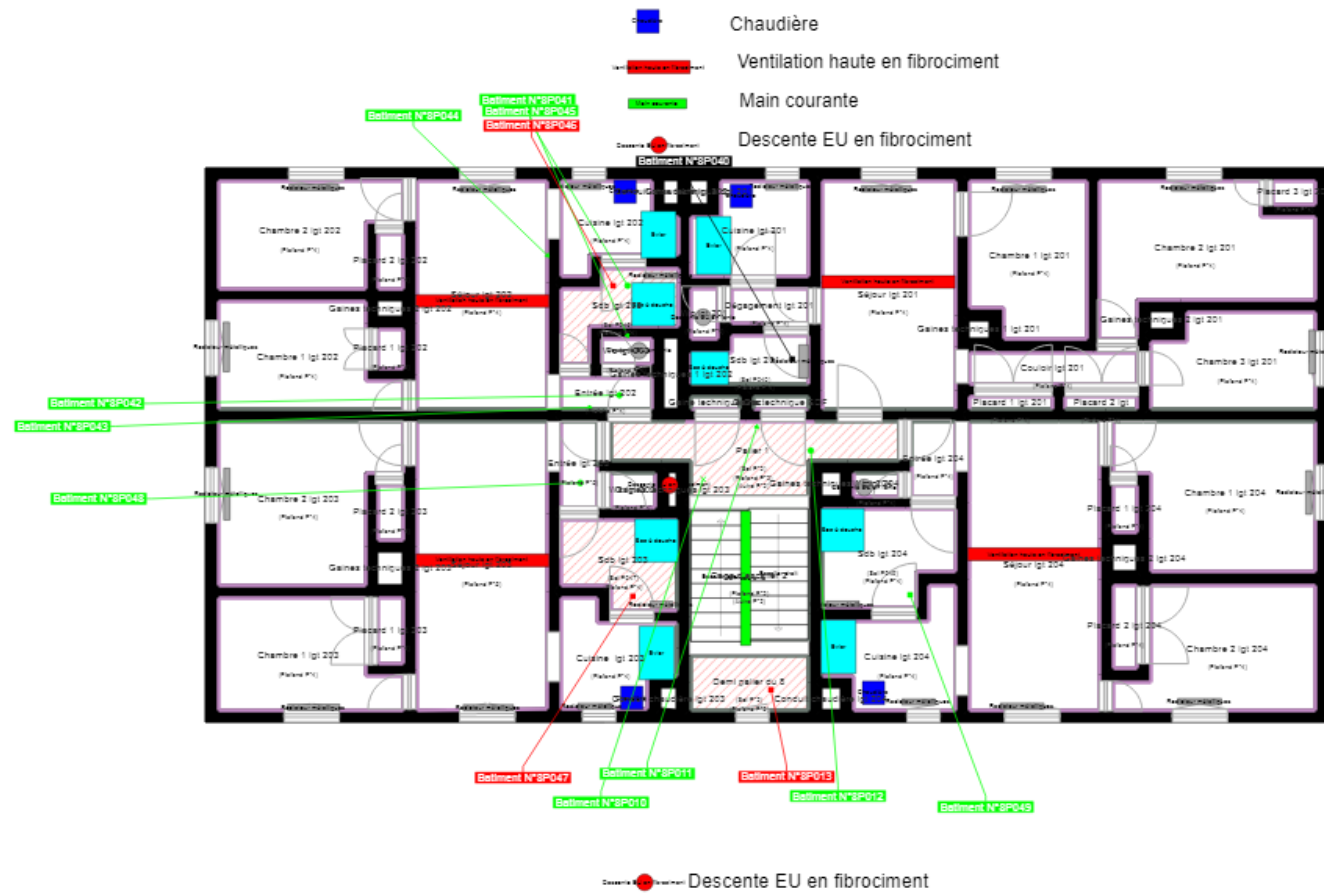


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment NÂ°8 8
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400
 LAGNY SUR MARNE

Zone :R+2

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :3/6

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- ➔ Prélèvement de mur amianté
- ➔ Prélèvement de mur non amianté
- ✗ Autre type de prélèvement amianté
- ✗ Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

3eme étages du bâtiment n 8

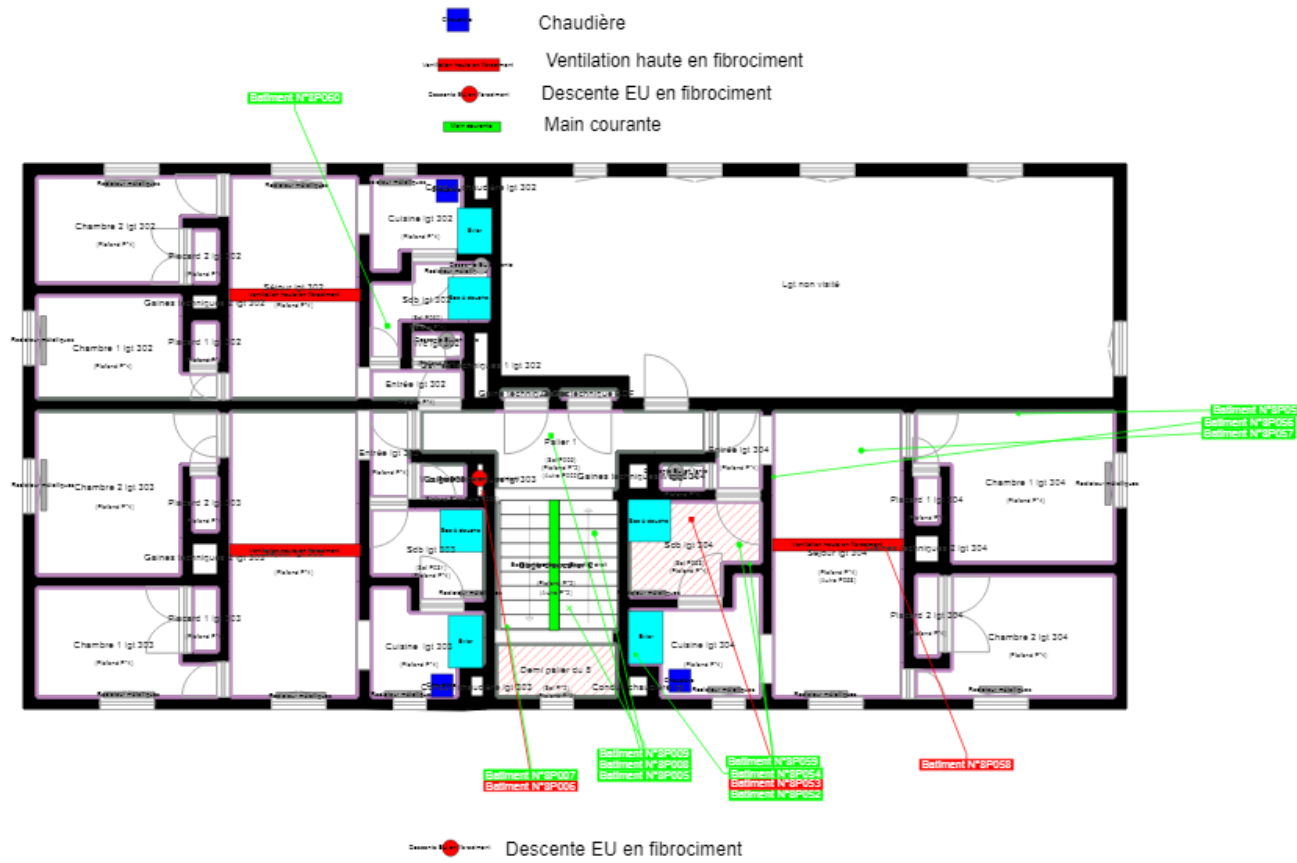


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment N°8 8
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400
 LAGNY SUR MARNE

Zone :R+3

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :4/6

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

4eme étages du bâtiment n 8

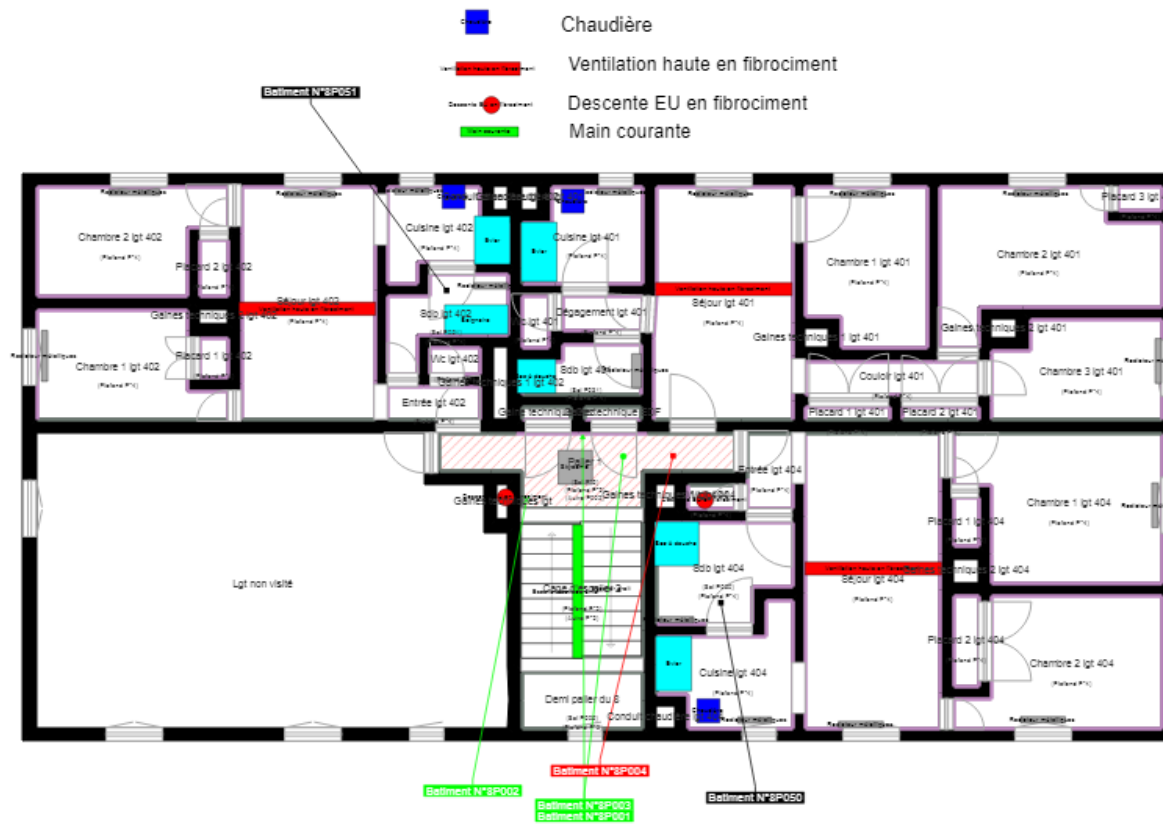


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment NÂ°8 8
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400
 LAGNY SUR MARNE

Zone :R+4

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :5/6

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▧ Plafonds amiantés
- ▩ Sols et plafonds amiantés

Caves du bâtiment n 8

— Conduit en fonte

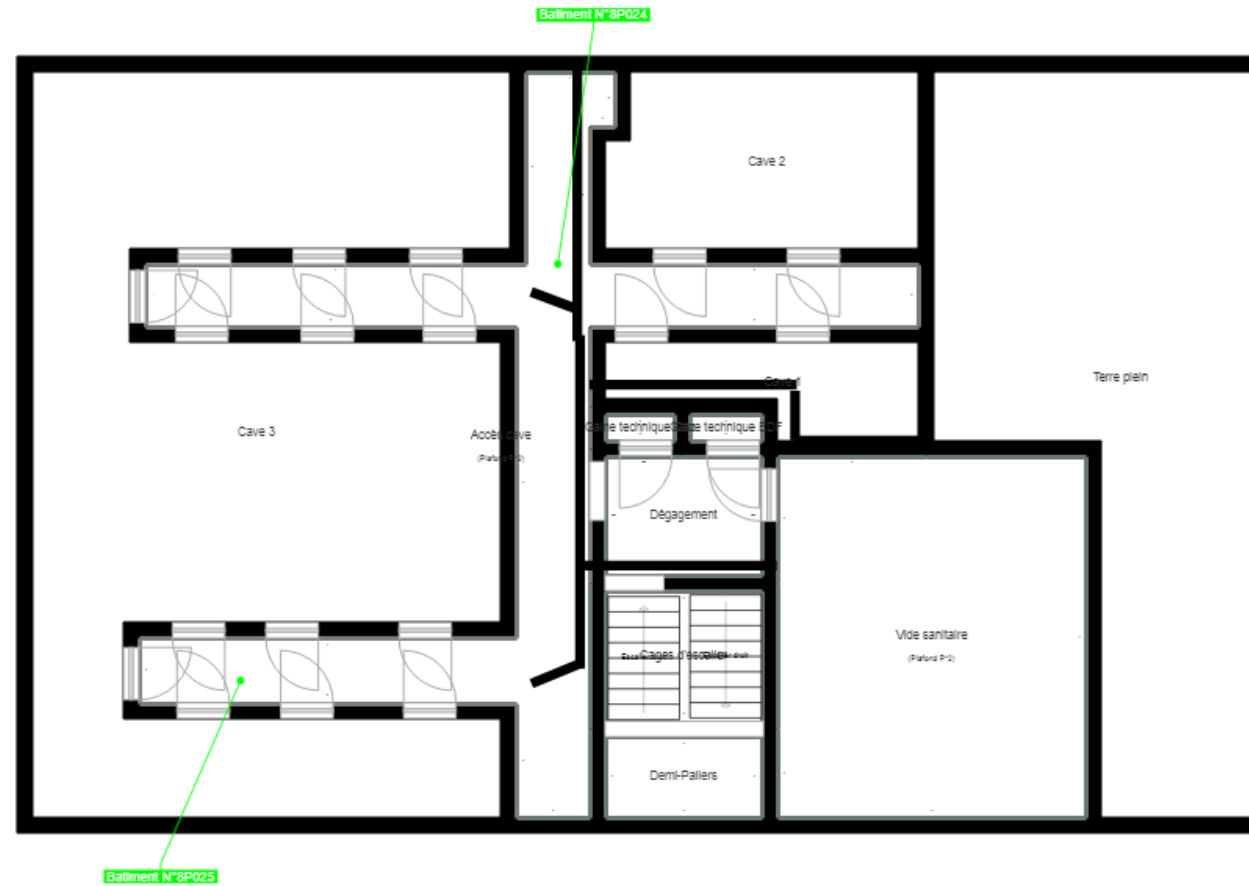


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment N°8 8
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400
 LAGNY SUR MARNE

Zone :R-1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :6/6

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- ➔ Prélèvement de mur amianté
- ➔ Prélèvement de mur non amianté
- ✗ Autre type de prélèvement amianté
- ✗ Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés