

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

3 AVENUE DE ROTHSCHILD

77400 LAGNY SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	15LAA0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	01/08/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 10/08/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	9
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	31
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	44
ATTESTATION(S).....	48
CERTIFICAT DE COMPETENCES	49

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	Sol	15LAA0002P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0002P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	15LAA0002P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	15LAA0002P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0002P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	15LAA0002P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0002P01 1	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	15LAA0002P01 1	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	Sol	15LAA0002P01 3	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	15LAA0002P01 3	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Colle faïence	Colle beige avec poussières + peinture non séparable	Mur C	15LAA0002P01 5	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	Sol	15LAA0002P00 1	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	REPERAG E	Echantillon	METHOD E	ETAT	RESULTAT
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	Sol	15LAA0002P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0002P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	15LAA0002P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0002P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	15LAA0002P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	15LAA0002P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	15LAA0002P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	15LAA0002P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	15LAA0002P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	15LAA0002P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	15LAA0002P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Plafond	15LAA0002P008	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0002P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	15LAA0002P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0002P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	15LAA0002P009	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0002P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	15LAA0002P01 1	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0002P01 1	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	15LAA0002P01 1	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	Sol	15LAA0002P01 3	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Sol	15LAA0002P01 3	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Colle faïence	Colle beige avec poussières + peinture non séparable	Mur C	15LAA0002P01 5	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° : 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 18618 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	ÉMETTEUR TOUBAGHI DRISS			
SERVICE CHAMPS Techniciens	LOCALISATION Programme 15 LAGNY SUR MARNE (ROTHSCHILD) Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AA Étage 00 Logement 2 Module 15LAA0002 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN			
ADRESSE 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				
DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS PÉRIODE DU 30-07-2018 AU 05-08-2018				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM146	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	5,00	5,00	25,00
AM173	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 CT ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				505,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				101,00
TOTAL T.T.C.				606,00
30-07-2018 TRAVAUX PEINTURE- SOL-PLOMBERIE- ELEC... TEL GARDIEN M.BERTIN 06 86 40 91 26				
AFFECTATION BUDGETAIRE CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI				
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	CH	HONORAIRES DIAG AMIANTE	606,00
AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	15 1 A000 AA 15LAA0002	L 9901040	606,00	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 18618				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/,Revêtement bitumineux sous evier/

Rapport N° : 15LAA0002 01/08/2018

Version : 10/08/2018

10/50

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

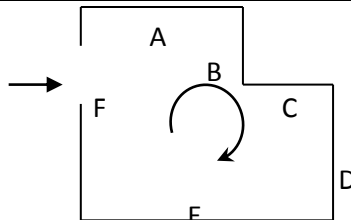

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Dalle Polystyrène	METALLIQUE		
WC	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Placard 3	Brique / Enduit				Sol souple	Enduit			
Cuisine	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Séjour	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 1	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 1	Brique / Enduit				Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 2	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	15LAA0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	15LAA0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	15LAA0002P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	15LAA0002P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	15LAA0002P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	15LAA0002P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0002P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0002P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0002P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0002P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0002P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0002P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0002P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	15LAA0002P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	15LAA0002P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	15LAA0002P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	15LAA0002P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAA0002P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	15LAA0002P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAA0002P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	15LAA0002P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	15LAA0002P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	15LAA0002P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Colle faïence	Colle beige avec poussières + peinture non séparable	15LAA0002P015	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	15LAA0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	15LAA0002P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	15LAA0002P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0002P008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	15LAA0002P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	15LAA0002P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAA0002P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	15LAA0002P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	15LAA0002P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	15LAA0002P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Colle faïence	Colle beige avec poussières + peinture non séparable	15LAA0002P015	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Colle polystyrène	Matériau fibreux beige avec poussières + colle polymère jaune non séparable + matériau en polystyrène + peinture non séparable	15LAA0002P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0002P00 4	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	15LAA0002P00 5	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Peinture	Peintures multiples en faible quantité	15LAA0002P00 6	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0002P00 7	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0002P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P012	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P014	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Colle faïence	Carrelage	15LAA0002P015	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige	15LAA0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige	15LAA0002P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple marron + matériau compact gris hétérogène	15LAA0002P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple marron	15LAA0002P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Colle polystyrène	Matériau fibreux beige avec poussières + colle polymère jaune non séparable + matériau en polystyrène + peinture non séparable	15LAA0002P00 2	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0002P00 7	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0002P00 7	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0002P00 7	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige	15LAA0002P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige	15LAA0002P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige	15LAA0002P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige	15LAA0002P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple marron + matériau compact gris hétérogène	15LAA0002P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement souple marron + matériau compact gris hétérogène	15LAA0002P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple marron	15LAA0002P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0002P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0002P004	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0002P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Colle faïence	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	15LAA0002P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0002P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0002P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0002P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0002P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P012	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P012	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P012	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P012	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P012	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P012	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P012	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P012	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P012	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	15LAA0002P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P01 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P01 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P014	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P014	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P014	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P014	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P014	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P014	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P014	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P014	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P014	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P014	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	15LAA0002P01 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Colle faïence	Carrelage	15LAA0002P01 5	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 15LAA0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0002 01/08/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>			

PRELEVEMENT : 15LAA0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0002 01/08/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
 <p>PHOTO NON DISPONIBLE</p>			

PRELEVEMENT : 15LAA0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polystyrène	Matériau fibreux beige avec poussières + colle polymère jaune non séparable + matériau en polystyrène + peinture non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en faible quantité	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 15LAA0002P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 15LAA0002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante noire	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + matériau compact gris hétérogène	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P013

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0002P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0002 01/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige avec poussières + peinture non séparable	01/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-82825 EN DATE DU 09/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-82825 Réf. Commande Client : 15LAA0002-01
---	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/08/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071808-13582 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité en vrac hétérogène
* Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META	1	09/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement souple beige	META	1	09/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Plafond Colle polystyrène				Réf échantillon ITGA : IT071808-13583 Description ITGA : Matériau fibreux beige avec poussières / Colle polymère jaune / Matériau en polystyrène / Peinture
* Matériau fibreux beige avec poussières + colle polymère jaune non séparable + matériau en polystyrène + peinture non séparable	META	1	09/08/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-82825 EN DATE DU 09/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT071808-13584 Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▶ Dalle dure cassante noire	META	1	08/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	MQLP	1	08/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Revêtement souple beige	META	1	09/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur E Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071808-13585 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples en faible quantité		
▶ Enduit gris en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable	META	1	08/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur E Colle falence		Réf échantillon ITGA : IT071808-13586 Description ITGA : Colle beige avec poussières / Couche plâtreuse blanche en vrac / Carrelage		
▶ Colle beige avec poussières non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + carrelage	META	2	09/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Réseaux de distribution Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071808-13587 Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité		
▶ Peintures multiples en faible quantité	META	1	08/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071808-13588 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité en vrac		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	2	09/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071808-13589 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	08/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-82825 EN DATE DU 09/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Sol Revêtement souple				
		Réf échantillon ITGA : IT071808-13590		
Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Matériau compact gris hétérogène				
▶ Dalle dure cassante noire	META	1	08/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	MOLP	1	08/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Revêtement souple marron + matériau compact gris hétérogène	META	1	09/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Mur A Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA : IT071808-13591		
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture / Carton / Matériau gris en faible quantité en vrac				
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	1	08/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 2 Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT071808-13592		
Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris en vrac hétérogène				
▶ Dalle dure cassante noire	META	1	08/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en vrac hétérogène non séparable	MOLP	1	08/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 2 Mur C Enduit				
		Réf échantillon ITGA : IT071808-13593		
Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture en faible quantité				
▶ Enduit gris en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	08/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0002P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Revêtement souple				
		Réf échantillon ITGA : IT071808-13594		
Description ITGA : Dalle dure cassante marron / Colle bitumineuse noire / Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène				
▶ Dalle dure cassante marron	META	1	08/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Revêtement souple marron	META	1	09/08/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	MOLP	1	08/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-82825 EN DATE DU 09/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Ref échantillon client : 15LAA0002P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit				Ref échantillon ITGA : IT071808-13595 Description ITGA : Enduit gris en faible quantité en vrac / Peintures multiples en faible quantité avec poussières
* Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples en faible quantité avec poussières non séparable	META	1	08/08/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 15LAA0002-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Ref échantillon client : 15LAA0002P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Colle falence				Ref échantillon ITGA : IT071808-13596 Description ITGA : Colle beige avec poussières / Peinture / Carrelage
* Carrelage	META	1	09/08/2018	Amiante non détecté / -
* Colle beige avec poussières + peinture non séparable	META	2	09/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/4

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERALIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPARTITION DE 2010 (S)

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux mentionnés ci-dessus.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage de l'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inondation par le plomb des personnes ou des constructions, après travaux en plomb et plomb, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation physique de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés de l'annexe 1 et l'annexe 2 ainsi qu'après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur consommation de la réglementation thermique, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux mentionnés ci-dessus et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux mentionnés ci-dessus et les critères d'attribution des organismes de certification



I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
D'ESSAIS
ET DE RESSOURCES
HUMANES EN BÂTIMENT

CPE DI DR 11 rev12

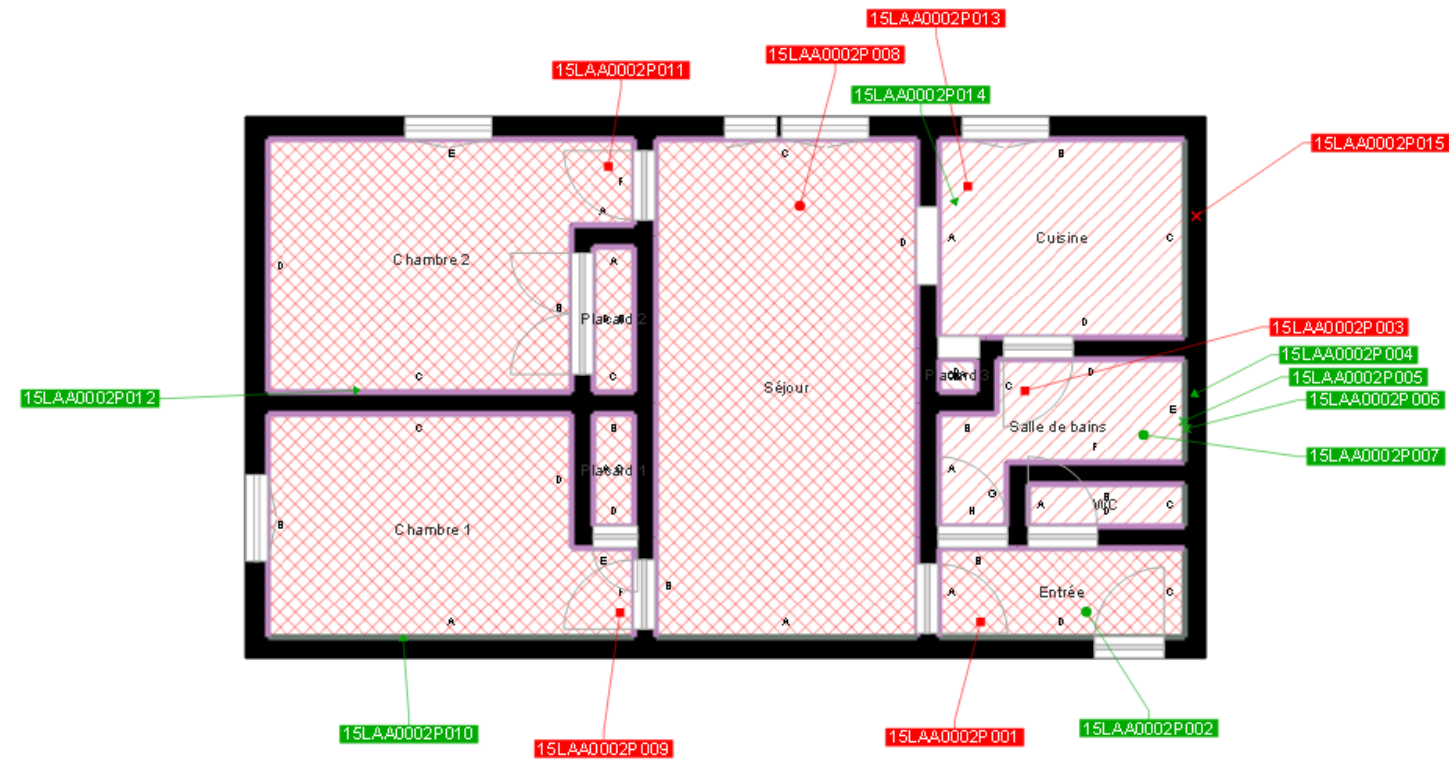

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés