

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

3 AVENUE DE ROTHSCHILD

77400 LAGNY SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	15LAA0404	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	29/11/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Guillaume ROGEZ	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8073002	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/10/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	BUREAU VERITAS 60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 06/12/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



Rapport N° : 15LAA0404 29/11/2018

Version : 06/12/2018

2/33

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	28
ATTESTATION(S).....	30
CERTIFICAT DE COMPETENCES	31

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0404P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	Sol	15LAA0404P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0404P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	Sol	15LAA0404P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0404P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	Sol	15LAA0404P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0404P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	Sol	15LAA0404P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAA0404P001	ZPSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	Sol	15LAA0404P001	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2018 27075 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0921734144 ÉMETTEUR TOUBAGHI DRISS		
Néf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	SERVICE CHAMPS Techniciens LOCALISATION Programme 15 LAGNY SUR MARNE (ROTHSCHILD) Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AA Étage 04 Logement 4 Module 15LAA0404 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN ADRESSE 3 AVENUE DE ROTHSCCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE			
DÉLAI D'EXECUTION JOURS		PÉRIODE DU 08/11/2018 AU 18/11/2018		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - CONTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				97,00
TOTAL T.T.C.				582,00
08-11-2018 PRELEVEMENT POUR TRAVAUX PEINTURE MURS + PLAFONDS SOIS FAIENCE PLOMBERIE TEL M.BERTIN 06.86.40.91.25 OU 06.86.40.91.30				
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	15 1	A000 AA 15LAA0404	L 6001400	582,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2018 27075				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 15LAA0404 29/11/2018

Version : 06/12/2018

6/33

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

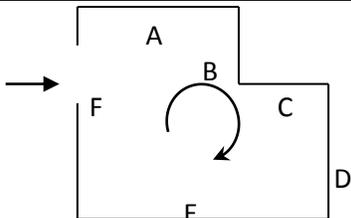

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Salle d'eau	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
WC	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Entrée	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Séjour	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Salle d'eau	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 2	RC	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle béton	Dalle béton			
Placard 2	RC					Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	RC	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle béton	Dalle béton			
Placard 1	RC					Dalle béton	Dalle béton			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

Rapport N° : 15LAA0404 29/11/2018

Version : 06/12/2018

8/33

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	RC	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	RC	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples en vrac	15LAA0404P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0404P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0404P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0404P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Colle faïence	Colle beige + peinture non séparable + carrelage	15LAA0404P008	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	RC	Colle faïence	Colle beige non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	15LAA0404P009	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0404P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0404P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAA0404P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0404P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0404P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0404P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0404P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0404P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0404P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0404P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	15LAA0404P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples en vrac	15LAA0404P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples en vrac	15LAA0404P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples en vrac	15LAA0404P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples en vrac	15LAA0404P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples en vrac	15LAA0404P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	15LAA0404P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0404P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0404P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0404P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0404P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0404P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0404P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0404P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité en vrac non séparable	15LAA0404P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 15LAA0404P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0404 29/11/2018		Placard 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

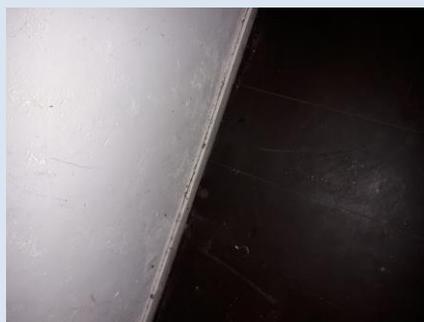

PRELEVEMENT : 15LAA0404P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0404 29/11/2018		Placard 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	


EMPLACEMENT

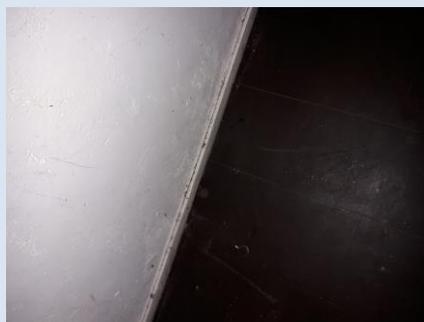

PRELEVEMENT : 15LAA0404P001

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0404 29/11/2018	Placard 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

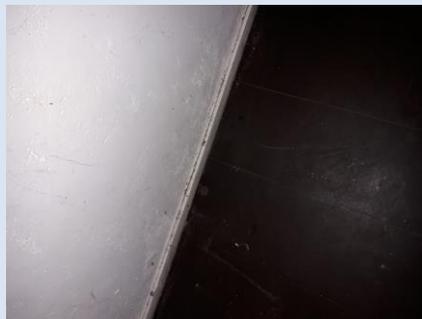

PRELEVEMENT : 15LAA0404P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0404 29/11/2018	Salle d'eau (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0404P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0404 29/11/2018	Salle d'eau (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples en vrac	29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0404P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0404 29/11/2018	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 15LAA0404P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0404 29/11/2018		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0404P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0404 29/11/2018		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité en vrac non séparable	29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

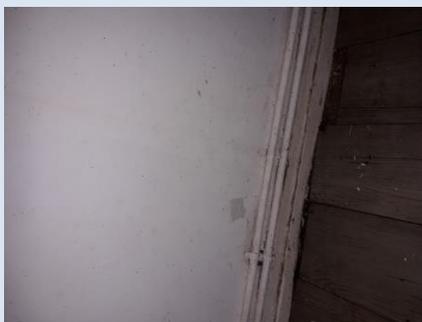

PRELEVEMENT : 15LAA0404P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0404 29/11/2018		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0404P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0404 29/11/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige + peinture non séparable + carrelage	29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0404P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0404 29/11/2018		Salle d'eau (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle beige non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Murs		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0404P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0404 29/11/2018		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Parquet		29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Non Analysé	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0404P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0404 29/11/2018		Séjour (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Parquet		29/11/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Non Analysé	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 99 35 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-124415 EN DATE DU 05/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF - (COMPTE MATERIAUX) EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-124415 Réf. Commande Client : 15LAA0404-01
---	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 03/12/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 15LAA0404-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071812-1458
Réf échantillon client : 15LAA0404P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Dalle de sol				Description ITGA : Dalle dure cassante noire / Colle bitumeuse noire / Ragréage rose en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène
* Dalle dure cassante noire	META (2)	1	04/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumeuse noire + ragréage rose en faible quantité non séparable	MOLP	1	04/12/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	04/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0404-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071812-1459
Réf échantillon client : 15LAA0404P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mar B Enduit Peinture				Description ITGA : Enduit gris en faible quantité en vrac / Peintures multiples en faible quantité
* Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	META (1)	1	04/12/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Fabien HADO - Chef d'équipe



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-124415 EN DATE DU 05/12/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 15LAA0404--01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0404P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur A Enduit Peinture				
	REF échantillon ITGA : IT071812-1460 Description ITGA : Peintures multiples en vrac			
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	04/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0404--01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0404P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture				
	REF échantillon ITGA : IT071812-1461 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples			
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	04/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0404--01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0404P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit Peinture				
	REF échantillon ITGA : IT071812-1462 Description ITGA : Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité / Papier peint			
Enduit gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + peinture en faible quantité non séparable + papier peint	META (1)	1	04/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0404--01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0404P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit Peinture				
	REF échantillon ITGA : IT071812-1463 Description ITGA : Enduit gris en faible quantité en vrac / Papier peint en faible quantité en vrac			
Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + papier peint en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	04/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0404--01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0404P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture				
	REF échantillon ITGA : IT071812-1464 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture			
Enduit beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	04/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0404--01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0404P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Murs Colle faïence				
	REF échantillon ITGA : IT071812-1465 Description ITGA : Colle beige / Peinture / Carrelage			
Colle beige + peinture non séparable + carrelage	META (1)	1	04/12/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0404--01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0404P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Murs Colle faïence				
	REF échantillon ITGA : IT071812-1466 Description ITGA : Colle beige / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage			
Colle beige non séparable + matériau compact gris hétérogène + carrelage	META (1)	1	04/12/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERALIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE RECHAUFFE 22 20105 503

CERTIFICAT DE COMPETENCES




Certificat
 Attribué à
Monsieur Guillaume ROGEZ

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES			
	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022

Date : 25/10/2017 Numéro de certificat : 8073002

Jacques MATHÉLON - Directeur Général




* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
 Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Defense



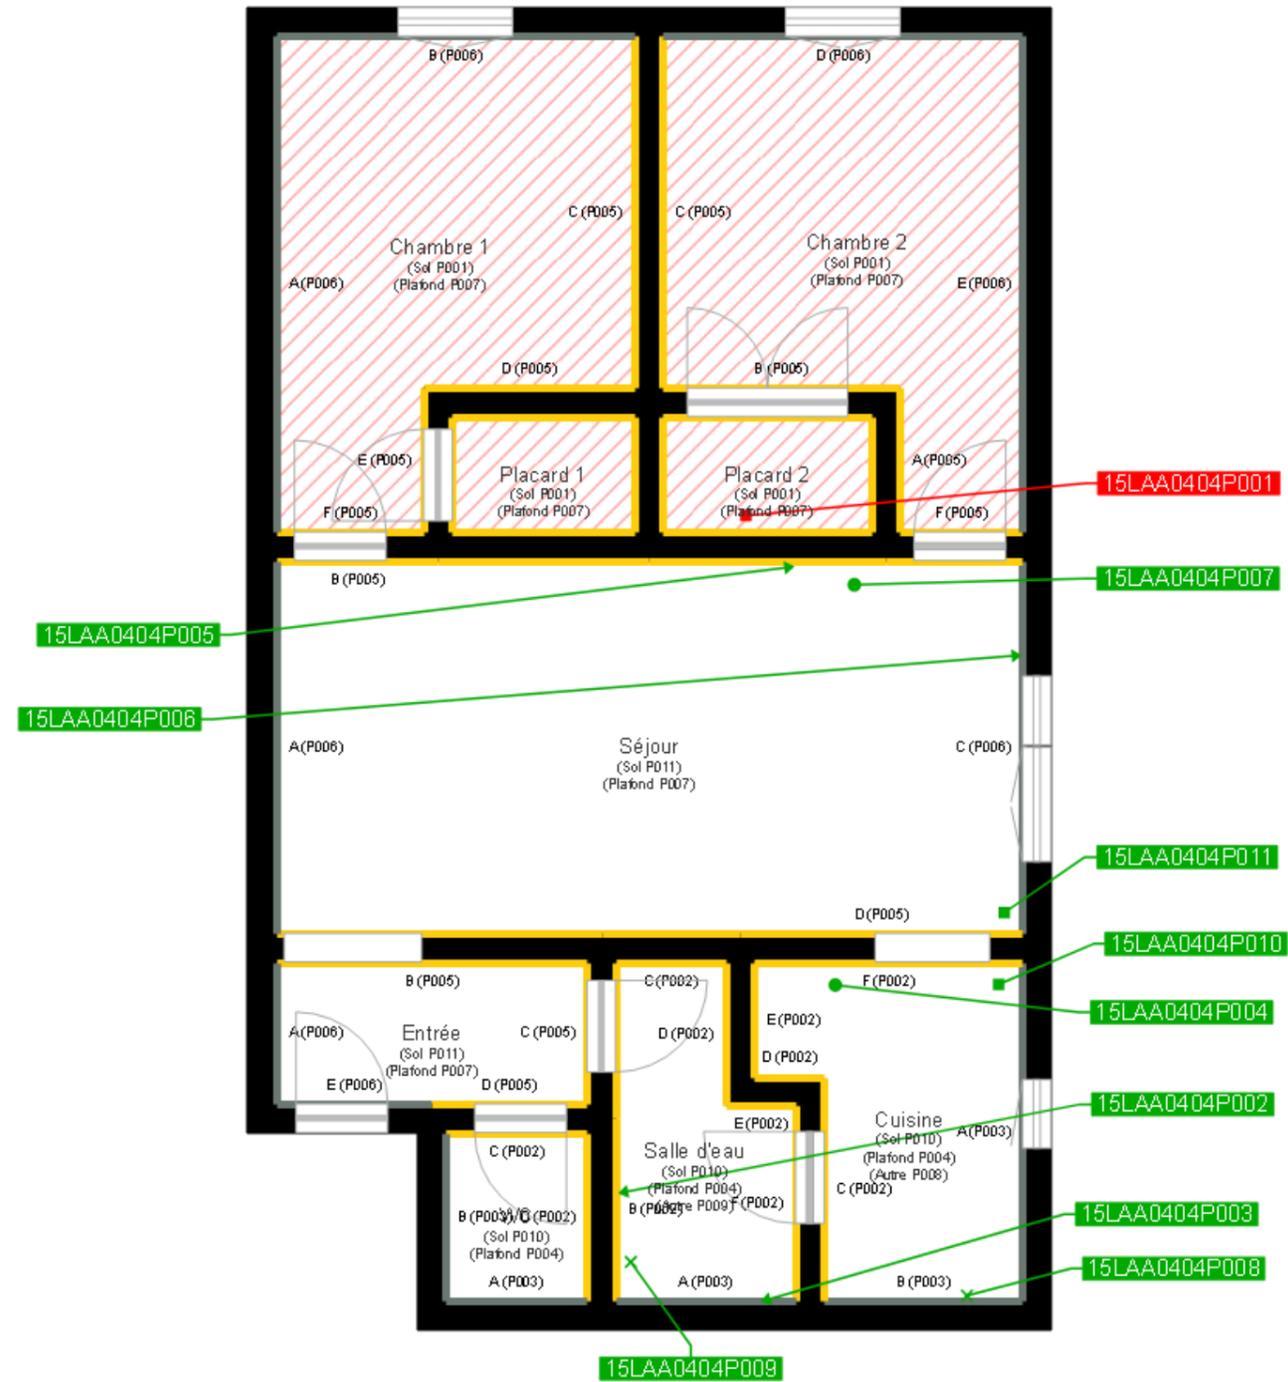

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés