

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

7 AVENUE DE ROTHSCHILD

77400 LAGNY SUR MARNE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	15LAC0303	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	03/07/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Guillaume ROGEZ	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	8073002	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	09/10/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	BUREAU VERITAS 60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 10/07/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	24
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	35
ATTESTATION(S).....	38
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	39

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Sol	15LAC0303P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Sol	15LAC0303P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAC0303P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle bitumineuse noire non séparable	Sol	15LAC0303P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	15LAC0303P004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	Sol	15LAC0303P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement de sols	Moquette marron avec couche en mousse	Sol	15LAC0303P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION TOTALE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Sol	15LAC0303P001	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Sol	15LAC0303P002	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAC0303P003	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle bitumineuse noire non séparable	Sol	15LAC0303P003	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Sol	15LAC0303P004	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	Sol	15LAC0303P005	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement de sols	Moquette marron avec couche en mousse	Sol	15LAC0303P005	ZSO	DEGRADATION TOTALE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
-------	-------	----------	----------	----------

Rapport N° : 15LAC0303 03/07/2018

5/41

Version : 10/07/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 12651  <b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b>  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> CHAMPS SUR MARNE <b>Objet</b> DIVERS	<b>SERVICE</b> CHAMPS Techniciens <b>ÉMETTEUR</b> TOUBAGHI DRISS	
<b>LOCALISATION</b> Programme 15 LAGNY SUR MARNE (ROTHSCHILD) Tranche 1 Ensemble C000 Escalier AC Étage 03 Logement 3 Module 15LAC0303 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE		
<b>ADRESSE</b> MME WUILLEMIER DENISE 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Tél. personnel 0160076570		

**DELAI D'EXECUTION** 7 JOURS **PERIODE DU** 28-05-2018 **AU** 03-06-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
<b>TOTAL H.T.</b>				480,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>Coefficient régional</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			96,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				576,00

28-05-2018 INTERVENTION DE L'ENSEMBLE DES CORPS D'ETAT ( MACONNERIE, PEINTURE, SOL, PLOMBERIE...)  
 TEL LOCT 01.60.07.65.70 OU 07.69.45.15.40  
 TEL GARDIEN 06.86.40.91.26

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	CH	SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	576,00

AFFECTATION ANALYTIQUE					
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMONE	RÉFÉRENCES OCCUPANT			MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	15 1 C000 AC 15LAC0303	L 13980 WUILLEMIER DENISE			576,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 12651

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 15LAC0303 03/07/2018

Version : 10/07/2018

7/41

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

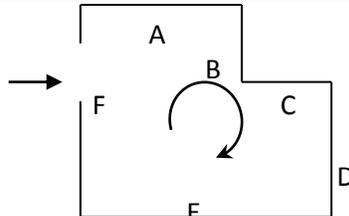

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Gaine technique			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture			
WC	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
Salle d'eau	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture			
Séjour	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Cuisine	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Gaine technique									
Placard 1					Moquette	Peinture			
Chambre 1	Carreaux de plâtre				Moquette	Peinture			
Chambre 2	Carreaux de plâtre	Béton			Moquette	Peinture			
Placard 2					Moquette	Peinture			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	15LAC0303P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	15LAC0303P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire	15LAC0303P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle d'eau		Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle bitumineuse noire non séparable	15LAC0303P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	15LAC0303P004	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	15LAC0303P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Revêtement de sols	Moquette marron avec couche en mousse	15LAC0303P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	15LAC0303P001	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	15LAC0303P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire	15LAC0303P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau		Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle bitumineuse noire non séparable	15LAC0303P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	15LAC0303P004	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	15LAC0303P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Revêtement de sols	Moquette marron avec couche en mousse	15LAC0303P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Revêtement de sols	Revêtement souple marron	15LAC0303P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Moquette	Moquette rouge avec poussières	15LAC0303P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Moquette	Moquette marron avec couche en mousse et poussières	15LAC0303P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P012	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P013	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	15LAC0303P014	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 2	Colle beige en faible quantité en vrac + carrelage	15LAC0303P015	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	15LAC0303P016	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Revêtement de sols	Revêtement souple marron	15LAC0303P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement de sols	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	15LAC0303P004	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement de sols	Revêtement souple marron	15LAC0303P005	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Moquette	Moquette rouge avec poussières	15LAC0303P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Moquette	Moquette rouge avec poussières	15LAC0303P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Moquette	Moquette marron avec couche en mousse et poussières	15LAC0303P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Moquette	Moquette marron avec couche en mousse et poussières	15LAC0303P007	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Enduit / Peinture	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P013	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P013	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P013	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P013	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P013	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P013	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Revêtement de sols	Revêtement souple marron	15LAC0303P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement de sols	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	15LAC0303P004	Sol	DEGRADATION TOTALE	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle d'eau		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	15LAC0303P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 1	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P011	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P011	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P011	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P011	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P011	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 1	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 1	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 1	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	15LAC0303P01 2	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	15LAC0303P01 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	15LAC0303P01 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	15LAC0303P01 4	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige + carrelage	15LAC0303P01 4	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 2	Colle beige en faible quantité en vrac + carrelage	15LAC0303P01 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 2	Colle beige en faible quantité en vrac + carrelage	15LAC0303P01 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 2	Colle beige en faible quantité en vrac + carrelage	15LAC0303P01 5	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 2	Colle beige en faible quantité en vrac + carrelage	15LAC0303P01 5	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	15LAC0303P016	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 15LAC0303P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAC0303 03/07/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAC0303 03/07/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple marron	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Dalle dure cassante noire	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 15LAC0303P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple beige + colle bitumineuse noire non séparable	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 15LAC0303P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 15LAC0303P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple marron	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Moquette marron avec couche en mousse	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAC0303 03/07/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette rouge avec poussières	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAC0303 03/07/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette marron avec couche en mousse et poussières	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 15LAC0303P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

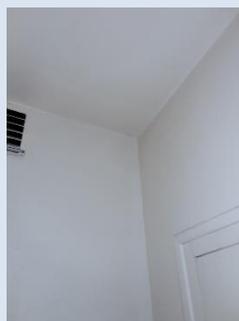


PRELEVEMENT : 15LAC0303P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

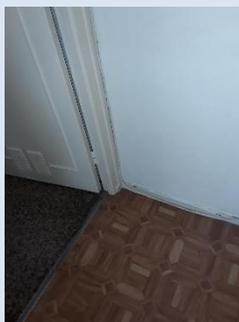

PRELEVEMENT : 15LAC0303P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAC0303 03/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + carrelage	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAC0303 03/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige en faible quantité en vrac + carrelage	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAC0303P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAC0303 03/07/2018	Salle d'eau	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	03/07/2018	ROGEZ Guillaume
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-71485 EN DATE DU 09/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-71485 Réf. Commande Client : 15LAC0303-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/07/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
ou  
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAC0303P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071807-11380 Description ITGA : Dalle dure cassante noire en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité
▀ Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	META	1	09/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAC0303P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Revêtement de sols				Réf échantillon ITGA : IT071807-11381 Description ITGA : Revêtement souple marron / Dalle dure cassante noire en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité
▀ Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	META	1	09/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▀ Revêtement souple marron	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-71485 EN DATE DU 09/07/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Ref dossier client :</b> 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE <b>Ref échantillon client :</b> 15LAC0303P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Sol Revêtement de sols				<b>Ref échantillon ITGA :</b> IT071807-11382 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Dalle dure cassante noire / Colle bitumineuse noire
▶ Dalle dure cassante noire	META	1	09/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Revêtement souple beige + colle bitumineuse noire non séparable	MQLP	1	06/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<b>Ref dossier client :</b> 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE <b>Ref échantillon client :</b> 15LAC0303P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement de sols				<b>Ref échantillon ITGA :</b> IT071807-11383 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage rose
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	MQLP	2	09/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Revêtement souple gris avec couche fibreuse	META	3	09/07/2018	Amiante non détecté / -
<b>Ref dossier client :</b> 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE <b>Ref échantillon client :</b> 15LAC0303P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement de sols				<b>Ref échantillon ITGA :</b> IT071807-11384 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple marron / Moquette marron avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante noire en vrac
▶ Revêtement souple marron	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -
▶ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante noire en vrac	META	1	09/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Moquette marron avec couche en mousse	META	4	09/07/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<b>Ref dossier client :</b> 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE <b>Ref échantillon client :</b> 15LAC0303P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Moquette				<b>Ref échantillon ITGA :</b> IT071807-11385 <b>Description ITGA :</b> Moquette rouge avec poussières
▶ Moquette rouge avec poussières	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -
<b>Ref dossier client :</b> 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE <b>Ref échantillon client :</b> 15LAC0303P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Moquette				<b>Ref échantillon ITGA :</b> IT071807-11386 <b>Description ITGA :</b> Moquette marron avec couche en mousse et poussières
▶ Moquette marron avec couche en mousse et poussières	META	3	09/07/2018	Amiante non détecté / -
<b>Ref dossier client :</b> 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE <b>Ref échantillon client :</b> 15LAC0303P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit				<b>Ref échantillon ITGA :</b> IT071807-11387 <b>Description ITGA :</b> Enduit beige en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -
<b>Ref dossier client :</b> 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE <b>Ref échantillon client :</b> 15LAC0303P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur A Enduit Peinture béton				<b>Ref échantillon ITGA :</b> IT071807-11388 <b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-71485 EN DATE DU 09/07/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAC0303P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Plafond Enduit Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071807-11389 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAC0303P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit		Réf échantillon ITGA : IT071807-11390 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Papier / Peinture		
▶ Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAC0303P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071807-11391 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Papier / Peinture		
▶ Enduit gris en vrac non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAC0303P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071807-11392 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAC0303P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Faïence 1		Réf échantillon ITGA : IT071807-11393 Description ITGA : Colle beige / Carrelage		
▶ Colle beige + carrelage	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAC0303P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Faïence 2		Réf échantillon ITGA : IT071807-11394 Description ITGA : Colle beige en faible quantité en vrac / Carrelage		
▶ Colle beige en faible quantité en vrac + carrelage	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAC0303-01 - 7 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAC0303P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur A Faïence 1		Réf échantillon ITGA : IT071807-11395 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage		
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage	META	1	09/07/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE REPARTITION DE 2010S 861

## CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat**  
Attribué à

**Monsieur Guillaume ROGEZ**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence de personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
<b>Amiante sans mention</b>	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
<b>Electricité</b>	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
<b>Gaz</b>	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	25/10/2017	24/10/2022
<b>Plomb sans mention</b>	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022
<b>Termites métropole</b>	Arrêté du 30 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/10/2017	08/10/2022

Date : 25/10/2017      Numéro de certificat : 8073002

**Jacques MATHÉLON - Directeur Général**

\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-disg](http://www.bureauveritas.fr/certification-disg)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense










Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs Béton brut
Cloisons Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés