

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

8 AV DE ROTHSCHILD

1

77400 LAGNY SUR MARNE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	8 AV DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	15LAD0301	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	04/10/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Abdessamad RHENZOUR	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3342	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	23/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	DEKRA 5 avenue Garlande - 92220 BAGNEUX	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 15/10/2019**

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Abdessamad RHENZOUR**



SOCOTEC DIAGNOSTIC  
479 076 838 RCS Paris  
21, route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
Tél : 03 21 73 41 44  
www.socotec.fr

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	26
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	34
ATTESTATION(S).....	37
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	38

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée et Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	15LAD0301P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	15LAD0301P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	15LAD0301P001	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante marron	Sol	15LAD0301P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore en faible quantité non séparable	Sol	15LAD0301P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante marron + colle polymère incolore non séparable + peinture en vrac non séparable	Sol	15LAD0301P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	15LAD0301P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	Sol	15LAD0301P004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Moquette	Moquette marron non séparable + dalle dure cassante marron + colle polymère jaune non séparable	Sol	15LAD0301P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Moquette	Colle bitumineuse noire	Sol	15LAD0301P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b>		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 22189
HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> GONDOIRE <b>Objet</b> DIVERS		<b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b>  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>SERVICE</b> SCE GONDOIRE PDF		
<b>LOCALISATION</b>		<b>ÉMETTEUR</b> DECOSTER OLIVIER
<b>Programme</b> 15 LAGNY SUR MARNE (ROTHSCHILD) <b>Tranche</b> 1 Ensemble D000 Escalier AD		<b>Étage</b> 03 <b>Logement</b> 1 <b>Module</b> 15LAD0301 <b>Retrait des clés</b> CHEZ LE GARDIEN
<b>ADRESSE</b>		
8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE		

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 30 JOURS

**PÉRIODE DU** 19-09-2019 **AU** 18-10-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A			
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

19-09-2019		TEL Gardien Monsieur BERTIN: 06 86 40 81 26		
<b>AFFECTATION BUDGÉTAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHÉMA :</b> TECI INI		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	A760	ANOR NOR	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>	<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	15 1	D000 AD 15LAD0301	L 9921018	582,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 22189				

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

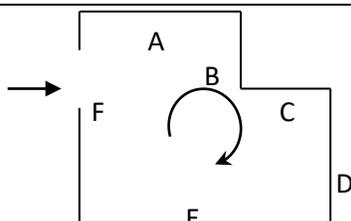
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée et Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Salle d'eau	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement 1	RC		OUI	CONCERNEE
	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETR E1	FENETR E2
Placard 1	RC	Brique / Enduit	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Moquette	Enduit			
Couloir	RC	Brique / Enduit	Aucun			Dalle de sol	Enduit			
Gaine technique 2	RC									
Entrée et Séjour	RC	Brique / Enduit	Béton périphérique	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre		Dalle de sol	Enduit			
Gaine technique 1	RC									
Cuisine	RC	Brique / Enduit	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Béton périphérique		Sol souple	Enduit			
WC	RC	Brique / Enduit				Carrelage	Enduit			

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETR E1	FENETR E2
Salle d'eau	RC	Brique / Enduit	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Dalle de sol	Enduit			
Dégagement 1	RC	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit			
	RC									
Chambre 2	RC	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Béton périphérique	Brique / Enduit		Parquet flottant	Enduit			
Placard 2	RC	Béton périphérique	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 1	RC	Brique / Enduit	Béton périphérique	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre		Dalle de sol	Enduit			

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	15LAD0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	15LAD0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée et Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	15LAD0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Dégagement 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante marron	15LAD0301P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore en faible quantité non séparable	15LAD0301P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante marron + colle polymère incolore non séparable + peinture en vrac non séparable	15LAD0301P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	15LAD0301P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Moquette	Moquette marron non séparable + dalle dure cassante marron + colle polymère jaune non séparable	15LAD0301P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Moquette	Colle bitumineuse noire	15LAD0301P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

#### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée et Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	15LAD0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	15LAD0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	15LAD0301P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Revêtement cassant gris	15LAD0301P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple beige	15LAD0301P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée et Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée et Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée et Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée et Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée et Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur I	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée et Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur J	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée et Séjour	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur K	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée et Séjour	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur L	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée et Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P007	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P007	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée et Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée et Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée et Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	15LAD0301P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	15LAD0301P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	15LAD0301P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	15LAD0301P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	15LAD0301P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	15LAD0301P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	15LAD0301P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée et Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	15LAD0301P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	15LAD0301P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	15LAD0301P009	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage



## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 15LAD0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0301 04/10/2019		Entrée et Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0301 04/10/2019		Entrée et Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0301P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0301 04/10/2019	Dégagement 1 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante marron	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 15LAD0301P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0301 04/10/2019	Dégagement 1 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore en faible quantité non séparable	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 15LAD0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0301 04/10/2019	Salle d'eau (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante marron + colle polymère incolore non séparable + peinture en vrac non séparable	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**

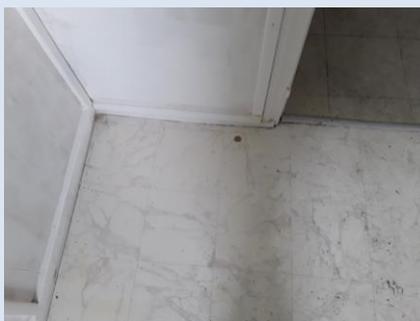

PRELEVEMENT : 15LAD0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0301 04/10/2019	Salle d'eau (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**

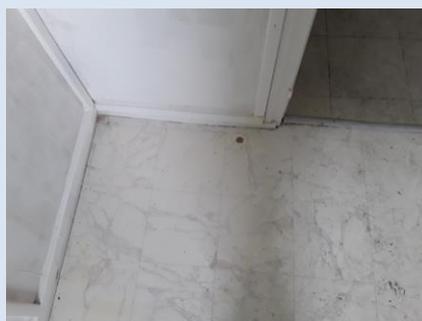

PRELEVEMENT : 15LAD0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0301 04/10/2019		Salle d'eau (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 15LAD0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0301 04/10/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 15LAD0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0301 04/10/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 15LAD0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0301 04/10/2019		Placard 1 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette marron non séparable + dalle dure cassante marron + colle polymère jaune non séparable	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 15LAD0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0301 04/10/2019		Placard 1 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Colle bitumineuse noire	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 15LAD0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0301 04/10/2019		Chambre 2 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 15LAD0301P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0301 04/10/2019		Entrée et Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 15LAD0301P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0301 04/10/2019		Salle d'eau (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 15LAD0301P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0301 04/10/2019		Salle d'eau (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	04/10/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


# ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



**itga**  
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



cofrac  
ESSAIS

Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-90504 EN DATE DU 14/10/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE POISSY 33 bis boulevard Gambetta 3ème étage 78300 POISSY	Réf. Commande ITGA : IT0719-90504 Réf. Commande Client : 15LAD0301--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/10/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 15LAD0301--01 - 8 AV DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAD0301P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée et Séjour Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT071910-22762		
		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris		
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	14/10/2019	Amiante non détecté / -
* Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	11/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 15LAD0301--01 - 8 AV DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAD0301P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement 1 Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT071910-22763		
		Description ITGA : Dalle dure cassante marron / Colle bitumineuse noire / Colle polymère incolore en faible quantité		
* Dalle dure cassante marron	META (2)	1	14/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire + colle polymère incolore en faible quantité non séparable	MOLP	1	11/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-90504 EN DATE DU 14/10/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 15LAD0301-01 - 8 AV DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAD0301P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle d'eau Sol Dalle de sol				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT071910-22764		
Dalle dure cassant marron / Colle bitumineuse noire / Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Peinture en vrac				
* Dalle dure cassant marron + colle polymère incolore non séparable + peinture en vrac non séparable	META (2)	1	14/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	11/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Revêtement cassant gris	META (1)	1	14/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAD0301-01 - 8 AV DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAD0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Revêtement souple				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT071910-22765		
Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau marron en faible quantité en vrac				
* Revêtement souple beige	META (1)	1	11/10/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune + matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	11/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 15LAD0301-01 - 8 AV DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAD0301P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Placard 1 Sol Moquette				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT071910-22766		
Moquette marron / Dalle dure cassant marron / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire				
* Moquette marron non séparable + dalle dure cassant marron + colle polymère jaune non séparable	META (2)	1	14/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Colle bitumineuse noire	MOLP	1	11/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 15LAD0301-01 - 8 AV DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAD0301P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 2 Mur E Enduit Peinture béton				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT071910-22767		
Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité en vrac				
* Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	14/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAD0301-01 - 8 AV DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAD0301P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée et Séjour Mur B Enduit Peinture béton				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT071910-22768		
Matériau plâtreux beige en vrac / Peinture en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac				
* Matériau plâtreux beige en vrac non séparable + peinture en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	14/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAD0301-01 - 8 AV DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAD0301P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle d'eau Mur A Enduit Peinture béton				
Description ITGA :		Réf échantillon ITGA : IT071910-22769		
Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris et gris en faible quantité en vrac				
* Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples + matériau gris et gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	14/10/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-90504 EN DATE DU 14/10/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 15LAD0301-01 - 8 AV DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE		Réf échantillon ITGA : IT071910-22770		
Réf échantillon client : 15LAD0301P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Plafond Enduit Peinture béton		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples		
* Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples	META (1)	1	14/10/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

# ATTESTATION(S)



## Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>AMIANTE :</b>            ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE            DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE            DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES            CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )            CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )            REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION            REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</p> <p><b>PLOMB :</b>            DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU            CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )            DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )            RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</p> <p><b>ETAT PARASITAIRE :</b>            ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES            ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )            INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )</p> <p><b>MESURES :</b>            MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN            CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</p> <p><b>AUTRES :</b>            ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ            ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )            DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE            DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p><b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.</b>            ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.            DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF            DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF            ETAT DES LIEUX LOCATIFS            DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE            CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION            DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO            INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES            THERMOGRAPHIE INFRAROUGE            DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.            DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE            DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION            DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL            DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.            DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES            EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )            ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION            CENTRE DE FORMATION            MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE            DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGIS DE LEVAGE ET DE CHANTIER            DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE            CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX            RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS</p>
---	---

**La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.**

La présente attestation est valable du 6 SEPTEMBRE 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019  
 Pour la compagnie

VD ASSOCIES  
 P.O. 81, Bd Pierre Pionnier  
 33110 LE BOUSCAT  
 RCS - 794 672 238 0845 - 03 69 02 20  
 TEL - 05 56 70 95 75

# CERTIFICAT DE COMPETENCES



# CERTIFICAT DE COMPETENCES

## Diagnosticqueur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

**Abdessamad RHENZOUR**

est titulaire du certificat de compétences N° DTI3342 pour :

	DU	AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb	21/11/2017	20/11/2022
- Diagnostic amiante sans mention	23/11/2017	22/11/2022
- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine)	22/11/2017	21/11/2022
- Diagnostic de performance énergétique	04/12/2017	03/12/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz	04/12/2017	03/12/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité	04/12/2017	03/12/2022

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 21 novembre 2006 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant des constats de risque d'exposition au plomb, ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 juillet 2016 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant des constats de risque d'exposition au plomb, ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 30 octobre 2006 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 18 octobre 2006 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 8 avril 2007 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par les arrêtés des 14 décembre 2009 et 13 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifiés par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY  
Bagneux, le 04/12/2017

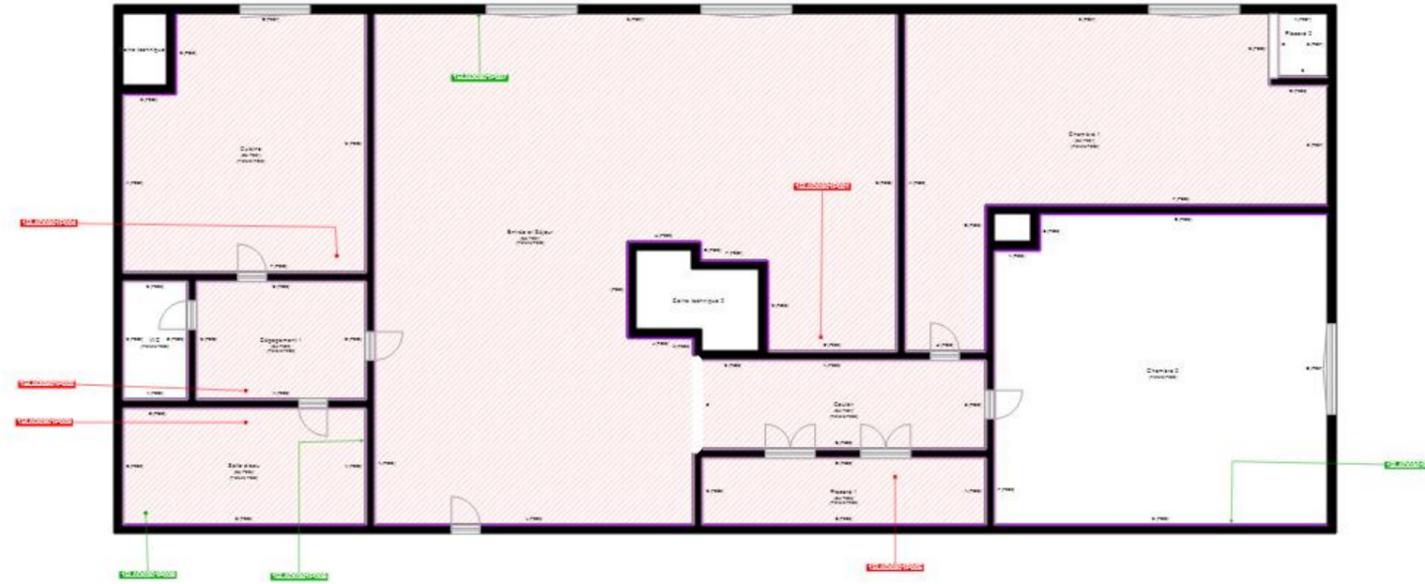


Numéro d'accréditation :  
4-0081  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

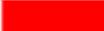
DEKRA Certification SAS \* 5 avenue Garlande - F92220 Bagneux \* [www.dekra-certification.fr](http://www.dekra-certification.fr)

Scanned by CamScanner

<b>PLANCHE DE REPÉRAGE</b>	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : RHENZOUR Abdessamad	Bien : 15LAD0301 - 1 8 AV DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés