

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

8 AVENUE DE ROTHSCHILD

MODULE 15LAD0401
77400 LAGNY SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+4	Porte :	MODULE 15LAD0401
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	15LAD0401	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	18/02/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 28/02/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 15LAD0401 18/02/2019

Version : 28/02/2019

2/43

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	30
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	38
ATTESTATION(S).....	41
CERTIFICAT DE COMPETENCES	42

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	15LAD0401P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAD0401P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Sol	15LAD0401P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	Sol	15LAD0401P002	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Sol	15LAD0401P008	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Sol	15LAD0401P008	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	Sol	15LAD0401P008	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
-------	-------	----------	----------	----------

Rapport N° : 15LAD0401 18/02/2019

6/43

Version : 28/02/2019

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 2020 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR LUKOKI JULIEN
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance EX -CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS		
SERVICE SCE GONDOIRE PDF LOCALISATION Programme 15 LAGNY SUR MARNE (ROTHSCHILD) Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AD Étago 04 Logement 1 Module 15LAD0401 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE ADRESSE MME EBBRI NATHALIE 8 AVENUE DE ROTHSCCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE		

DÉLAI D'EXÉCUTION 1 JOUR PÉRIODE DU 08-02-2019 AU 08-02-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM146	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AM173	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE ME1 ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

08-02-2019 REFECTION PEINTURES ET SOLS
 CONTACT LOCATAIRE 06 60 63 23 92
 CONTACT GARDIEN 06 86 40 91 26

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA: TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1	HONAMIA A760	ANOR NOR	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1	HONAMIA	15 1 D000_AD 15LAD0401	L 9924592 EBBRI NATHALIE	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 2020

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 15LAD0401 18/02/2019

Version : 28/02/2019

8/43

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

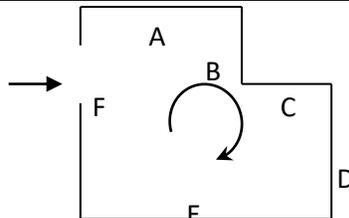

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour	R+4		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+4		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+4		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+4		OUI	CONCERNEE
	R+4		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+4		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+4		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+4		OUI	CONCERNEE
WC	R+4		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+4		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+4		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+4		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+4		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETR E1	FENETR E2
Séjour	R+4	Brique / Enduit	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle béton	Dalle béton	METALLIQUE	PVC	
Gaine technique	R+4									
Placard 1	R+4	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Placard 2	R+4	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
	R+4	Brique / Enduit				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Chambre 1	R+4	Brique / Enduit	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Chambre 2	R+4	Brique / Enduit	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Dalle béton	Dalle béton		PVC	

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETR E1	FENETR E2
Dégagement	R+4	Brique / Enduit				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
WC	R+4	Brique / Enduit	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Cuisine	R+4	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Brique / Enduit			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Gaine technique	R+4									
Chambre 1	R+4	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Brique / Enduit			Dalle béton	Dalle béton		PVC	
Salle de bains	R+4	Brique / Enduit	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)		Dalle béton	Dalle béton	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	15LAD0401P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	15LAD0401P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	15LAD0401P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Placard 2	R+4	Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+4	Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	15LAD0401P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2	R+4	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	15LAD0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P00 6	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P00 7	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+4	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAD0401P00 8	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+4	Dalle de sol	Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	15LAD0401P00 8	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac	15LAD0401P00 9	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	15LAD0401P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+4	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+4	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+4	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+4	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+4	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+4	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAD0401P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	15LAD0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	15LAD0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	15LAD0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	15LAD0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	15LAD0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	15LAD0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	15LAD0401P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P006	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P006	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P006	Plafond	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+4	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAD0401P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+4	Dalle de sol	Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	15LAD0401P008	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+4	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAD0401P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+4	Dalle de sol	Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	15LAD0401P008	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+4	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAD0401P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+4	Dalle de sol	Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	15LAD0401P008	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+4	Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+4	Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	15LAD0401P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	15LAD0401P00 5	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P00 7	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P00 7	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P00 7	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P00 7	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P00 7	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P00 7	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P007	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P007	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P007	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P007	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+4	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	15LAD0401P007	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac	15LAD0401P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac	15LAD0401P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac	15LAD0401P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+4	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac	15LAD0401P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+4	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	15LAD0401P010	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 15LAD0401P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0401 18/02/2019		Chambre 1 (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0401 18/02/2019		Placard 2 (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0401 18/02/2019	Placard 2 (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0401P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0401 18/02/2019	Placard 2 (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0401P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0401 18/02/2019	Couloir (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 15LAD0401P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0401 18/02/2019	Séjour (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur H		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0401P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0401 18/02/2019	Chambre 1 (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

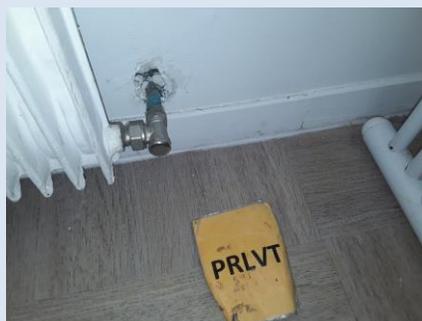

PRELEVEMENT : 15LAD0401P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0401 18/02/2019	Salle de bains (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0401P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0401 18/02/2019	Salle de bains (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0401P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0401 18/02/2019	WC (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0401P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0401 18/02/2019	WC (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0401P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAD0401 18/02/2019	WC (R+4)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0401P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0401 18/02/2019		Cuisine (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAD0401P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAD0401 18/02/2019		Salle de bains (R+4)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	18/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 99 35 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-15639 EN DATE DU 27/02/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-15639 Réf. Commande Client : 15LAD0401-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 21/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 15LAD0401-01 - 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071902-45857
Réf échantillon client : 15LAD0401P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit				Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peintures multiples
* Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAD0401-01 - 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071902-45858
Réf échantillon client : 15LAD0401P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Sol Dalle de sol				Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec poussières / Dalle dure cassante noire / Colle bitumeuse noire / Ragréage gris en vrac
* Revêtement souple gris	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune avec poussières non séparable + colle bitumeuse noire + ragréage gris en vrac non séparable	MOLP	1	26/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Dalle dure cassante noire	META (2)	1	27/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 15LAD0401-01 - 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				Réf échantillon ITGA : IT071902-45859
Réf échantillon client : 15LAD0401P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Plafond Enduit béton				Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture
* Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-15639 EN DATE DU 27/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 15LAD0401--01 - 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				
Réf échantillon client : 15LAD0401P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur H Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT071902-45860				
Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peintures multiples				
Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAD0401--01 - 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				
Réf échantillon client : 15LAD0401P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT071902-45861				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier peint				
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAD0401--01 - 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				
Réf échantillon client : 15LAD0401P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT071902-45862				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples				
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAD0401--01 - 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				
Réf échantillon client : 15LAD0401P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur F Enduit				
Réf échantillon ITGA : IT071902-45863				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples				
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAD0401--01 - 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				
Réf échantillon client : 15LAD0401P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol				
Réf échantillon ITGA : IT071902-45864				
Description ITGA : Revêtement souple gris / Dalle dure cassante noire en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Ragrée rose / Sous couche de ragrée blanche en faible quantité				
Revêtement souple gris	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Dalle dure cassante noire en vrac + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable	META (2)	1	27/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Ragrée rose + sous couche de ragrée blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAD0401--01 - 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				
Réf échantillon client : 15LAD0401P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT071902-45865				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en vrac				
Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAD0401--01 - 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				
Réf échantillon client : 15LAD0401P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT071902-45866				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples en vrac				
Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	27/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-15639 EN DATE DU 27/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

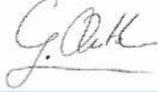

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR) MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS. ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</p>
---	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
 Pour la compagnie



PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC
 AXA
 AD

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions sont à l'exception des travaux de travaux de construction.

Au-delà du 31 novembre 2020, modalités d'attribution des ordres de certification des compétences des personnes physiques exerçant des activités de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inondation par les pluies des pentes ou des versants, après travaux en présence de plomb, et les ordres de certification des organismes de certification - Au-delà du 25 juillet 2018, modalités d'attribution des ordres de certification des compétences des personnes physiques exerçant des activités de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de la mention, et d'inspection visuelle après travaux dans les immeubles bâtis et les ordres de certification des organismes de certification - Au-delà du 23 octobre 2020, modalités d'attribution des ordres de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les ordres de certification des organismes de certification - Au-delà du 18 octobre 2020, modalités d'attribution des ordres de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de plan au regard de la réglementation thermique, et les ordres de certification des organismes de certification - Au-delà du 3 août 2021, modalités d'attribution des ordres de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions sont à l'exception des travaux de travaux de construction.






Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 11 rev12

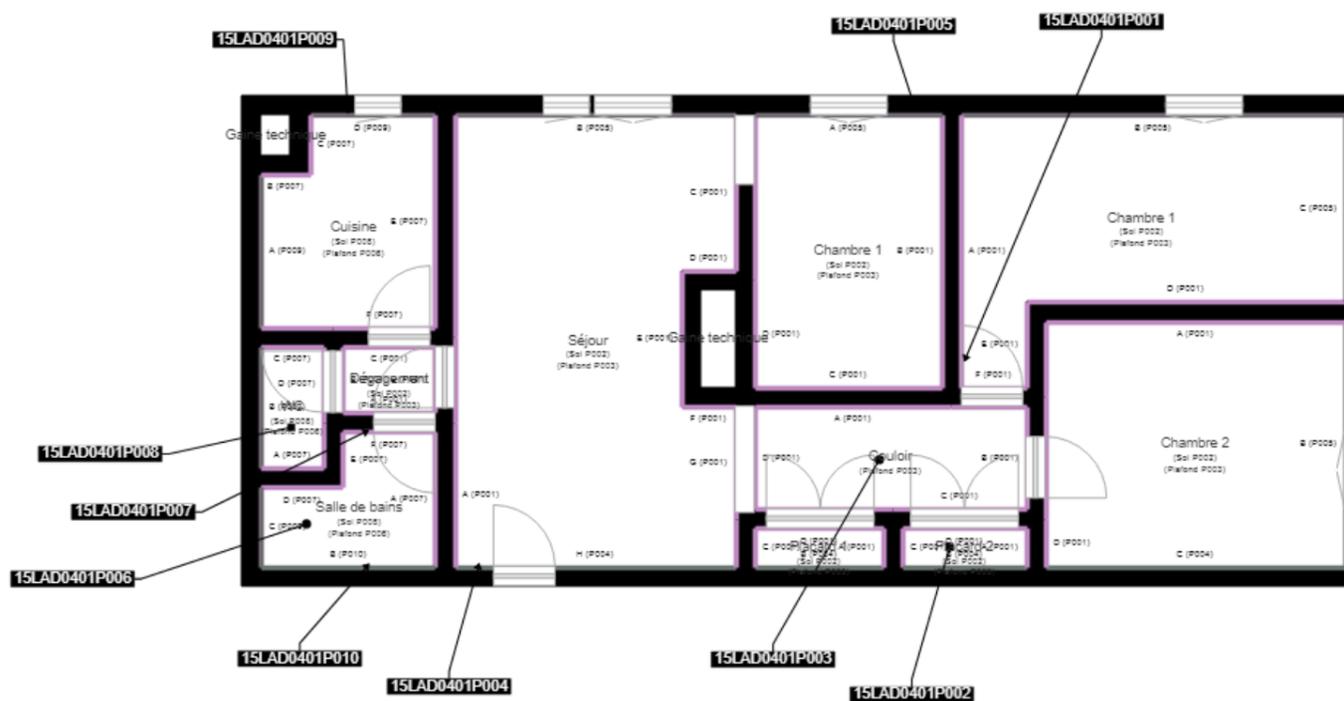

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés