

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

3 AVENUE DE ROTHSCHILD

77400 LAGNY SUR MARNE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :	R+2	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	15LAA0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	13/08/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 27/08/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	26
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	32
ATTESTATION(S).....	35
CERTIFICAT DE COMPETENCES	36

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	15LAA0202P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Matériau beige non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	15LAA0202P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	15LAA0202P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 3	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	15LAA0202P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	15LAA0202P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	15LAA0202P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	15LAA0202P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	15LAA0202P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Sol	15LAA0202P001	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+2	Dalle de sol	Matériau beige non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	15LAA0202P006	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	R+2	Dalle de sol	Matériau beige non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	15LAA0202P006	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Matériau beige non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	Sol	15LAA0202P006	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 17822		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY		
SERVICE CHAMPS Techniciens		ÉMETTEUR TOUBAGHI DRISS		
LOCALISATION Programme 15 LAGNY SUR MARNE (ROTHSCHILD) Tranche 1 Ensemble A000 Escaller AA Étage 02 Logement 2 Module 15LAA0202 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN				
ADRESSE 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE				
DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS PERIODE DU 29-07-2018 AU 29-07-2018				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	5,00	5,00	25,00
AMI73	D'ENTRITION OU REPARATIONS - ENTRE I I ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				505,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				101,00
TOTAL T.T.C.				606,00
TEL GARDIEN M.BERTIN 08.86.40.91.26				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	CH	HONORAIRES DIAG AMIANTE	606,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	15 1	A000_AA 15LAA0202	L.9926990	606,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 17822				
EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/,Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 15LAA0202 13/08/2018

Version : 27/08/2018

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

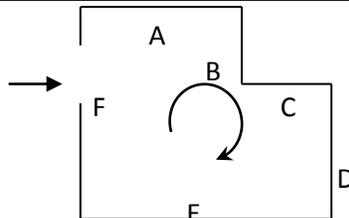

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+2		OUI	CONCERNEE
WC	R+2		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 3	R+2		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+2		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+2		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
WC	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Placard 3	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Séjour	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 1	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 1	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 2	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 3	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC	R+2	Dalle de sol	Matériau beige non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	15LAA0202P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains	R+2	Dalle de sol	Matériau beige non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	15LAA0202P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Matériau beige non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	15LAA0202P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Matériau beige non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	15LAA0202P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 15LAA0202 13/08/2018

11/37

Version : 27/08/2018

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	15LAA0202P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P00 3	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P00 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	15LAA0202P00 5	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	15LAA0202P00 6	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	15LAA0202P00 7	Sous évier	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P00 8	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	15LAA0202P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	15LAA0202P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	15LAA0202P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	15LAA0202P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Placard 3	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 3	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+2	Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+2	Dalle de sol	Revêtement souple gris	15LAA0202P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	15LAA0202P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	15LAA0202P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	15LAA0202P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	15LAA0202P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	15LAA0202P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	15LAA0202P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	15LAA0202P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	15LAA0202P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	15LAA0202P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	15LAA0202P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	15LAA0202P005	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	15LAA0202P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+2	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	15LAA0202P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2	R+2	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	15LAA0202P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 15LAA0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0202 13/08/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT : 15LAA0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	15LAA0202 13/08/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau compact gris hétérogène	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

PRELEVEMENT : 15LAA0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0202 13/08/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple gris	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 15LAA0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0202 13/08/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 15LAA0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0202 13/08/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 15LAA0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0202 13/08/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0202 13/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

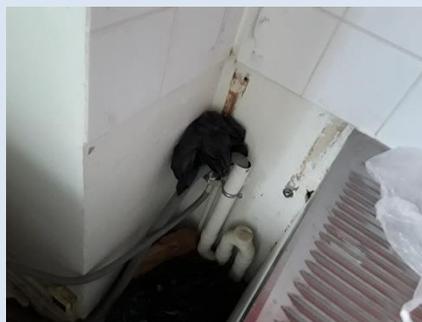

PRELEVEMENT : 15LAA0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0202 13/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0202 13/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau beige non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0202 13/08/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Tampon bitumineux noir	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 15LAA0202P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0202 13/08/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

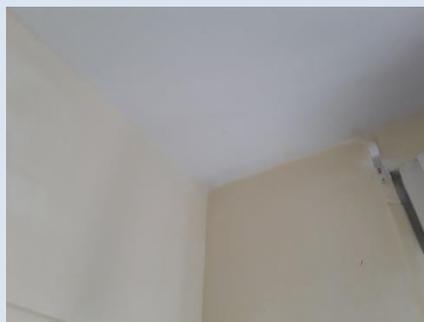

PRELEVEMENT : 15LAA0202P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	15LAA0202 13/08/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	13/08/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-86487 EN DATE DU 21/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-86487 Réf. Commande Client : 15LAA0202-01
--	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/08/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 15LAA0202-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071808-29163 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène		
▫ Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	MOLP	1	20/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▫ Matériau compact gris hétérogène	META	1	21/08/2018	Amiante non détecté / -
▫ Revêtement souple gris	META	1	21/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0202-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT071808-29164 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples		
▫ Enduit gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	20/08/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-86487 EN DATE DU 21/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 15LAA0202-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071808-29165 Description ITGA : Enduit beige en faible quantité en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse beige
▶ Enduit beige en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse beige non séparable	META	2	21/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0202-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071808-29166 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	20/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0202-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071808-29167 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	META	1	20/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0202-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071808-29168 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau beige / Colle bitumineuse noire en faible quantité
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META	1	21/08/2018	Amiante non détecté / -
▶ Matériau beige non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP	1	21/08/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 15LAA0202-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT071808-29169 Description ITGA : Tampon bitumineux noir
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	21/08/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 15LAA0202-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 15LAA0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071808-29170 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	20/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-86487 EN DATE DU 21/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 15LAA0202-01 - 3 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE		Ref échantillon ITGA : IT071808-29171		
Ref échantillon client : 15LAA0202P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META	1	20/08/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE REPART 22 2010 561

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
DE RESSOURCES
HUMANES
INSTRUMENTALES

CPE DI DR 11 rev12

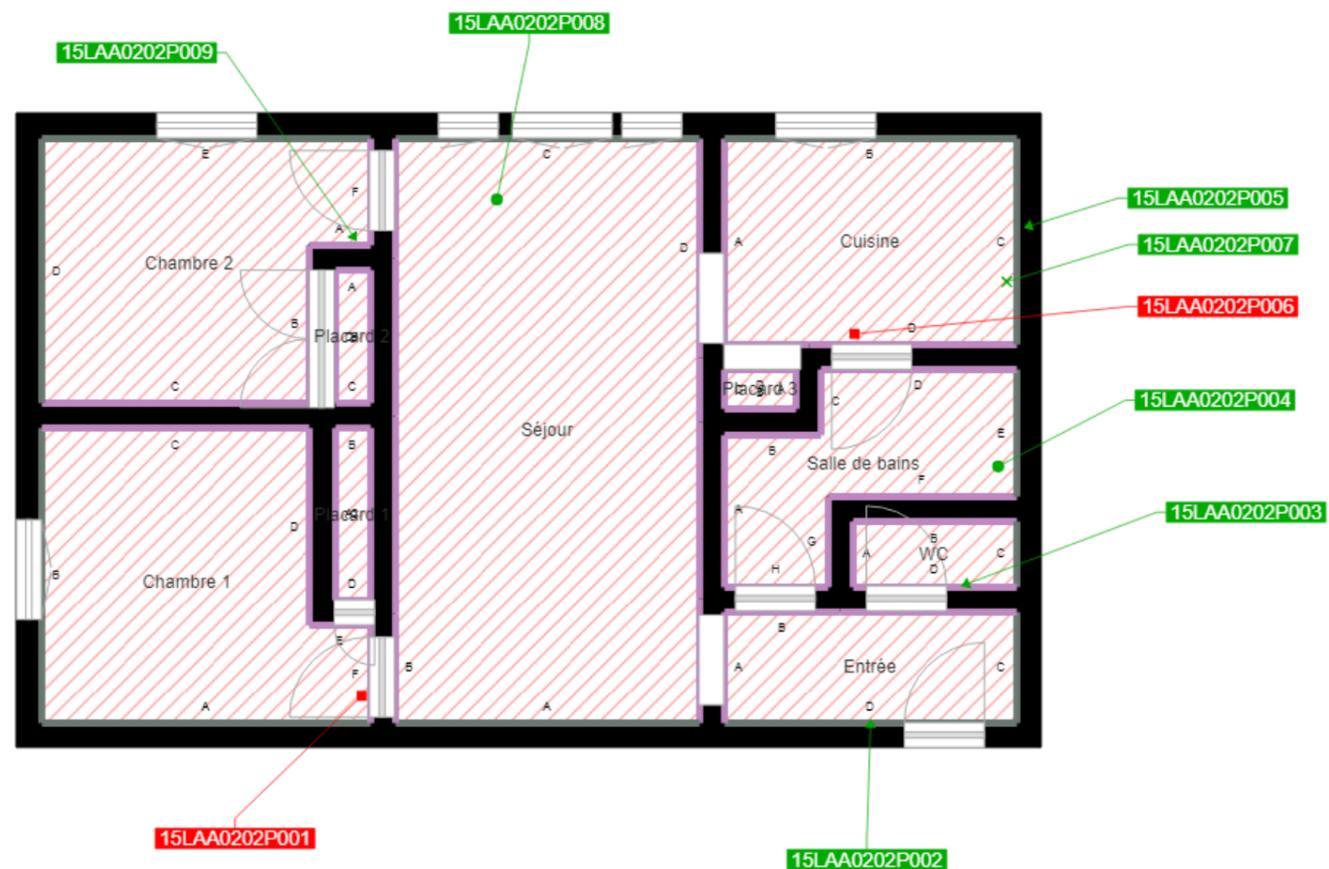

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés