

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

2 RUE A. PARE APT 2

77400 LAGNY SUR MARNE

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2 RUE A. PARE APT 2 77400 LAGNY SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :	R+3	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 16LAE0302	Date d'émission du rapport :	08/08/2017
Le repérage a été réalisé le :	24/07/2017	Accompagnateur :	
Par :	Mickaël JULIEN	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :		Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :		Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 08/08/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Mickaël JULIEN



Rapport N° : 16LAE0302 24/07/2017

2/23

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	12
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	15
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	16
ATTESTATION(S).....	22
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	23

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERA GE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	16LAE0302P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Salle de bains	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Mur A	16LAE0302P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	16LAE0302P004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	16LAE0302P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur B	16LAE0302P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Mur D	16LAE0302P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	16LAE0302P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	16LAE0302P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE

Dégagement	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	16LAE0302P005	ZSO	BON ETAT
Loggia	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	16LAE0302P005	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	16LAE0302P005	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Plafond	16LAE0302P005	ZSO	BON ETAT
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	16LAE0302P006	ZSO	BON ETAT
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	16LAE0302P007	ZSO	BON ETAT
Cuisine	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Murs	16LAE0302P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	16LAE0302P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Salle de bains	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Murs	16LAE0302P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	16LAE0302P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
WC	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	Murs	16LAE0302P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	16LAE0302P004	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	16LAE0302P006	ZSO	BON ETAT
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	16LAE0302P007	ZSO	BON ETAT
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	16LAE0302P006	ZSO	BON ETAT

Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Murs	16LAE0302P007	ZSO	BON ETAT
-----------	-----	--	------	---------------	-----	----------

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	NB DE PRLVT / TYPE	ELEMENTS A PRELEVER	ECHANTILLONAGE	NB DE PRLVTS MAX
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A		Ensemble des éléments	100%	1
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds		Enduit / Peinture	100%	
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds		Enduit / Peinture	100%	

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 24/07/2017

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

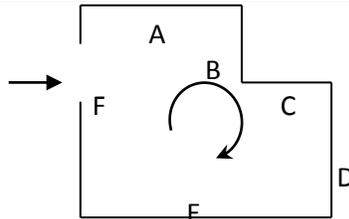

Description des travaux envisagés : Diagnostic total en vue de la réalisation de futurs travaux

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour	R+3		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+3		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+3		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+3		OUI	CONCERNEE
WC	R+3		OUI	CONCERNEE
Loggia	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+3		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+3		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	BETON	Carreaux de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	METALLIQUE	PVC	
Dégagement	Carreaux de plâtre				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Cuisine	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Salle de bains	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
WC	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	BOIS	
Loggia	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	BOIS	PVC
Chambre 1	Carreaux de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON		PVC	
Chambre 2	Carreaux	BETON			DALLE	DALLE		PVC	

Rapport N° : 16LAE0302

24/07/2017

8/23

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	de plâtre				BETON	BETON			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 2	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	16LAE0302P00 3	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 4	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 6	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 2	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 2	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	16LAE0302P00 3	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	16LAE0302P00 3	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+3	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	16LAE0302P00 3	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 4	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 4	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 4	Murs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Loggia	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 6	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 6	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 6	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 7	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 7	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2	R+3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	16LAE0302P00 7	Murs	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 16LAE0302P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAE0302 24/07/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 16LAE0302P003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAE0302 24/07/2017	Salle de bains
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur A		Amiante non détecté
EMPLACEMENT		
		

PRELEVEMENT : 16LAE0302P004		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAE0302 24/07/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur B		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAE0302P005		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAE0302 24/07/2017	Séjour
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAE0302P006		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAE0302 24/07/2017	Chambre 1
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur B	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAE0302P007		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAE0302 24/07/2017	Chambre 2
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24/07/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur D	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-57185 EN DATE DU 07/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74040
Echantillon ITGA : IT071707-57185
Reçu au laboratoire le : 31/07/2017

Réf. Client :

Commande	16LAE0302
Dossier client	16LAE0302 - 2 RUE A. PARE APT 2 (302) 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	16LAE0302P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-57186 EN DATE DU 07/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74040
Echantillon ITGA : IT071707-57186
Reçu au laboratoire le : 31/07/2017

Réf. Client :

Commande	16LAE0302
Dossier client	16LAE0302 - 2 RUE A. PARE APT 2 (302) 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	16LAE0302P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Salle de bains Mur A Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	META le 07/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-57187 EN DATE DU 07/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74040
Echantillon ITGA : IT071707-57187
Reçu au laboratoire le : 31/07/2017

Réf. Client :

Commande	16LAE0302
Dossier client	16LAE0302 - 2 RUE A. PARE APT 2 (302) 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	16LAE0302P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Mur B Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 04/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

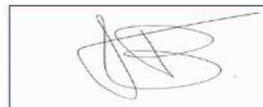

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-57188 EN DATE DU 07/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74040
Echantillon ITGA : IT071707-57188
Reçu au laboratoire le : 31/07/2017

Réf. Client :

Commande	16LAE0302
Dossier client	16LAE0302 - 2 RUE A. PARE APT 2 (302) 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	16LAE0302P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Séjour Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 04/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-57189 EN DATE DU 07/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74040
Echantillon ITGA : IT071707-57189
Reçu au laboratoire le : 31/07/2017

Réf. Client :

Commande	16LAE0302
Dossier client	16LAE0302 - 2 RUE A. PARE APT 2 (302) 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	16LAE0302P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 1 Mur B Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 04/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-57190 EN DATE DU 07/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74040
Echantillon ITGA : IT071707-57190
Reçu au laboratoire le : 31/07/2017

Réf. Client :

Commande	16LAE0302
Dossier client	16LAE0302 - 2 RUE A. PARE APT 2 (302) 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	16LAE0302P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Chambre 2 Mur D Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 04/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX Cedex

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste D et évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste D et évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des bâtiments recevant du public répondant aux critères 1 à 5, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 20 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions citées à l'un des niveaux de détail ou de confinement.

Au-delà du 31 décembre 2020, l'habitat délivrant les critères de certification des personnes physiques réalisatrices des missions de constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de repérage d'installation par le plomb des peintures ou des cordons, après passage en conformité de plomb, et les critères d'accreditation des organismes de certification - Au-delà du 31 juillet 2020 délivrant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisatrices de repérage, d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits existants de l'annexe, et d'évaluation de l'état de conservation des bâtiments labellisés et des critères d'accreditation des organismes de certification - Au-delà du 31 octobre 2020, l'habitat délivrant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisatrices de repérage de plomb dans les bâtiments recevant du public et les critères d'accreditation des organismes de certification - Au-delà du 15 octobre 2020, l'habitat délivrant les critères de certification des personnes physiques réalisatrices de diagnostic de performance énergétique ou d'évaluation de l'état de conservation des bâtiments et les critères d'accreditation des organismes de certification - Au-delà du 6 août 2021 l'habitat délivrant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisatrices de l'état de conservation des bâtiments et les critères d'accreditation des organismes de certification - Au-delà du 8 juillet 2020 l'habitat délivrant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisatrices de l'état de conservation des bâtiments et les critères d'accreditation des organismes de certification.



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC
ACCREDITATION
N° 1402
PORTÉE
CERTIFICATION
DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

CPE DI DR 11 rev13