

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

6 RUE R. LAENNEC

77400 LAGNY SUR MARNE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	16LAD0102	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	12/04/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 19/04/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	28
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	38
ATTESTATION(S).....	42
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	43

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 8435  EXPERT HABITAT INGENIERIE 2 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS LE ROI  Téléphone 0321734144		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> CHAMPS SUR MARNE <b>Objet</b> DIVERS	<b>SERVICE</b> CHAMPS Techniciens <b>ÉMETTEUR</b> TOUBAGHI DRISS			
<b>LOCALISATION</b> <b>Programme</b> 16 LAGNY SUR MARNE (REPUBLIQUE) <b>Tranche</b> 1 <b>Ensemble</b> C000 <b>Escalier</b> AD <b>Étage</b> 01 <b>Logement</b> 2 <b>Module</b> 16LAD0102 <b>Retrait des clés</b> CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE			
<b>DÉLAI D'EXÉCUTION</b> 7 JOURS <b>PÉRIODE DU</b> 09-04-2018 <b>AU</b> 15-04-2018				
<b>ARTICLE</b>	<b>DÉSIGNATION</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>	<b>TOTAL H.T.</b>
AM173	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS TRAVAUX A REALISES PEINTURE MURS ) PLAFONDS - SOLS - PLOMBERIE - FAIENCE - ELEC - ...	10,00	48,00	480,00
<b>TOTAL H.T.</b>				480,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				96,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				576,00
09-04-2018 *** REMISE EN ETAT COMPLET DU LOGEMENT*** CONTACT M.HELIN 06.86.40.91.30				
<b>AFFECTATION BUDGÉTAIRE</b>		<b>CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI</b>		
<b>CODE BUDGET</b>	<b>RUBRIQUE</b>	<b>INSTANCES</b>	<b>LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	A760	CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	576,00
<b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>		<b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>	<b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>	<b>MONTANT T.T.C.</b>
1 HONAMIA	16 1	C000 AD 16LAD0102	L2000130	576,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 8435				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Cellier			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
Cuisine	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit		PVC	
WC	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cellier	Brique / Enduit	Béton			Aucun	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 2	Brique / Enduit	Béton			Aucun	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 1	Brique / Enduit				Aucun	Enduit	BOIS		
Placard 2	Brique / Enduit				Aucun	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Brique / Enduit	Béton			Aucun	Enduit	BOIS	PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Séjour	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Dalle Polystyrène	PVC		
Dégagement	Brique / Enduit				Aucun	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS		

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Peinture	Peintures multiples + matériau gris en faible quantité non séparable	16LAD0102P001	Radiateurs	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	16LAD0102P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage + colle grise hétérogène	16LAD0102P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable + carrelage	16LAD0102P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	16LAD0102P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Peinture	Peintures multiples	16LAD0102P008	Réseaux de distribution	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + carrelage	16LAD0102P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris hétérogène + carrelage + peintures multiples non séparable	16LAD0102P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	16LAD0102P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de polystyrènes	Polystyrène + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	16LAD0102P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Carrelage	Colle beige + carrelage + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	16LAD0102P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Plinthes	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + carrelage + peinture	16LAD0102P014	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	16LAD0102P015	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec couche en papier + carrelage + joint cassant gris en faible quantité non séparable	16LAD0102P016	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P017	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 2	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage + peintures multiples	16LAD0102P018	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage + colle grise hétérogène	16LAD0102P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	16LAD0102P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	16LAD0102P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	16LAD0102P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + carrelage	16LAD0102P009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	16LAD0102P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	16LAD0102P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Dalle de polystyrènes	Polystyrène + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	16LAD0102P012	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle beige + carrelage + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	16LAD0102P013	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	16LAD0102P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	16LAD0102P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	16LAD0102P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	16LAD0102P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	16LAD0102P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	16LAD0102P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	16LAD0102P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	16LAD0102P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	16LAD0102P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	16LAD0102P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable + carrelage	16LAD0102P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable + carrelage	16LAD0102P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable + carrelage	16LAD0102P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris hétérogène + carrelage + peintures multiples non séparable	16LAD0102P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris hétérogène + carrelage + peintures multiples non séparable	16LAD0102P010	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris hétérogène + carrelage + peintures multiples non séparable	16LAD0102P010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris hétérogène + carrelage + peintures multiples non séparable	16LAD0102P010	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris hétérogène + carrelage + peintures multiples non séparable	16LAD0102P010	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris hétérogène + carrelage + peintures multiples non séparable	16LAD0102P010	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris hétérogène + carrelage + peintures multiples non séparable	16LAD0102P010	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris hétérogène + carrelage + peintures multiples non séparable	16LAD0102P010	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Plinthes	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + carrelage + peinture	16LAD0102P014	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + carrelage + peinture	16LAD0102P014	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	16LAD0102P015	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	16LAD0102P015	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	16LAD0102P015	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	16LAD0102P015	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	16LAD0102P015	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	16LAD0102P015	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	16LAD0102P015	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	16LAD0102P015	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	16LAD0102P015	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	16LAD0102P015	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec couche en papier + carrelage + joint cassant gris en faible quantité non séparable	16LAD0102P016	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige avec couche en papier + carrelage + joint cassant gris en faible quantité non séparable	16LAD0102P016	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P017	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P017	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P01 7	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P01 7	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P01 7	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	16LAD0102P01 7	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 2	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage + peintures multiples	16LAD0102P01 8	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 2	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage + peintures multiples	16LAD0102P01 8	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 16LAD0102P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAD0102 12/04/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples + matériau gris en faible quantité non séparable	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Radiateurs		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAD0102 12/04/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 16LAD0102P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage + colle grise hétérogène	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Dégagement	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

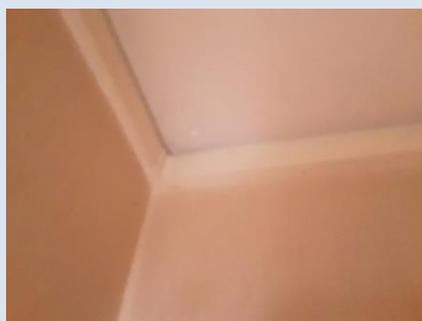

PRELEVEMENT : 16LAD0102P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable + carrelage	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAD0102 12/04/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	16LAD0102 12/04/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Réseaux de distribution		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P009

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + carrelage	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris hétérogène + carrelage + peintures multiples non séparable	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle beige + carrelage + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle grise + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + carrelage + peinture	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige avec couche en papier + carrelage + joint cassant gris en faible quantité non séparable	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 16LAD0102P018			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	16LAD0102 12/04/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 2	Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage + peintures multiples	12/04/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-41086 EN DATE DU 18/04/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-41086 Réf. Commande Client : 16LAD0102-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/04/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Radiateurs Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071804-25442 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité
Peintures multiples + matériau gris en faible quantité non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-25443 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier en faible quantité
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier en faible quantité non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071804-25444 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META	3	18/04/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-41086 EN DATE DU 18/04/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071804-25445 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Carrelage / Colle grise hétérogène
▸ Revêtement cassant beige + colle polymère jaune non séparable + carrelage + colle grise hétérogène	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-25446 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071804-25447 Description ITGA : Colle beige / Matériau gris en faible quantité hétérogène / Carrelage
▸ Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable + carrelage	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071804-25448 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Réseaux de distribution Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071804-25449 Description ITGA : Peintures multiples
▸ Peintures multiples	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071804-25450 Description ITGA : Colle grise / Matériau gris hétérogène / Carrelage
▸ Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable + carrelage	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT071804-25451 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris hétérogène / Carrelage / Peintures multiples
▸ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris hétérogène + carrelage + peintures multiples non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-41086 EN DATE DU 18/04/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple				Réf échantillon ITGA : IT071804-25452 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	META	5	18/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Dalle de polystyrènes				Réf échantillon ITGA : IT071804-25453 Description ITGA : Polystyrène / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Peinture en faible quantité
* Polystyrène + matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071804-25454 Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Matériau grs en vrac hétérogène / Papier en faible quantité en vrac / Peinture en faible quantité en vrac
* Colle beige + carrelage + matériau grs en vrac hétérogène non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable + peinture en faible quantité en vrac non séparable	META	1	17/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Plinthes				Réf échantillon ITGA : IT071804-25455 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtruse blanche en faible quantité / Carrelage / Peinture
* Colle grise + couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable + carrelage + peinture	META	1	18/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071804-25456 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples	META	1	18/04/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Réf échantillon client : 16LAD0102P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071804-25457 Description ITGA : Colle beige avec couche en papier / Carrelage / Joint cassant gris en faible quantité
* Colle beige avec couche en papier + carrelage + joint cassant gris en faible quantité non séparable	META	1	18/04/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-41086 EN DATE DU 18/04/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Ref échantillon client : 16LAD0102P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton		Ref échantillon ITGA : IT071804-25458		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	3	18/04/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 16LAD0102-01 - 6 RUE R. LAENNEC 77400 LAGNY SUR MARNE Ref échantillon client : 16LAD0102P018 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Falence 2		Ref échantillon ITGA : IT071804-25459		
		Description ITGA : Colle beige en faible quantité / Carrelage / Peintures multiples		
▸ Colle beige en faible quantité non séparable + carrelage + peintures multiples	META	1	18/04/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 4/4

ATTESTATION(S)



**réinventons / notre métier AXA**

**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD atteste que :

**EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE**  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES  
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

**La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.**

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitat (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitat.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

**VD ASSOCIES**  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC  
UNE NORME ISO 26000

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





**I.Cert**  
Institut de Certification


Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



**COFRAC**  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRES  
DE RESSOURCES  
HUMANES

CPE DI DR 11 rev12

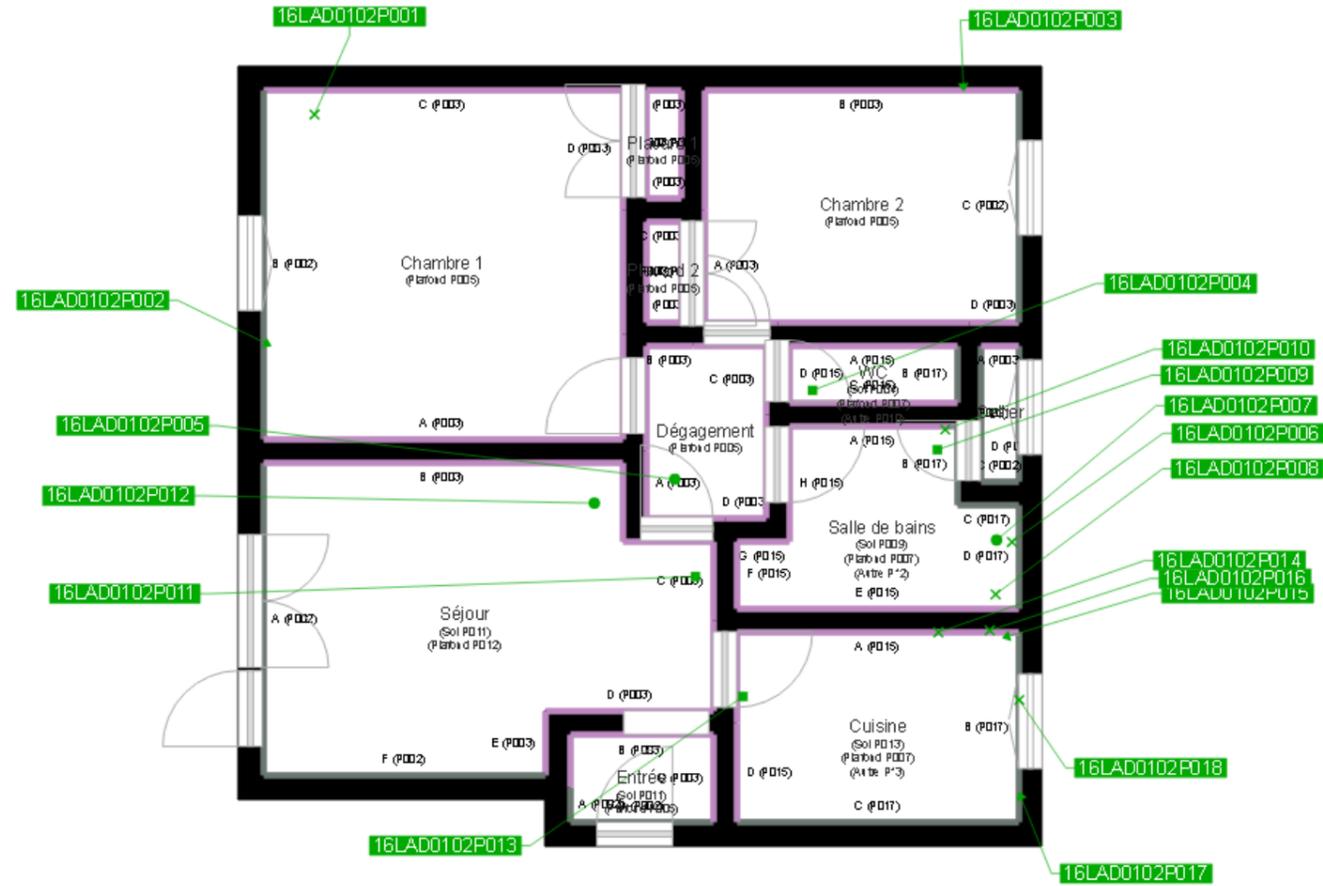

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés

