



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux Référence: RAAT 16LAT0101

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017

Le 16/03/2021



Bien: Appartement

Adresse: 31 avenue DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY-SUR-MARNE

Numéro de lot : 16LAT0101 Référence Cadastrale : NC

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH de Seine et Marne ANT.Paris VALLEE MARNE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPRS SUR MARNE

DEMANDEUR

HABITAT 77 OPH de Seine et Marne ANT.Paris VALLEE MARNE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPRS SUR MARNE

INFORMATIONS GENERALES

Type de bien : Appartement

Adresse: 31 avenue DE LA REPUBLIQUE

77400 LAGNY-SUR-MARNE

Réf. Cadastrale : NC

Bâti: Oui Mitoyenneté: Oui

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Date de visite : 16/03/2021

Opérateur de repérage : Rabah AYOUAZ

Ce rapport ne peut être utilisé que dans son intégralité.

Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT Expertises et ne peut être utilisé pour aucun acte, sans que son paiement intégral n'ait été réalisé - tout contrevenant encours des sanctions pénales et des dommages et intérêts.

RAAT_16LAT0101 A





Référence: RAAT_16LAT0101

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : RAAT_16LAT0101

1.2	1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :			
Propri	étaire de l'immeuble :			
Deme	urant :			
Repré	senté par :			
Comm	nanditaire du repérage :			
Opéra	teur ayant réalisé le repérage :	Monsieur Rabah AYOUAZ		
Nom e	et adresse de l'entreprise :	SOCOBAT-EXPERTISES 54 rue gabriel pé	ri 92120 MONTROUGE	
N° de	Siret :	45307976600037		
RCP-c	compagnie-n° de police :	AXA - 5411202104		
Nom e repéra	et prenom de l'opérateur de age :	Rabah AYOUAZ		
N° de	Certification :	C017-SE04-2017		
Date o	d'expiration de la certification :	08/01/2023		
Organ	isme certificateur :	QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS		
1.3	Identification complète de l'	immeuble concerné :		
Dénor	mination:	Bâtiment		
Adres	se complète :	31 avenue DE LA REPUBLIQUE 77400 LAGNY-SUR-MARNE		
Référe	ence Cadastrale :	NC		
1.4	I.4 Identification du Bâtiment concerné :			
Date o	du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiquée	Construction : Non communiquée	
Fonction principale du bâtiment :		Appartement		
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :				

Signataire du rapport Signature et Visa Opérateur de repérage : Rabah AYOUAZ SOCOBAT-EXPERTISES Le 30/03/2021

miante





SOMMAIRE

DESCRIPTION DE LA MISSION	2
OBJET DE LA MISSION :	2
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	2
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	2
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	2
SIGNATAIRE DU RAPPORT	2
PROGRAMME DE TRAVAUX	5
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	6
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	6
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER	6
PROGRAMME DE REPERAGE	6
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	6
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	6
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	
RESULTATS DU REPERAGE	9
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	9
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANTS DE L'AMIANTE REPERES	12
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	13
ANNEXE: FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	14
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	20
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE	22
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	28





CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

N° du local	Localisation	materiau	Etage	critère de décision	référence du prélèvement	Référence (ZPSO)
1	Entrée	Enduit / Plâtre - Peinture	1er	Résultat d'analyse	P004	Z004
3	Séjour	Enduit / Plâtre - Peinture	1er	Résultat d'analyse	P004	Z004
4	Dégagements	Enduit / Plâtre - Peinture	1er	Résultat d'analyse	P004	Z004
6	Buanderie	Enduit / Plâtre - Peinture	1er	Résultat d'analyse	P004	Z004
8	Chambre n°1	Enduit / Plâtre - Peinture	1er	Résultat d'analyse	P004	Z004
9	Chambre n°2	Enduit / Plâtre - Peinture	1er	Résultat d'analyse	P004	Z004

Exclusions

Néant






2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

- Travaux peintures et sols.

Intitulé

Sens du repérage pour évaluer un local :

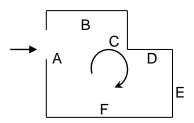

Remarques:

Les prélèvements et sondages ont été effectués dans des endroits peu visibles afin d'éviter au maximum les dégradations visuelles et matérielles. Ils ont été systématiquement surfactés et/ou rebouchés avec un enduit blanc. Par ailleurs ces prélèvements ont été effectués le plus souvent et autant que possible sur des parties déjà détériorées.

Objet et limites de la mission :

La Société SOCOBAT Expertises a été sollicitée afin d'effectuer un repérage avant travaux, sur les éléments constitutifs du bâtiment, en vue d'identifier et de localiser les matériaux ou produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble.

L'inspection porte sur les matériaux et produits des composants de la construction, avec dépose éventuelle de revêtement de sol et/ou plafond, démolition de coffrage, prélèvements et analyses, sans manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l'inspection.

Le maitre d'ouvrage devant nous fournir l'accessibilité à l'ensemble des locaux et parties du bâtiment, les locaux n'ayant pu être visités feront l'objet d'une étude complémentaire.

Dans le cadre des futurs travaux qui nous ont été décrits, des prélèvements sur toute l'épaisseur des matériaux concernés ont été réalisés, tout en veillant à l'homogénéité des zones inspectées afin de ne pas effectuer de prélèvements inutiles.

Ces repérages sont réalisés suivant l'arrêté du 16 juillet 2019 et la Norme NF X46-020 version 2017





3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Entrée	1er	1
Cuisine	1er	2
Séjour	1er	3
Dégagements	1er	4
Salle d'eau	1er	5
Buanderie	1er	6
WC	1er	7
Chambre n°1	1er	8
Chambre n°2	1er	9
Balcon	1er	10

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant





4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001: Cloisons Enduit / Plâtre Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	
Séjour	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	
Dégagements	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°1	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°2	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	

Z002: Mur Enduit / Plâtre Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	
Séjour	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	
Buanderie	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°1	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°2	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	

Z003: Mur façade Enduit / Plâtre Peinture (continue: NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Séjour	mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	
Buanderie	mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°1	mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	
Chambre n°2	Mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	





Z004: Plafond Enduit / Plâtre Peinture (continue: NON) Référence Localisation Matériau ou Produit identifié Désignation (Sondage) Entrée Plafond Enduit / Plâtre - Peinture Séjour Plafond Enduit / Plâtre - Peinture Dégagements Plafond Enduit / Plâtre - Peinture Buanderie Plafond Enduit / Plâtre - Peinture Chambre n°1 Plafond Enduit / Plâtre - Peinture Chambre n°2 Plafond Enduit / Plâtre - Peinture

Z005 : Cloisons Enduit / Plâtre Peinture (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	
Salle d'eau	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	
wc	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	

Z006 : Plafond Enduit / Plâtre Peinture (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	
Salle d'eau	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	
wc	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	

Z007 : Mur Enduit / Plâtre Peinture (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	
Salle d'eau	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	
WC	mur	Enduit / Plâtre - Peinture	





Z008 : Mur façade Enduit / Plâtre Peinture (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Cuisine	Mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	
Salle d'eau	mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	

5	Résultats du repérage	
5.1	Résultats de l'Analyse Documentaire :	
	Titre	
Progra	Programme de travaux	





5.2 Liste des matériaux et produits repérés

5.2 LISTE	5.2 Liste des materiaux et produits reperes							
Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	état de dégradation abrégé	Estimation de la quantité
		A, D	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Non	MD	
		B, C	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Non	MD	
Entrée	1er	Sol	Plancher	Bois - Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non prèlevé		
		Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Oui	MD	
		A, F	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MD	
		B, C, D	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MD	
Cuisine	1er	Sol	Plancher	Colle - Carrelage		Non		
		E	Mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Non	MD	
		Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Non	MD	
		A, D	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Non	MD	
		В	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Non	MD	
Séjour	1er	С	mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Non	MD	
		Sol	Plancher	Bois - Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non prèlevé		
		Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Oui	MD	
		A, B, C, D	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Non	MD	
Dégagement s	1er	Sol	Plancher	Bois - Vernis	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non prèlevé		
		Plafond	Plafond	Enduit /	Résultat	Oui	MD	

RAAT_16LAT0101 A





Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	état de dégradation abrégé	Estimation de la quantité
				Plâtre - Peinture	d'analyse (P004)			
		D, E	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MD	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage		Non prèlevé		
Salle d'eau	1er	A, B, F	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MD	
		С	mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Non	MD	
		Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Non	MD	
		A, B, D	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Non	MD	
		С	mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Non	MD	
Buanderie	1er	Sol	Plancher	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non prèlevé		
		Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Oui	MD	
		A, B, D	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	Non	MD	
WC	1er	С	mur	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Non	MD	
		Sol	Plancher	Colle - Carrelage		Non prèlevé		
		Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Non	MD	
		A, D	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Non	MD	
		В	mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Non	MD	
Chambre n°1	1er	С	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Non	MD	
		Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non prèlevé		

miante





Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	état de dégradation abrégé	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Oui	MD	
		A, B, C, F	Cloisons	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Non	MD	
		D	Mur	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Non	MD	
Chambre n°2	1er	Sol	Plancher	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Non prèlevé		
		Е	Mur façade	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Non	MD	
		Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Oui	MD	

5.3 Liste des matériaux et produits contenants de l'amiante repérés

Eléments contenant de l'amiante :

N° Local	Local	Elément	Zone	Matériau / Produit	Méthode	référence du prélèvem ent	dégradati	(AVT2019) Quantifica tion
1	Entrée	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	P004	MD	
3	Séjour	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	P004	MD	
4	Dégagements	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	P004	MD	
6	Buanderie	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	P004	MD	
8	Chambre n°1	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	P004	MD	
9	Chambre n°2	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	P004	MD	





5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.





ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT: Plancher

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
	RAAT_16LAT0101	1er - WC Plancher - Sol		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
Rabah AYOUAZ		Colle - Carrelage		
Résultat amiante				

Néant

Commentaires

bon état

ELEMENT : Plancher					
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation			
	RAAT_16LAT0101	1er - Chambre n°2			
	KAAT_IOLATOTOT	Plancher - Sol			
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau			
Rabah AYOUAZ		Bois			
	Résultat amiante				
	absence d'amiante				





ELEMENT : Plancher Emplacement Nom du client Numéro de dossier RAAT_16LAT0101 RAAT_16LAT0101 Nom de l'opérateur Rabah AYOUAZ Résultat amiante Néant

ELEMENT: Plancher

Emplacement

Commentaires
Bon état



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation				
	RAAT_16LAT0101	1er - Cuisine				
		Plancher - Sol				
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau				
Rabah AYOUAZ		Colle - Carrelage				
	Résultat amiante					
	Néant					
	Commentaires					
	bon état					





PRELEVEMENT: P001 **Emplacement** Nom du client Numéro de dossier Localisation 1er - Chambre n°2 RAAT_16LAT0101 Cloisons - A, B, C, F Nom de l'opérateur Date de prélèvement Matériau Rabah AYOUAZ 16/03/2021 Enduit / Plâtre - Peinture Résultat amiante absence d'amiante

	PRELEVEMENT: P002	
	Emplacement	
	66	
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
	RAAT_16LAT0101	1er - Chambre n°2 Mur - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
Rabah AYOUAZ	16/03/2021	Enduit / Plâtre - Peinture
	Résultat amiante	•
	absence d'amiante	





PRELEVEMENT: P003

Emplacement



	Married Company of the Company of th			
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
	RAAT 16LAT0101	1er - Chambre n°2		
	KAAT_TOLATOTOT	Mur façade - E		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
Rabah AYOUAZ	16/03/2021	Enduit / Plâtre - Peinture		
Résultat amiante				
absence d'amiante				

PRELEVEMENT: P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
	RAAT 16LAT0101	1er - Chambre n°2		
	10001_100010101	Plafond - Plafond		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
Rabah AYOUAZ	16/03/2021	Enduit / Plâtre - Peinture		
Pácultat amianto				

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)





PRELEVEMENT: P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
	RAAT_16LAT0101	1er - Salle d'eau Cloisons - A, B, F		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
Rabah AYOUAZ	16/03/2021	Enduit / Plâtre - Peinture		
Résultat amiante				
absence d'amiante				

PRELEVEMENT: P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation		
	DAAT 401 AT0404	1er - Salle d'eau		
	RAAT_16LAT0101	Plafond - Plafond		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau		
Rabah AYOUAZ	16/03/2021	Enduit / Plâtre - Peinture		
Résultat amiante				
absence d'amiante				





PRELEVEMENT: P007 **Emplacement** Nom du client Numéro de dossier Localisation 1er - Cuisine RAAT_16LAT0101 Mur - B, C, D Date de prélèvement Matériau Nom de l'opérateur Rabah AYOUAZ 16/03/2021 Enduit / Plâtre - Peinture Résultat amiante absence d'amiante

PRELEVEMENT: P008 Emplacement Nom du client Numéro de dossier Localisation 1er - Cuisine RAAT_16LAT0101 Mur façade - E Nom de l'opérateur Date de prélèvement Matériau Rabah AYOUAZ 16/03/2021 Enduit / Plâtre - Peinture Résultat amiante absence d'amiante






ANNEXE : Plans et/ou Croquis

SOCOBAT Experiess	Planche de repérage			
Client :			Titre :	Croquis N°1
N° dossier :	RAAT_16LAT0101			Bâtiment
N° planche :	1/1	Version: 0	Adresse :	31 avenue DE LA REPUBLIQUE
Type:	Croquis	oquis		77400 LAGNY-SUR-MARNE
Date :	30/03/2021		Localisation / Bâtiment :	
Interveant :	Rabah AYOUAZ		Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Commentaire :	





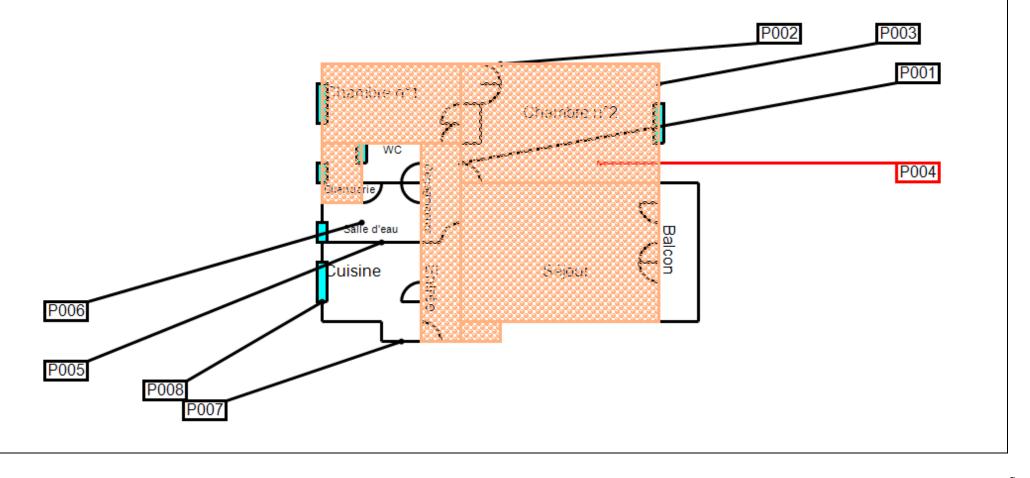





ANNEXE: Procès verbaux d'analyse

PV 00720210300512453



Analyses pour le Bâtiment

A.R.C SOCOBAT EXPERTISES Monsieur Rabah AYOUAZ 54 Rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE

Notre référence : AR-21-LH-015692-01

Numéro de dossier : 21H008075

Référence de dossier :

RAAT_16LAT0101 A - Bâtiment 31 avenue DE LA REPUBLIQUE 77400

LAGNY-SUR-MARNE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21H008075-001 Référence P001-1er Chambre n°2 A, B, C, F Cloisons Enduit / Plâtre -Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal I da
- N° 21H008075-002 Référence P002-1er Chambre n°2 D Mur Enduit / Plâtre Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- <u>N° 21H008075-003</u> Référence *P003-1er Chambre n°2 E Mur façade Enduit / Plâtre Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H008075-004 Référence P004-1er Chambre n°2 Plafond Plafond Enduit / Plâtre Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- <u>N° 21H008075-005</u> Référence *P005-1er Salle d'eau A, B, F Cloisons Enduit / Plâtre Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H008075-006 Référence P006-1er Salle d'eau Plafond Plafond Enduit / Plâtre Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H008075-007 Référence P007-1er Cuisine B, C, D Mur Enduit / Plâtre Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment IIe de France SAS
117. Quai de Valmy
117. Quai de Valmy
118: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Sine Web: www.eurofins.friamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 629 293 912 APE 71208







Analyses pour le Bâtiment

 N° 21H008075-008 - Référence P008-1er - Cuisine - E - Mur façade - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment IIe de France SAS

117, Quai de Valmy
F-75464 Paris Cedex 10

Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 83 16 53 1 - Sine Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B





Page1/3



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Date d'émission de rapport : 29/03/2021 10:55 Référence de suivi du dossier N° : 21H008075

Date de réception :22/03/2021

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT ILE DE FRANCE SAS Analyses IDF 117 Quai de Valmy 75010 Paris

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-022943-01 Référence laboratoire N° : 21EK037936

Reçu au laboratoire le : 24/03/2021 Date d'analyse : 26/03/2021

LAGNY-SUR-MARNE

Référence dossier Client:21H008075 - RAAT_16LAT0101 A - Bâtiment 31 avenue DE LA REPUBLIQUE 77400

N°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		D/
éch.				Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
001	21H008075-001 - P001-1er - Chambre n °2 - A, B, C, F - Cloisons - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige); matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	21H008075-002 - P002-1er - Chambre n °2 - D - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (gris); matériau de type peinture (beige); matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /C6PH	1/1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	21H008075-003 - P003-1er - Chambre n °2 - E - Mur façade - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	21H008075-004 - P004-1er - Chambre n °2 - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (gris); matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	MOLP /QMN4	2 / 2	*.1	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda. Rua Monte de Além, 62 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL









Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-022943-01

Date d'émission de rapport : 29/03/2021 10:55

Page2/3

Référence laboratoire № : 21EK037936 Reçu au laboratoire le : 24/03/2021 Date d'analyse : 26/03/2021

Référence de suivi du dossier N° : 21H008075 Date de réception :22/03/2021

Référence dossier Client:21H008075 - RAAT_16LAT0101 A - Bâtiment 31 avenue DE LA REPUBLIQUE 77400

LAGNY-SUR-MARNE

N°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		B/- #-1-
éch.				Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
(2)	21H008075-005 - P005-1er - Salle d''eau - A, B, F - Cloisons - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /RIG6	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	21H008075-006 - P006-1er - Salle d''eau - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
07	21H008075-007 - P007-1er - Cuisine - B, C, D - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
800	21H008075-008 - P008-1er - Cuisine - E Mur façade - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /GK3E	1/1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (fibreux) (blanc). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda. Rua Monte de Além, 62 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL









Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-022943-01

Date d'émission de rapport : 29/03/2021 10:55

Page3/3

Référence laboratoire N° : 21EK037936

Référence de suivi du dossier N° : 21H008075

Reçu au laboratoire le : 24/03/2021 Date d'analyse : 26/03/2021

Date de réception :22/03/2021

Référence dossier Client:21H008075 - RAAT_16LAT0101 A - Bâtiment 31 avenue DE LA REPUBLIQUE 77400

LAGNY-SUR-MARNE

Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2, P-MO-SOP3291: version 0 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003

Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la non : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 6 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique

que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)

est de 0.1% en masse. NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre

d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre


d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

Validé et approuvé par :



Technicienne analyste en microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda Rua Monte de Além, 62 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL







CERTIFICAT DE QUALIFICATION

CERTIFICATION DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à :

M. AYOUAZ Rabah sous le numéro : C017-SE04-2017

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANC <mark>E ENERGETIQUE (SANS MENTION)</mark>	Du 09/01/2018 Au 08/01/2023
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEUR <mark>ES</mark> DE GAZ	Du 19/06/2017 Au 18/06/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTR <mark>IQUES</mark> DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 19/06/2017 Au 18/06/2022
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQ <mark>UES D'EXPOSITION AU PLO</mark> MB	Du 19/06/2017 Au 18/06/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 19/04/2017 Au 18/04/2022
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 03/07/2017 Au 02/07/2022

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

"Arrêté au 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au piomb ou agréées pour réaliser d'es diagnostics pionts dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifie par l'arrêté du 27 décembre 2011; Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques possibles de repérage et de diagnostic compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans les timmeubles batis et les critères d'accréditation des organismes de certification, Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères d'accréditation des organismes de certification des organismes de certification des organismes de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de perconnación de la réplace de l

Délivré à Thionville, le 09/01/2018 Pour QUALIT'COMPETENCES LAROUZ Soufian, Responsable Certification



QUALITICOMPETENCES

MATTERIAGE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Saint Honoré Audit et sa marque Qualit'Compétences est accrédité sous le numéro 4-0569 Portée disponible sur www.cofrac.fr

SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars - 57 100 THIONVILLE

Tél : 05 81 10 04 61 - Fax : 03 82 83 38 07 - mail : contact@qualit-competences.com

SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville Ti 788 973 543 - N° de gestion 2015 8 12- Code NAF : 8559A





ANNEXE: Attestation d'assurance

Votre Agent Général M BEGUINOT HERVE ROND POINT DU PEROLLIER 29 CHEMIN DE VILLENEUVE 69130 ECULLY

04 37 50 28 80

N°ORIAS **08 045 454 (HERVE BEGUINOT)** Site ORIAS www.orias.fr



Assurance et Banque

SARL, ARC SOCOBAT EXPERTISES 17 CHEMIN DU CHARROI 69300 CALUIRE ET CUIRE

Votre contrat

Responsabilité Civile Prestataire Souscrit le 17/02/2020

Vos références

Contrat 5411202104 Client 3718006904 Date du courrier 3 février 2021

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que : ARC SOCOBAT EXPERTISES

Est titulaire du contrat d'assurance n° **5411202104** ayant pris effet le **17/02/2020.**Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité n°1: Diagnostics règlementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L.134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation

AXA France IARD. S.A. su capital de 214 799 030 x, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire nº FR 14 22 057 460 * Entreprises régies par le Code des





- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.
- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.133-11-1 du Code de la Santé Publique
- L'information sur la présence d'un risque de mérule

Activité n°2:

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre règlementaire
- Etat parasitaire
- Loi Carrez
- · Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
- Etat des lieux
- L'évaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
- · Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
- Mesurage Loi Boutin
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant relocation
- Diagnostic amiante avant-vente
- Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic Déchets





- Diagnostic pollution de sols
- Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découle pour ses clients
- Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis
- Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiante au poste de travail
- Mesure du Radon
- · Analyse QAI (qualité de l'air)
- Infiltrométrie
- Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et / ou les machefers dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition.
 A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.
 Il est précisé que :

l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.

- Diagnostic technique global, les missions de maîtrise duvre construction restant exclues de la garantie du contrat.

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE
A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE

Activité nº3:

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 ×, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460* AXA France Vie. S.A. au capital de 467 725 073,50 € 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 * AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cottastions fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 773 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 19 775 699 309 * AXA Assurances We Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à octisations fixes. Siren 33 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 819 775 699 309 * AXA Assurances We Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à octisations fixes. Siren 33 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 819 775 699 309 * AXA Assurances vois coult. 31 Terracommunautaire n° FR 819 775 699 309 * AXA Assurances vois de 467 A 257 459 51699 457 245 51699 457 2





La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du 01/01/2021 au 01/07/2021 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie Directeur Général Délégué



AXA France JARD. S.A. au capital de 214 799 030 x. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460* AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S. Panis. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 * AXA Assurances JARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents at risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 * AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 * Sièges socieux : 313 Terrasses de l'Arche 97277 Manterre cedex enthretinises régles par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261 C CGT – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances.





Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €	
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance	
Dont : Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance	
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance	

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €	
Faute inexcusable (dommages corporels)	2 000 000 € par année d'assurance	
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	2 500 000 € par année d'assurance	
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	1 200 000 € par année d'assurance	
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	300 000 € par sinistre	

C.G.: Conditions Générales du contrat.

AXA France JARD. S.A. au capital de 214 799 030 x. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460* AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S. Panis. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 * AXA Assurances JARD Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents at risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 * AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 * Sièges socieux : 313 Terrasses de l'Arche 97277 Manterre cedex enthretinises régles par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261 C CGT – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances.





Numéro de rapport avant travaux : RAAT_16LAT0101

FICHE SYNTHESE MATERIEUX CONTENANT DE L'AMIANTE – PARTIE PRIVATIVE

MATER	RIEUX CONTENANT DE L'A	AMIANTE – PARTIE PRIVA	ATIVE
Date : Numéro : 16LAT0101	Adresse Loge	ment : 31 avenue DE LA REPUBLIQU	JE 77400 LAGNY-SUR-MARNE
Présence de calorifugeages, floca	ges ou faux plafonds amiantés (DA	<u>PP)</u> : NON ⊠ OUI □	
Matériaux amianté	Localisation	Etat de conservation	Intervention effectuée sur le matériau amianté avant relocation
Présence d'autres matériaux amia	ıntés dans le logement : NON □	oui ⊠	
Matériaux amianté	Localisation	Etat de conservation	Intervention effectuée sur le matériau amianté avant relocation
			LE RC RT
Entrée Séjour Dégagements Buanderie Chambre n°1 Chambre n°2	Enduit / Plâtre - Peinture Enduit / Plâtre - Peinture	MD	
*Légende : 1 Evaluation périodique visuel	e ND 1	Non Dégradé	

1Evaluation périodique visuelleNDNon Dégradé2Surveillance du niveau d'empoussièrementMDMatériau dégradé

3 Travaux de retrait ou d'encapsulage





<u>Préconisations à respecter pour les travaux d'aménagement intérieurs concernant les matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>

Ces préconisations sont à prendre en compte dans le cas ou des matériaux amiantés ont été repérés dans votre

logement.

Il est interdit de déposer - arracher - les matériaux concernés.

Nous vous rappelons qu'en perçant ou en ponçant par exemple, vous pouvez être amenés à abîmer le matériau

contenant de l'amiante et ainsi libérer des fibres dans l'air.

Pour des travaux sur ou à proximité de ces matériaux nous vous conseillons d'avoir recours à un professionnel.

A défaut :

Vous pouvez recouvrir les dalles de sol par un lé, une moquette, avec encollage en périphérie de la pièce

seulement avec adhésifs ou pistolet à colle.

Vous pouvez percer ponctuellement sous réserve : d'utiliser des équipements de protection individuels adaptés et

jetables (kit de protection amiante : protection respiratoire jetable avec filtre P3, combinaison jetable de type

5...), de protéger la zone de travail, de travailler en mouillant préalablement le support, de nettoyer avec une

serpillière humide après intervention (à jeter après travaux), d'utiliser un double ensachage pour les déchets

(matériels de protection, de nettoyage, poussières...) à jeter dans les dépôts spécifiés par les services municipaux,

de démonter sans casser, d'utiliser des outils manuels ou à faible vitesse de rotation...

Vous pouvez également consulter le site de la Cramif :

http://www.cramif.fr

Date :	Signature :