

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3

77550 MOISSY CRAMAYEL



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	18LAC0003	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	31/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Laurent CATE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3681	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	25/11/2015	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.Cert PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 12/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Laurent CATE**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	27
ATTESTATION(S).....	30
CERTIFICAT DE COMPETENCES	31

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2018 1594 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144																																																		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIVERS	SERVICE SENART Techniciens ÉMETTEUR YSEMBERT ETIENNE																																																			
LOCALISATION Programme 18 MOISSY CRAMAYEL - LE PARC Tranche 1 Ensemble B000 Escalier AC Étage 00 Logement 3 Module 18LAC0003 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 121 RUE DES MARRONNIERS 77550 MOISSY CRAMAYEL																																																			
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 29-01-2018 : AU 12-02-2018																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMM5</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A EFFECTUER REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DE PEINTURE ET REFECTION DES SOLS</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>AM73</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS</td> <td>10,00</td> <td>48,00</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td>485,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">T.V.A. 20,00 %</td> <td>97,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>	ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AMM5	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A EFFECTUER REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DE PEINTURE ET REFECTION DES SOLS	1,00	5,00	5,00	AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00	TOTAL H.T.				485,00	H.T. ACTUALISE					COEFFICIENT REGIONAL					RABAIS					TOTAL H.T.					T.V.A. 20,00 %				97,00	TOTAL T.T.C.				582,00		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AMM5	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A EFFECTUER REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DE PEINTURE ET REFECTION DES SOLS	1,00	5,00	5,00																																																
AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	10,00	48,00	480,00																																																
TOTAL H.T.				485,00																																																
H.T. ACTUALISE																																																				
COEFFICIENT REGIONAL																																																				
RABAIS																																																				
TOTAL H.T.																																																				
T.V.A. 20,00 %				97,00																																																
TOTAL T.T.C.				582,00																																																
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RUBRIQUE</th> <th>INSTANCES</th> <th>LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>A760</td> <td>SENT SNTA</td> <td>HONORAIRES DIAG AMIANTE</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>	CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.	1 HONAMIA	A760	SENT SNTA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00																																										
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.																																																
1 HONAMIA	A760	SENT SNTA	HONORAIRES DIAG AMIANTE	582,00																																																
AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES OCCUPANT																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</th> <th>REFERENCES OCCUPANT</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>18 1 B000 AC 18LAC0003</td> <td>L 24062</td> <td>582,00</td> </tr> </tbody> </table>	CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	1 HONAMIA	18 1 B000 AC 18LAC0003	L 24062	582,00																																												
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.																																																	
1 HONAMIA	18 1 B000 AC 18LAC0003	L 24062	582,00																																																	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 1594																																																				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE																																																				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 18LAC0003 31/01/2018

Version : 12/02/2018

5/33

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

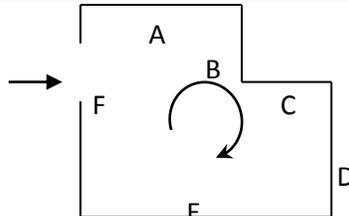

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cuisine			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	Béton	Carreaux de plâtre			Carrelage	Bois	BOIS	PVC	
WC	Béton	Carreaux de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS		
Séjour	Béton				Parquet flottant	Bois		PVC	
Dégagement	Carreaux de plâtre	Béton			Plancher bois	Enduit	BOIS		
Placard					Plancher bois	Enduit			
Chambre 1	Béton				Plancher bois	Enduit		PVC	
Chambre 2	Carreaux de plâtre	Béton			Plancher bois	Enduit	BOIS	PVC	
Entrée	Béton	Carreaux de plâtre			Carrelage	Bois	BOIS		
Salle de bains	Béton	Carreaux de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Carrelage	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P00 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Carrelage	Colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable + carrelage	18LAC0003P00 6	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau mousse blanche non séparable	18LAC0003P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P009	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Colle	Bois aggloméré + colle polymère jaune non séparable + papier non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	18LAC0003P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Peinture	Peintures multiples en vrac	18LAC0003P011	Conduits	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Carrelage	Colle grise + carrelage	18LAC0003P001	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Carrelage	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 1	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Carrelage	Colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable + carrelage	18LAC0003P00 6	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P00 9	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P00 9	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P00 9	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P00 9	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Peinture	Peintures multiples en vrac	18LAC0003P01 1	Conduits	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Peinture	Peintures multiples en vrac	18LAC0003P01 1	Conduits	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Peinture	Peintures multiples en vrac	18LAC0003P01 1	Conduits	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle grise + carrelage	18LAC0003P00 2	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	18LAC0003P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	18LAC0003P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEME S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTA T	METHOD E
WC		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 4	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 7	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 7	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 7	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 7	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENT S	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTA T	METHOD E
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 7	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	18LAC0003P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau mousse blanche non séparable	18LAC0003P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau mousse blanche non séparable	18LAC0003P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau mousse blanche non séparable	18LAC0003P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau mousse blanche non séparable	18LAC0003P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Colle	Bois aggloméré + colle polymère jaune non séparable + papier non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	18LAC0003P010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N° : 18LAC0003 31/01/2018

17/33

Version : 12/02/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 18LAC0003P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	18LAC0003 31/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + carrelage	31/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAC0003P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	18LAC0003 31/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle grise + carrelage	31/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAC0003P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAC0003 31/01/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	31/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 18LAC0003P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAC0003 31/01/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	31/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAC0003P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAC0003 31/01/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	31/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

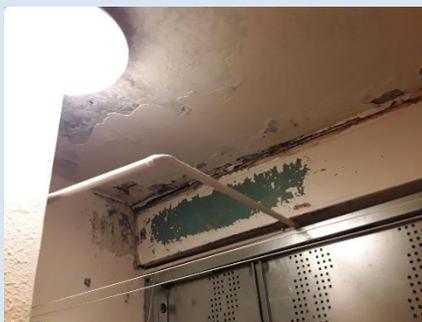

PRELEVEMENT : 18LAC0003P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAC0003 31/01/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable + carrelage	31/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAC0003P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAC0003 31/01/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	31/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 18LAC0003P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAC0003 31/01/2018	Dégagement	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau mousse blanche non séparable	31/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAC0003P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAC0003 31/01/2018	Dégagement	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	31/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

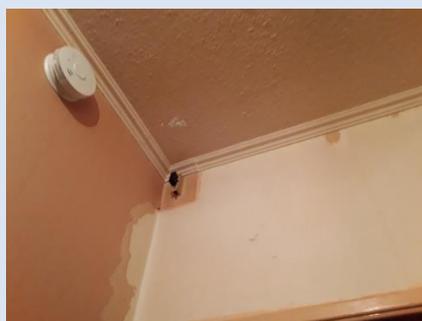

PRELEVEMENT : 18LAC0003P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAC0003 31/01/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle	Bois aggloméré + colle polymère jaune non séparable + papier non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	31/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAC0003P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAC0003 31/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	31/01/2018	CATE Laurent
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-12221 EN DATE DU 08/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-12221 Réf. Commande Client : 18LAC0003-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 02/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 18LAC0003-01 - 121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAC0003P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Carrelage		Réf échantillon ITGA : IT071802-6059 Description ITGA : Colle grise / Carrelage		
► Colle grise + carrelage	META	1	08/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAC0003-01 - 121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAC0003P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur E Plinthes		Réf échantillon ITGA : IT071802-6060 Description ITGA : Colle grise / Carrelage		
► Colle grise + carrelage	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAC0003-01 - 121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAC0003P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur B Enduit Peinture béton		Réf échantillon ITGA : IT071802-6061 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture		
► Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META	1	08/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénoél HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-12221 EN DATE DU 08/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 18LAC0003-01 - 121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAC0003P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur D Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071802-6062 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité
▸ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAC0003-01 - 121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAC0003P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-6063 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAC0003-01 - 121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAC0003P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071802-6064 Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Joint cassant gris / Carrelage
▸ Colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable + carrelage	META	1	08/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAC0003-01 - 121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAC0003P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-6065 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier peint / Polystyrène en faible quantité
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable + polystyrène en faible quantité non séparable	META	1	08/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAC0003-01 - 121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAC0003P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Mur C Enduit Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071802-6066 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris / Matériau mousse blanche
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris non séparable + matériau mousse blanche non séparable	META	1	08/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAC0003-01 - 121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAC0003P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-6067 Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture
▸ Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META	1	07/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-12221 EN DATE DU 08/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 18LAC0003-01 - 121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAC0003P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur B Colle		Réf échantillon ITGA : IT071802-6068 Description ITGA : Bois aggloméré / Colle polymère jaune / Papier / Polystyrène expansé (billes) blanc / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
* Bois aggloméré + colle polymère jaune non séparable + papier non séparable + polystyrène expansé (billes) blanc + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META	1	08/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAC0003-01 - 121 RUE DES MARRONNIERS LGT 3 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAC0003P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Conduits Peinture		Réf échantillon ITGA : IT071802-6069 Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
* Peintures multiples en vrac	META	1	08/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boullin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millièmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien (Dispositions Robien & Borloo)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3681 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CATE Laurent

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis

Date d'effet : 25/11/2015 - Date d'expiration : 24/11/2020

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine

Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.

Avant du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation intérieure de leur modèle par les articles du 19/12/2005 et du 19/12/2011. Avant du 6 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique par les articles du 28/12/2005 et du 13/12/2011. Avant du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment par les articles du 14/12/2005 et du 19/12/2011. Avant du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des opérations de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Avant du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des conseils de risque d'explosion au plomb ou autres pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation par l'article du 02/12/2011. Avant du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'habitation intérieure d'un état de modèle par les articles du 19/12/2005 et du 13/12/2011.





I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPDI FR11 rev 11

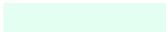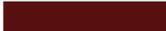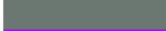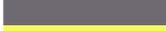

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sol amianté
	Plafond amianté
	Sol et Plafond amiantés