

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

70 RUE DU PARC

77550 MOISSY CRAMAYEL



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	70 RUE DU PARC 77550 MOISSY CRAMAYEL
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	18LAK0301	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	25/05/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4715	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 02/06/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



Rapport N° : 18LAK0301 25/05/2018

Version : 02/06/2018

2/38

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	33
ATTESTATION(S).....	35
CERTIFICAT DE COMPETENCES	36

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur A	18LAK0301P006	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	18LAK0301P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur A	18LAK0301P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Mur B	18LAK0301P006	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Mur A	18LAK0301P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Mur B	18LAK0301P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Mur D	18LAK0301P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

Rapport N° : 18LAK0301 25/05/2018

5/38

Version : 02/06/2018

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 11518 REÇU 22 MAI 2018 EXPERT HABITAT INGENIERIE 2 RUE TRAVERSIERE 78580 LES ALLUETS LE ROI Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIAG	SERVICE SENART Techniciens ÉMETTEUR LUTGEN MARC	
LOCALISATION Programme 18 MOISSY CRAMAYEL - LE PARC Tranche 1 Ensemble D000 Escaller AK Étage 03 Logement 1 Module 18LAK0301 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 70 RUE DU PARC 77550 MOISSY CRAMAYEL	

DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS PÉRIODE DU 15-05-2018 AU 21-05-2018

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A			
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	6,00	48,00	288,00
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
TOTAL H.T.				293,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				58,60
TOTAL T.T.C.				351,60

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	A760	SENT	SNTA HONORAIRES DIAG AMIANTE	351,60	

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE				
1 HONAMIA	18 1	D000 AK	18LAK0301 L9901684			351,60	

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 11518

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

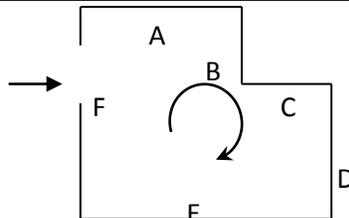

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Placard 4			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	Béton	Carreaux de plâtre				Peinture			
Placard 1	Carreaux de plâtre	Béton				Peinture			
Chambre 3	Béton	Carreaux de plâtre				Dalle Polystyrène			
Placard 4	Carreaux de plâtre	Béton				Peinture			
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton				Peinture			
Couloir	Carreaux de plâtre					Peinture			
Entrée	Carreaux de plâtre	Béton				Dalle Polystyrène			
Séjour	Carreaux de plâtre	Béton				Dalle Polystyrène			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 2	Carreaux de plâtre	Béton				Peinture			
Placard 3	Carreaux de plâtre	Béton				Peinture			
WC	Carreaux de plâtre	Béton				Dalle Polystyrène			
Chambre 1	Béton	Carreaux de plâtre				Peinture			
Placard 2	Carreaux de plâtre					Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	18LAK0301P006	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	18LAK0301P006	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P007	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P007	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P007	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine		Faïence 1	Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	18LAK0301P006	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P007	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peintures multiples en faible quantité non séparable + bois en lamelles en faible quantité non séparable	18LAK0301P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Carrelage	Colle grise + matériau compact gris non séparable + carrelage	18LAK0301P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	18LAK0301P008	Sous baignoire	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	18LAK0301P006	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Faïence 1	Carrelage	18LAK0301P007	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peintures multiples en faible quantité non séparable + bois en lamelles en faible quantité non séparable	18LAK0301P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peintures multiples en faible quantité non séparable + bois en lamelles en faible quantité non séparable	18LAK0301P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peintures multiples en faible quantité non séparable + bois en lamelles en faible quantité non séparable	18LAK0301P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peintures multiples en faible quantité non séparable + bois en lamelles en faible quantité non séparable	18LAK0301P003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Carrelage	Colle grise + matériau compact gris non séparable + carrelage	18LAK0301P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle grise + matériau compact gris non séparable + carrelage	18LAK0301P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle grise + matériau compact gris non séparable + carrelage	18LAK0301P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	18LAK0301P008	Sous baignoire	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	18LAK0301P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 4		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	18LAK0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	18LAK0301P006	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Faïence 1	Carrelage	18LAK0301P006	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Carrelage	18LAK0301P007	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Carrelage	18LAK0301P007	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Faïence 1	Carrelage	18LAK0301P007	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 18LAK0301P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	18LAK0301 25/05/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAK0301P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	18LAK0301 25/05/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

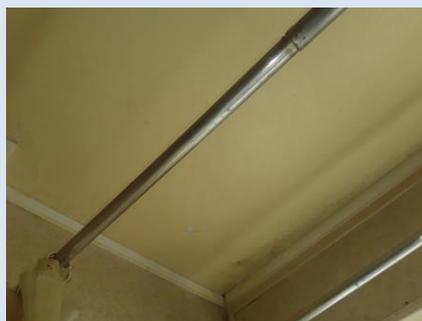

PRELEVEMENT : 18LAK0301P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAK0301 25/05/2018	WC	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de polystyrènes	Polystyrène expansé (billes) + peintures multiples en faible quantité non séparable + bois en lamelles en faible quantité non séparable	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAK0301P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAK0301 25/05/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAK0301P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAK0301 25/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + matériau compact gris non séparable + carrelage	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAK0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAK0301 25/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAK0301P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAK0301 25/05/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAK0301P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAK0301 25/05/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAK0301P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAK0301 25/05/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 18LAK0301P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	18LAK0301 25/05/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	25/05/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous baignoire		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-55847 EN DATE DU 01/06/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-55847 Réf. Commande Client : 18LAK0301-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/05/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 18LAK0301-01 - 70 RUE DU PARC 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAK0301P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Béton				Réf échantillon ITGA : IT071805-45537 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAK0301-01 - 70 RUE DU PARC 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAK0301P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071805-45538 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité / Peinture
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwladys PATISSOU - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-55847 EN DATE DU 01/06/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 18LAK0301-01 - 70 RUE DU PARC 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAK0301P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Dalle de polystyrènes				Réf échantillon ITGA : IT071805-45539 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) / Peintures multiples en faible quantité / Bois en lamelles en faible quantité
* Polystyrène expansé (billes) + peintures multiples en faible quantité non séparable + bois en lamelles en faible quantité non séparable	META	1	31/05/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAK0301-01 - 70 RUE DU PARC 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAK0301P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071805-45540 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAK0301-01 - 70 RUE DU PARC 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAK0301P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT071805-45541 Description ITGA : Colle grise / Matériau compact gris / Carrelage
* Colle grise + matériau compact gris non séparable + carrelage	META	3	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAK0301-01 - 70 RUE DU PARC 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAK0301P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071805-45542 Description ITGA : Colle beige en faible quantité en vrac / Couche plâtreuse blanche / Carrelage
* Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META	1	01/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAK0301-01 - 70 RUE DU PARC 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAK0301P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Faïence 1				Réf échantillon ITGA : IT071805-45543 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage
* Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	01/06/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
* Carrelage	META	1	01/06/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 18LAK0301-01 - 70 RUE DU PARC 77550 MOISSY CRAMAYEL Réf échantillon client : 18LAK0301P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sous baignoire Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT071805-45544 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META	1	31/05/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/2

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIMITIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE RECHAUFFE 22 20105 561

CERTIFICAT DE COMPETENCES

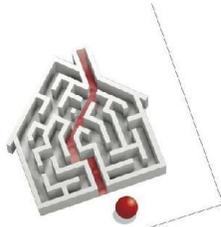

Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4715 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEITE LOPES Alain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 23/08/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/01/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1, 3, 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Annexé du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant du formaldéhyde, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 3 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev13



Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs Béton brut
Cloisons Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- /// Sol et Plafond amiantés