

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux ultérieurs.

Rapport : 2015-04-220 EL BRAY SUR SEINE OPH77

Date d'intervention : 06 mai 2015

Identification de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et les produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre.

Immeuble bâti visité

Adresse : Cité Danton
77480 BRAY SUR SEINE

Section cadastrale : NC
Date de construction : Avant juillet 1997
Date du permis de construire : Avant juillet 1997

Périmètre du repérage : AMIANTE Avant Travaux d'isolation thermique sur murs de façades et pignons des 4 bâtiments

Fonction du bâtiment : à usage d'habitation



Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Matériau ou produit	Localisation	Analyse ou éléments de décision de l'opérateur en absence d'analyse
SANS OBJET		

Liste des locaux et éléments non visités

Locaux non visités		
Etage	Locaux	Raisons et investigations complémentaires à réaliser
SANS OBJET		

Éléments ou parties de composants				
Local	Partie de local	Composant	Partie de composant	Raisons et investigations complémentaires à réaliser
SANS OBJET				

Pour les locaux ou parties de locaux ou composants non visités, les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique. Dans ce cas des investigations complémentaires restent à mener.

Constatations diverses

NEANT

Sommaire du rapport

IDENTIFICATION DE LA MISSION.....	1
IMMEUBLE BATI VISITE.....	1
CONCLUSION.....	1
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	1
LISTE DES LOCAUX ET ELEMENTS NON VISITES.....	2
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	4
LE PROPRIETAIRE	5
LE DONNEUR D'ORDRE	5
OPERATEUR(S) DE REPERAGE AYANT PARTICIPE AU REPERAGE.....	5
LA MISSION DE REPERAGE	6
CONDITIONS	6
EXTRAIT DE L'ANNEXE 13.9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (LISTE NON EXHAUSTIVE)	7
LE RAPPORT DE REPERAGE	8
LISTE DES PARTIES DE L'IMMEUBLE VISITEES.....	9
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES.....	9
CROQUIS OU PLAN DE REPERAGE	14
ALBUM PHOTOS.....	25
SIGNATURES	28
LE(S) LABORATOIRE(S) D'ANALYSES.....	28
ANALYSES LABORATOIRE.....	29
ATTESTATION DE COMPETENCE	37
ATTESTATION D'ASSURANCE	38

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires

- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage.
- Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- Article R.134-14 à R.1334.29, Article R.1336.2 à R.1336.5, du code de la Santé Publique
- Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique
- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Décret 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et modifiant le code du travail

Norme(s) utilisée(s)

- Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis » et son guide d'application GA X 46-034

Le propriétaire

OPH77

Adresse :

10 Avenue Charles Péguy - BP 114
77002 MELUN CEDEX

Personne représentant le Propriétaire lors de la visite : gardien

Le donneur d'ordre

Qualité : Agence

Nom : OPH77

Téléphone : 01.64.14.14.77

Adresse :

10 Avenue Charles Péguy - BP 114
77002 MELUN CEDEX

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage

Entreprise de diagnostic

Avicéa

30 RUE DE L'INDUSTRIE
cedex 563
92500 RUEIL MALMAISON

Tél : 01 76 63 72 60

Fax : 01 47 51 75 46

Email : contact@avicea.fr

N° SIRET :

499 432 342 00016

Assurance RCP :

ALLIANZ Police n° 49 022 209 (31 Décembre 2015)

Nom et prénom de l'opérateur

E. LAMBOLEY

Certification

N° de certification :

DTI1868

Organisme :

DEKRA

Date d'échéance :

20/06/2017

La mission de repérage

Objectif :

Il s'agit d'assurer la protection des salariés qui vont effectuer des travaux et de l'environnement du bâtiment qui va l'objet de transformation.

Lors des travaux certains matériaux sont sollicités et le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés dans la liste C de l'annexe 13.9 du Code la santé publique.

Ces matériaux et produits étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance. Il concerne également des matériaux auxquels on ne peut accéder que par travaux destructifs.

Les résultats du repérage doivent être transmis à toute personne appelée à concevoir ou à réaliser les travaux, à qui incombent, en application du code du travail, l'organisation et la mise en œuvre des normes de protection requises.

Ainsi, sauf impossibilité technique, il doit être procédé, avant la démolition, à un retrait des matériaux contenant de l'amiante.

Clause de validité

Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société Avicéa.

Le cadre de la mission

Champ d'application :

Tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, maisons individuelles comprises, doivent faire l'objet d'un repérage spécifique avant travaux.

Le cadre réglementaire de la mission

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page 4 du présent rapport.

Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste C) et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

Conditions

Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision décembre 2008.

Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention

Devoir de conseil

Sans objet

Extrait de l'annexe 13.9 du Code de la santé publique (liste non exhaustive)

Liste C mentionnée à l'article 1334-22	
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1 - Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées.	Plaques en fibres-ciment
Ardoises.	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment
Eléments ponctuels.	Conduits de cheminée, conduits de ventilation...
Revêtements bitumineux d'étanchéité.	Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles.
Accessoires de toitures	Rivets, faitages, closoirs...
2 - Façades	
Panneaux-sandwichs	Plaques, joints d'assemblage, tresses...
Bardages.	Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenêtres	Eléments en fibres-ciment.
3 - Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.
Poteaux (périphériques et intérieurs).	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre),
Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
Gaines et coffres verticaux.	Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Vantaux et joints.
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux.	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Faux plafonds.	Panneaux et plaques.
5 - Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduits de vapeur, fumée, échappement.	Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/volets coupe-feu	Clapet, volet, rebouchage.
Vide-ordures.	Conduit en fibres-ciment.
7 - Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières.	Portes et cloisons palières.
Trémie, machinerie.	Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse.
8 - Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9 - Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti condensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10 - Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

Le rapport de repérage

Périmètre du repérage : AMIANTE Avant Travaux d'isolation sur façades et pignons

Date d'exécution de la visite : 06 mai 2015

Date d'émission du rapport de repérage : 21 mai 2015

Documents demandés : rapports amiante antérieurs et plans

Documents remis : néant

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses.

Liste des parties de l'immeuble visitées

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Bâtiment – Etage	Locaux
7 bâtiments	Bâtiment 7-10 façades pignons, Bâtiment 4-6 façades pignons, Bâtiment 1-3 façades pignons, Bâtiment 11-14 façades pignon

Liste des matériaux et produits repérés

Synthèse des résultats du repérage :

Composants de la construction	Partie du composant vérifié ou sondé	Localisation	Photos n°	Prélèvements Echantillons n°	Analyses n°	Présence d'amiante (*)	Analyse ou éléments de décision de l'opérateur
Murs soubassement	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 11-14 façades entrée	3126	OUI ECH-N°01	E06659415	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs façade	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 11-14 façades entrée	3113	OUI ECH-N°02	E06659615	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux bardage+peinture	--Bâtiment 11-14 façades entrée	3114	OUI ECH-N°03	E06659815	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Appui de fenêtres	Autres matériaux Béton+peinture	--Bâtiment 11-14 façades entrée	3120	OUI ECH-N°04	E06660015	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Bardage	Autres matériaux Ardoises	--Bâtiment 11-14 façade haute	3110	OUI ECH-N°05	E06660115	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Bardage	Autres matériaux Ardoises	--Bâtiment 11-14 façade parking	3118	OUI ECH-N°06	E06660315	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs façade	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 11-14 façade parking	3121	OUI ECH-N°07	E06660415	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs soubassement	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 11-14 façade parking	3122	OUI ECH-N°08	E06660615	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Appui de fenêtres	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 11-14 façade parking	3123	OUI ECH-N°09	E06660715	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Bardage+peinture	--Bâtiment 11-14 pignon	3126	OUI ECH-N°10	E06660815	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs soubassement	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 7-10 façades jardin	3130	OUI ECH-N°11	E06660915	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit

Composants de la construction	Partie du composant vérifié ou sondé	Localisation	Photos n°	Prélèvements Echantillons n°	Analyses n°	Présence d'amiante (*)	Analyse ou éléments de décision de l'opérateur
Murs façade	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 7-10 façades jardin	3130	OUI ECH-N°12	E06661015	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Appui de fenêtres	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 7-10 façades jardin	3132	OUI ECH-N°13	E06661115	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs façade	Autres matériaux Béton+peinture	--Bâtiment 7-10 façades jardin	3133	OUI ECH-N°14	E06661215	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs volets aeration	Autres matériaux Béton+peinture	--Bâtiment 7-10 façades jardin	3136	OUI ECH-N°15	E06661315	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Bardage+peinture	--Bâtiment 7-10 façade pignon	3137	OUI ECH-N°16	E06661415	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs soubassement	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 7-10 façade parking	3141	OUI ECH-N°17	E06661515	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs façade	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 7-10 façade parking	3142	OUI ECH-N°18	E06661615	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Appui de fenêtres	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 7-10 façade parking		OUI ECH-N°19	E06661715	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Bardage	Autres matériaux Ardoises	--Bâtiment 7-10 façade parking	3138	OUI ECH-N°20	E06661815	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Bardage	Autres matériaux Ardoises	--Bâtiment 7-10 façade jardin	3139	OUI ECH-N°21	E06661915	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs soubassement	Autres matériaux Béton+peinture	--Bâtiment 4-6 façades parking	3148	OUI ECH-N°22	E06662015	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs façade	Autres matériaux Béton+peinture	--Bâtiment 4-6 façades parking	3149	OUI ECH-N°23	E06662115	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Bardage+peinture	--Bâtiment 4-6 façades parking	3150	OUI ECH-N°24	E06662215	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Joint mastic	--Bâtiment 4-6 façades parking	3151	OUI ECH-N°25	E06662315	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Appui de fenêtres	Autres matériaux Béton+peinture	--Bâtiment 4-6 façades parking	3152	OUI ECH-N°26	E06662415	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Joint mastic	--Bâtiment 4-6 façades arrière	3156	OUI ECH-N°27	E06662515	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Bardage+peinture	--Bâtiment 4-6 façades arrière	3157	OUI ECH-N°28	E06662615	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit

Composants de la construction	Partie du composant vérifié ou sondé	Localisation	Photos n°	Prélèvements Echantillons n°	Analyses n°	Présence d'amiante (*)	Analyse ou éléments de décision de l'opérateur
Appui de fenêtres	Autres matériaux Béton+peinture	--Bâtiment 4-6 façades arrière	3158	OUI ECH-N°29	E06662715	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs soubassement	Autres matériaux Béton+peinture	--Bâtiment 4-6 façades arrière	3159	OUI ECH-N°30	E06662915	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs façade	Autres matériaux Béton+peinture	--Bâtiment 4-6 façades arrière	3160	OUI ECH-N°31	E06663015	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux bardage+peinture	--Bâtiment 1-3 façade pignon	3162	OUI ECH-N°32	E06663115	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux bardage+peinture	--Bâtiment 1-3 façade pignon	3163	OUI ECH-N°33	E06663215	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs soubassement	Autres matériaux béton+peinture	--Bâtiment 1-3 façade rue	3164	OUI ECH-N°34	E06663315	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs façade	Autres matériaux Béton+peinture	--Bâtiment 1-3 façade rue	3168	OUI ECH-N°35	E06663415	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Murs	Autres matériaux Joint mastic	--Bâtiment 1-3 façade rue	3166	OUI ECH-N°36	E06663515	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit
Appui de fenêtres	Autres matériaux Béton+peinture	--Bâtiment 1-3 façade rue	3167	OUI ECH-N°37	E06663615	NON	Résultat d'analyse de matériau ou produit

S(*) : attente du résultat du laboratoire ou susceptible

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

SANS OBJET


Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire


Matériaux et produits	Localisation	Numéro de prélèvement	Numéro d'analyse
SANS OBJET			

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur

Matériau ou produit	Localisation	Analyse ou éléments de décision de l'opérateur en absence d'analyse
SANS OBJET		

Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante après analyse en laboratoire :

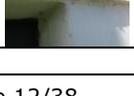Matériaux et produits	Localisation	Numéro de prélèvement	Numéro d'analyse	Photo
Autres matériaux (béton+peinture)	--Batiment 11-14 façades entrée (Murs soubassement)	ECH-N°01	E06659415	
Autres matériaux (béton+peinture)	--Batiment 11-14 façades entrée (Murs façade)	ECH-N°02	E06659615	
Autres matériaux (bardage+peinture)	--Batiment 11-14 façades entrée (Murs)	ECH-N°03	E06659815	
Autres matériaux (Béton+peinture)	--Batiment 11-14 façades entrée (Appui de fenêtres)	ECH-N°04	E06660015	
Autres matériaux (Ardoises)	--Batiment 11-14 façade haute (Bardage)	ECH-N°05	E06660115	
Autres matériaux (Ardoises)	--Batiment 11-14 façade parking (Bardage)	ECH-N°06	E06660315	
Autres matériaux (béton+peinture)	--Batiment 11-14 façade parking (Murs façade)	ECH-N°07	E06660415	
Autres matériaux (béton+peinture)	--Batiment 11-14 façade parking (Murs soubassement)	ECH-N°08	E06660615	
Autres matériaux (béton+peinture)	--Batiment 11-14 façade parking (Appui de fenêtres)	ECH-N°09	E06660715	
Autres matériaux (Bardage+peinture)	--Batiment 11-14 pignon (Murs)	ECH-N°10	E06660815	
Autres matériaux (béton+peinture)	--Bâtiment 7-10 façades jardin (Murs soubassement)	ECH-N°11	E06660915	
Autres matériaux (béton+peinture)	--Bâtiment 7-10 façades jardin (Murs façade)	ECH-N°12	E06661015	
Autres matériaux (béton+peinture)	--Bâtiment 7-10 façades jardin (Appui de fenêtres)	ECH-N°13	E06661115	
Autres matériaux (Béton+peinture)	--Bâtiment 7-10 façades jardin (Murs façade)	ECH-N°14	E06661215	
Autres matériaux (Béton+peinture)	--Bâtiment 7-10 façades jardin (Murs volets aération)	ECH-N°15	E06661315	
Autres matériaux (Bardage+peinture)	--Bâtiment 7-10 façade pignon (Murs)	ECH-N°16	E06661415	
Autres matériaux (béton+peinture)	--Bâtiment 7-10 façade parking (Murs soubassement)	ECH-N°17	E06661515	
Autres matériaux (béton+peinture)	--Bâtiment 7-10 façade parking (Murs façade)	ECH-N°18	E06661615	
Autres matériaux	--Bâtiment 7-10 façade parking (Appui de	ECH-N°19	E06661715	

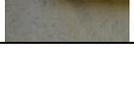Matériaux et produits	Localisation	Numéro de prélèvement	Numéro d'analyse	Photo
(béton+peinture)	fenêtres)			
Autres matériaux (Ardoises)	--Bâtiment 7-10 façade parking (Bardage)	ECH-N°20	E06661815	
Autres matériaux (Ardoises)	--Bâtiment 7-10 façade jardin (Bardage)	ECH-N°21	E06661915	
Autres matériaux (Béton+peinture)	--Bâtiment 4-6 façades parking (Murs soubassement)	ECH-N°22	E06662015	
Autres matériaux (Béton+peinture)	--Bâtiment 4-6 façades parking (Murs façade)	ECH-N°23	E06662115	
Autres matériaux (Bardage+peinture)	--Bâtiment 4-6 façades parking (Murs)	ECH-N°24	E06662215	
Autres matériaux (Joint mastic)	--Bâtiment 4-6 façades parking (Murs)	ECH-N°25	E06662315	
Autres matériaux (Béton+peinture)	--Bâtiment 4-6 façades parking (Appui de fenêtres)	ECH-N°26	E06662415	
Autres matériaux (Joint mastic)	--Bâtiment 4-6 façades arrière (Murs)	ECH-N°27	E06662515	
Autres matériaux (Bardage+peinture)	--Bâtiment 4-6 façades arrière (Murs)	ECH-N°28	E06662615	
Autres matériaux (Béton+peinture)	--Bâtiment 4-6 façades arrière (Appui de fenêtres)	ECH-N°29	E06662715	
Autres matériaux (Béton+peinture)	--Bâtiment 4-6 façades arrière (Murs soubassement)	ECH-N°30	E06662915	
Autres matériaux (Béton+peinture)	--Bâtiment 4-6 façades arrière (Murs façade)	ECH-N°31	E06663015	
Autres matériaux (bardage+peinture)	--Bâtiment 1-3 façade pignon (Murs)	ECH-N°32	E06663115	
Autres matériaux (bardage+peinture)	--Bâtiment 1-3 façade pignon (Murs)	ECH-N°33	E06663215	
Autres matériaux (béton+peinture)	--Bâtiment 1-3 façade rue (Murs soubassement)	ECH-N°34	E06663315	
Autres matériaux (Béton+peinture)	--Bâtiment 1-3 façade rue (Murs façade)	ECH-N°35	E06663415	
Autres matériaux (Joint mastic)	--Bâtiment 1-3 façade rue (Murs)	ECH-N°36	E06663515	
Autres matériaux (Béton+peinture)	--Bâtiment 1-3 façade rue (Appui de fenêtres)	ECH-N°37	E06663615	

Croquis ou Plan de repérage

Bâtiment 11/12/13/14 façade jardin



Bâtiment 11/12/13/14 façade parking

ECH-N°06/--Batiment 11-14 façade parking/Bardage Ardoises, (photo n° 3118)

ECH-N°07/--Batiment 11-14 façade parking/Murs façade béton+peinture, (photo n° 3121)

ECH-N°09/--Batiment 11-14 façade parking/Appui de fenêtres béton+peinture, (photo n° 3123)

ECH-N°08/--Batiment 11-14 façade parking/Murs soubassement béton+peinture, (photo n° 3122)



Bâtiment 11/12/13/14 façade pignon

ECH-N°10/--Batiment 11-14 pignon/Murs
Bardage+peinture, (photo n° 3126)



Bâtiment 7/8/9/10 façade jardin

ECH-N°15/--Bâtiment 7-10 façades jardin/Murs volets aeration Béton+peinture, (photo n° 3136)


ECH-N°21/--Bâtiment 7-10 façade jardin/Bardage Ardoises, (photo n° 3139)

ECH-N°12/--Bâtiment 7-10 façades jardin/Murs façade béton+peinture, (photo n° 3130)

ECH-N°14/--Bâtiment 7-10 façades jardin/Murs façade Béton+peinture, (photo n° 3133)

ECH-N°11/--Bâtiment 7-10 façades jardin/Murs soubassement béton+peinture, (photo n° 3130)

ECH-N°13/--Bâtiment 7-10 façades jardin/Appui de fenêtres béton+peinture, (photo n° 3132)

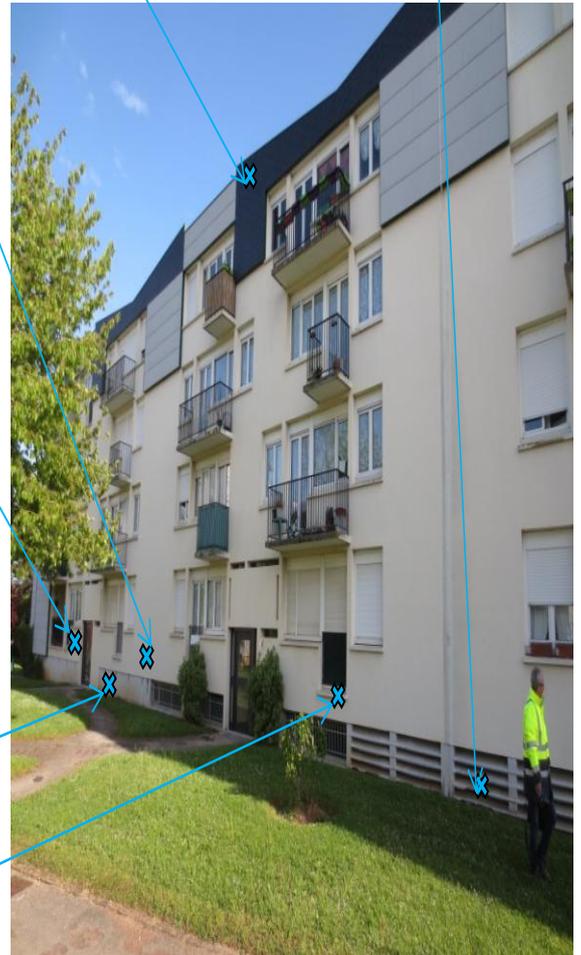

Bâtiment 7/8/9/10 façade jardin

ECH-N°16/--Bâtiment 7-10 façade pignon/Murs Bardage+peinture, (photo n° 3137)



Bâtiment 7/8/9/10 façade parking

ECH-N°20/--Bâtiment 7-10 façade parking/Bardage Ardoises, (photo n° 3138)

ECH-N°18/--Bâtiment 7-10 façade parking/Murs façade béton+peinture, (photo n° 3142)

ECH-N°19/--Bâtiment 7-10 façade parking/Appui de fenêtres béton+peinture,

ECH-N°17/--Bâtiment 7-10 façade parking/Murs soubassement béton+peinture, (photo n° 3141)



Bâtiment 4/5/6 façade parking


ECH-N°24/--Bâtiment 4-6 façades parking/Murs Bardage+peinture, (photo n° 3150)

ECH-N°26/--Bâtiment 4-6 façades parking/
Appui de fenêtres
Béton+peinture, (photo n° 3152)

ECH-N°23/--Bâtiment 4-6 façades parking/Murs façade
Béton+peinture, (photo n° 3149)

ECH-N°25/--Bâtiment 4-6 façades parking/Murs
Joint mastic , (photo n° 3151)

ECH-N°22/--Bâtiment 4-6 façades parking/Murs soubassement
Béton+peinture, (photo n° 3148)

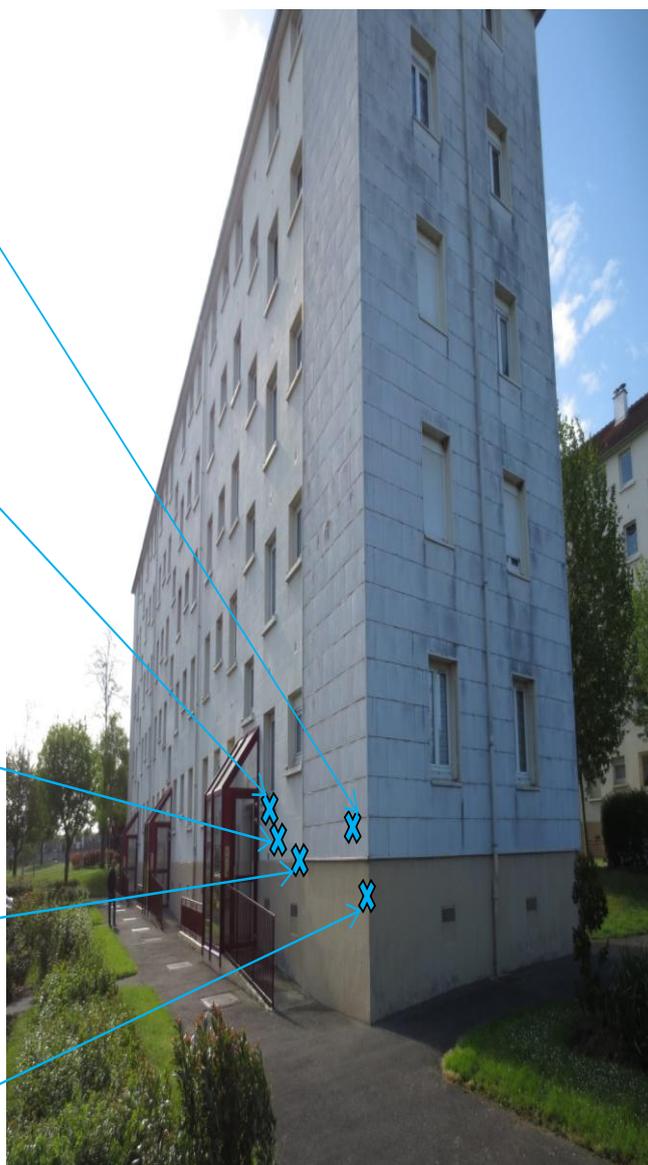

Bâtiment 4/5/6 façade jardin


ECH-N°29/--Bâtiment 4-6 façades arrière/Appui de fenêtres
Béton+peinture, (photo n° 3158)

ECH-N°27/--Bâtiment 4-6 façades arrière/Murs
Joint mastic, (photo n° 3156)

ECH-N°31/--Bâtiment 4-6 façades arrière/Murs façade
Béton+peinture, (photo n° 3160)

ECH-N°28/--Bâtiment 4-6 façades arrière/Murs
Bardage+peinture, (photo n° 3157)

ECH-N°30/--Bâtiment 4-6 façades arrière/Murs soubassement
Béton+peinture, (photo n° 3159)

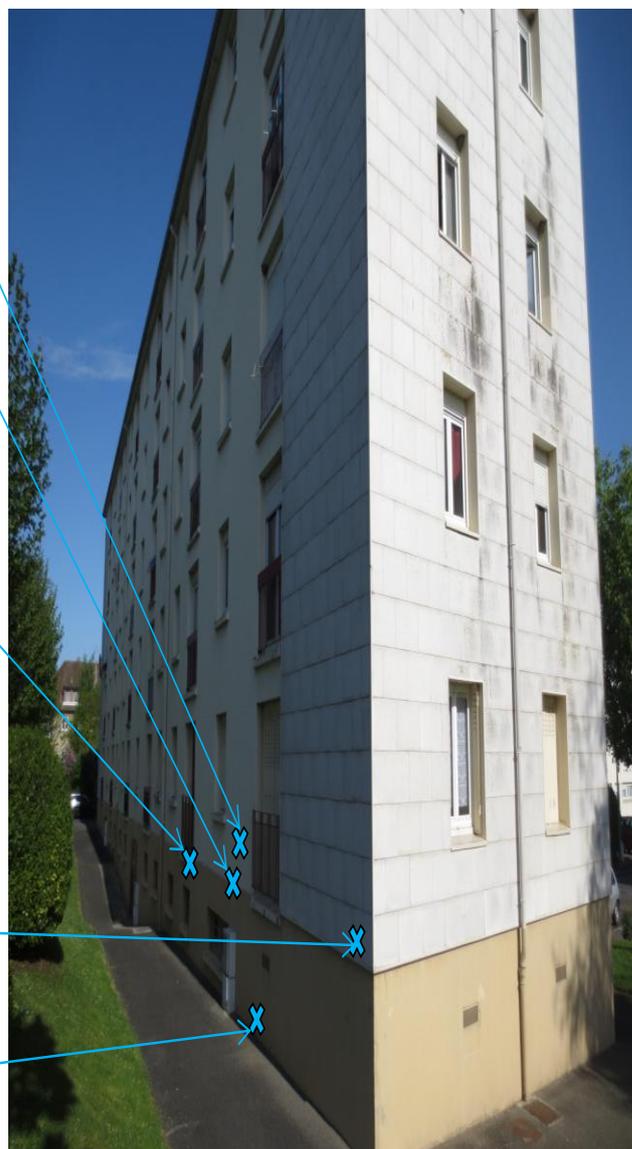

Bâtiment 1/2/3 façade rue

ECH-N°37/--Bâtiment 1-3 façade rue/Appui de fenêtres
Béton+peinture, (photo n° 3167)

ECH-N°32/--Bâtiment 1-3 façade pignon/Murs
bardage+peinture, (photo n° 3162)

ECH-N°34/--Bâtiment 1-3 façade rue/Murs soubassement
béton+peinture, (photo n° 3164)



Bâtiment 1/2/3 façade rue

ECH-N°35/-Bâtiment 1-3 façade rue/Murs façade
Béton+peinture, (photo n° 3168)

ECH-N°36/-Bâtiment 1-3 façade rue/Murs
Joint mastic, (photo n° 3166)



Bâtiment 1/2/3 façade pignon

ECH-N°33/--Bâtiment 1-3 façade pignon/Murs bardage+peinture, (photo n° 3163)



Album photos



Photo N° 3110 ECH-N°05 --
Bâtiment 11-14 façade haute
Bardage Ardoises



Photo N° 3112 ECH-N°01 --
Bâtiment 11-14 façade entrée
Murs soubassement
béton+peinture



Photo N° 3113 ECH-N°02 --
Bâtiment 11-14 façade entrée
Murs façade béton+peinture



Photo N° 3114 ECH-N°03 --
Bâtiment 11-14 façade entrée
Murs bardage+peinture



Photo N° 3118 ECH-N°06 --
Bâtiment 11-14 façade haute
parking Bardage Ardoises



Photo N° 3120 ECH-N°04 --
Bâtiment 11-14 façade entrée
Appui de fenêtres Béton+peinture



Photo N° 3121 ECH-N°07 --
Bâtiment 11-14 façade parking
Murs façade béton+peinture



Photo N° 3122 ECH-N°08 --
Bâtiment 11-14 façade parking
Murs soubassement
béton+peinture



Photo N° 3123 ECH-N°09 --
Bâtiment 11-14 façade parking
Appui de fenêtres béton+peinture



Photo N° 3126 ECH-N°10 --
Bâtiment 11-14 pignons Murs
Bardage+peinture



Photo N° 3130 ECH-N°11 --
Bâtiment 7-10 façade jardin Murs
soubassement béton+peinture



Photo N° 3131 ECH-N°12 --
Bâtiment 7-10 façade jardin Murs
façade béton+peinture



Photo N° 3132 ECH-N°13 --
Bâtiment 7-10 façade jardin Appui
de fenêtres béton+peinture



Photo N° 3133 ECH-N°14 --
Bâtiment 7-10 façades jardin Murs
façade Béton+peinture



Photo N° 3136 ECH-N°15 --
Bâtiment 7-10 façades jardin Murs
volets aeration Béton+peinture



Photo N° 3137 ECH-N°16 --
Bâtiment 7-10 façade jardin murs
Bardage+peinture



Photo N° 3138 ECH-N°20 --
Bâtiment 7-10 façade parking
Bardage Ardoises



Photo N° 3139 ECH-N°21 --
Bâtiment 7-10 façade jardin
Bardage Ardoises



Photo N° 3141 ECH-N°17 --
Bâtiment 7-10 façade parking
Murs soubassement
béton+peinture



Photo N° 3142 ECH-N°18 --
Bâtiment 7-10 façade parking
Murs façade béton+peinture



Photo N° 3148 ECH-N°22 --
Bâtiment 4-6 façades parking Murs
soubassement Béton+peinture



Photo N° 3149 ECH-N°23 --
Bâtiment 4-6 façades parking Murs
façade Béton+peinture



Photo N° 3150 ECH-N°24 --
Bâtiment 4-6 façades parking Murs
Bardage+peinture



Photo N° 3151 ECH-N°25 --
Bâtiment 4-6 façades parking Murs
Joint mastic

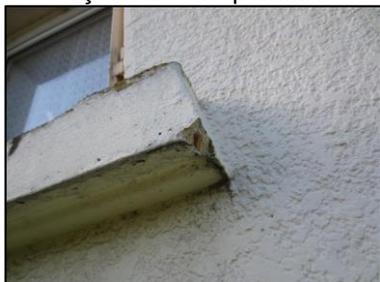


Photo N° 3152 ECH-N°26 --
Bâtiment 4-6 façades parking



Photo N° 3156 ECH-N°27 --
Bâtiment 4-6 façades arrière Murs

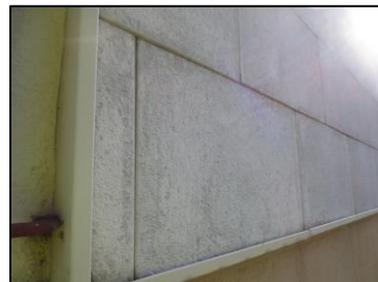


Photo N° 3157 ECH-N°28 --
Bâtiment 4-6 façades arrière Murs

Appui de fenêtres Béton+peinture



Photo N° 3158 ECH-N°29 --
Bâtiment 4-6 façades arrière Appui
de fenêtres Béton+peinture



Photo N° 3162 ECH-N°32 --
Bâtiment 1-3 façade pignon Murs
bardage+peinture



Photo N° 3165 ECH-N°35 --
Bâtiment 1-3 façade rue Murs
Joint mastic



Photo N° 3168 ECH-N°35 --
Bâtiment 1-3 façade rue Murs
façade Béton+peinture

Joint mastic



Photo N° 3159 ECH-N°30 --
Bâtiment 4-6 façades arrière Murs
soubassement Béton+peinture



Photo N° 3163 ECH-N°33 --
Bâtiment 1-3 façade pignon Murs
bardage+peinture



Photo N° 3166 ECH-N°36 --
Bâtiment 1-3 façade rue Murs
Joint mastic

Bardage+peinture



Photo N° 3160 ECH-N°31 --
Bâtiment 4-6 façades arrière Murs
façade Béton+peinture

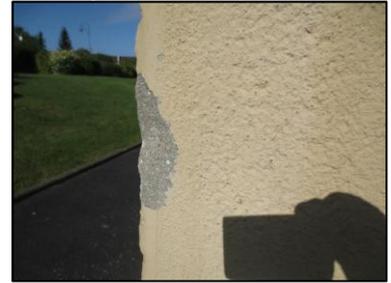


Photo N° 3164 ECH-N°34 --
Bâtiment 1-3 façade rue Murs
soubassement béton+peinture



Photo N° 3167 ECH-N°37 --
Bâtiment 1-3 façade rue Appui
de fenêtres Béton+peinture

Signatures

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :DEKRA.

Adresse de l'organisme certificateur :
5 Avenue Garlande 92220 BAGNEUX

Cachet de l'entreprise



Fait à : RUEIL MALMAISON
le : 21 mai 2015

Par Avicéa
Nom et prénom de l'opérateur :
E. LAMBOLEY

Signature de l'opérateur

La société Avicéa atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.

Le(s) laboratoire(s) d'analyses

EURO SERVICE LABO
122 RUE MARCEL HARTMANN
94200 IVRY SUR SEINE

Analyses laboratoire

EURO-SERVICES-LABO

Tél. : 01 43 90 18 80

Fax : 01 43 90 18 88



Votre partenaire
environnement

Dossier n° 2015-04-220

EL BRAY SUR SEINE OPH77

Prélèvements du 06/05/15

Propriétaire : OPH 77

77480 BRAY SUR SEINE

AVICEA

30, rue de l'Industrie

92500 RUEIL MALMAISON

A l'attention de MOINARD Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 18/05/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R 02007215

Affaire N° A 01179115

Page 1/8

Echantillon(s) Date de réception : 11/05/15 Date de fin d'analyse : 18/05/15
 Analyste : Kathleen PATRON
 Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 06659415 ECH 01	Béton + peinture soubassement Bâtiment 11/14 - Façade	**Béton +Peinture	Dur/ Effutable Dus/ Effutable	Beige Gris	1	Non Détécté	---
E 06659615 ECH 02	Mur béton + peinture - Beige Bâtiment 11/14 - Façade	**Béton +Peinture	Dur/ Effutable Dus/ Effutable	Gris Gris	1	Non Détécté	---
E 06659815 ECH 03	Plaques bardage + peinture - Beige Bâtiment 11/14 - Façade	**Matériau +Matériau	Dur Dus/ Effutable	Beige/ Gris Gris	1	Non Détécté	---
E 06660015 ECH 04	Appui fenêtres béton + peinture Bâtiment 11/14 - Façade	**Béton +Peinture	Dur Souple	Gris Beige	1	Non Détécté	---
E 06660115 ECH 05	Ardoise - Noire Bâtiment 11/14 - Façade haute	Ardoise	Dur	Noir	1	Non Détécté	---
E 06660315 ECH 06	Ardoise - Noire Bâtiment 11/14 - Façade haute	Ardoise	Dur	Noir	1	Non Détécté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.

Responsable technique
Delphine LE DU
En suppléance

Responsable qualité
Audrey HAMOT
En suppléance



ACCREDITATION
N° 1-1001
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
 Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.
 L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE

www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com

SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

EURO-services-LABO

Tél. : 01 43 90 18 80
Fax : 01 43 90 18 88



*Votre partenaire
environnement*

Dossier n° 2015-04-220

EL BRAY SUR SEINE OPH77
Prélèvements du 06/05/15
Propriétaire : OPH 77
77480 BRAY SUR SEINE

AVICEA

30, rue de l'Industrie
92500 RUEIL MALMAISON

A l'attention de MOINARD Jean-Marc
Ivry-Sur-Seine, le 18/05/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R.02007215

Affaire N° A 01179115

Page 2/8

Échantillon(s) Date de réception : 11/05/15 Date de fin d'analyse : 18/05/15
Analyste : Katleen PATRON
Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 06660415 ECH 07	Mur béton + peinture - Beige Bâtiment 11/14 - Façade	**Béton +Peinture	Dur/ Effratable Effrit./Souple	Beige Beige/Gris	1	Non Détecté	---
E 06660615 ECH 08	Béton + peinture soubassement Bâtiment 11/14 - Façade	**Béton +Peinture	Dur Dur/ Effratable	Gris Gris	1	Non Détecté	---
E 06660715 ECH 09	Appui fenêtre béton + peinture Bâtiment 11/14 - Façade	**Béton +Enduit +Peinture	Dur Dur/ Effratable Effrit./Souple	Gris Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 06660815 ECH 10	Plaques bardage + peinture - Beige Bâtiment 11/14 - Façade	**Matériau +Matériau	Dur Dur	Gris Beige	1	Non Détecté	---
E 06660915 ECH 11	Béton + peinture soubassement Bâtiment 7/10 - Façade	**Béton +Peinture	Dur/ Effratable Dur/ Effratable	Beige/Gris Gris	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.

Responsable technique
Delphine LE DU
En suppléance

Responsable qualité
Audrey HAMOT
En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.
L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com

SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

EURO-services-LABO

Tél. : 01 43 90 18 80
Fax : 01 43 90 18 88



*Votre partenaire
environnement*

Dossier n° 2015-04-220

EL BRAY SUR SEINE OPH77
Prélèvements du 06/05/15
Propriétaire : OPH 77
77480 BRAY SUR SEINE

AVICEA

30, rue de l'Industrie
92500 RUEIL MALMAISON

A l'attention de MOINARD Jean-Marc
Ivry-Sur-Seine, le 18/05/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R.02007215

Affaire N° A 01179115

Page 3/8

Échantillon(s) Date de réception : 11/05/15 Date de fin d'analyse : 18/05/15
Analyste : Katleen PATRON
Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 06661015 ECH 12	Mur béton + peinture - Beige Bâtiment 7/10 - Façade	**Béton + Enduit + Peinture	Dur/ Effritable Dur/ Effritable Dur/ Effritable	Beige Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 06661115 ECH 13	Appui fenêtres béton + peinture Bâtiment 7/10 - Façade	**Béton + Peinture	Dur Souple	Beige/ Gris Beige	1	Non Détecté	---
E 06661215 ECH 14	Mur béton + peinture - Beige Bâtiment 7/10 - Façade	**Béton + Enduit + Peinture	Dur Dur Souple	Beige Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 06661315 ECH 15	Volets aération béton + peinture Bâtiment 7/10 - Façade	**Béton + Peinture	Dur Dur	Beige/ Gris Gris	1	Non Détecté	---
E 06661415 ECH 16	Plaques bardage + peinture - Beige Bâtiment 7/10 - Façade	**Matériau + Matériau	Dur Dur	Gris Gris	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.

[Signature]
Responsable technique
Delphine LEDU
En suppléance

[Signature]
Responsable qualité
Audrey HAMOT
En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.
L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com

SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

Dossier n° 2015-04-220

EL BRAY SUR SEINE OPH77
Prélèvements du 06/05/15
Propriétaire : OPH 77
77480 BRAY SUR SEINE

AVICEA

30, rue de l'Industrie
92500 RUEIL MALMAISON

A l'attention de MOINARD Jean-Marc
Ivry-Sur-Seine, le 18/05/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R.02007215

Affaire N° A 01179115

Page 4/8

Échantillon(s) Date de réception : 11/05/15 Date de fin d'analyse : 18/05/15
Analyste : Katleen PATRON
Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 06661515 ECH 17	Béton + peinture soubassement Bâtiment 7/10 - Façade	**Béton +Peinture	Dur Dur	Beige/Gris Gris	1	Non Détecté	---
E 06661615 ECH 18	Mur béton + peinture - Beige Bâtiment 7/10 - Façade	**Béton +Peinture	Dur Dur	Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 06661715 ECH 19	Appui fenêtres béton + peinture Bâtiment 7/10 - Façade	**Béton +Peinture	Dur Souple	Beige/Gris Beige	1	Non Détecté	---
E 06661815 ECH 20	Ardoise - Noire Bâtiment 7/10 - Façade	Ardoise	Dur	Noir	1	Non Détecté	---
E 06661915 ECH 21	Ardoise - Noire Bâtiment 7/10 - Façade	Ardoise	Dur	Noir	1	Non Détecté	---
E 06662015 ECH 22	Béton + peinture soubassement Bâtiment 4/6 - Façade	**Béton +Peinture	Dur Dur/ Effritable	Gris Beige/Blanc	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.

Responsable technique
Delphine LEDU
En suppléance

Responsable qualité
Audrey HAMOT
En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.
L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE

www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com

SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

Dossier n° 2015-04-220

EL BRAY SUR SEINE OPH77
Prélèvements du 06/05/15
Propriétaire : OPH 77
77480 BRAY SUR SEINE

AVICEA

30, rue de l'Industrie
92500 RUEIL MALMAISON

A l'attention de MOINARD Jean-Marc
Ivry-Sur-Seine, le 18/05/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R.02007215

Affaire N° A 01179115

Page 5/8

Échantillon(s) Date de réception : 11/05/15 Date de fin d'analyse : 18/05/15
Analyste : Katleen PATRON
Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 06662115 ECH 23	Mur béton + peinture - Beige Bâtiment 4/6 - Façade	**Béton + Enduit + Peinture	Dur Dus/ Effritable Souple	Gris Beige/Blanc Beige	1	Non Détecté	---
E 06662215 ECH 24	Plaques bardage + peinture - Beige Bâtiment 4/6 - Façade	**Polystyrène + Plaque + Peinture	Souple Dus/ Fibreux Dus/ Effritable	Blanc Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 06662315 ECH 25	Mastic entre soubassement et mur Gris Bâtiment 4/6 - Façade	**Mastic + Enduit (Traces)	Souple Dus/ Effritable	Gris Beige	1	Non Détecté	---
E 06662415 ECH 26	Appui fenêtre béton + peinture Bâtiment 4/6 - Façade	**Béton + Peinture	Dur Souple	Beige/Gris Beige	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.

[Signature]
Responsable technique
Delphine LEDU
En suppléance

[Signature]
Responsable qualité
Audrey HAMOT
En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.
L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com

SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

EURO-services-LABO

Tél. : 01 43 90 18 80
Fax : 01 43 90 18 88



*Votre partenaire
environnement*

Dossier n° 2015-04-220

EL BRAY SUR SEINE OPH77
Prélèvements du 06/05/15
Propriétaire : OPH 77
77480 BRAY SUR SEINE

AVICEA

30, rue de l'Industrie
92500 RUEIL MALMAISON

A l'attention de MOINARD Jean-Marc
Ivry-Sur-Seine, le 18/05/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R.02007215

Affaire N° A 01179115

Page 6/8

Échantillon(s) Date de réception : 11/05/15 Date de fin d'analyse : 18/05/15
Analyste : Katleen PATRON
Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 06662515 ECH 27	Mastic entre soubassement et mur Gris Bâtiment 4/6 - Façade	**Mastic +Peinture +Enduit (Traces)	Souple Souple Dux/ Effritable	Gris Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 06662615 ECH 28	Plaques bardage + peinture - Beige Bâtiment 4/6 - Façade	**Polystyrène (Trace) +Plaque +Peinture	Souple Dux/ Fibreux Dux/ Effritable	Blanc Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 06662715 ECH 29	Appui fenêtres béton + peinture Bâtiment 4/6 - Façade	**Béton +Béton +Peinture	Dux Dux Dux/ Effritable	Beige Gris Beige	1	Non Détecté	---
E 06662915 ECH 30	Béton + peinture soubassement Bâtiment 4/6 - Façade	**Béton +Peinture	Dux Dux/ Effritable	Gris Beige	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.

[Signature]
Responsable technique
Delphine LEDU
En suppléance

[Signature]
Responsable qualité
Audrey HAMOT
En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.
L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com

SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

EURO-services-LABO

Tél. : 01 43 90 18 80
Fax : 01 43 90 18 88



*Votre partenaire
environnement*

Dossier n° 2015-04-220

EL BRAY SUR SEINE OPH77
Prélèvements du 06/05/15
Propriétaire : OPH 77
77480 BRAY SUR SEINE

AVICEA

30, rue de l'Industrie
92500 RUEIL MALMAISON

A l'attention de MOINARD Jean-Marc
Ivry-Sur-Seine, le 18/05/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R.02007215

Affaire N° A 01179115

Page 7/8

Échantillon(s) Date de réception : 11/05/15 Date de fin d'analyse : 18/05/15
Analyste : Katleen PATRON
Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 06663015 ECH 31	Mur béton + peinture - Beige Bâtiment 4/6 - Façade	**Béton +Peinture	Dur Dus/ Effritable	Gris Beige	1	Non Détecté	---
E 06663115 ECH 32	Plaques bardage + peinture - Beige Bâtiment 1/3 - Façade	**Plaque +Peinture	Dus/ Fibreux Dus/ Effritable	Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 06663215 ECH 33	Plaques bardage + peinture - Beige Bâtiment 1/3 - Façade	**Plaque +Peinture +Polystyrène	Dus/ Fibreux Dus/ Effritable Souple	Beige Beige Blanc	1	Non Détecté	---
E 06663315 ECH 34	Béton + peinture soubassement Bâtiment 1/3 - Façade	**Béton +Peinture	Dur Dus/ Effritable	Gris Beige	1	Non Détecté	---

Commentaires (1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.

Responsable technique
Delphine LEDU
En suppléance

Responsable qualité
Audrey HAMOT
En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire.
L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com

SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siret 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

EURO-services-LABO

Tél. : 01 43 90 18 80

Fax : 01 43 90 18 88



*Votre partenaire
environnement*

Dossier n° 2015-04-220

EL BRAY SUR SEINE OPH77

Prélèvements du 06/05/15

Propriétaire : OPH 77

77480 BRAY SUR SEINE

AVICEA

30, rue de l'Industrie

92500 RUEIL MALMAISON

A l'attention de MOINARD Jean-Marc

Ivry-Sur-Seine, le 18/05/2015

RAPPORT D'ESSAI N° R.02007215

Affaire N° A 01179115

Page 8/8

Échantillon(s) Date de réception : 11/05/15 Date de fin d'analyse : 18/05/15
Analyste : Katleen PATRON
Méthode(s) d'analyse : En adapt. NF X43-050

**Objet du rapport : Recherche d'amiante dans les matériaux par
Microscopie Electronique à Transmission (MET)**

N° éch. Labo / Client	Identification client	Description de l'échantillon			Nb de prépa	Résultat	Type de fibre
		Matière	Aspect	Couleur			
E 06663415 ECH 35	Mur béton + peinture - Beige Bâtiment 1/3 - Façade	**Béton + Enduit + Enduit + Peinture	Dur Dur/ Effritable Dur/ Effritable Souple	Gris Gris Beige Beige	1	Non Détecté	---
E 06663515 ECH 36	Mastic entre soubassement et mur Gris Bâtiment 1/3 - Façade	**Mastic + Peinture	Souple Dur/ Effritable	Gris Beige	1	Non Détecté	---
E 06663615 ECH 37	Appui fenêtres béton + peinture Bâtiment 1/3 - Façade	**Béton + Peinture	Dur Dur/ Effritable	Gris Beige	1	Non Détecté	---

(1) Dans le cadre d'une demande de dissociation, toute couche marquée ** ne peut être analysée séparément des couches suivantes.

DL
Responsable technique
Delphine LE DU
En suppléance

A
Responsable qualité
Audrey HAMOT
En suppléance



Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Seule l'édition originale du rapport portant les signatures des responsables technique et qualité engage la responsabilité du laboratoire. L'accréditation de la Section Laboratoire du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les essais présentés dans ce rapport, à l'exclusion des prélèvements.

Siège social : 122, rue Marcel Hartmann • ZI Léa-Park • Bât. A • 94200 IVRY-SUR-SEINE

www.euro-services-labo.com • e-mail : info@euro-services-labo.com

SA au capital de 127 400 € • RCS Créteil 419 284 328 • siren 419 284 328 00038 • TVA FR 64 419 284 328 • Code APE 7120 B

Attestation de compétence

**CERTIFICAT
DE COMPETENCES
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER**



Eric LAMBOLEY

est titulaire du certificat de compétences N° DT11868
pour :

	DU	AU
Constat de risque d'exposition au plomb	06/08/2012	05/08/2017
Diagnostic amiante	21/06/2012	20/06/2017
Etat de l'installation intérieure de gaz	27/07/2012	26/07/2017
Etat relatif à la présence de termites (France métropolitaine)	21/06/2012	20/06/2017
Etat de l'installation intérieure d'électricité	10/07/2012	09/07/2017

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de diagnostics amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 03 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 15 décembre 2009 ; Arrêté du 5 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011

Délivré à Bagneux, le 14 août 2012

Pour DEKRA Certification S.A.S
Yvan MAINGUY, Directeur Général




Numéro d'accréditation :
4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

DEKRA Certification S.A.S - 5, Avenue Garlande 92220 Bagneux - Siren 491 590 279 RCS Nanterre
Tél.: 01 41 17 11 24 - www.certification-diagnostiqueurs-immobiliers.fr

Attestation d'assurance



Police n° 49 022 209 - Adhésion n° TO 168 010

Attestation d'Assurance

Allianz Responsabilité Civile des Entreprises et de Services

La Compagnie Allianz I.A.R.D, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu 75002 PARIS, atteste que

AVICEA
 30 RUE DE L'INDUSTRIE
 92500 RUEIL MALMAISON

a souscrit auprès d'elle sous le n° 49 022 209 un contrat d'assurance ayant pour objet de satisfaire à l'obligation édictées par les articles L271-6 et R-271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation et de le garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités suivantes :

Amiante: Constat vente . Constat avant travaux ou démolition .Diagnostic Technique Amiante (DTA) . Contrôle Périodique Amiante.
Plomb: Constat de Risques d'Exposition au Plomb (CREP) . Diagnostic du Risque d'Intoxication par le Plomb (DRIP) . Recherche de plomb avant travaux .

Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
 Diagnostic Termites – Etats parasites
 Contrôle des Installations de Gaz
 Contrôle des Installations Electriques
 Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (sécurité du travail)
 Expertise sur les installations d'assainissement autonome
 Etat des Risques Naturels et Technologiques (ERNT)
 Vérification des équipements et installations incendie
 Loi Carrez
 Diagnostic métrage habitable Loi Boutin
 Prêts conventionnés – Prêts à taux zéro – Normes d'Habitabilité (notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier)
 Etat des lieux locatifs
 Détermination des millièmes de copropriété
 Diagnostic technique SRU
 Diagnostic Accessibilité
 Diagnostic Eco Prêt (méthode TH-C-E ex)
 Etude thermique réglementaire (RT 2005 - RT 2012)
 Conseil en rénovation énergétique à l'exclusion de "toutes activités de maîtrise d'œuvres et d'assistance à maîtrise d'œuvres"

Garantie RC Professionnelle : 500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du **01/01/2015 au 31/12/2015.**

Le présent document, établi par Allianz I.A.R.D, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz I.A.R.D au-delà des clauses et conditions du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables à l'assuré le sont également à toute personne bénéficiaire de l'indemnité. Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait à Paris le 15 décembre 2014

Pour la Compagnie Allianz I.A.R.D, et par délégation



L'ASSUREUR

Allianz Vie
 S.A. au capital de 643 054 425 euros
 340 234 962 RCS Paris
 N° 711A - CDDO 240 224 020

Allianz I.A.R.D.
 S.A. au capital de 938 787 416 euros
 542 110 291 RCS Paris
 N° 711A - CDDO 240 224 020

Entreprises régies par le Code
 Des Assurances
 Siège social :
 87 rue de Richelieu - 75002 Paris