


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012 Norme NF X 46-020

2 CITE DANTON

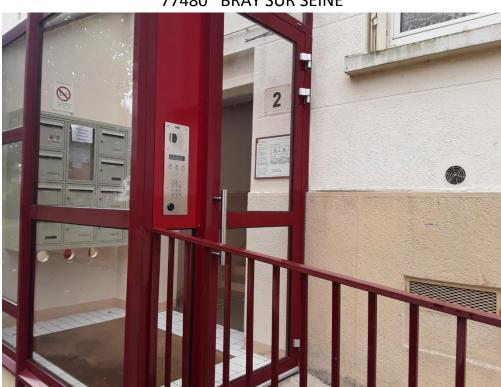

77480 BRAY SUR SEINE

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 1/24



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	2 CITE DANTON 77480 BRAY SUR SEINE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage:		Porte:	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom:	ОРН77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

A.5 (LALCO HON DE L	(1111551011		
RAPPORT N°:	19LAB0301	Laboratoire d'Analyses:	ITGA
Repérage réalisé le :	03/10/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par:	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat:	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 12/10/2018

Cabinet: EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric** Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 2/24



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	17
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES	20
ATTESTATION(S)	22
CERTIFICAT DE COMPETENCES	23



D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP: Jugement Personnel, ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIEC		ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEAN	NT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS		Selon BT			
	COLLECTIFS					

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 4/24



			BON	DE TRAV	AUX N	P 2018	20368
	BLIC DE L'HABI	TAT 77			ta a a special a second	800 9 TV (1) (1) (1)	
5 Square Be 77140 NEM				EXPERT HAS	BITAT INGENIE	RIE	
Tél: 01.64					EVARD GAMB		
Réf. fournisseur Marché n° Provenance	F / 5149 2017 4476 1 NEMOURS	et: 27770001900015		3EME ETAGE 78300 POISS	∃	EIIM	
Objet	AMIANTE		T.116 1	200470444			
SERVICE	NEMOURS Tech	niciens	Téléphone ÉMETTEU	032 <u>1734144</u> R RICHARD	PHILIPPE		
LOCALISATION	Programme 19 Tranche 1	BRAY SUR SEINE - CITE Ensemble A000 Ese	EDANTON calier AB	Étage 03	Logement 1	Module 19	A B0301
ADRESSE				Retrait des clés	CHEZ LE GARI		LADOJU I
	2 CITE DANTON	177480 BRAY SUR SEIN	E		(3000-00-00-00-00-0	
DÉLA	II D'EXÉCUTION	7 JOURS	PÉRIC	DE DU 26-08	-2018 AU 01-	09-2018	
ARTICLE	۵	ÉSIGNATION		QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	нл. то	TAL H.T
AMI49	REPERACE AMIAN	ITE AVANT TVX - TVX		10.00	5.00		50.00
		RATIONS URGENTS ENTRE		10,00	5,00		50,00
AMI73	ANALYSE EN LABO NALYSE DE 1 A 10 PRE	ORATOIRE - ANALYSE MET		1,00	48,00		48,00
	EPERAGE MUR						
TOTAL H.T.	Salasta esta esta esta esta antimicario		7	GRANDWALLERSON OF THE STATE OF			98.00
	Services of the control of the contr						
H.T. ACTUALISE		on de des com des	r i e Stroppuno e tossitrenti	anamanan manahasa sa sa da			e same
H.T. ACTUALISE						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	o sy legion i n sy legion i
H.T. ACTUALISE COEFFICIENT R RABAIS TOTAL H.T.	EGIONAL	COC AS A PACE OF THE SHOP PROCESSION OF THE SHOP SHOW THE SHOW THE SHOP SHOW THE SHOP SHOW THE SHOP SHOW THE SHOW T					
H.T. ACTUALISE COEFFICIENT R RABAIS TOTAL H.T. T.V.A.	EGIONAL	20,00 %				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
H.T. ACTUALISE COEFFICIENT R RABAIS TOTAL H.T. T.V.A. TOTAL T.T.C.	EGIONAL		COURT ET SOL				19,60 117.60
H.T. ACTUALISE COEFFICIENT R RABAIS TOTAL H.T. T.V.A. TOTAL T.T.C.	EGIONAL	CODES STR	UCTURE ET SCI-	LÉMA: TECHNIOU POSTE BUDGÉTA	NRE.	MONT	117,60
H.T. ACTUALISE COEFFICIENT R RABAIS TOTAL H.T. T.V.A. TOTAL T.T.C. AFFECTATION BUI	EGIONAL	CODES STR		DU POSTE BUDGÉTA		MONT	
H.T. ACTUALISE COEFFICIENT R RABAIS TOTAL H.T. T.V.A. TOTAL T.T.C. AFFECTATION BUI CODE BUDGET	DOÉTAIRE RUBRIQUE A760 NEM	CODES STR	LIBELLÉ	DU POSTE BUDGÉTA		MONT	117.60 ANT T.T.C
H.T. ACTUALISE COEFFICIENT R RABAIS TOTAL H.T. T.V.A. TOTAL T.T.C. AFFECTATION BUI CODE BUDGET 1 HONAMIA	DOÉTAIRE RUBRIQUE A760 NEM	CODES STR	LIBELLÉ IONORAIRES DIA	DU POSTE BUDGÉTA		100	117.60 ANT T.T.C

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018



F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

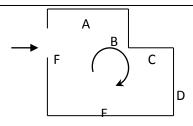

G\RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018

6/24



H\RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 1	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Cuisine	Carreaux de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
Séjour	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Entrée	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
Placard	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit			
Dégagement	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit	BOIS		
WC	Carreaux de plâtre				Carrelage	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Carreaux de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Chambre 3	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit		PVC	

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 7/24



PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 2	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Enduit		PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	19LAB0301P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 8/24



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
	LIAGE		LABORATOIRE	Lenamemon	MEI ENAGE	LIAI	RESCEIAI	
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 9/24



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	19LAB0301P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 10/24



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 11/24



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Placard		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	zso

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 12/24



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	19LAB0301P002	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	zso

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 13/24



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	19LAB0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	zso
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	19LAB0301P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	19LAB0301P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	19LAB0301P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	zso

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 14/24





Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 15/24





Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 16/24



ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

	PRELEVEMENT :	19LAB0301P001	
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	19LAB0301 03/10/2018		Chambre 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	03/10/2018	JULIEN Mickaël
	LOCALISATION		RESULTAT
	Mur C		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



	PRELEVEMENT :	: 19LAB0301P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL		
OPH77	19LAB0301 03/10/2018		Entrée		
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable	03/10/2018	JULIEN Mickaël		
	LOCALISATION	RESULTAT			
	Mur B	Amiante non détecté			

EMPLACEMENT



Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 17/24



	PRELEVEMENT :	19LAB0301P003	
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	19LAB0301 03/10/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	03/10/2018	JULIEN Mickaël
	LOCALISATION		RESULTAT
	Mur C		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT: 19LAB0301P004					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL		
OPH77	19LAB0301 03/10/2018		Cuisine		
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	03/10/2018	JULIEN Mickaël		
LOCALISATION		RESULTAT			
Mur C		Amiante non détecté			

EMPLACEMENT



Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 18/24





Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 19/24



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tel: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 www.itga.fr

Accréditation nº 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

AND

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-104563 EN DATE DU 11/10/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

> Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoi Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)-EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE Réf. Commande ITGA : IT0718-104563 Réf. Commande Client : 19LAB0301--01 78580 LES ALLUETS LE ROI

Reçu au laboratoire le : 09/10/2018

ou Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopic - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai : (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085) (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s): Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques
La méthode de préparation coupiée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 %
optiquement observable (fibres précentant un diamérée supérieur à 0.2 µm) avec une problatifié de 95 % dans chaque prise oprojection conservante (uniter processant un numeror superior à u.), prim avec une protection et >> o una traque princ et conse analysee.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050); Morphologie, EDX et diffraction électronique

La méthode de prégnantion couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0,1 % massique en fibres d'amiante avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

Résultat(s):

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante		
Réf dossier client :	SUR SEINE 19LAB0301P001 / LO	2 CITE DANTON 77480 BRAY Réf échantillon ITGA : ITO71810-21092 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples					
/ Chambre 3 Mur C Enduit bét Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable		META (1)	1	11/10/2018	Amiante non détecté / - 0a prise d'essai analysée peut renlemer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiantel		
Réf dossier client : Réf échantillon client :	19LAB030101 - 2 CITE DANTON 77490 BRAY SUR SEINE 19LAB0301P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Description ITGA: Enduit plätreux blanc en vrac / Peinture / Papier en faible quantité en vrac						
 Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier en faible quantité en vrac non séparable 		META (1)	1	11/10/2018	Amiante non détecté / « la prise d'exai analysée pour renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'arriante]		

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du La reproduction de ce l'apport il est autoinsée que sous sa forme megrale . Ce rapport ne doit pas écre réproduit particilient Laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 1/2



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-104563 EN DATE DU 11/10/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante		
Réf dossier client :	19LAB030101 - 2 C SUR SEINE	E DANTON 77480 BRAY Réf échantillon ITGA : IT071810-21094					
Réf échantillon client :		AB0301P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples (Salle de bains Mur C Enduit					
• Enduit plâtreux blanc en vrac + META (1) peintures multiples non séparable		META (1)	1	11/10/2018	Amiante non détecté / - Øa prise d'essal analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante]		
Réf dossier client :	19LAB030101 - 2 C SUR SEINE	TE DANTON 77480 BRAY	Réf échantillon IT	GA: ITO	71810-21095		
Réf échantillon client :	19LAB0301P004 / LC	Description ITGA : Enduit platreux blanc en vrac / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche					
 Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable 		META (1)	1	11/10/2018	Amiante non détecté / \$\phi\$ aprise d'escal analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante!		


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05 Page 2/2



ATTESTATION(S)

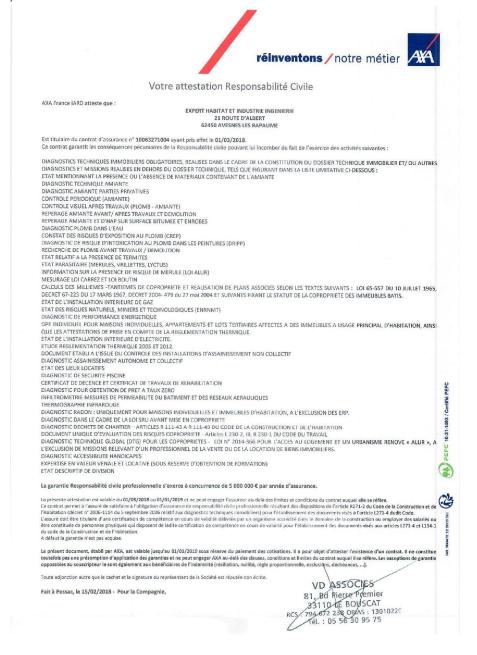

Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018




CERTIFICAT DE COMPETENCES



Rapport N°: 19LAB0301 03/10/2018 23/24



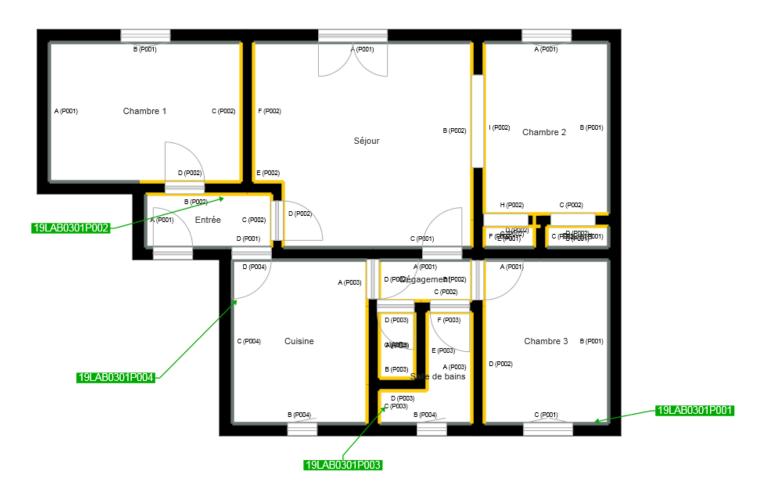



Prélèvements de sol amiantés

Prélèvements de sol non amiantés

Prélèvements de plafonds amiantés

Prélèvements de plafonds non amiantés

→ Prélèvements de murs amiantés

→ Prélèvements de murs non amiantés

X Autres types de prélèvements amiantés

X Autres types de prélèvements non amiantés

/// Sol amianté

∭Plafond amianté

Sol et Plafond amiantés