

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

13 Cité Danton - Logement 2 - R+2 - ES AM

77480 BRAY SUR SEINE

PHOTO NON DISPONIBLE

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 Cité Danton - Logement 2 - R+2 - ES AM 77480 BRAY SUR SEINE
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+2	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	19LAM0202	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	28/11/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Abdessamad RHENZOUR	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3342	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	23/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	DEKRA 5 avenue Garlande - 92220 BAGNEUX	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 18/12/2019

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DELATTRE Olivier**

Nom du diagnostiqueur : **Abdessamad RHENZOUR**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	16
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	19
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	19
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	20
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	37
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	44
ATTESTATION(S).....	52
CERTIFICAT DE COMPETENCES	53

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle d'eau	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	19LAM0202P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	Sol	19LAM0202P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sol	19LAM0202P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	Sol	19LAM0202P003	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur C	19LAM0202P005	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur B	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur C	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur D	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur A	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur B	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur C	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur D	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur E	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur G	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur H	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 3	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur B	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur C	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur D	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur A	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur D	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur A	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur B	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur C	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur D	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur E	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur F	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur A	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur B	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur C	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur A	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur B	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur D	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur A	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur E	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur F	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur A	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur C	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur D	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur A	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur C	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	Mur D	19LAM0202P005	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur D	19LAM0202P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur A	19LAM0202P006	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur F	19LAM0202P006	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur A	19LAM0202P006	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur B	19LAM0202P006	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	Mur B	19LAM0202P006	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Plafond	19LAM0202P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Plafond	19LAM0202P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Plafond	19LAM0202P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Plafond	19LAM0202P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Plafond	19LAM0202P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Plafond	19LAM0202P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Plafond	19LAM0202P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Plafond	19LAM0202P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Plafond	19LAM0202P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	Plafond	19LAM0202P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GATINAIS SEINE & LOING 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 27724 SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT) 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance Objet AMIANTE	SERVICE SCE GATINAIS S&L ÉMETTEUR RICHARD PHILIPPE	
LOCALISATION Programme 19 BRAY SUR SEINE - CITE DANTON Tranche 3 Ensemble D000 Escalier AM Étage 02 Logement 2 Module 19LAM0202		
ADRESSE 13 CITE DANTON 77480 BRAY SUR SEINE		

DÉLAI D'EXECUTION 7 JOURS **PERIODE DU** 22/11/2018 AU 28/11/2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI49	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS ENTRE ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	3,00	48,00	144,00
TOTAL H.T.				149,00
H.T. ACTUALISE				149,00
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				
TOTAL T.T.C.				178,80

AFFECTATION BUDGETAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE			
1	HONAMIA	A760 ASUD SUD	HONORAIRES DIAG AMIANTE			178,80

AFFECTATION ANALYTIQUE						MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT			
1	HONAMIA	19 3	D900 AM	19LAM0202	L9902790	178,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 27724

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 2
BON DE TRAVAUX		2019 27724
		Édité le 22-11-2019
Le Service Emetteur		
 Philippe RICHARD Gérant Génialis Seine & Paris		

ACCUSE DE RECEPTION A RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DES LA FIN DE L'EXECUTION DES TRAVAUX			
JE SOUSSIGNÉ		CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2019 27724	
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE		LE	
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRESENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

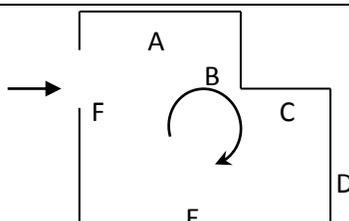

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

Néant

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+2		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+2		OUI	CONCERNEE
Cellier	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 3	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Dégagement	R+2		OUI	CONCERNEE
WC	R+2		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Salle d'eau	R+2		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETR E1	FENETR E2
Entrée	R+2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Cuisine	R+2	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Plaques de plâtre		Sol souple	Peinture			
Cellier	R+2	Parpaing				Peinture	Peinture			
Chambre 3	R+2	Périphériques / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Placard 1	R+2	Plaque de plâtre				Sol souple	Peinture			
Dégagement	R+2	Plaque de plâtre				Sol souple	Peinture			
WC	R+2	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Gaine technique 2	R+2									
Chambre 2	R+2	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre			Sol souple	Peinture			
Séjour / Salon	R+2	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre			Sol souple	Peinture			

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE E1	FENETRE E2
Chambre 1	R+2	Périphériques / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Gaine technique 1	R+2									
Salle d'eau	R+2	Plaque de plâtre	Béton	Périphériques / Plaques de plâtre		Sol souple	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	19LAM0202P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	19LAM0202P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur G	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur H	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur F	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	19LAM0202P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	19LAM0202P006	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	19LAM0202P006	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	19LAM0202P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	19LAM0202P006	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	19LAM0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	19LAM0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 3	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	19LAM0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	19LAM0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Dégagement	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	19LAM0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	19LAM0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	19LAM0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour / Salon	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	19LAM0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	19LAM0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle d'eau	R+2	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	19LAM0202P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	19LAM0202P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	19LAM0202P005	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	19LAM0202P006	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	19LAM0202P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	19LAM0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple beige	19LAM0202P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 3	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	19LAM0202P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	19LAM0202P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	19LAM0202P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	19LAM0202P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	19LAM0202P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	19LAM0202P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	19LAM0202P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	19LAM0202P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	19LAM0202P004	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	19LAM0202P004	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	R+2	Faïence 1	Matériau souple blanc avec poussières + matériau beige en faible quantité non séparable	19LAM0202P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	R+2	Faïence 1	Carrelage	19LAM0202P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	R+2	Faïence 1	Colle beige	19LAM0202P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	R+2	Faïence 1	Matériau souple blanc avec poussières + matériau beige en faible quantité non séparable	19LAM0202P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	R+2	Faïence 1	Carrelage	19LAM0202P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	R+2	Faïence 1	Colle beige	19LAM0202P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 19LAM0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019		Cuisine (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 19LAM0202P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019		Cuisine (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 19LAM0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Séjour / Salon (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 19LAM0202P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Séjour / Salon (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 19LAM0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Salle d'eau (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 19LAM0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Salle d'eau (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 19LAM0202P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Salle d'eau (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 19LAM0202P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 19LAM0202P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Placard 1 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante détecté (Chrysotile)	

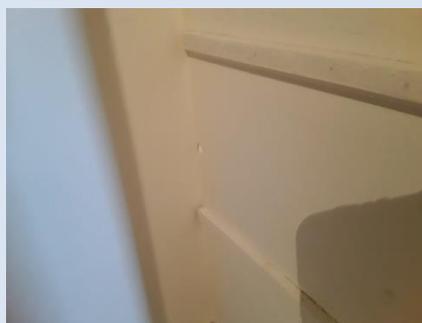EMPLACEMENT


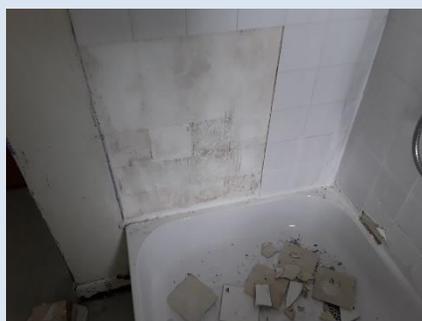
PRELEVEMENT : 19LAM0202P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Salle d'eau (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 19LAM0202P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Salle d'eau (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 19LAM0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Salle d'eau (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Matériau souple blanc avec poussières + matériau beige en faible quantité non séparable	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 19LAM0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Salle d'eau (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Carrelage	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

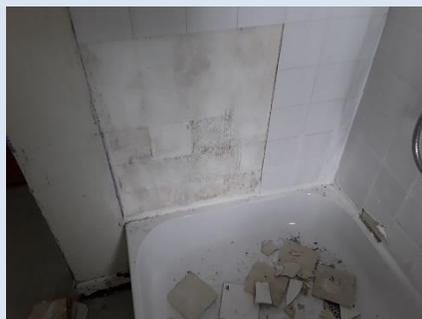EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 19LAM0202P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE	19LAM0202 28/11/2019	Salle d'eau (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige	28/11/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr3:Amiante non détecté	

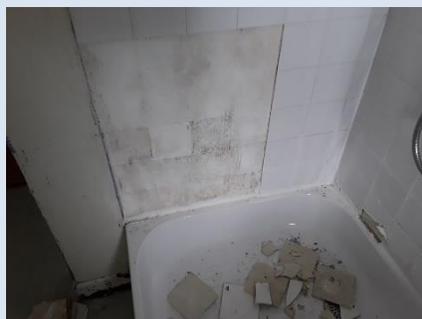EMPLACEMENT


ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29965 EN DATE DU 17/12/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Abdessamed RHENZOUR
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-113859
Echantillon ITGA : IT071912-29965
Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	19LAM0202--01
Dossier client	19LAM0202--01 - 3 Cité Danton - Logement 2 - R+2 - ES AM 77480 BRAY SUR SEINE
Echantillon	19LAM0202P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	2
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Morgane GAILLARD - Analyste

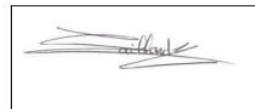

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 16

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29966 EN DATE DU 17/12/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Abdessamed RHENZOUR
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-113859
Echantillon ITGA : IT071912-29966
Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	19LAM0202--01
Dossier client	19LAM0202--01 - 3 Cité Danton - Logement 2 - R+2 - ES AM 77480 BRAY SUR SEINE
Echantillon	19LAM0202P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple marron	META (1) le 16/12/2019	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	META (1) le 16/12/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Morgane GAILLARD - Analyste

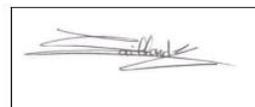



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29967 EN DATE DU 17/12/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
M. Abdessamed RHENZOUR
22 Avenue des Nations
93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-113859
Echantillon ITGA : IT071912-29967
Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	19LAM0202--01
Dossier client	19LAM0202--01 - 3 Cité Danton - Logement 2 - R+2 - ES AM 77480 BRAY SUR SEINE
Echantillon	19LAM0202P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)


Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 17/12/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	META (1) le 16/12/2019	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle bitumineuse noire en faible quantité + ragréage gris en faible quantité non séparable	MOLP le 16/12/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Morgane GAILLARD - Analyste

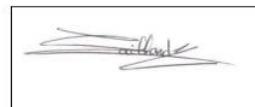

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29968 EN DATE DU 17/12/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0719-113859
 Echantillon ITGA : IT071912-29968
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	19LAM0202--01
Dossier client	19LAM0202--01 - 3 Cité Danton - Logement 2 - R+2 - ES AM 77480 BRAY SUR SEINE
Echantillon	19LAM0202P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture béton
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité


Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Morgane GAILLARD - Analyste

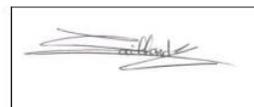



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

cofrac
 Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29969 EN DATE DU 17/12/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-113859
 Echantillon ITGA : IT071912-29969
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	19LAM0202--01
Dossier client	19LAM0202--01 - 3 Cité Danton - Logement 2 - R+2 - ES AM 77480 BRAY SUR SEINE
Echantillon	19LAM0202P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Peinture / Carton / Enduit plâtré blanc / Papier / Matériau plâtré beige

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)


Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + carton non séparable + enduit plâtré blanc + papier non séparable + matériau plâtré beige non séparable	META (1) le 16/12/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Morgane GAILLARD - Analyste

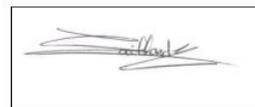



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29970 EN DATE DU 17/12/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0719-113859
 Echantillon ITGA : IT071912-29970
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	19LAM0202--01
Dossier client	19LAM0202--01 - 3 Cité Danton - Logement 2 - R+2 - ES AM 77480 BRAY SUR SEINE
Echantillon	19LAM0202P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier / Matériau plâtré beige / Carton / Enduit plâtré blanc

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + papier non séparable + matériau plâtré beige non séparable + carton non séparable + enduit plâtré blanc	META (1) le 16/12/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Morgane GAILLARD - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29971 EN DATE DU 17/12/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-113859
 Echantillon ITGA : IT071912-29971
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	19LAM0202--01
Dossier client	19LAM0202--01 - 3 Cité Danton - Logement 2 - R+2 - ES AM 77480 BRAY SUR SEINE
Echantillon	19LAM0202P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Peinture avec poussières / Carton / Matériau plâtreux blanc

Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture avec poussières + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	META (1) le 16/12/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Morgane GAILLARD - Analyste





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tél : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071912-29972 EN DATE DU 17/12/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :
 SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE
 M. Abdessamed RHENZOUR
 22 Avenue des Nations
 93420 VILLEPINTE

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0719-113859
 Echantillon ITGA : IT071912-29972
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2019

Réf. Client : Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	19LAM0202--01
Dossier client	19LAM0202--01 - 3 Cité Danton - Logement 2 - R+2 - ES AM 77480 BRAY SUR SEINE
Echantillon	19LAM0202P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur B Faïence 1
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières / Matériau beige en faible quantité / Carrelage / Colle beige


Préparation : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 (2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Matériau souple blanc avec poussières + matériau beige en faible quantité non séparable	META (2) le 16/12/2019	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle beige	META (1) le 17/12/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Morgane GAILLARD - Analyste

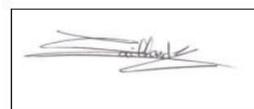

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>AMIANTE : ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</p> <p>PLOMB : DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</p> <p>ETAT PARASITAIRE : ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)</p> <p>MESURES : MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</p> <p>AUTRES : ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE. ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012. DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES- LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGIS DE LEVAGE ET DE CHANTIER DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS</p>
---	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 6 SEPTEMBRE 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.




Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019
 Pour la compagnie

VD ASSOCIES
 P.O. 81, Bd Pierre Pionnier
 33110 LE BOUSCAT
 RCS - 794 672 238 0845 - 03 56 10 22 00
 TEL - 05 56 70 95 75

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+2	Vue de dessus
Auteur : RHENZOUR Abdessamad	Bien : 19LAM0202 - 3 Cité Danton - Logement 2 - R+2 - ES AM 77480 BRAY SUR SEINE	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

www.archifacile.fr

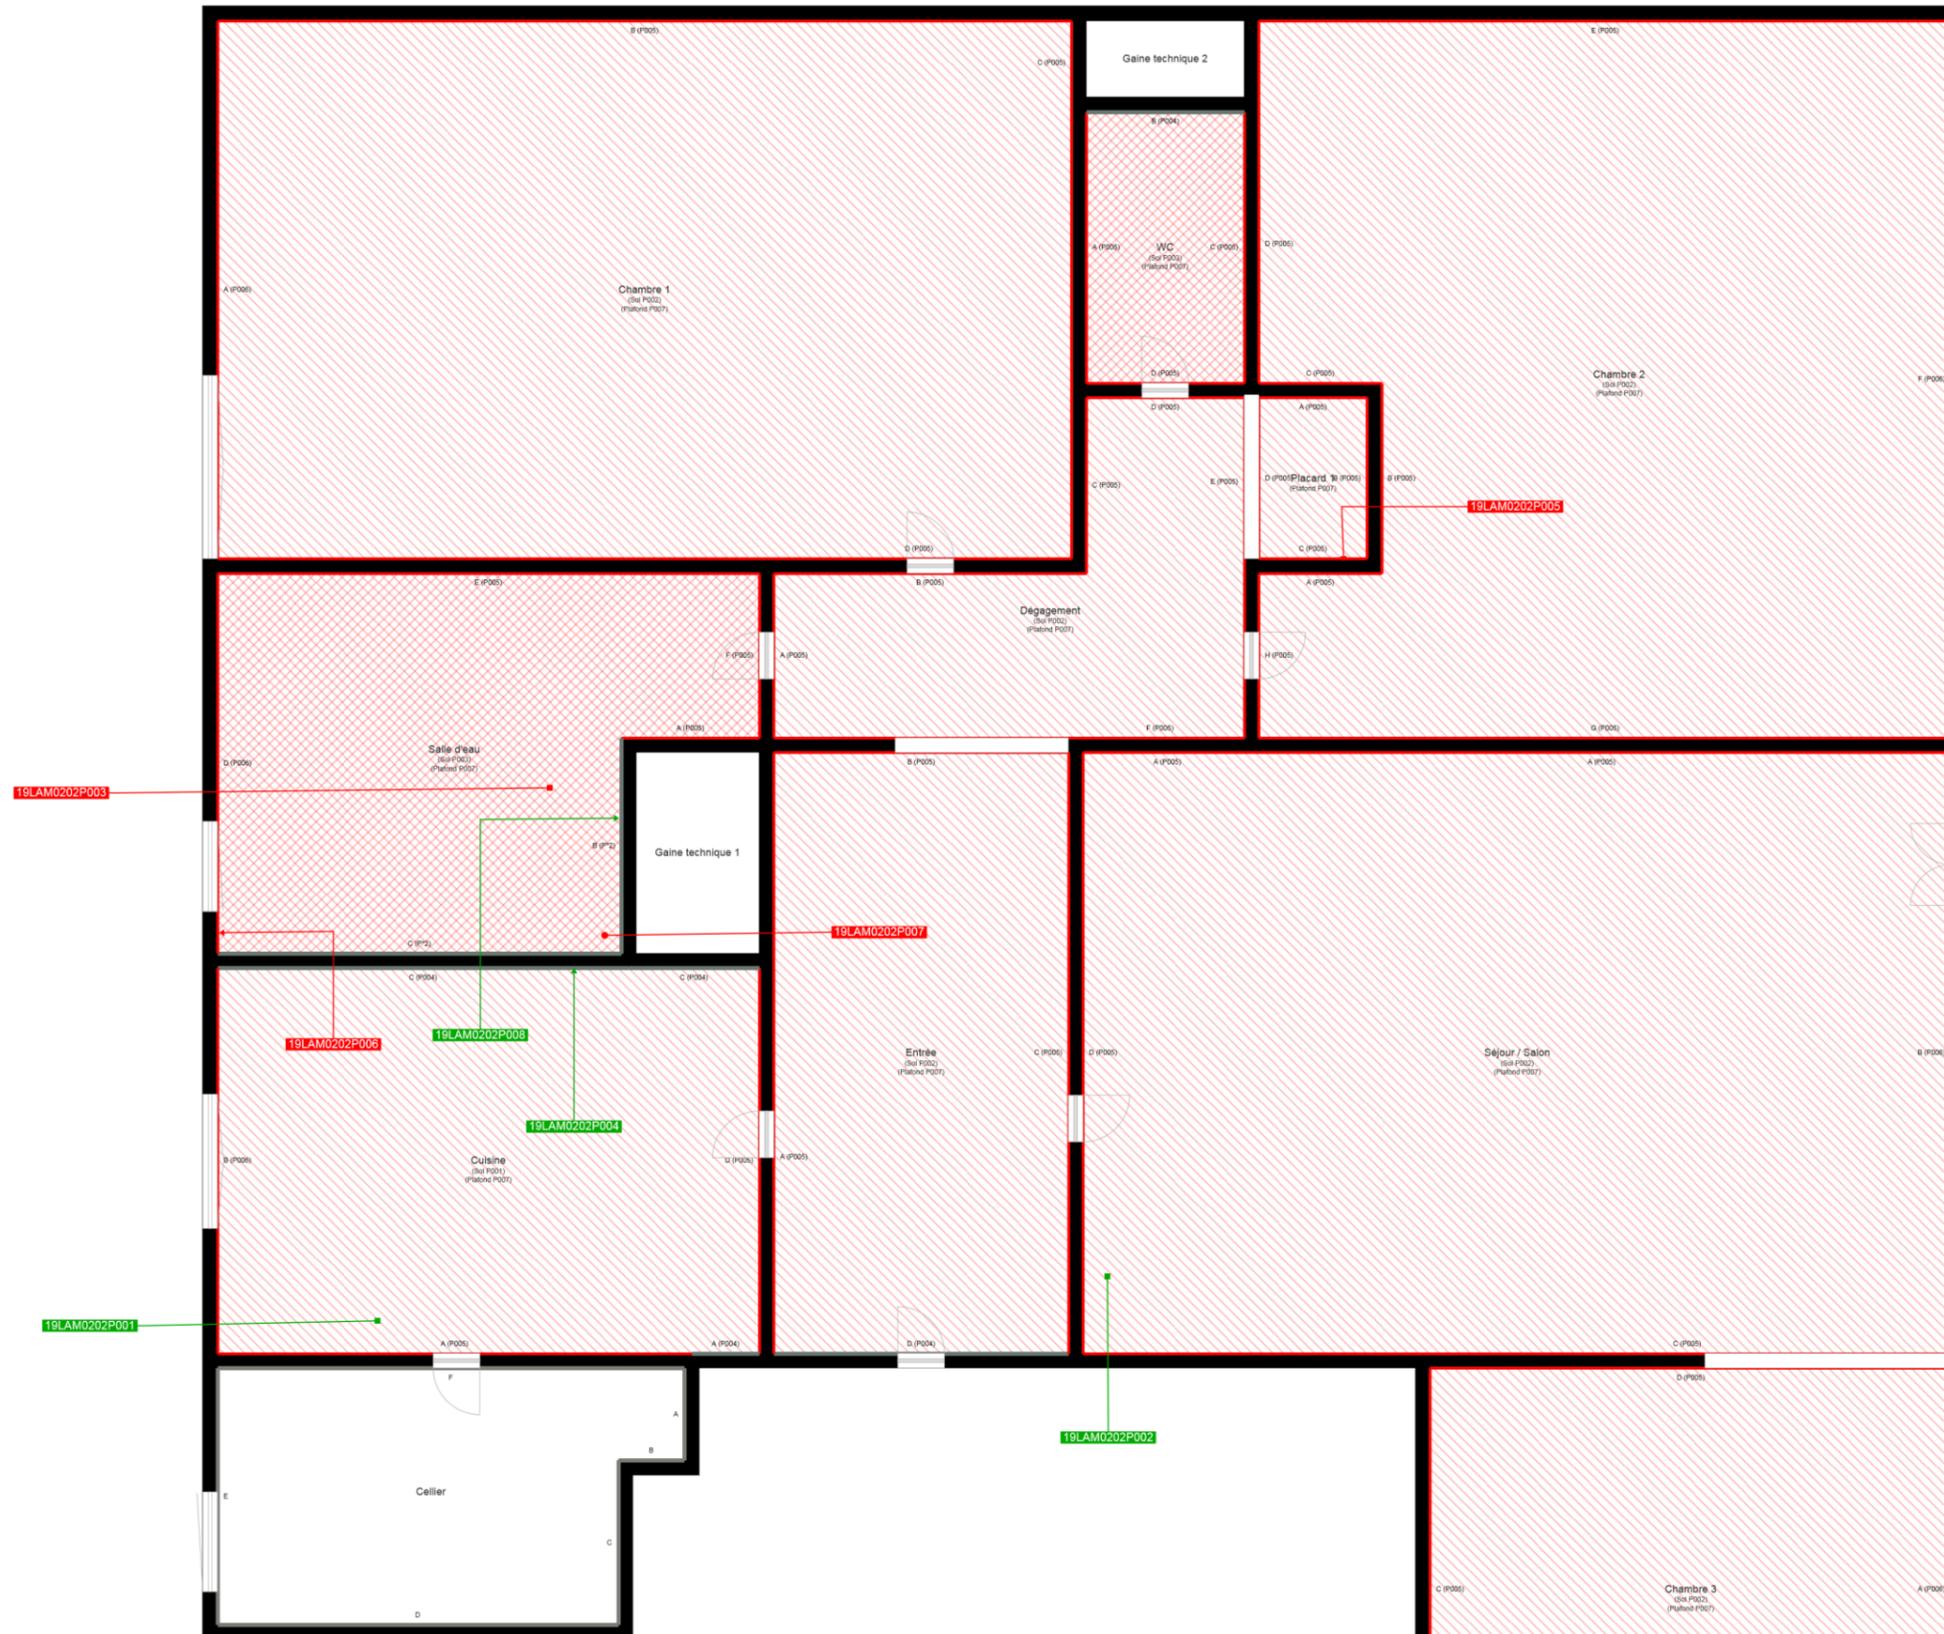

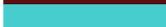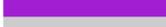	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés