

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

29 RUE DES ECOLES LGT 4

4

77370 NANGIS





A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	29 RUE DES ECOLES LGT 4 77370 NANGIS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	4
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	200LAA0104	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	21/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 06/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



Rapport N° : 200LAA0104 21/12/2017

Date d'édition : 06/01/2018

3/25

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	3
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	3
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	3
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	3
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	3
C\ SOMMAIRE	4
D\ CONCLUSIONS	5
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	14
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	19
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangérosité de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amianté dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amianté	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	24

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
WC	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Cuisine	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit			
Séjour	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Salle de bains	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Chambre	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	---------------------------	-------------	----------	------	----------

Rapport N° : 200LAA0104 21/12/2017

Date d'édition : 06/01/2018

7/25

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	200LAA0104P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	200LAA0104P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	200LAA0104P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	200LAA0104P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	200LAA0104P007	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère	200LAA0104P008	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 200LAA0104 21/12/2017

Date d'édition : 06/01/2018

8/25

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable					
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	200LAA0104P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	200LAA0104P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	200LAA0104P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	200LAA0104P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	200LAA0104P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	200LAA0104P006	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	200LAA0104P007	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune +	200LAA0104P007	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			ragréage gris en faible quantité non séparable					
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	200LAA0104P007	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	200LAA0104P008	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	200LAA0104P008	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	200LAA0104P008	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	200LAA0104P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	200LAA0104P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	peinture en faible quantité non séparable				déecté	
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	200LAA0104P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	200LAA0104P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	200LAA0104P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Salle de		Enduit /	Enduit plâtreux	200LAA0104P002	Mur C	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
bains		Peinture plaque de plâtre	blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable			ETAT	non détecté	
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	200LAA0104P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	200LAA0104P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	200LAA0104P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	200LAA0104P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	200LAA0104P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	200LAA0104P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	200LAA0104P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		plaque de plâtre	peinture non séparable + carton non séparable				déecté	
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	200LAA0104P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 200LAA0104P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	200LAA0104 21/12/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 200LAA0104P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	200LAA0104 21/12/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	21/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 200LAA0104P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	200LAA0104 21/12/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	21/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

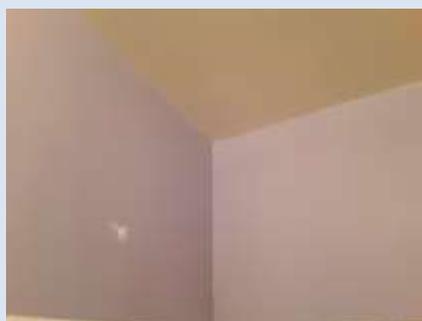

PRELEVEMENT : 200LAA0104P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	200LAA0104 21/12/2017	Chambre	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton en faible quantité non séparable	21/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 200LAA0104P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	200LAA0104 21/12/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	21/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 200LAA0104P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	200LAA0104 21/12/2017	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	21/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 200LAA0104P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	200LAA0104 21/12/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	21/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 200LAA0104P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	200LAA0104 21/12/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	21/12/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
15170 SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX
Tél : 03 21 33 41 44
Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de validité prolongée jusqu'en 2016
cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-3114 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport est le contracte que le client a accepté par l'expédition de son dossier de commande.)

Client : AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° de RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION 2 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-125628
Échantillon ITGA : IT071801-3114
Reçu au laboratoire le : 29/12/2017

Réf. Client :

Commande	200LAA0104-01
Objet client	200LAA0104-01 - 1P RUE DES ECOLES LOT 4 77370 NANGY
Echantillon	200LAA0104001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mar & Enrah - Peinture blanc
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Peinture en faible quantité

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) : imageur numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique méthode interne FT 085 ou FT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission-Analyse quantitative pertinente de la norme NF X 40-059

Résultat :

Proton Analyse	Technique analytique (si date d'échantillon)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc en vase + peinture en faible quantité non séparable	META le 04/01/2018	Absence non détecté	---	3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par l'Etat de France. Ce rapport d'essai est un document confidentiel et non représentatif de l'ensemble des données. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Expert Habitat & Industrie Ingénierie est formellement interdite.

itga 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
15170 SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX
Tél : 03 21 33 41 44
Fax : 03 21 33 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de validité prolongée jusqu'en 2016
cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-3115 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport est le contracte que le client a accepté par l'expédition de son dossier de commande.)

Client : AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
N° de RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION 2 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-125628
Échantillon ITGA : IT071801-3115
Reçu au laboratoire le : 29/12/2017

Réf. Client :

Commande	200LAA0104-01
Objet client	200LAA0104-01 - 1P RUE DES ECOLES LOT 4 77370 NANGY
Echantillon	200LAA0104002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mar & Enrah - Peinture plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vase / Peinture / Carrel

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (MET) : imageur numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique méthode interne FT 085 ou FT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission-Analyse quantitative pertinente de la norme NF X 40-059

Résultat :

Proton Analyse	Technique analytique (si date d'échantillon)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Enduit plâtreux blanc en vase + peinture non séparable + carrel non séparable	META le 04/01/2018	Absence non détecté	---	3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par l'Etat de France. Ce rapport d'essai est un document confidentiel et non représentatif de l'ensemble des données. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Expert Habitat & Industrie Ingénierie est formellement interdite.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-9118 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
9590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-22628
Échantillon ITGA : IT071801-9118
Réq. au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	200LAA0304-01
Dossier client	200LAA0304-01 - 2° RUE DES ECOLES LOT 4 77370 HANGES
Echantillon	200LAA0304001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Bâche Mar 8 Endok - Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Ciment

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) selon la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture rose vif/rouge + ciment non vérifiable	META le 04/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et de son utilisation. Les données sont fournies sans garantie de leur exactitude. Les données sont fournies sans garantie de leur exactitude.

06/01/2018

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-9119 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :

AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
9590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-22628
Échantillon ITGA : IT071801-9119
Réq. au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	200LAA0304-01
Dossier client	200LAA0304-01 - 2° RUE DES ECOLES LOT 4 77370 HANGES
Echantillon	200LAA0304001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Enduit Plâtreux Endok - Peinture rose
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) selon la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non vérifiable	META le 04/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et de son utilisation. Les données sont fournies sans garantie de leur exactitude. Les données sont fournies sans garantie de leur exactitude.

06/01/2018

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
13740 SAINT-GUENNE LES OISIES
Tél : 02 91 25 41 42
Fax : 02 91 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-3120 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-22626
Échantillon ITGA : IT071801-3121
Réq. au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	200LAA0304-01
Dossier client	200LAA0304-01 - 2° RUE DES ECOLES LOT 4 77370 HANGES
Echantillon	200LAA0304007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Culture sans Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Rapprage gris en dalle quantifié

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique quantifiée conformément de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Revêtement souple beige + colle polymère jaune + rapprage gris en dalle quantifié non séparables	META le 04/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos services, elle ne saurait être transférée à nos clients. Les données relatives à ce rapport sont strictement confidentielles et réservées à l'usage des seuls destinataires mentionnés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Expert Habitat & Industrie Ingénierie est formellement interdite.



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
13740 SAINT-GUENNE LES OISIES
Tél : 02 91 25 41 42
Fax : 02 91 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-3121 EN DATE DU 04/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-22626
Échantillon ITGA : IT071801-3121
Réq. au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	200LAA0304-01
Dossier client	200LAA0304-01 - 2° RUE DES ECOLES LOT 4 77370 HANGES
Echantillon	200LAA0304007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / beige sans Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en dalle quantifié / Rapprage gris en dalle quantifié

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique quantifiée conformément de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hi de prélevement
Revêtement souple beige + colle polymère jaune en dalle quantifié non séparables + rapprage gris en dalle quantifié non séparables	META le 04/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane de nos services, elle ne saurait être transférée à nos clients. Les données relatives à ce rapport sont strictement confidentielles et réservées à l'usage des seuls destinataires mentionnés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Expert Habitat & Industrie Ingénierie est formellement interdite.

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desjardins-Empeleux
Case postale 4 13 30
35, Boulevard Desjardins-Empeleux
59811 BOFFES-VALENTIN

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie

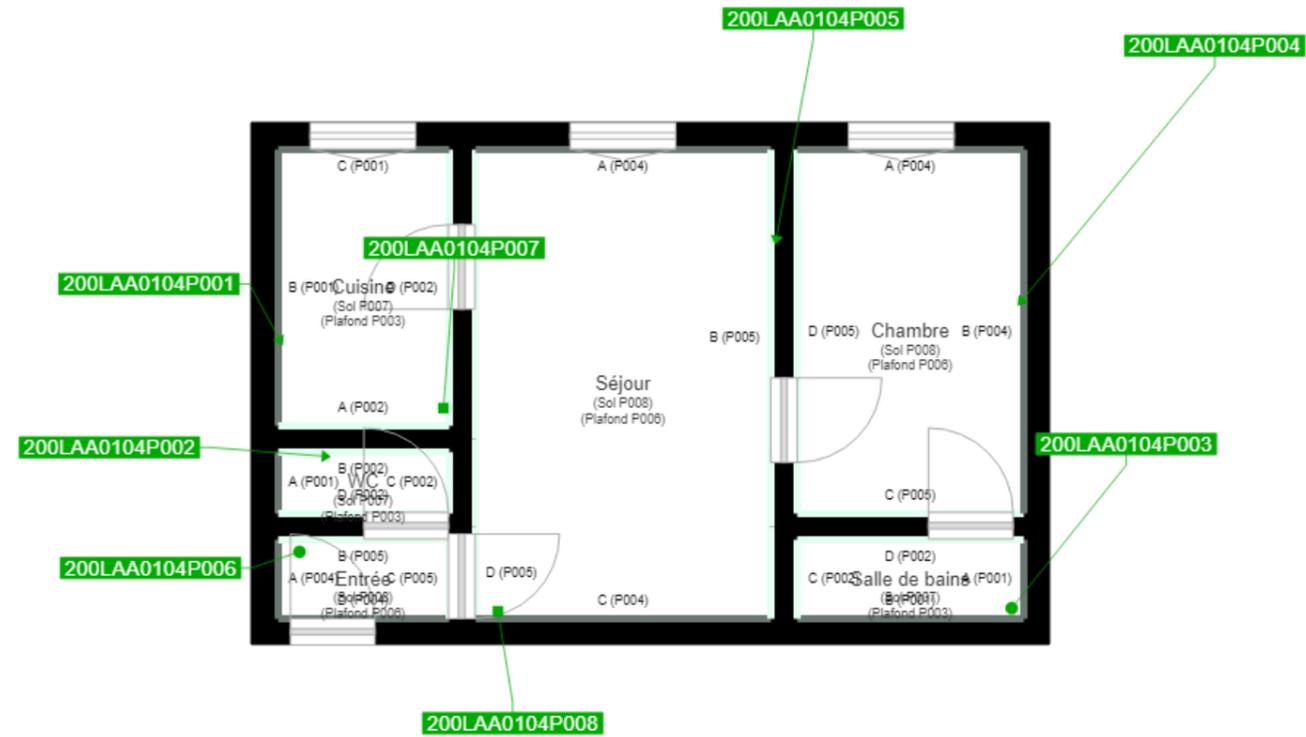

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés