

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

8 avenue de fontainebleau-APT 2

77310 PRINGY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	8 avenue de fontainebleau-APT 2 77310 PRINGY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	205pab0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	25/09/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :		Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI4037	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	20/07/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.Cert PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 09/10/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur :



Rapport N° : 205pab0001 25/09/2017

Date d'édition : 09/10/2017

2/47

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	20
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	30
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	33
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangerosité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	43
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	44

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Caves		Conduit Amiante ciment	Mur D	205pab0001P0 01	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Caves		Conduit Amiante ciment	Mur A	205pab0001P0 01	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Caves		Conduit Amiante ciment	Mur B	205pab0001P0 01	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Caves		Conduit Amiante ciment	Mur C	205pab0001P0 01	JP	BON ETAT	Amiante détectée

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

Rapport N° : 205pab0001 25/09/2017

Date d'édition : 09/10/2017

4/47

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces humides	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces sèches	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit / Peinture	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Salle d'eau	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Dépose de la faïence	Faïence 1	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Sols	Remplacement de tous types de sols	Revêtement de sols	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs	Remplacement de tous types de sols	Plinthes	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

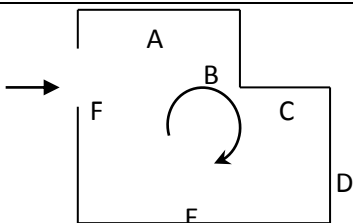

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
WC 1			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Salle d'eau			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 4			OUI	CONCERNEE
Caves			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Séjour	Périphériques / Plaques de plâtre				Dalle béton	Plancher bois			

Rapport N° : 205pab0001 25/09/2017

7/47

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
WC	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre	Carreaux de plâtre		Dalle béton	Plancher bois			
Entrée	Plaque de plâtre				Dalle béton	Plancher bois			
Cuisine	Périphériques / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre			Dalle béton	Plancher bois			
Chambre 1	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre			Dalle béton	Plancher bois			
WC 1	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre			Plancher bois	Plancher bois			
Salle de bains	Périphériques / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre			Plancher bois	Plancher bois			
Salle d'eau	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre			Plancher bois	Plancher bois			
Chambre 2	Périphériques / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre			Plancher bois	Plancher bois			
Dégagement	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre			Plancher bois	Plancher bois			
Chambre 3	Périphériques / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre			Plancher bois	Plancher bois			
Chambre 4	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre			Plancher bois	Plancher bois			
Caves	Béton				Dalle béton	Dalle béton			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Caves		Conduit Amiante ciment	205pab0001P001	Mur D	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Caves		Conduit Amiante	205pab0001P001	Mur A	BON ETAT	Amiante détectée	JP

Rapport N° : 205pab0001 25/09/2017

8/47

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.experthabitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		ciment					
Caves		Conduit Amiante ciment	205pab0001P001	Mur B	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Caves		Conduit Amiante ciment	205pab0001P001	Mur C	BON ETAT	Amiante détectée	JP

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT						

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + colle grise non séparable + carrelage	205pab0001P002	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Moquette grise avec couche en mousse + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	205pab0001P003	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3		Moquette grise avec couche en mousse + colle	205pab0001P004	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 205pab0001 25/09/2017

Date d'édition : 09/10/2017

9/47

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable					
WC 1		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	205pab0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau		Colle beige + peinture non séparable + joint cassant blanc + carrelage	205pab0001P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	205pab0001P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	205pab0001P010	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit	205pab0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non	RESULTAT

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable				déecté	ANALYSE
Séjour		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + colle grise non séparable + carrelage	205pab0001P002	Sols	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthese)
WC		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + colle grise non séparable + carrelage	205pab0001P002	Sols	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthese)
Entrée		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + colle grise non séparable + carrelage	205pab0001P002	Sols	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthese)
Cuisine		Revêtement	205pab0001P002	Sols	BON ETAT	Amiante non	ZSO (voir

Rapport N° : 205pab0001 25/09/2017

11/47

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + colle grise non séparable + carrelage				déecté	synthese)
Chambre 1		Moquette grise avec couche en mousse + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	205pab0001P003	Sols	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthese)
Dégagement		Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	205pab0001P004	Sol	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthese)
Chambre 3		Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable +	205pab0001P004	Sol	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO (voir synthese)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable					
WC 1		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	205pab0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle de bains		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	205pab0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle d'eau		Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	205pab0001P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	205pab0001P010	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	205pab0001P010	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	205pab0001P010	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	205pab0001P010	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	205pab0001P010	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	205pab0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	205pab0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	205pab0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	205pab0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable +	205pab0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)

Rapport N° : 205pab0001 25/09/2017

14/47

Date d'édition : 09/10/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE – 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 – Fax 03 21 73 94 79

Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 € - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		carton non séparable					
Chambre 3		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	205pab0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Chambre 4		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	205pab0001P011	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Cuisine		Colle beige + peinture non séparable + joint cassant blanc + carrelage	205pab0001P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Cuisine		Colle beige + peinture non séparable + joint cassant blanc + carrelage	205pab0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Colle beige + peinture non séparable + joint cassant blanc + carrelage	205pab0001P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Colle beige + peinture non séparable + joint cassant blanc + carrelage	205pab0001P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle de bains		Colle beige + peinture non séparable + joint cassant	205pab0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		blanc + carrelage					
Salle d'eau		Colle beige + peinture non séparable + joint cassant blanc + carrelage	205pab0001P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Salle d'eau		Colle beige + peinture non séparable + joint cassant blanc + carrelage	205pab0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
WC 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non	205pab0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable					
Salle de bains		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle d'eau		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Salle d'eau		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
WC		Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	205pab0001P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Dégagement		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)
Chambre 3		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non	205pab0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthèse)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		séparable					
Chambre 3		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Chambre 4		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Chambre 4		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)
Chambre 4		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	205pab0001P009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO (voir synthese)

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 205pab0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	205pab0001 25/09/2017		Caves
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Amiante ciment		25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D			
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 205pab0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	205pab0001 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + colle grise non séparable + carrelage	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 205pab0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	205pab0001 25/09/2017		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + peinture en faible quantité non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 205pab0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	205pab0001 25/09/2017		Chambre 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette grise avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 205pab0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	205pab0001 25/09/2017		WC 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 205pab0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	205pab0001 25/09/2017		Salle d'eau
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Faïence 1	Colle beige + peinture non séparable + joint cassant blanc + carrelage	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 205pab0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	205pab0001 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 205pab0001P008							
NOM DU CLIENT		NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL			
OPH77		205pab0001		25/09/2017		WC	
ELEMENT		DESCRIPTIF DU LABORATOIRE		DATE DE PRELEVEMENT		NOM DE L'OPERATEUR	
Plâtre		Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable		25/09/2017		ZENI Robin	
LOCALISATION				RESULTAT			
Mur D				Amiante non détecté			
EMPLACEMENT							

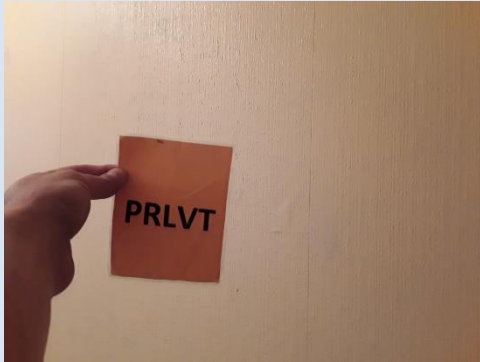


PRELEVEMENT : 205pab0001P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	205pab0001 25/09/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			



PRELEVEMENT : 205pab0001P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	205pab0001 25/09/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 205pab0001P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	205pab0001 25/09/2017		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	25/09/2017	ZENI Robin
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS



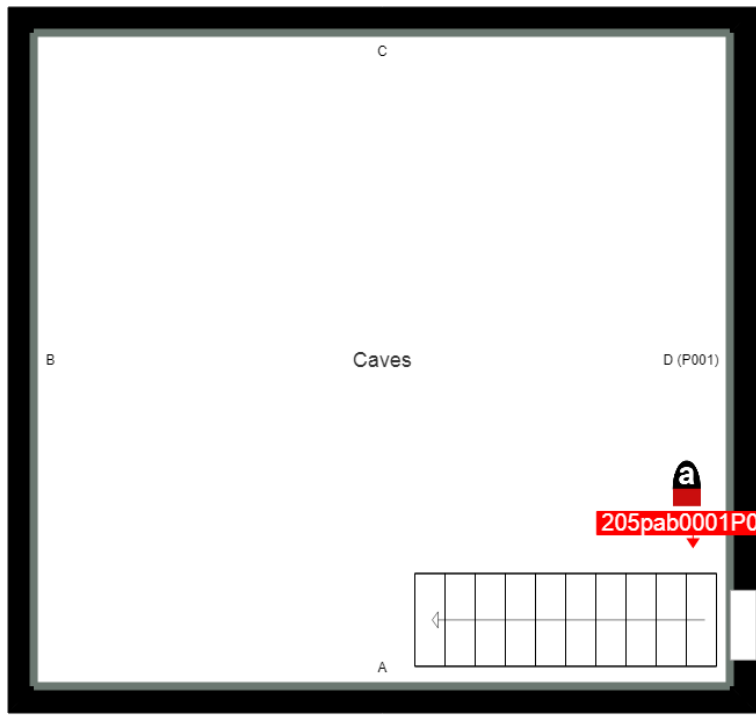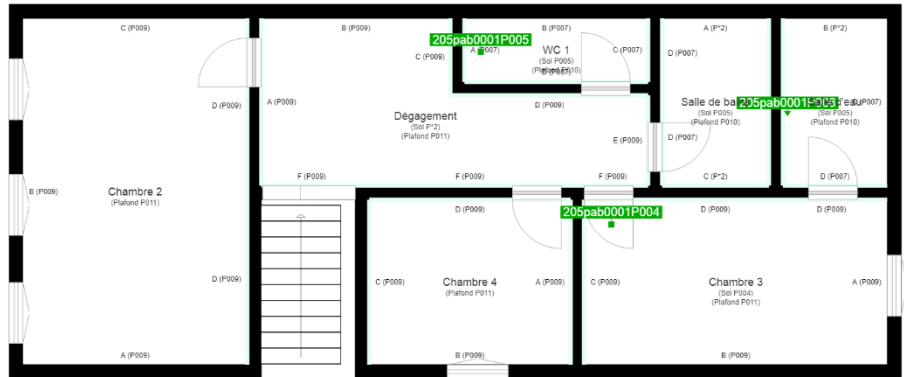



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière





ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES


Empty box for the minutes of analysis.













Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1502 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93345
Echantillon ITGA : IT071710-1502
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	205pab0001-01
Dossier client	205pab0001-01 - 8 avenue de fontainebleau-APT 2 77310 PRINGY
Echantillon	205pab0001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / WC Mur D Plâtre
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1503 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93345
Echantillon ITGA : IT071710-1503
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	205pab0001-01
Dossier client	205pab0001-01 - 8 avenue de fontainebleau-APT 2 77310 PRINGY
Echantillon	205pab0001P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces sèches - Enduit Peinture / Entrée Mur D Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien HADO - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071710-1504 EN DATE DU 05/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-93345
Echantillon ITGA : IT071710-1504
Reçu au laboratoire le : 02/10/2017

Réf. Client :

Commande	205pab0001-01
Dossier client	205pab0001-01 - 8 avenue de fontainebleau-APT 2 77310 PRINGY
Echantillon	205pab0001P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Ensemble des pièces humides - Enduit Peinture / Cuisine Plafonds Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :


Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 05/10/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien HADO - Analyste


La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1






ATTESTATION(S)



CERTIFICAT DE COMPETENCES



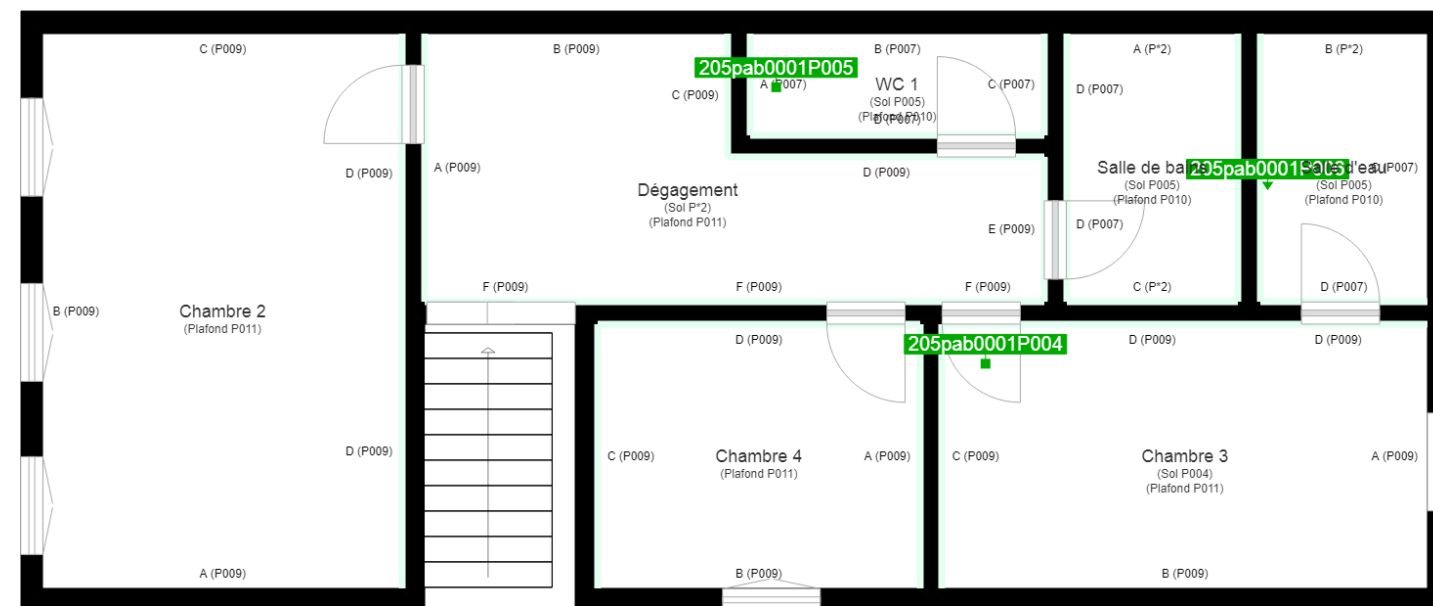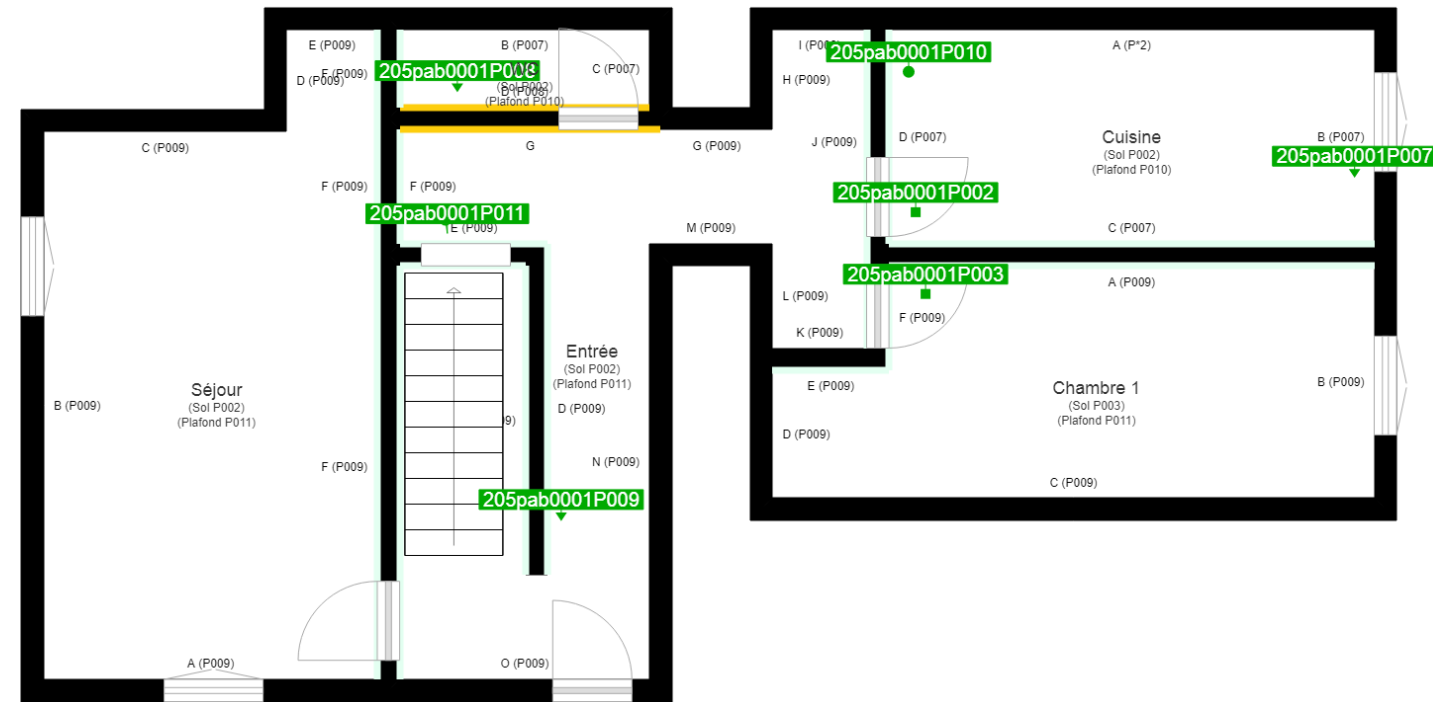

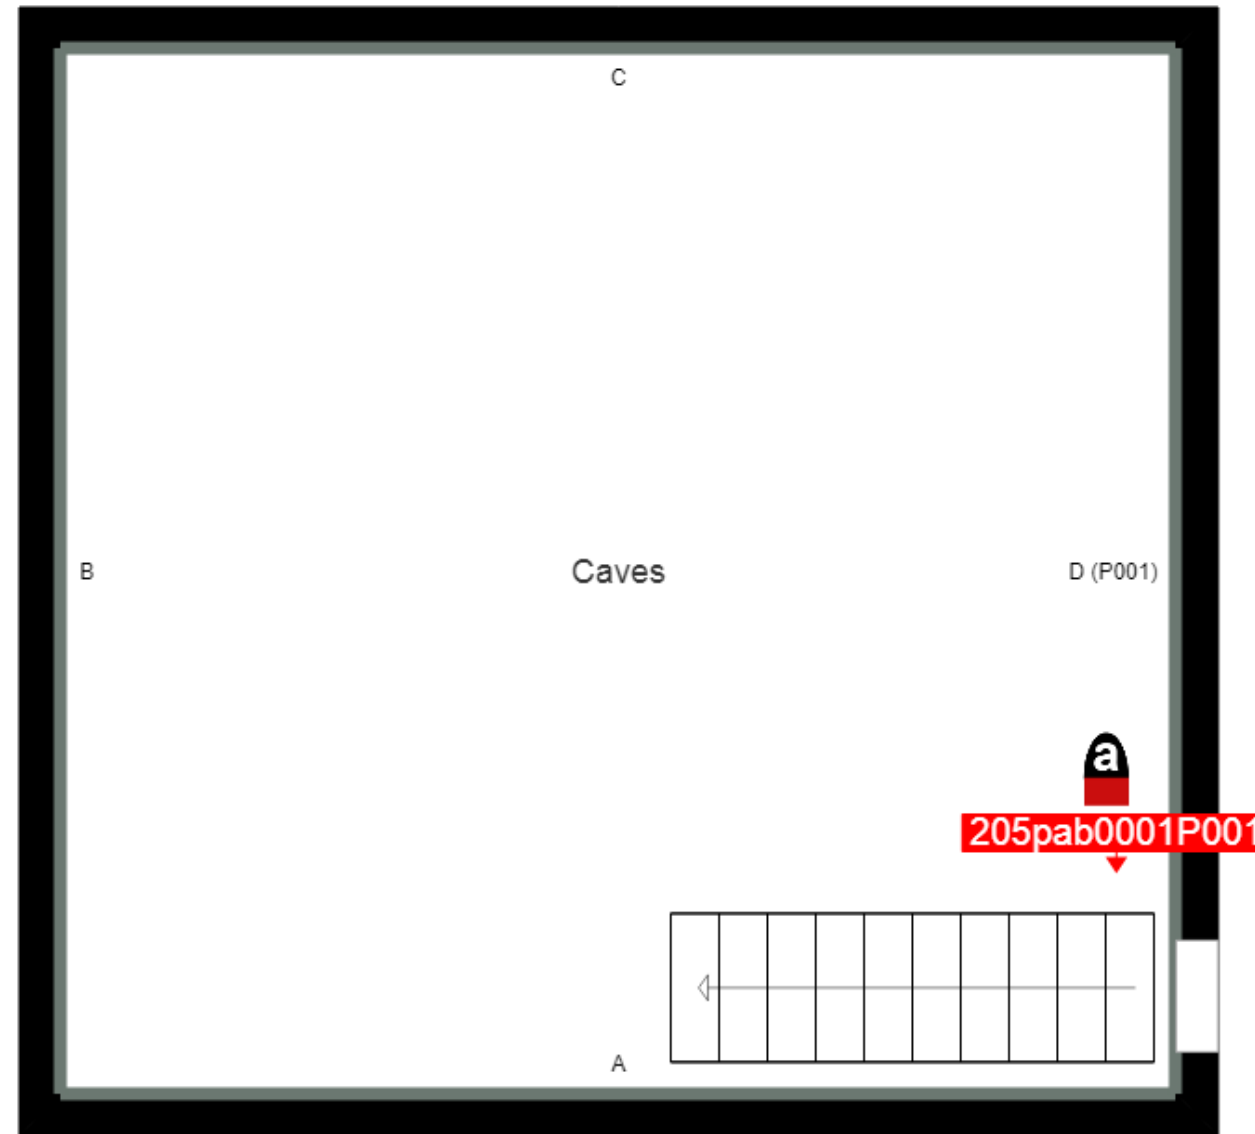

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés