

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

27 SQUARE BEAUREGARD

1

77140 NEMOURS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	27 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	20LAF0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	15/02/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 24/02/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	19
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ATTESTATION(S).....	28
CERTIFICAT DE COMPETENCES	29

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Sol	20LAF0201P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Sol	20LAF0201P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Sol	20LAF0201P001	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Sol	20LAF0201P001	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Sol	20LAF0201P001	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Sol	20LAF0201P001	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Sol	20LAF0201P001	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Sol	20LAF0201P001	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Sol	20LAF0201P008	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Sol	20LAF0201P008	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR		BON DE TRAVAUX 2019 2309	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. GATINAIS SEINE & LOING 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Tél : 01 64 14 11 11		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY	
Siret : 27770001800016		Téléphone 0321734144	
Réf. fournisseur	F / 5149		
Marché n°	2017 4476 1		
Provenance	GATINAIS SEINE LOING		
Objet	ENTRETIEN		
SERVICE SCE GATINAIS S&L		ÉMETTEUR TAHIRI FATIHA	
LOCALISATION Programme 20 NEMOURS - BEAUREGARD			
Tranche 1 Ensemble C000 Escalier AF Étage 02 Logement 1 Module 20LAF0201			
ADRESSE Retrait des clés A L'ANTENNE			
27 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS			
DÉLAI D'EXECUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU 14/02/2019 AU 26/02/2019	

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM160	HEPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS - CLE ANTENNE DE NEMOURS	1,00	5,00	5,00
AM170	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLP ANALYSE DE 11 A 60 PRELEVEMENTS ISSUS SOL CH+CUISINE+ SEJOUR+ MUR SDB+CH	6,00	25,00	150,00
TOTAL H.T.				155,00
H.T. ACTUALISE				186,00
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				186,00
T.V.A. 20,00 %				37,20
TOTAL T.T.C.				223,20

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA ENTLOG	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE
1 HONAMIA	A760	ASUD SUD	HONORAIRES DIAG AMIANTE
			MONTANT T.T.C.
			186,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES OCCUPANT	
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	
1 HONAMIA	20 1 C000 AF 20LAF0201	L 9926961 PASQUET STEPHANIE	
			MONTANT T.T.C.
			186,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 2309

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 20LAF0201 15/02/2019

Version : 24/02/2019

7/31

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

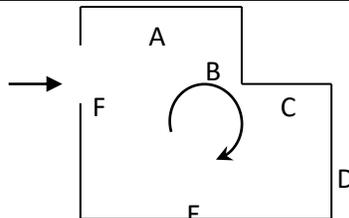

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	METALLIQUE		
WC	RC	Béton	Brique / Enduit			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Salle de bains	RC	Béton	Brique / Enduit			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Cuisine	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS	PVC	
Gaine technique	RC									
Séjour	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	PVC	PVC	
Chambre 1	RC	Brique / Enduit				Dalle béton	Dalle béton	PVC		
Gaine technique	RC									
	RC	Brique / Enduit				Dalle béton	Dalle béton	BOIS		

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 1	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Chambre 2	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		
Placard 2	RC	Béton	Brique / Enduit			Dalle béton	Dalle béton	BOIS		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	20LAF0201P008	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	20LAF0201P008	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	20LAF0201P008	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	20LAF0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	20LAF0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur F	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur F	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples non séparable	20LAF0201P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	20LAF0201P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	20LAF0201P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	20LAF0201P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Revêtement souple	Revêtement souple bleu	20LAF0201P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	20LAF0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	20LAF0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	20LAF0201P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	20LAF0201P007	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	20LAF0201P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Revêtement souple	Revêtement souple bleu	20LAF0201P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	20LAF0201P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Revêtement souple	Revêtement souple bleu	20LAF0201P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	20LAF0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	20LAF0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	20LAF0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur E	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur E	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur F	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur F	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit	Enduit gris hétérogène	20LAF0201P004	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit	Peinture	20LAF0201P004	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples non séparable	20LAF0201P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	20LAF0201P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	20LAF0201P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	20LAF0201P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 20LAF0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAF0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 20LAF0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAF0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

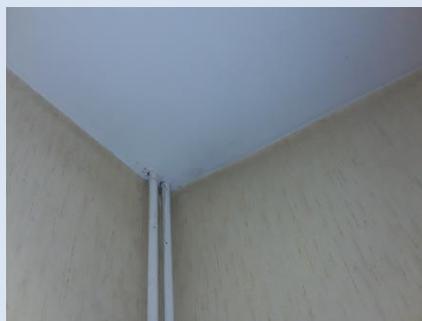

PRELEVEMENT : 20LAF0201P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAF0201P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit gris hétérogène	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAF0201P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 20LAF0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples non séparable	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 20LAF0201P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAF0201P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAF0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante beige	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAF0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple bleu	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAF0201P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAF0201 15/02/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	15/02/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edoua - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02 99 35 41 41
Fax : 02 99 35 41 42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-14156 EN DATE DU 23/02/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-14156 Réf. Commande Client : 20LAF0201--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 20LAF0201--01 - 27 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS				Réf échantillon ITGA : IT071902-37190
Réf échantillon client : 20LAF0201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Revêtement souple				Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Revêtement souple beige / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	22/02/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple beige	META (1)	1	22/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	MOLP	1	21/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 20LAF0201--01 - 27 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS				Réf échantillon ITGA : IT071902-37191
Réf échantillon client : 20LAF0201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	22/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20LAF0201--01 - 27 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS				Réf échantillon ITGA : IT071902-37192
Réf échantillon client : 20LAF0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur B Enduit béton				Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture / Carton en faible quantité
* Enduit gris en vrac + peinture non séparable + carton en faible quantité non séparable	META (1)	1	22/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-14156 EN DATE DU 23/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 20LAF0201-01 - 27 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAF0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chambre 1 Mur F Enduit Réf échantillon ITGA : IT071902-37193 Description ITGA : Enduit gris hétérogène / Peinture				
* Enduit gris hétérogène	META (1)	1	22/02/2019	Amiante non détecté / -
* Peinture	META (1)	1	22/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20LAF0201-01 - 27 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAF0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur A Enduit béton Réf échantillon ITGA : IT071902-37194 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peintures multiples				
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peintures multiples non séparable	META (1)	1	22/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20LAF0201-01 - 27 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAF0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Mur B Enduit Réf échantillon ITGA : IT071902-37195 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples avec couche en toile / Matériau gris en faible quantité en vrac				
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	22/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20LAF0201-01 - 27 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAF0201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bains Plafond Enduit béton Réf échantillon ITGA : IT071902-37196 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture avec couche en toile / Matériau gris en faible quantité en vrac				
* Enduit plâtreux blanc + peinture avec couche en toile non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (1)	1	22/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20LAF0201-01 - 27 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAF0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Revêtement souple Réf échantillon ITGA : IT071902-37197 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Revêtement souple bleu / Colle bitumineuse noire / Colle polymère jaune / Ragréage rose				
* Dalle dure cassante beige	META (2)	1	22/02/2019	Amiante non détecté / -
* Revêtement souple bleu	META (1)	1	23/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle bitumineuse noire + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	MOLP	1	21/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC

 N° 10000109 2008-202

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.
La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les bâtiments autres que ceux visés par la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 5, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 200 personnes ou dans des laboratoires industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions visées à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par le plomb des personnes ou des constructions, après travaux en plomb, et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation physique de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés de l'annexe 1 et l'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance énergétique et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des constructions, notamment de gaz et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des constructions et les critères de certification des organismes de certification



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr



Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
D'ESSAIS

CPE DI DR 11 rev12



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

21

-  Murs amiantés
-  Prélèvements de sol amianté
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafond amiantés
-  Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés
-  Conduits amiantés
-  Conduits non amiantés