Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)





Bien concerné

LOGT 2 31 SQUARE BEAUREGARD

77140 NEMOURS

Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

CONCLUSION DU RAPPORT:

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Date du rapport : 07/01/2021

Date de visite : 22/12/2020

Fait à : MAGNY LE HONGRE

Référence du dossier : Diffus OPH77

Référence du rapport :

20LAI0002 07/01/2021 - 10:40

Nombre de prélèvements : 11

Auteur du rapport : Abdessamad

RHENZOUR

Fonction : Opérateur de repérage Certificat de compétence : n° DTI/2002-

010

Délivré par : SOCOTEC Certification

France

Contrat d'assurance :

AXA France

313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX



Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso. Notamment la lecture du présent rapport ne peut être dissociée de la lecture des schémas de repérage qui l'accompagnent

Rapport N°: 20LAI0002 Version: 07/01/2021

SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032

Siège social: 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél.: 03 21 73 41 44 Fax: 03 21 73 94 79

www.socotec.fr



SOMMAIRE

I. F	PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE	3
1.	PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	3
2.	PERIMETRE DU REPERAGE	3
II. C	CONCLUSIONS	4
III.	OBJET DE LA MISSION	4
1.	DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	5
2.	PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	
IV.	DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1.	PRESTATIONS REALISEES	5
2.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
3.	PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	6
4.	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	
V. F	RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
1.	MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	8
2.	LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	8
VI.	OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	10
ANNE	EXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	11
ANNE	EXE 2 - PV ANALYSES	14
	EXE 3 - AUTRES DOCUMENTS	
	EXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES	
ANNE	EXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	19
ANNE	EXE 6 - DI ANS / CROOLIIS	20



I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE



2. PERIMETRE DU REPERAGE



II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou	Identification	Justification	Commentaire
			à sonder			
NEANT						

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

- 1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre);
- 2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
- 3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
- 4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire);
- 5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage;
- 6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
- 7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
- 8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
- 9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11;
- 10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Rapport N°: 20LAI0002 22/12/2020 Version: 07/01/2021



Il est de la responsabilité du donneur d'ordre ou de tout utilisateur du présent rapport de vérifier la cohérence du périmètre de repérage et du programme de travaux avec d'une part l'état du bâtiment et d'autre part le contenu et l'étendu des travaux prévus.

Le présent rapport n'est pas (liste non exhaustive)

- Un document de chiffrage financier de travaux ni même de travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante
- Un document de métré ni de relevé de plan. Si des plans et des schémas sont utilisés, c'est dans un but de localiser les matériaux contenant de l'amiante uniquement

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Entrée	Concerné
RC	Chambre 1	Concerné
RC	Séjour	Concerné
RC	Chambre 2	Concerné
RC	Placard 2	Concerné
RC	Placard 1	Concerné
RC	Salle de bains	Concerné
RC	Gaine technique	Concerné
RC	Cuisine	Concerné
RC	WC	Concerné

DEROULEMENT DE LA MISSION IV.

1. PRESTATIONS REALISEES

- \boxtimes Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- \boxtimes Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- \boxtimes Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de

Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX

- \boxtimes Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- \boxtimes Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Rapport N°: 20LAI0002 22/12/2020 Version: 07/01/2021 SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032 Siège social: 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél.: 03 21 73 41 44 Fax: 03 21 73 94 79



Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

La réalisation de la quantification des matériaux contenant de l'amiante nécessite une intervention postérieure à la publication des résultats d'analyse. Conformément à nos conditions particulière et sauf accord particulier, cette nouvelle intervention fait l'objet d'une commande complémentaire de la part du donneur d'ordre. Néanmoins l'absence de quantification des matériaux contenant de l'amiante n'entraine pas l'édition d'un pré-rapport mais d'un rapport

Sens du repérage pour évaluer un local :

Pour les croquis réalisés après le 15/02/2020

Pour les croquis réalisés avant le 15/02/2020

A
B
C
F
C
D
E
D

3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s): NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Eléments non inspectés et justification

Rapport N°: 20LA10002 22/12/2020 Version: 07/01/2021 SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032 Siège social: 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél.: 03 21 73 41 44 Fax: 03 21 73 94 79 www.socotec.fr



PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire:

Occupation des locaux : Vacant

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	NEANT
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	



V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation. Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr: Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail ni pour l'intervention, ni pour le retrait du composant, ni pour le chiffrage financier de ces interventions. Ces valeurs sont estimées sans précision de marge d'erreur. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec par unité, par surface ou par linéaire, déterminée au choix de l'opérateur de repérage

Identification	Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Quantité
NEANT			

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P001 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P002	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE

Rapport N°: 20LAI0002 22/12/2020

Version: 07/01/2021



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	à sonder Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur D1	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P005	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Cuisine - RC	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Sous évier	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P006	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P007	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P008	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P008	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1 - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 2 - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr1)	ZPSO	
Chambre 2 - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr2)	ZPSO	
Séjour - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr2)	ZPSO	
Séjour - RC	Revêtements	Sol	Revêtement souple	P011 (Fr1)	ZPSO	

JP: Jugement Personnel, ZPSO: Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr: Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.



ANNEXE 1 -FICHE D'IDENTIFICATION

Identification: P001 (Fr1)

Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation: Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement

Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune avec poussières + colle polymère jaune avec poussières non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE



Identification: P001 (Fr2)

Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P002

Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P003


Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Mur C

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)

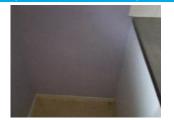

Identification: P004

Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières non séparable + matériau plâtreux beige en vrac

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P005

Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire: Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières non séparable + matériau beige en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT





Identification: P006

Pièce et étage : Cuisine RC

Localisation : Sous évier

Parties d'ouvrages ou de composants : Portes de placard, baignoires et éviers métalliques (Plaques souples bitumineuses antivibratiles)

Descriptif Laboratoire : Matériau bitumineux noir

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P007

Pièce et étage : Chambre 2 RC

Localisation: Mur F

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés

(Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peinture avec couche en toile non séparable +

matériau plâtreux blanc en vrac

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P008

Pièce et étage : Chambre 2 RC

Localisation: Mur D

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige et gris en faible quantité en vrac avec couche cartonnée et poussières

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P009

Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux

blanc en vrac

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P010

Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation: Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris en vrac avec poussières

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification: P011 (Fr1)

Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement

Descriptif Laboratoire : Revêtement souple marron

Résultat (justification): Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





Identification: P011 (Fr2)

Pièce et étage : Chambre 1 RC

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements (Revêtement souple) Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





ANNEXE 2 -PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tel: 03.20.86.20.72 Fax: 03.20.87.99.78

Accréditation n° 1-5971



Liste des sites et portées

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-34165 EN DATE DU 05/01/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

SOCOTEC DIAGNOSTIC MAGNY LE HONGRE Réf. Commande ITGA : (CIDMH) Réf. Commande Client : 20LAI0002--01 9, rue Courtalin 77700 MAGNYLE HONGRE

Prélèvement(s): Reçu au laboratoire le : 28/12/2020

Préparation(s): Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

www.itga.fr

Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prékvement et montage adapté sur lame de microscopie
Pour une analyse au Microscope Electronaque à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : 17085 ou 17453)
(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : 17286)

Analytique(s):

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (quide IISG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et

diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s):

Praction	analysėe	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client :	20LAI000201 - 31 St 77140 NEMOURS 20LAI0002P001 / / C	QUARE BEAUREGARD	Réféchantillon II Description ITGA	Colle pol	T022012-27296 ymère jaune avec poussières / Revêtement
	souple	-		1	rige / Colle polymère jaune avec poussières
	jaune avec blle polymère jaune s non séparable	META (2)	Ţ.	05/01/2021	Amiante non détecté / -
Revêtement se	uple beige	META(l)	2	05/01/2021	Amiante non détecté / -
Réf dossier client :	20LAI000201 - 31 St 77140 NEMOURS 20LAI0002P002 / / C	QUARE BEAUREGARD	Réféchantillon II Description ITGA	Peinture	T022012-27297 multiples avec couche en toile et poussières
Réféchantillon client :	77140 NEMOURS 201AI0002P002 / / C iples avec couche ssières non			Peinture	
Reféchantillon client : Peintures mult en toile et pou séparable + ma	77140 NEMOURS 201AI0002P002 / / C iples avec couche ssières non	uisine Plafond		Peintures / Matéria	multiples avec couche en toile et poussières u plätreux blanc en faible quantité en vrac
Réféchantillon client : Peintures mult en toile et pou séparable + ma blanc en faible Réf dossier client :	77140 NEMOURS 20LAI0002P002 / / C iples avec couche ssières non tériau plâtreux quantité en vrac 20LAN00201 - 31 St 77140 NEMOURS	META (1) QUARE BEAUREGARD	Description ITGA	Peintures / Matéria 04/01/2021	s multiples avec couche en toile et poussières us plitreux blanc en faible quantité en vrac Amiante non détecté / - T022012-27298
Réféchantillon elient : Peintures mult en toile et pou séparable + ma blanc en faible	77140 NEMOURS 20LAI0002P002 / / C iples avec couche ssières non tériau plâtreux quantité en vrac 20LAI000201 - 31 St	META (1) QUARE BEAUREGARD	Description ITGA	Peintures / Matéria 04/01/2021	multiples avec couche en foile et poussières us plâtreux blanc en faible quantité en vrac Amiante non détecté / - T022012-27298 : multiples en vrac / Matériau gris en faible

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11 Page 1/3

Rapport N°: 20LAI0002 22/12/2020 Version: 07/01/2021 SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032 Siège social: 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél.: 03 21 73 41 44 Fax: 03 21 73 94 79 www.socotec.fr



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-34165 EN DATE DU 05/01/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante	
Réf dossier elient :	20LAI0002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS	UARE BEAUREGARD	Réféchantillon II	rga : r	T022012-27299	
Réféchantillon client :	20LAI0002P004 / / Cu	isine Mur B	Description IEGA		multiples en vrac avec couche en toile et es / Matériau plâtreux beige en vrac	
couche en toil	tiples en vrac avec le et poussières non atériau plâtreux	META (I)	1	04/01/2021	Amiante non détecté / =	
Réf dossier client : 20LAl000201 - 31 SQUARE I 77140 NEMOURS		UARE BEAUREGARD	Réféchantillon ITGA : IT022012-27300			
Réféchantillon client :	20LAl0002P005 / / Cuisine Mur A		Description ITGA: Peintures multiples en vrac avec couche en toile et poussières / Matériau beige en vrac			
couche en toil	tiples en vrac avec le et poussières non atériau beige en vrac	META (1)	I.	04/01/2021	Amiante non détecté / +	
Réf dossier client :	20LAI000201 - 31 SQ 77140 NEMOURS	UARE BEAUREGARD	Réféchantillon I	rga : I	T022012-27301	
Réféchantillon client :	20LAl0002P006 / / Cu	isine Sous évier	Description ITG/	Matériau	bitumineux noir	
Matériau bitur	nineux noir	META (2)	1	05/01/2021	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client : Réf échantillon client :	77140 NEMOURS			Réféchantillon ITGA : IT022012-27302 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac:		
	couche en toile non atériau plâtreux	META(I)	L	04/01/2021	Amiante non détecté / -	
Réf dossier client : 20LAI000201 - 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAI0002P008 / / Chambre 2 Mur D			Réf échantillon ITGA : IT022012-27303 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau beige et gris en faible quantité en vrac avec couche cartonnée et poussières			
		7	T .	04/01/2021	Amiante non détecté / -	
non séparable gris en faible q	ible quantité en vrac + matériau beige et quantité en vrac avec mée et poussières	META (I)	18			
non séparable gris en faible q couche carton	+ matériau beige et quantité en vrac avec		Réféchantillon II	TGA: T	T022012-27364	
non séparable gris en faible q couche carton Réf dossier client :	+ matériau beige et quantité en vrac avec unée et poussières 20LAi000201 - 31 SQ	UARE BEAUREGARD		. Peinture	T022012-27304 / Matériau plâtreux blane en vrac	
non séparable gris en faible q couche carton Réf dossier client : Réféchantillon client :	+ matériau beige et quantité en vrac avec mée et poussières 20LA1000201 - 31 SQ 77140 NEMOURS 20LA10002P009 / / Ch téparable + matériau	UARE BEAUREGARD	Réf échantillon f			
non séparable gris en faible q couche carton Réf dossier chent : Réf échantillon client : Peinture non s plâtreux blanc	+ matériau beige et quantité en vrac avec mée et poussières 20LA1000201 - 31 SQ 77140 NEMOURS 20LA10002P009 / / Ch téparable + matériau	DUARE BEAUREGARD sumbre Plafond META(1)	Réféchantillon II	04/01/2021	/ Matériau plâtreux blanc en vrac	
non séparable gris en faible q couche carron Réf dossier client : * Peinture non s plâtreux blanc Réf dossier client :	+ matériau beige et quantité en vrac avec inée et poussières 20LAJ0002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 20LAJ0002P009 / / Ch éparable + matériau en vrac 20LAJ0002-01 - 31 SQ	DUARE BEAUREGARD mambre 1 Plafond META (1) UARE BEAUREGARD	Réféchantillon II Description ITGA	04/01/2021 FGA: F	/ Matériau plátreux blanc en vrac Amiante non détecté / -	
non séparable gris en faible q couche carton Réf dossier chent : Péinture non s plâtreux blanc Réf dossier chent : Réf échantillon client : Réf dossier chent :	+ matériau beige et quantité en vrac avec née et pousières 201A0002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201A0002P009 / / Ch éparable + matériau en vrac 201A0002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201A0002P010 / / Ch ééparable + matériau	DUARE BEAUREGARD mambre 1 Plafond META (1) UARE BEAUREGARD	Réféchantillon II Description IIGA I Réféchantillon II	04/01/2021 FGA: F	/ Matériau plitreux blanc en vrac Amiante non détecté / - T022012-27305	
non séparable gris en faible e couche carton Rêf dossier client : Peinture non s plätreux blanc Rêf dossier client : Peinture non s plätreux blanc Rêf dossier client : Périnture non s	+ matériau beige et quantité en vrac avec mée et pousières 201A0002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201A0002P009 / / Ch ééparable + matériau en vrac 201A0002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201A0002P010 / / Ch ééparable + matériau	DUARE BEAUREGARD SAMPLE 1. Plafond META (1) BUARE BEAUREGARD SAMPLE 1. Mur B META (1)	Réféchantillon II Description IIIG/ Réféchantillon II Description IIIG/	04/01/2021 FGA: F 04/01/2021 04/01/2021	/ Matériau plitreux blanc en vrac Amiante non détecté / - T022012-27305 / Matériau gris en vrac avec poussières	
non séparable gris en faible e çouche carton Réf dossier client : * Peinture non s plätreux blanc Réf dossier client : * Peinture non s pris en vrac av	+ matériau beige et quantité en vrac avec née et poussières 201A/8002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201A/8002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201A/8002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201A/8002-01 - / Ch éparable + matériau ece poussières 201A/8002-01 - 31 SQ 201A/8002-01 - 31 SQ 201A/8002-	AUARE BEAUREGARD META (1) UARE BEAUREGARD sambre 1 Mar B META (1)	Réféchantillon II Description ITGA 1 Réféchantillon II Description ITGA	A: Peinture 04/01/2021 FGA: F 04/01/2021 FGA: F FGA: F	/ Matériau plâtreux blane en vrac Amiante non détecté / - T022012-27305 / Matériau gris en vrac avec poussières Amiante non détecté / -	
non séparable gris en faible e couche carton Réf dossier client : * Peinture non s plâtreux blanc Réf échantillon client : * Peinture non s gris en vrac av Réf dossier client :	+ matériau beige et quantité en vrac avec mée et poussières 201.48002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201.40002-009 / Cb éparable + matériau en vrac 201.40002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201.40002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201.40002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201.40002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201.40002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201.40002-01 - 31 SQ 77140 NEMOURS 201.40002-01 - 1 CC Revêtement souple	AUARE BEAUREGARD META (1) UARE BEAUREGARD sambre 1 Mar B META (1)	Réféchantillon fi Description ITGA Réféchantillon fi Réféchantillon fi	A: Peinture 04/01/2021 FGA: F 04/01/2021 FGA: F FGA: F	/ Matériau plátreux blane en vrac Amiante non détecté / - T022012-27305 / Matériau gris en vrac avec poussières Amiante non détecté / - T022012-27306	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit particllement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11 Page 2/3



RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0220-34165 EN DATE DU 05/01/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Technique analytique (Méthode de préparation) Nombre de Date préparations d'analyse Résultat / Variété d'amiante

Validé par : Fatima EL JATTIOUI - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du

laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11 Page 3/3



ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible



ANNEXE 4 -CERTIFICAT DE COMPÉTENCES









ANNEXE 5 -ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction Tour Ariane 5, Place des Pyramides La Défense 9 92088 Paris La Défense Cedex



N°ORIAS 07 001 037 Site ORIAS www.orlas.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

Vos références

Contrat: 37503519275087 Client : 0010834120



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC 21 Route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC

62450 AVESNES LES BAPAUME

N°SIREN: 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévuts soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation. Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-

6 du code de la construction et de l'habitation. Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du

code de la construction et de l'habitation. Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu

à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation. Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que

les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020 POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE


Directeur Général Délégué d'AXA France

Rapport N°: 20LAI0002 22/12/2020 Version: 07/01/2021 SOCOTEC DIAGNOSTIC - SAS au capital de 81 600 euros - 479 076 838 RCS Paris - SIRET 479 076 838 00032 Siège social : 21 route d'Albert - 62450 Avesnes-les-Bapaume - Tél. : 03 21 73 41 44 Fax : 03 21 73 94 79

www.socotec.fr



ANNEXE 6 -PLANS / CROQUIS

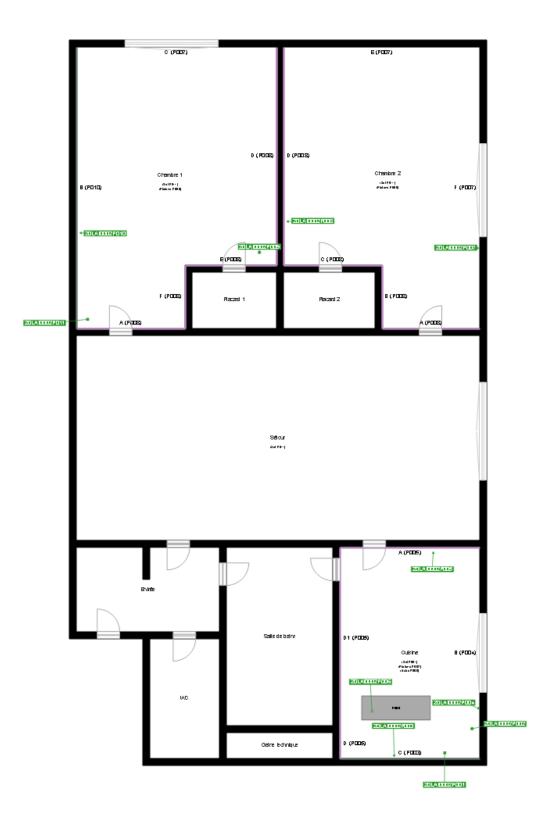

21/21

PLANCHE DE REPERAGE

Bien: 20LAI0002 - LOGT 2 31 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS

Zone :RC

Plan

Auteur: RHENZOUR Abdessamad

N° de planche :1/1

Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend /
- Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélévement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélévement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage