

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

4 SQUARE BEAUREGARD

4

77140 NEMOURS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	4 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	4
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	20LAK0004	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	03/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 11/11/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



Rapport N° : 20LAK0004

03/11/2017

Date d'édition : 11/11/2017

2/32

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	21
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	31

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	20LAK0004P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	20LAK0004P007	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable +	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
			ragréage gris en faible quantité non séparable					
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Sols	20LAK0004P007	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beauregard 77140 NEMOURS Tél : 01.64.28.41.57 Fax : 01.64.28.42.02 Siret : 277 700 018 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 24232 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance NEMOURS Objet AMIANTE	SERVICE NEMOURS Techniciens ÉMETTEUR RICHARD PHILIPPE			
LOCALISATION Programme 20 NEMOURS - BEAUREGARD Tranche 2 Ensemble F00 Escalier AK Étage 00 Logement 4 Module 20LAK0004 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 4 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS			
DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS PÉRIODE DU 25-10-2017 AU 29-10-2017				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM11	REPERAGE AMIANTE - IMMEUBLE - PARTIES PRIVATIVES LISTE A - T3	1,00	15,00	15,00
AM16	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE + 200 PRELEVEMENTS ISSUS D'UN	4,00	48,00	192,00
TOTAL H.T.				207,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				41,40
TOTAL T.T.C.				248,40
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMA	A760	NEM SN	HONORAIRES DIAG AMIANTE	248,40
AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES OCCUPANT		
CODE BUDGET	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	
1 HONAMA	20 2 F00 AK 20LAK0004 L	3655	248,40	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 24232				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beauregard 77140 NEMOURS Tél : 01.84.28.41.57 Fax : 01.84.28.42.02 Siret : 277 700 019 00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 24232 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone : 0321734144		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance NEMOURS Objet AMIANTE	SERVICE NEMOURS Techniciens ÉMETTEUR RICHARD PHILIPPE			
LOCALISATION Programme 20 NEMOURS - BEAUREGARD Tranche 2 Ensemble F000 Escalier AK Étage 00 Logement 4 Module 20LAK0004 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	ADRESSE 4 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS			
DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS		PÉRIODE DU 25-10-2017 AU 29-10-2017		
ARTICLE AM11 REPERAGE AMIANTE - IMMOBILE - PARTIES PRIVATIVES LISTE A - T3 AM05 ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE + 200 PRÉLEVEMENTS ISSUS D'UN	DÉSIGNATION	QUANTITÉ 1,00 4,00	PRIX UNITAIRE H.T. 15,00 48,00	TOTAL H.T. 15,00 192,00
TOTAL H.T. 207,00			H.T. ACTUALISE	
COEFFICIENT REGIONAL			RABAIS	
TOTAL H.T.			T.V.A. 20,00 % 41,40	
TOTAL T.T.C. 248,40				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI		
CODE BUDGET 1 HONAMA	RUBRIQUE A760	INSTANCES NEM SN	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE HONORAIRES DIAG AMIANTE	MONTANT T.T.C. 248,40
AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET 1 HONAMA	RÉFÉRENCES PATRIMOINE 20 2 F000 AK 20LAK0004 L	RÉFÉRENCES OCCUPANT 3656	MONTANT T.T.C. 248,40	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 24232				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 2
		BON DE TRAVAUX N° 2017 24232
		Édité le 25-10-2017
		Le Service Émetteur Philippe RICHARD Technicien
ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D' ANTENNE DES LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX		
JE SOUSSIGNÉ ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE		CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. N° 2017 24232 LE
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :		

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 20LAK0004
Date d'édition : 11/11/2017

03/11/2017

8/32

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

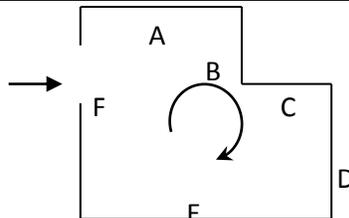

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
WC	Mâchefer	Béton			Carrelage	Enduit			
Salle de bains	Mâchefer	Béton			Carrelage	Enduit			
Placard 1	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
Couloir	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
Placard 2	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	Béton	Mâchefer			Carrelage	Enduit			
Séjour	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 1	Béton	Mâchefer			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 2	Mâchefer	Béton			Dalle de sol	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

Rapport N° : 20LAK0004

03/11/2017

10/32

Date d'édition : 11/11/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable				(Chrysotile)	

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	20LAK0004P007	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	20LAK0004P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAK0004P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	20LAK0004P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures	20LAK0004P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples non séparable + papier non séparable					
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	20LAK0004P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	20LAK0004P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Carrelage	Colle grise en faible quantité non séparable + joint cassant gris non séparable + carrelage rouge + carrelage jaune	20LAK0004P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	20LAK0004P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	20LAK0004P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris	20LAK0004P003	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			en vrac non séparable					
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	20LAK0004P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	20LAK0004P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	20LAK0004P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	20LAK0004P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	20LAK0004P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	20LAK0004P006	Plafonds	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Carrelage	Colle grise en faible quantité non séparable + joint cassant gris non séparable + carrelage rouge + carrelage jaune	20LAK0004P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Carrelage	Colle grise en faible quantité non séparable + joint cassant gris non séparable + carrelage rouge + carrelage	20LAK0004P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			jaune					
Cuisine		Carrelage	Colle grise en faible quantité non séparable + joint cassant gris non séparable + carrelage rouge + carrelage jaune	20LAK0004P008	Sols	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	20LAK0004P001	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	20LAK0004P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	20LAK0004P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	20LAK0004P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	20LAK0004P001	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	20LAK0004P001	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable +	20LAK0004P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peintures multiples non séparable					
WC		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAK0004P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAK0004P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAK0004P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAK0004P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	20LAK0004P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	20LAK0004P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	peintures multiples non séparable + papier non séparable				déecté	
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	20LAK0004P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	peintures multiples non séparable + papier non séparable				déecté	
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	20LAK0004P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	20LAK0004P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		béton	peinture non séparable + papier peint non séparable				déecté	
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	20LAK0004P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	20LAK0004P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	20LAK0004P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	20LAK0004P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	20LAK0004P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	20LAK0004P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	20LAK0004P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	20LAK0004P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non déecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + papier peint non séparable					
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	20LAK0004P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	20LAK0004P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	20LAK0004P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 20LAK0004P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAK0004 03/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peintures multiples non séparable	03/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

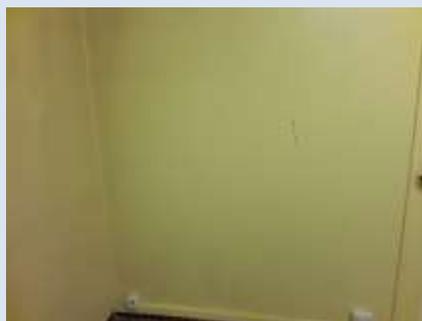


PRELEVEMENT : 20LAK0004P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAK0004 03/11/2017		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	03/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

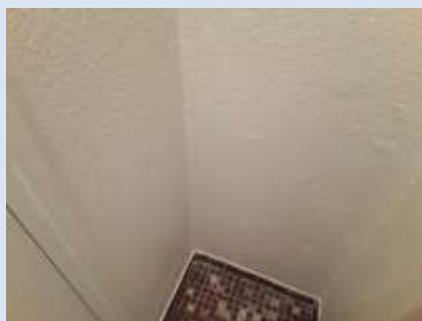

PRELEVEMENT : 20LAK0004P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAK0004 03/11/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable	03/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

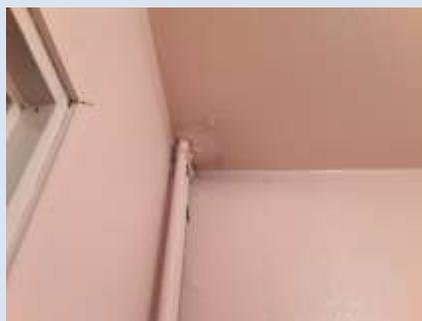

PRELEVEMENT : 20LAK0004P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAK0004 03/11/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	03/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAK0004P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAK0004 03/11/2017		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	03/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAK0004P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAK0004 03/11/2017		Couloir
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	03/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 20LAK0004P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAK0004 03/11/2017		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	03/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAK0004P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAK0004 03/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise en faible quantité non séparable + joint cassant gris non séparable + carrelage rouge + carrelage jaune	03/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

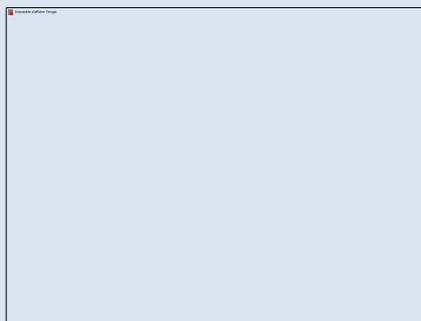

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Edouard BELIN - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662
51700 SAINT-OMER (59000) FRANCE
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 45
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de mise en portée
évaluée sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7173 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport est le contracte que le client accepte en le fournissant signé par son titulaire, par le commanditaire.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MASTENGA (S)
23 rue d'Albert
62430 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-30999
Échantillon ITGA : IT071711-7173
Reçu au laboratoire n° : 09/11/2017

Réf. Client :

Commande	20LAK004 - 01
Dossier client	20LAK004 - 01 - 4 SQUARE BEAUREGARD 77140 MEMOURS
Échantillon	20LAK004P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur C Évolut - Peinture latéx
Description ITGA	Échant. gris en vase hétérogène / Peintures multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - images numériques, récupération de données sur grille de microscopie électronique linéaire interne IT (BS ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'exécution	Résultat	Type d'examen	N° de référence
■ Échant. gris en vase hétérogène + peintures multiples non séparées	META le 09/11/2017	Absence non détectée	---	1

Vainc par : Fabrice GELLOUET - Analyse

La responsabilité de ce rapport émane de son destinataire, qui s'engage à ne pas en faire usage pour des fins autres que celles pour lesquelles il a été établi. Les données publiées ont été vérifiées. Les observations sont relatives à la seule prestation mentionnée dans ce rapport. Page 1/14

itga 1 rue Edouard BELIN - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662
51700 SAINT-OMER (59000) FRANCE
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 45
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de mise en portée
évaluée sur www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7174 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport est le contracte que le client accepte en le fournissant signé par son titulaire, par le commanditaire.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MASTENGA (S)
23 rue d'Albert
62430 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-30999
Échantillon ITGA : IT071711-7174
Reçu au laboratoire n° : 09/11/2017

Réf. Client :

Commande	20LAK004 - 01
Dossier client	20LAK004 - 01 - 4 SQUARE BEAUREGARD 77140 MEMOURS
Échantillon	20LAK004P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Mur A Évolut - Peinture
Description ITGA	Échant. gris en vase / Peintures multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) - images numériques, récupération de données sur grille de microscopie électronique linéaire interne IT (BS ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-063)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'exécution	Résultat	Type d'examen	N° de référence
■ Échant. gris en vase non séparée + peintures multiples non séparées	META le 09/11/2017	Absence non détectée	---	1

Vainc par : Fabrice GELLOUET - Analyse

La responsabilité de ce rapport émane de son destinataire, qui s'engage à ne pas en faire usage pour des fins autres que celles pour lesquelles il a été établi. Les données publiées ont été vérifiées. Les observations sont relatives à la seule prestation mentionnée dans ce rapport. Page 1/14

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7175 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
 MATERIAUX
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-30949
 Fiche ITGA : IT071711-7175
 Répé au laboratoire le : 09/11/2017

Réf. Client :

Commande	ZOLAK004-01
Causeur client	ZOLAK004-01 - 4 SQUARE BEAUREGARD 77140 MENEHOUR
Echantillon	ZOLAK004P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Palanck Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Mortiers gts en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 003)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparables + peintures multiples non séparables + mortiers gts en vrac non séparables	META le 06/11/2017	Aucune non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse :



La responsabilité de ce rapport émane de l'exploitant qui assure sa fiabilité. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées à partir de données de référence et de données de suivi de la clientèle. Les données sont validées à partir de données de référence et de données de suivi de la clientèle.

09/11/2017

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7176 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
 MATERIAUX
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-30949
 Fiche ITGA : IT071711-7176
 Répé au laboratoire le : 09/11/2017

Réf. Client :

Commande	ZOLAK004-01
Causeur client	ZOLAK004-01 - 4 SQUARE BEAUREGARD 77140 MENEHOUR
Echantillon	ZOLAK004P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Sdjour Mar B Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) / Imagerie numérique, récupération de données sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 003)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparables + papier non séparables	META le 06/11/2017	Aucune non détecté	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse :



La responsabilité de ce rapport émane de l'exploitant qui assure sa fiabilité. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont validées à partir de données de référence et de données de suivi de la clientèle. Les données sont validées à partir de données de référence et de données de suivi de la clientèle.

09/11/2017

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
17140 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels
éligibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence des intervenants pour les essais réalisés par l'organisme qui est accrédité par le système.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7177 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches-factures envoyées à l'adresse.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MASTERSAUR
23 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-30949
Échantillon ITGA : IT07171-7177
Réq. au laboratoire le : 09/11/2017

Réf. Client :

Commande	ZOLAK0004-01
Classier client	ZOLAK0004-01 - 4 SQUARE BEAUREGARD 77140 MERMOURS
Échantillon	ZOLAK0004P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir 2 Mar A Endab - Peinture latéx
Description ITGA	Échant. plusieurs blocs en vrac / Peinture / Papier peint

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de
particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 003)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Échant. plusieurs blocs en vrac + peinture non séparée + papier peint non séparé	META le 06/11/2017	Aucun amiant	---	1

VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de le transmettre. Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

09/11/2017

Page 1/1



Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
17140 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels
éligibles sur www.cofrac.fr

Le responsable de l'essai atteste de la compétence des intervenants pour les essais réalisés par l'organisme qui est accrédité par le système.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071711-7178 EN DATE DU 09/11/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches-factures envoyées à l'adresse.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES)
MASTERSAUR
23 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-30949
Échantillon ITGA : IT07171-7178
Réq. au laboratoire le : 09/11/2017

Réf. Client :

Commande	ZOLAK0004-01
Classier client	ZOLAK0004-01 - 4 SQUARE BEAUREGARD 77140 MERMOURS
Échantillon	ZOLAK0004P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Habitable Endab - Peinture latéx
Description ITGA	Échant. plusieurs blocs en vrac / Peinture multiple

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de
particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 003)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Échant. plusieurs blocs en vrac + peintures multiples non séparées	META le 06/11/2017	Aucun amiant	---	1



VAM par : Fabien BELLONNET - Analyse:



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont eu connaissance de son contenu et qui ont accepté par leur signature de le transmettre. Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

09/11/2017

Page 1/1



ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Boulevard Desseigne Entreprise
Case postale 4 33 30
35, Boulevard Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Diagnostic amiante parties intérieures
 - Présence de termites et autres insectes xylophages


Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutte adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie

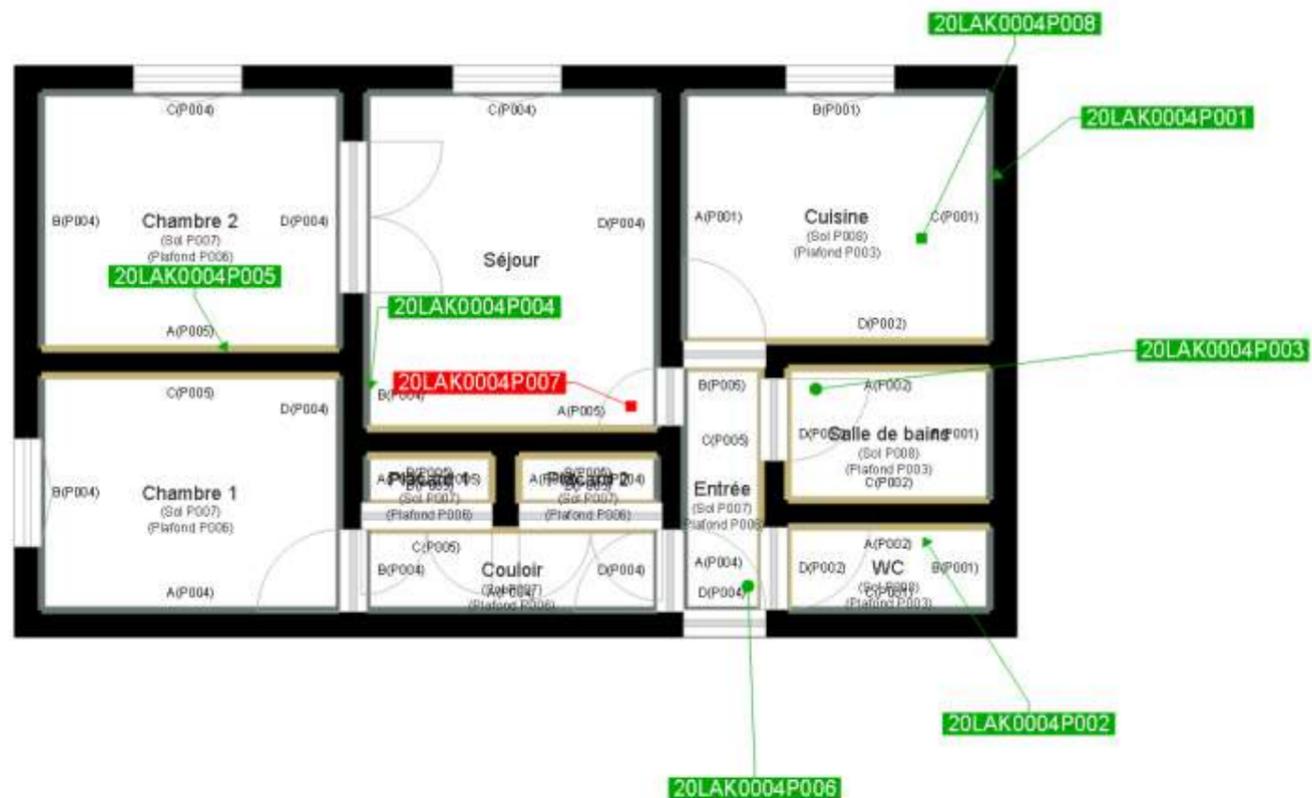

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés