

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.**

## REFERENCES DE LA MISSION

**Numéro de dossier :** MA2203026849  
**Date d'édition:** 17/03/2022

## DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
 77002 MELUN

## EXPERT



**DA MOTA GOMES telmo**  
**06 02 59 05 48**  
**Certification n° : C004-SE07-2019**  
**Décernée par : QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS**

## PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
 10 Avenue Charles Péguy  
 77000 Melun

## LIEU D'INTERVENTION

12 SQUARE BEAUREGARD  
 77140 NEMOURS



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : **DA MOTA GOMES telmo**

### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

### PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



Révision	Date	Objet
Version initiale	10/03/2022	Établissement du Dossier Technique

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT 77	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 MELUN
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

### EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
DA MOTA GOMES telmo	QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS	C004-SE07-2019	13/07/2019	12/07/2024

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	31/12/2022

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASYLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

## > SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	16
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	18
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	40
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	52

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**


### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT

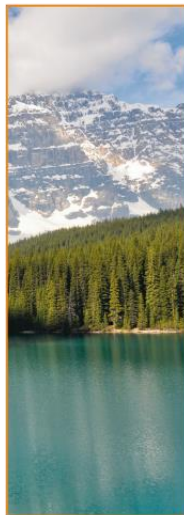

### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

### RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 12 SQUARE BEAUREGARD  
77140 NEMOURS

Numéro de mission : MA2203026849

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot : Bat. N/A

Visite effectuée le : 10/03/2022

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations :

Néant

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Sous-Sol :	Cage d'escalier, Cave
Rez de chaussée :	Hall, Palier 0
1er étage :	Demi- Palier 1
2ème étage :	Demi- Palier 2
3ème étage :	Demi- Palier 3
4ème étage :	Demi- Palier 4
Extérieur :	Local 1, Local 2, Façade Nord, Façade Est, Façade Ouest, Façade Sud

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Sous-Sol	Cage d'escalier	Mur de refend
Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Palier 0	Mur de refend
1er étage	Demi- Palier 1	Mur de refend
	Palier 1	Mur de refend
2ème étage	Demi- Palier 2	Mur de refend
	Palier 2	Mur de refend
3ème étage	Demi- Palier 3	Mur de refend
	Palier 3	Mur de refend
4ème étage	Demi- Palier 4	Mur de refend
	Palier 4	Mur de refend
Rez de chaussée	Palier 0	Cloison
1er étage	Palier 1	Cloison
2ème étage	Palier 2	Cloison
3ème étage	Palier 3	Cloison
4ème étage	Palier 4	Cloison
Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Palier 0	Plafond
1er étage	Demi- Palier 1	Plafond
	Palier 1	Plafond
2ème étage	Demi- Palier 2	Plafond
	Palier 2	Plafond
3ème étage	Demi- Palier 3	Plafond
	Palier 3	Plafond
4ème étage	Demi- Palier 4	Plafond
	Palier 4	Plafond
Sous-Sol	Cave	Plafond
	Cave	Plafond
Extérieur	Local 1	Mur de refend
	Local 1	Plafond
	Local 1	Mur de refend
Sous-Sol	Cage d'escalier	Plafond
Extérieur	Local 2	Mur de refend
	Local 2	Plafond
	Local 2	Mur A; Mur C
	Façade Nord	Façade
	Façade Est	Façade
	Façade Ouest	Façade
	Façade Sud	Façade
	Façade Ouest	Façade
	Façade Sud	Façade
	Façade Nord	Garde corps
	Façade Est	Garde corps

Niveau	Pièce	Zone
	Façade Ouest	Garde corps
	Façade Ouest	Sol
	Façade Ouest	Sol

Descriptif des travaux :

Mise aux normes des installations électriques

- Réfection des halls et cages d'escalier (éclairage, peinture, révision des façades de gaines techniques...)
- Remplacement de l'interphonie
- Réfection des entrées de bâtiments et ré-affectation des locaux libres en RDC (locaux vélos, poussettes)
- Création d'une nouvelle loge gardien en RDC
- Remise en fonctionnement du parking souterrain

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

#### 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone \_impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités**


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
Néant		-	-	-	

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026849
Opération	DA MOTA GOMES telmo
Site	12 SQUARE BEAUREGARD
	77140 NEMOURS
Date de réalisation	17/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité

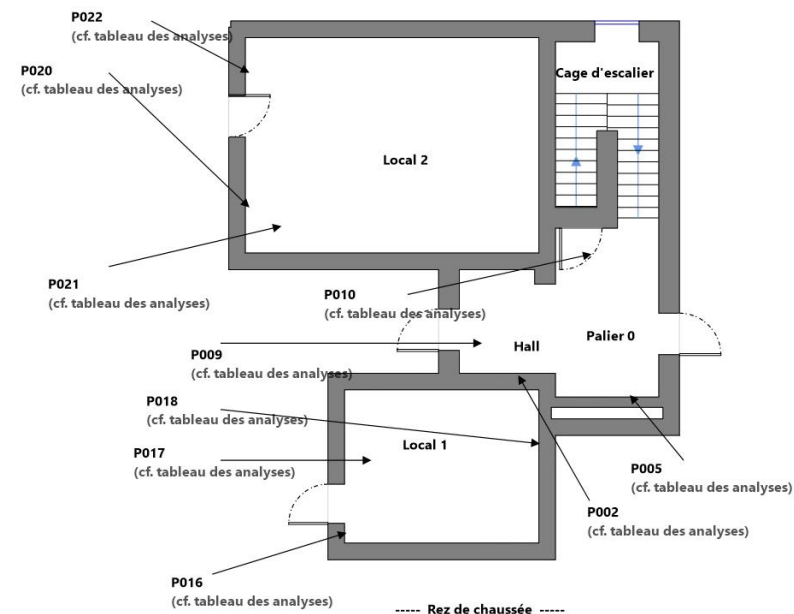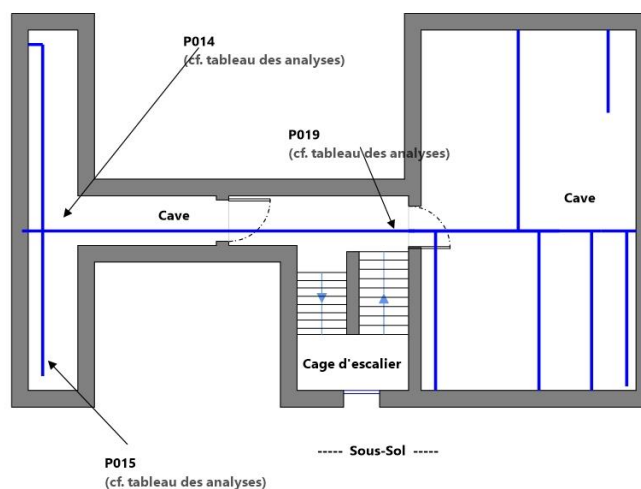



	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026849
Opération	DA MOTA GOMES telmo
Site	12 SQUARE BEAUREGARD
	77140 NEMOURS
Date de réalisation	17/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité

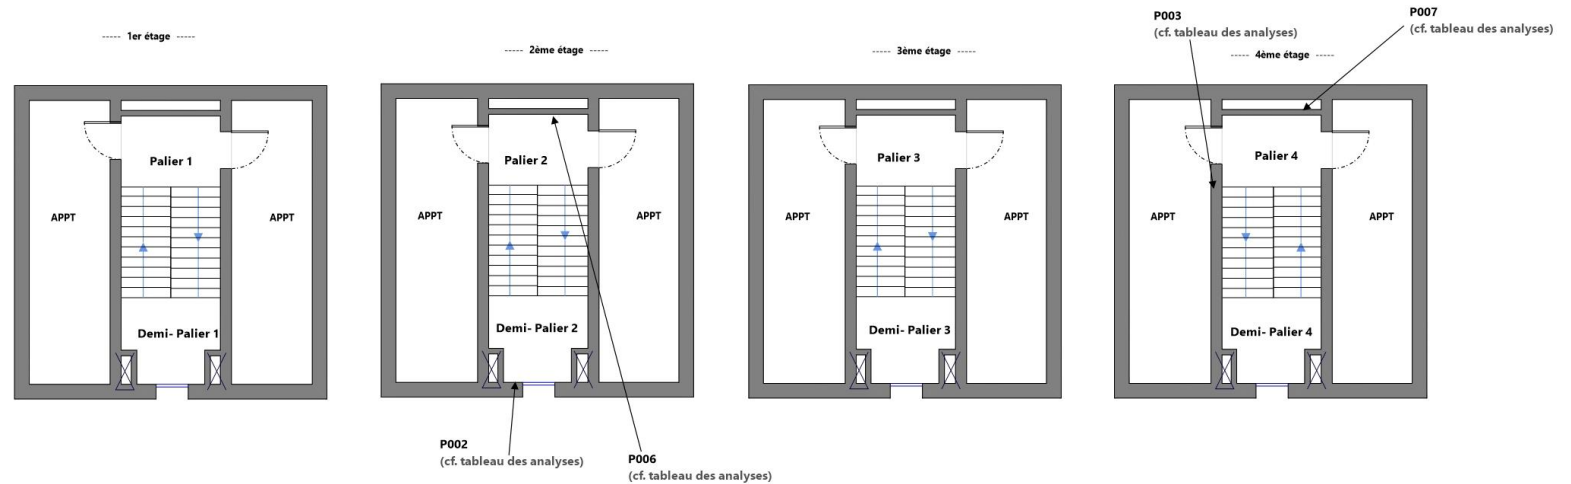

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>	
Affaire	MA2203026849	
Opération	DA MOTA GOMES telmo	
Site	12 SQUARE BEAUREGARD	
	77140 NEMOURS	
Date de réalisation	17/03/2022	
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>		
	Surface amianté	
	Linéaire / paroi amianté (type 1)	
	Linéaire / paroi amianté (type 2)	
	Conduit amianté	
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>		
	Prélèvement Positif	
	Prélèvement négatif	
	Sondage destructif	
<b>Types de murs</b>		
	Mur Porteur	
	Mur Cloison (type 1)	
	Mur Cloison (type 2)	
	Gaine technique	
<b>Eléments ou pièces non visités</b>		
	Local non visité	
	Elément non visité	

**P031**  
(cf. tableau des analyses)

**P030**  
(cf. tableau des analyses)

**P026**  
(cf. tableau des analyses)

**P027**  
(cf. tableau des analyses)

**P032**  
(cf. tableau des analyses)

**Façade Ouest**

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026849
Opération	DA MOTA GOMES telmo
Site	12 SQUARE BEAUREGARD
	77140 NEMOURS
Date de réalisation	17/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité



**P029**  
(cf. tableau des analyses)

**P023**  
(cf. tableau des analyses)

**façade Nord**



	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026849
Opération	DA MOTA GOMES telmo
Site	12 SQUARE BEAUREGARD
	77140 NEMOURS
Date de réalisation	17/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité



**P028**  
(cf. tableau des analyses)

**P025**  
(cf. tableau des analyses)

**Façade Sud**

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026849
Opération	DA MOTA GOMES telmo 12 SQUARE BEAUREGARD
Site	77140 NEMOURS
Date de réalisation	17/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité



**P024**  
(cf. tableau des analyses)

**Façade Est**

**Tableau des analyses effectuées:**

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Colle de polystyrène	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Colle de polystyrène	- Matériau semi-dur (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Phase 1 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de dalles polystyrène	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type plâtre (vert) + (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Phase 1 Matériau (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de dalles polystyrènes	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante



P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur béton	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur béton	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau semi-dur (rouge) ; matériau de type système d'enduit peinture (rouge) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau semi-dur (orange) ; matériau de type système d'enduit peinture (rouge) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Peinture de sol	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Peinture de sol	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.





**Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :**

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO017 : Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)							
Niveau : Extérieur							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo	
Façade Nord	1	Façade	Oui Extérieur - Façade Nord : Façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P023, réf. labo.: 22EK023610-021 MA2203026849/P024, réf. labo.: 22EK023610-022 MA2203026849/P025, réf. labo.: 22EK023610-023 MA2203026849/P026, réf. labo.: 22EK023610-024</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P023</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>		
Façade Est	2	Façade	Oui Extérieur - Façade Est : Façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P023, réf. labo.: 22EK023610-021 MA2203026849/P024, réf. labo.: 22EK023610-022 MA2203026849/P025, réf. labo.: 22EK023610-023 MA2203026849/P026, réf. labo.: 22EK023610-024</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P024</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante</p>		

Façade Ouest	3	Façade	Oui Extérieur - Façade Ouest : Façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017  <u>Echantillon:</u>            MA2203026849/P023, réf. labo.: 22EK023610-021            MA2203026849/P024, réf. labo.: 22EK023610-022            MA2203026849/P025, réf. labo.: 22EK023610-023            MA2203026849/P026, réf. labo.: 22EK023610-024  <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P026  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Façade Sud	4	Façade	Oui Extérieur - Façade Sud : Façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO017  <u>Echantillon:</u>            MA2203026849/P023, réf. labo.: 22EK023610-021            MA2203026849/P024, réf. labo.: 22EK023610-022            MA2203026849/P025, réf. labo.: 22EK023610-023            MA2203026849/P026, réf. labo.: 22EK023610-024  <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P025  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO018 : Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur béton**

**Niveau : Extérieur**


Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Ouest	1	Façade	Oui Extérieur - Façade Ouest : Façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P027, réf. labo.: 22EK023610-025 MA2203026849/P028, réf. labo.: 22EK023610-026</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur béton</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur béton</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P027</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment-colle (gris) Absence d'amiante</p>	
Façade Sud	2	Façade	Oui Extérieur - Façade Sud : Façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO018</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P027, réf. labo.: 22EK023610-025 MA2203026849/P028, réf. labo.: 22EK023610-026</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur béton</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur béton</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P028</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Absence d'amiante</p>	

ZPSO019 : Peinture décorative						
Niveau : Extérieur						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Nord	1	Garde corps	Oui Extérieur - Façade Nord : Garde corps	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P029, réf. labo.: 22EK023610-027 MA2203026849/P030, réf. labo.: 22EK023610-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P029</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (rouge) ; matériau de type système d'enduit peinture (rouge) : Absence d'amiante</p>	
Façade Est	2	Garde corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P029, P030	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P029, réf. labo.: 22EK023610-027 MA2203026849/P030, réf. labo.: 22EK023610-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P029, P030</p>	Idem photo : P029, P030
Façade Ouest	3	Garde corps	Oui Extérieur - Façade Ouest : Garde corps	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO019</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P029, réf. labo.: 22EK023610-027 MA2203026849/P030, réf. labo.: 22EK023610-028</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P030</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (orange) ; matériau de type système d'enduit peinture (rouge) : Absence d'amiante</p>	

## 3 - Parois verticales intérieures


**ZPSO001 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché**


Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	1	Mur de refend	Oui Sous-Sol - Cage d'escalier : Mur E	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026849/P001  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK023610-001  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**


**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Hall : Mur F	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P002, réf. labo.: 22EK023610-002 MA2203026849/P003, réf. labo.: 22EK023610-003 MA2203026849/P004, réf. labo.: 22EK023610-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Palier 0	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P002, réf. labo.: 22EK023610-002 MA2203026849/P003, réf. labo.: 22EK023610-003 MA2203026849/P004, réf. labo.: 22EK023610-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004

Demi- Palier 1	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P002, réf. labo.: 22EK023610-002 MA2203026849/P003, réf. labo.: 22EK023610-003 MA2203026849/P004, réf. labo.: 22EK023610-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Palier 1	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P002, réf. labo.: 22EK023610-002 MA2203026849/P003, réf. labo.: 22EK023610-003 MA2203026849/P004, réf. labo.: 22EK023610-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Demi- Palier 2	5	Mur de refend	Oui 2ème étage - Demi- Palier 2 : Mur A	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P002, réf. labo.: 22EK023610-002 MA2203026849/P003, réf. labo.: 22EK023610-003 MA2203026849/P004, réf. labo.: 22EK023610-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P003</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	




Palier 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P002, réf. labo.: 22EK023610-002 MA2203026849/P003, réf. labo.: 22EK023610-003 MA2203026849/P004, réf. labo.: 22EK023610-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Demi- Palier 3	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P002, réf. labo.: 22EK023610-002 MA2203026849/P003, réf. labo.: 22EK023610-003 MA2203026849/P004, réf. labo.: 22EK023610-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Palier 3	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P002, réf. labo.: 22EK023610-002 MA2203026849/P003, réf. labo.: 22EK023610-003 MA2203026849/P004, réf. labo.: 22EK023610-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004

Demi- Palier 4	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P002, P003, P004	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002  <u>Echantillon:</u>          MA2203026849/P002, réf. labo.: 22EK023610-002          MA2203026849/P003, réf. labo.: 22EK023610-003          MA2203026849/P004, réf. labo.: 22EK023610-004  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P002, P003, P004</p>	Idem photo : P002; P003; P004
Palier 4	10	Mur de refend	Oui 4ème étage - Palier 4 : Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO002  <u>Echantillon:</u>          MA2203026849/P002, réf. labo.: 22EK023610-002          MA2203026849/P003, réf. labo.: 22EK023610-003          MA2203026849/P004, réf. labo.: 22EK023610-004  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P004  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>          - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier 0	1	Cloison	Oui Rez de chaussée - Palier 0 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P005, réf. labo.: 22EK023610-005 MA2203026849/P006, réf. labo.: 22EK023610-006 MA2203026849/P007, réf. labo.: 22EK023610-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Palier 1	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P005, réf. labo.: 22EK023610-005 MA2203026849/P006, réf. labo.: 22EK023610-006 MA2203026849/P007, réf. labo.: 22EK023610-007</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007

Palier 2	3	Cloison	Oui 2ème étage - Palier 2 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2203026849/P005, réf. labo.: 22EK023610-005 MA2203026849/P006, réf. labo.: 22EK023610-006 MA2203026849/P007, réf. labo.: 22EK023610-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
Palier 3	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P005, P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2203026849/P005, réf. labo.: 22EK023610-005 MA2203026849/P006, réf. labo.: 22EK023610-006 MA2203026849/P007, réf. labo.: 22EK023610-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P005, P006, P007</p>	Idem photo : P005; P006; P007
Palier 4	5	Cloison	Oui 4ème étage - Palier 4 : Mur B	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2203026849/P005, réf. labo.: 22EK023610-005 MA2203026849/P006, réf. labo.: 22EK023610-006 MA2203026849/P007, réf. labo.: 22EK023610-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO010 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché**

**Niveau : Extérieur**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local 1	1	Mur de refend	Oui Extérieur - Local 1 : Mur D	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO010  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026849/P016  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK023610-014  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P016  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)            Absence d'amiante            - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)            Absence d'amiante</p>	

**ZPSO012 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Extérieur**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local 1	1	Mur de refend	Oui Extérieur - Local 1 : Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026849/P018  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK023610-016  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau semi-dur de type plâtre (vert) + (blanc) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO014 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local 2	1	Mur de refend	Oui Extérieur - Local 2 : Mur A	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026849/P020  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK023610-018  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P020  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)            Absence d'amiante            - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)            Absence d'amiante</p>	

## 4 - Plafonds et faux plafonds


**ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Colle de polystyrène**

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Hall : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026849/P009  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK023610-008  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Colle de polystyrène  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Colle de polystyrène  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) : Absence d'amiante</p>	


**ZPSO006 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier 0	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Palier 0 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P010, réf. labo.: 22EK023610-009 MA2203026849/P011, réf. labo.: 22EK023610-010 MA2203026849/P012, réf. labo.: 22EK023610-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante</p>	
Demi- Palier 1	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P010, réf. labo.: 22EK023610-009 MA2203026849/P011, réf. labo.: 22EK023610-010 MA2203026849/P012, réf. labo.: 22EK023610-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p>	Idem photo : P010; P011; P012
Palier 1	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P010, réf. labo.: 22EK023610-009 MA2203026849/P011, réf. labo.: 22EK023610-010 MA2203026849/P012, réf. labo.: 22EK023610-011</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p>	Idem photo : P010; P011; P012

Demi- Palier 2	4	Plafond	Oui 2ème étage - Demi- Palier 2 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2203026849/P010, réf. labo.: 22EK023610-009 MA2203026849/P011, réf. labo.: 22EK023610-010 MA2203026849/P012, réf. labo.: 22EK023610-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante</p>	
Palier 2	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2203026849/P010, réf. labo.: 22EK023610-009 MA2203026849/P011, réf. labo.: 22EK023610-010 MA2203026849/P012, réf. labo.: 22EK023610-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p>	Idem photo : P010; P011; P012
Demi- Palier 3	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2203026849/P010, réf. labo.: 22EK023610-009 MA2203026849/P011, réf. labo.: 22EK023610-010 MA2203026849/P012, réf. labo.: 22EK023610-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p>	Idem photo : P010; P011; P012



Palier 3	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO006  <b>Echantillon:</b>          MA2203026849/P010, réf. labo.: 22EK023610-009          MA2203026849/P011, réf. labo.: 22EK023610-010          MA2203026849/P012, réf. labo.: 22EK023610-011  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P010, P011, P012</p>	Idem photo : P010; P011; P012
Demi- Palier 4	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO006  <b>Echantillon:</b>          MA2203026849/P010, réf. labo.: 22EK023610-009          MA2203026849/P011, réf. labo.: 22EK023610-010          MA2203026849/P012, réf. labo.: 22EK023610-011  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P010, P011, P012</p>	Idem photo : P010; P011; P012
Palier 4	9	Plafond	Oui 4ème étage - Palier 4 : Plafond	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO006  <b>Echantillon:</b>          MA2203026849/P010, réf. labo.: 22EK023610-009          MA2203026849/P011, réf. labo.: 22EK023610-010          MA2203026849/P012, réf. labo.: 22EK023610-011  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P012  <b>Partie analysée par le laboratoire:</b>          - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (beige) : Absence d'amiante</p>	

## ZPSO008 : Colle de polystyrene

### Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cave	1	Plafond	Oui Sous-Sol - Cave : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026849/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK023610-012 <u>Description:</u> Colle de polystyrene <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Colle de polystyrene <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces : Absence d'amiante	

## ZPSO011 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de dalles polystyrene

### Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local 1	1	Plafond	Oui Extérieur - Local 1 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026849/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK023610-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de dalles polystyrene <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de dalles polystyrene <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

**ZPSO015 : Couche1: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de dalles polystyrennes**

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local 2	1	Plafond	Oui Extérieur - Local 2 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026849/P021  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK023610-019  <u>Description:</u> Couche1: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de dalles polystyrennes  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de dalles polystyrennes  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P021  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante</p>	

## 5 - Planchers et planchers techniques

**ZPSO020 : Peinture de sol**

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade Ouest	1	Sol	Oui Extérieur - Façade Ouest : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO020  <u>Echantillon:</u>  MA2203026849/P031, réf. labo.: 22EK023610-029  MA2203026849/P032, réf. labo.: 22EK023610-030  <u>Description:</u> Peinture de sol  <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  <u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P031  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

	2	Sol	Oui Extérieur - Façade Ouest : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO020</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026849/P031, réf. labo.: 22EK023610-029 MA2203026849/P032, réf. labo.: 22EK023610-030</p> <p><u>Description:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P032</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
--	---	-----	---------------------------------------	--	--	--

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO009 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)						
Niveau : Sous-Sol						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cave	1	Plafond	Oui Sous-Sol - Cave : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> MA2203026849/P015</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> 22EK023610-013</p> <p><u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P015</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (beige)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (beige)</p> <p>Absence d'amiante</p>	

## ZPSO013 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	1	Plafond	Oui Sous-Sol - Cage d'escalier : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026849/P019  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK023610-017  <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)  <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)  <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P019  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Phase 1 Matériau (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)            Absence d'amiante            - Phase 2 Matériau fibreux de type isolant (jaune)            Absence d'amiante            - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (beige)            Absence d'amiante</p>	

## ZPSO016 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local 2	1	Mur A; Mur C	Oui Extérieur - Local 2 : Mur A	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO016  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026849/P022  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK023610-020  <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)  <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)  <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P022  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces            Absence d'amiante            - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)            Absence d'amiante            - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune)            Absence d'amiante</p>	

## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

## 8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

**9 - Fondations et soubassements**

**Sans objet**

**10 - Aménagements, voiries et réseaux divers**

**Sans objet**

**11 - Composants Hors norme**

**Sans objet**

Légende : « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 7. RAPPORTS D'ANALYSES

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**

**ADX GROUPE**  
**Telmo DA MOTA GOMES**  
Parc Saint Fiacre  
53200 CHATEAU GONTIER

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

**N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01**  
Date d'émission de rapport : 16/03/2022 20:40

---

Référence dossier Client:622a4b87816f5Dossier: MA2203026849  
 Référence dossier N° : 22UV018564  
 Référence laboratoire N° : 22EK023610

Reçu par MyEasyLab le : 14/03/2022 18:22  
 Reçu par le laboratoire le : 14/03/2022  
 Date d'analyse : 16/03/2022

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Sous-Sol - Cage d"escalier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/13





## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Demi- Palier 2	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage - Palier 4	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Palier 0	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau semi-dur de type plâtre (blanc); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alén, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/13



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Palier 2	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau semi-dur de type plâtre (blanc); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage - Palier 4	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau semi-dur de type plâtre (blanc); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Colle de polystyrenne - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Colle de polystyrenne - Rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc); matériau de type polystyrène (blanc)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Palier 0	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Demi- Palier 2	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / F9F7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage - Palier 4	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P014 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Colle de polystyrene - Colle de polystyrene - Sous-Sol - Cave	Matériau semi-dur (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) en traces	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P015 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-02	P015 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / XX4T	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
013-03	P015 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave	Matériau de type maillage de fibres (beige)	MOLP / XX4T	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/13



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P016 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Exterieur - Local 1	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-02	P016 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Exterieur - Local 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P017 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Colle de dalles polystyrenne - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Colle de dalles polystyrenne - Exterieur - Local 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Exterieur - Local 1	Matériau semi-dur de type plâtre (vert) + (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P019 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cage d'escalier	Matériau (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-02	P019 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cage d'escalier	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / XX4T	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017-03	P019 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cage d'escalier	Matériau de type maillage de fibres (beige)	MOLP / XX4T	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rue Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P020 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Exterieur - Local 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-02	P020 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Exterieur - Local 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P021 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Colle de dalles polystyrennes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Colle de dalles polystyrennes - Exterieur - Local 2	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P022 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Extérieur - Local 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / XX4T	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P022 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Extérieur - Local 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-03	P022 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Extérieur - Local 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-04	P022 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Extérieur - Local 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / XX4T	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P023 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Facade Nord	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P024 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade Est	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-02	P024 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade Est	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-03	P024 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade Est	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P025 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade Sud	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/13



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P026 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - Facade Ouest	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P027 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur beton - Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur beton - Exterieur - Facade Ouest	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faience (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-02	P027 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur beton - Couche1: Colle (faience, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faience, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur beton - Exterieur - Facade Ouest	Matériau dur de type ciment- colle (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rue Monte de Alén, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
 Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P028 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur beton - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur beton - Exterieur - Facade Sud	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige); matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-02	P028 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur beton - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche3: Peinture sur beton - Exterieur - Facade Sud	Matériau dur de type joint ciment (blanc); matériau dur de type ciment- colle (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P029 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Peinture decorative - Peinture decorative - Exterieur - Facade Nord	Matériau semi-dur (rouge); matériau de type système d'enduit peinture (rouge)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P030 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Peinture decorative - Peinture decorative - Exterieur - Facade Ouest	Matériau semi-dur (orange); matériau de type système d'enduit peinture (rouge)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Exterieur - Facade Ouest	Matériau de type peinture (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-021347-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01	P032 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Extérieur - Facade Ouest	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :  
**43 analyses au laboratoire dont 37 par la technique identifiée sous le terme MET et 6 par la technique identifiée sous le terme MOLP.**

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2**

**MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7**

**Notes :**

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 6 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (ORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 13). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Ana Sofia  
Silva

Sofia Silva  
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/13

## 8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

## Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE



ATTESTATION

## COURTIER

### **CNA**

178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS

**Tél : 01 40 68 02 02**

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

### Vos références :

**Contrat n° 3912280604**

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation  
PARC SAINT FIACRE  
53200 CHATEAU GONTIER**

**a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1<sup>ère</sup> ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2<sup>ème</sup> ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :**

### Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

### Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostique Technique Globale (DTG°)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux

### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
  - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
  - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
  - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance





### **Garanties au contrat 1<sup>ère</sup> Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

<b>NATURE DES GARANTIES</b>	<b>LIMITES DES GARANTIES</b>
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b> <b>Dommages corporels</b>	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1.200.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	<b>750.000</b> € par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> <b>(tous dommages confondus)</b>	<b>par expert</b> <b>300.000</b> € par sinistre et <b>500.000</b> € par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000</b> € par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000</b> € par sinistre

### **Garanties au contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104**

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1<sup>ère</sup> ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne.

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.  
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 04 janvier 2022  
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. E.' with a stylized flourish.

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

# WI. CERT

## « CERTIFICATION DE COMPETENCES »

« Version 02 »

Décerné à : **DA MOTA GOMES TELMO** Sous le numéro : **C004-SE07-2019**


Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	X
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	X
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 13/07/19 Au 12/07/24
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )	Du 13/07/19 Au 12/07/24
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 19/07/2019

Par WI. CERT  
Direction



WI.CERT  
16 RUE VILLARS 57100 THIONVILLE  
Tél : 03 72 52 02 45  
Siret N° 82885893600010 - APE 7120B