

# Pré-rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.**

**La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.**

## REFERENCES DE LA MISSION

**Numéro de dossier :** MA2203026856  
**Date d'intervention :** 07/03/2022

## DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
 77002 MELUN

## EXPERT



**DA MOTA GOMES telmo**  
**06 02 59 05 48**  
**Certification n° : C004-SE07-2019**  
**Décernée par : QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS**

## PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE  
 10 Avenue Charles Péguy  
 77000 Melun

## LIEU D'INTERVENTION

15 SQUARE BEAUREGARD  
 77140 NEMOURS  
 CAGE D'ESCALIER



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

### TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

### PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Par : **DA MOTA GOMES telmo**



Révision	Date	Objet
Version initiale	07/03/2022	Établissement du Dossier Technique

## 1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

### PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT 77	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 MELUN
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

### EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM DE L'EXPERT	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
DA MOTA GOMES telmo	QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS	C004-SE07-2019	13/07/2019	12/07/2024

### ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	31/12/2022

### LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASYLAB	50503704400706	Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

## > SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	8
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	18
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	20
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	41
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	51

**AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :**


### BÂTIMENT



### IMMOBILIER



### ENVIRONNEMENT

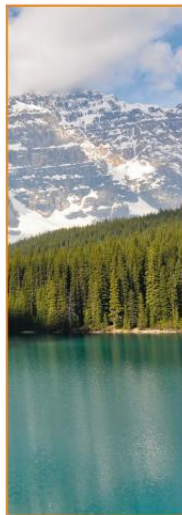

### INDUSTRIE



### NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



### FORMATION



## 2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

### RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 15 SQUARE BEAUREGARD  
77140 NEMOURS

Numéro de mission : MA2203026856

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot : Bat. N/A

Visite effectuée le : 07/03/2022

Rapport édité, le : 16/03/2022

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations :

A titre informative, dans le local poubelle le conduit de vide-ordures est en fibres ciment don présence d'amiante. cela n'est pas pris en compte car ne fait pas partie pour les future travaux

### 3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Extérieur :	façade nord, façade sud, façade est, façade ouest, Local technique, Local poubelle
Sous-Sol :	Accès Cave
Rez de chaussée :	Local 1, Local 2, Hall, Demi-palier
1er étage :	Demi-palier 1, Palier 1
2ème étage :	Demi- Palier 2
3ème étage :	Demi- Palier 3
4ème étage :	Demi- Palier 4
5ème étage :	Demi- Palier 5

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Extérieur	Local poubelle	Plafond
	façade nord	façade
	façade sud	façade
	façade est	façade
	façade ouest	façade
	façade nord	poteau
	façade nord	façade
	façade sud	façade
	façade est	façade
	façade ouest	façade
	façade nord	garde corps
	façade sud	garde corps
	façade est	garde corps
	façade ouest	garde corps
Rez de chaussée	Local 1	Mur de refend
	Local 2	Mur de refend
Sous-Sol	Accès Cave	Mur de refend
Rez de chaussée	Hall	Mur de refend
	Demi-palier	Mur de refend
1er étage	Demi-palier 1	Mur de refend
	Palier 1	Mur de refend
2ème étage	Demi- Palier 2	Mur de refend
	Palier 2	Mur de refend
3ème étage	Demi- Palier 3	Mur de refend
	Palier 3	Mur de refend
4ème étage	Demi- Palier 4	Mur de refend
	Palier 4	Mur de refend
5ème étage	Demi- Palier 5	Mur de refend
	Palier 5	Mur de refend
Rez de chaussée	Hall	Plafond
Sous-Sol	Accès Cave	Plafond
Rez de chaussée	Hall	Plafond
	Demi-palier	Plafond
1er étage	Demi-palier 1	Plafond
	Palier 1	Plafond
2ème étage	Demi- Palier 2	Plafond
	Palier 2	Plafond
3ème étage	Demi- Palier 3	Plafond
	Palier 3	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
4ème étage	Demi- Palier 4	Plafond
	Palier 4	Plafond
5ème étage	Demi- Palier 5	Plafond
	Palier 5	Plafond
Extérieur	Local technique	Plafond
Sous-Sol	Cave	Plafond
Rez de chaussée	Hall	Plafond
Sous-Sol	Cave	Plafond
Extérieur	Local technique	Plafond
	façade ouest	Sol
	façade ouest	Sol

Descriptif des travaux :

Mise aux normes des installations électriques

- Réfection des halls et cages d'escalier (éclairage, peinture, révision des façades de gaines techniques...)
- Remplacement de l'interphonie
- Réfection des entrées de bâtiments et ré-affectation des locaux libres en RDC (locaux vélos, poussettes)
- Création d'une nouvelle loge gardien en RDC
- Remise en fonctionnement du parking souterrain

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

Localisation	Description
Sous-Sol - Pièce 1	Absence de clef
Sous-Sol - Pièce 2	Absence de clef
1er étage - Local vide-ordures 1	Absence de clef
2ème étage - Local vide-ordures 2	Absence de clef
3ème étage - Local vide-ordures 3	Absence de clef
4ème étage - Local vide-ordures 4	Absence de clef
5ème étage - Local vide-ordures 5	Absence de clef

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Sous-Sol - Pièce 1	Toutes	Absence de clef
Sous-Sol - Pièce 2	Toutes	Absence de clef
1er étage - Local vide-ordures 1	Toutes	Absence de clef
2ème étage - Local vide-ordures 2	Toutes	Absence de clef
3ème étage - Local vide-ordures 3	Toutes	Absence de clef
4ème étage - Local vide-ordures 4	Toutes	Absence de clef
5ème étage - Local vide-ordures 5	Toutes	Absence de clef
Rez de chaussée - Local 1, Rez de chaussée - Local 2 auvent d'entrée	plafond	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive car faux plafond bois

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

#### 4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone \_impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.


Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

**Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités**



ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
Néant		-	-	-	




	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026856
Opération	DA MOTA GOMES telmo
Site	15 SQUARE BEAUREGARD
	77140 NEMOURS
Date de réalisation	16/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Elément non visité

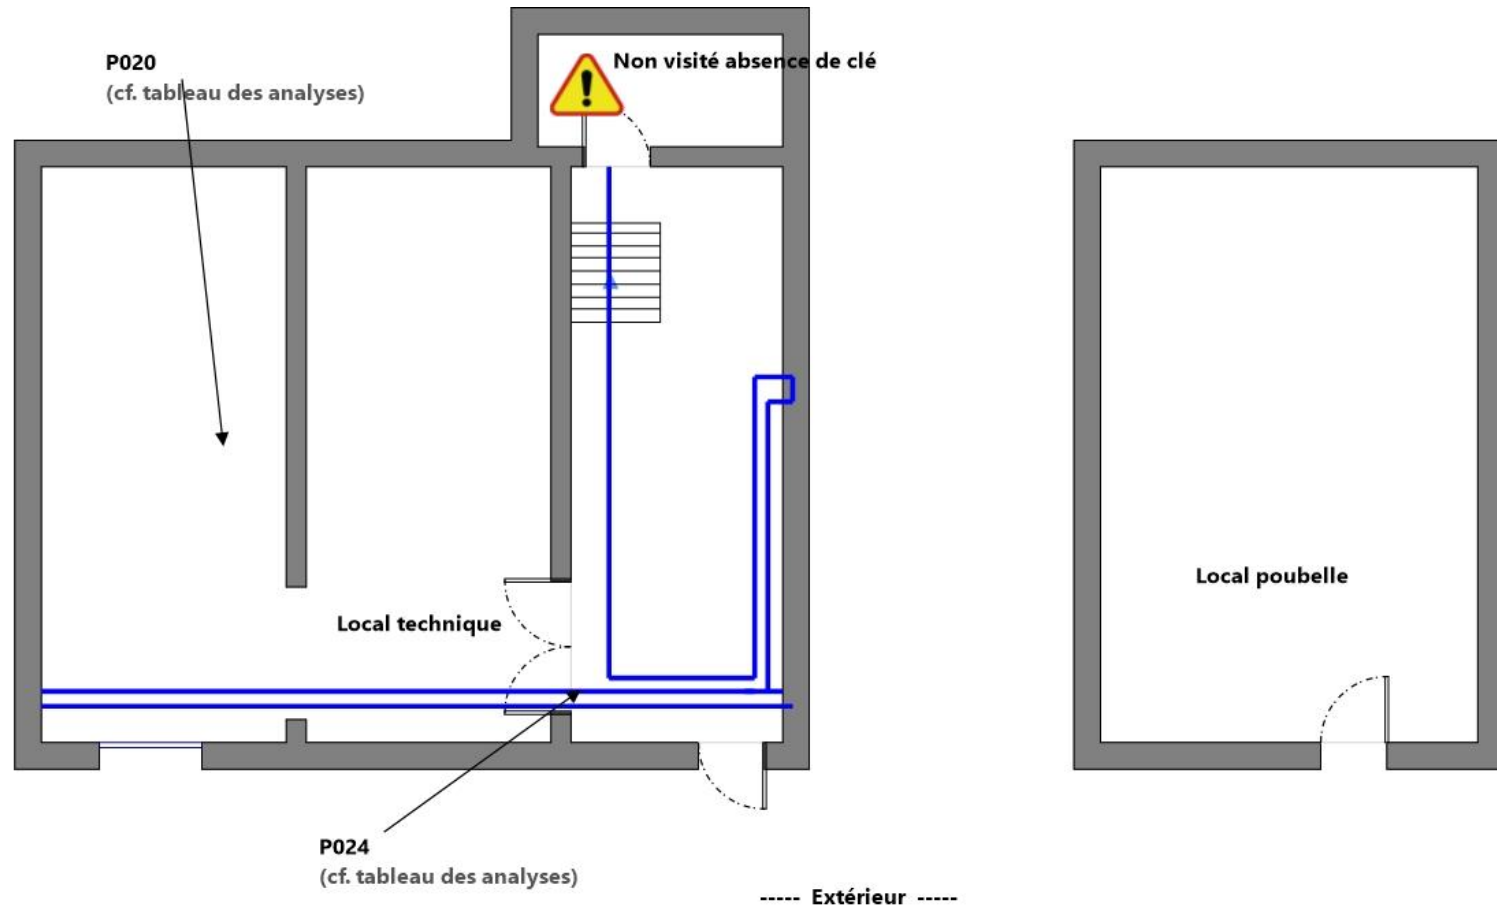

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026856
Opération	DA MOTA GOMES telmo
Site	15 SQUARE BEAUREGARD
	77140 NEMOURS
Date de réalisation	16/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité

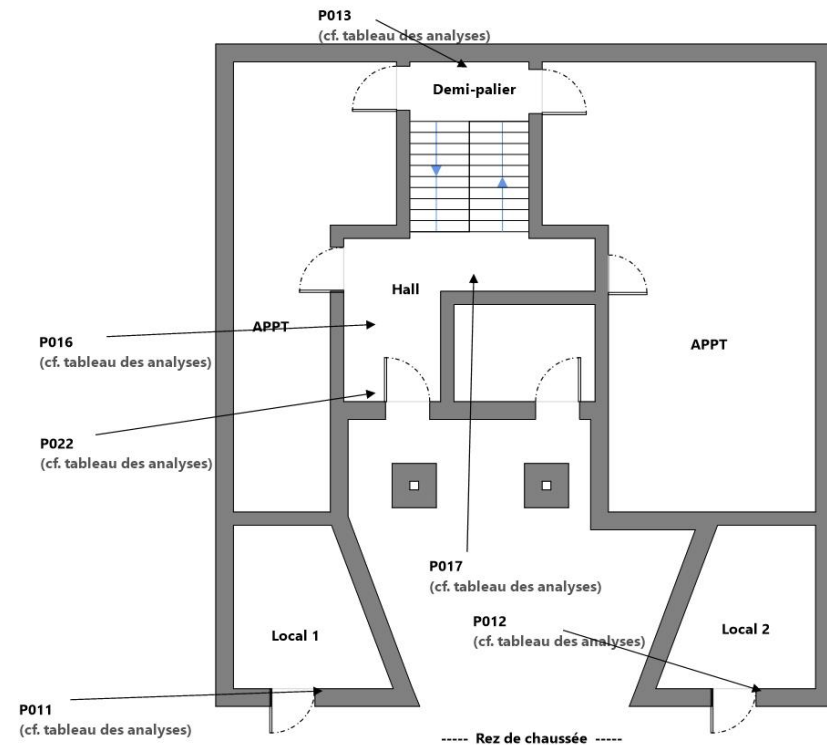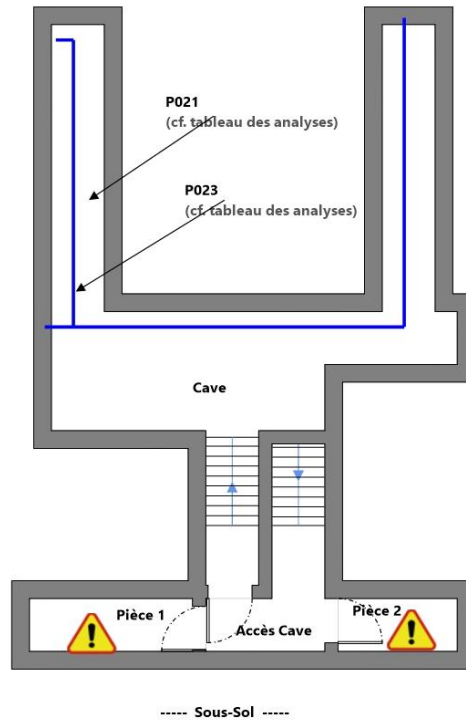

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026856
Opération	DA MOTA GOMES telmo
Site	15 SQUARE BEAUREGARD
	77140 NEMOURS
Date de réalisation	16/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Elément non visité

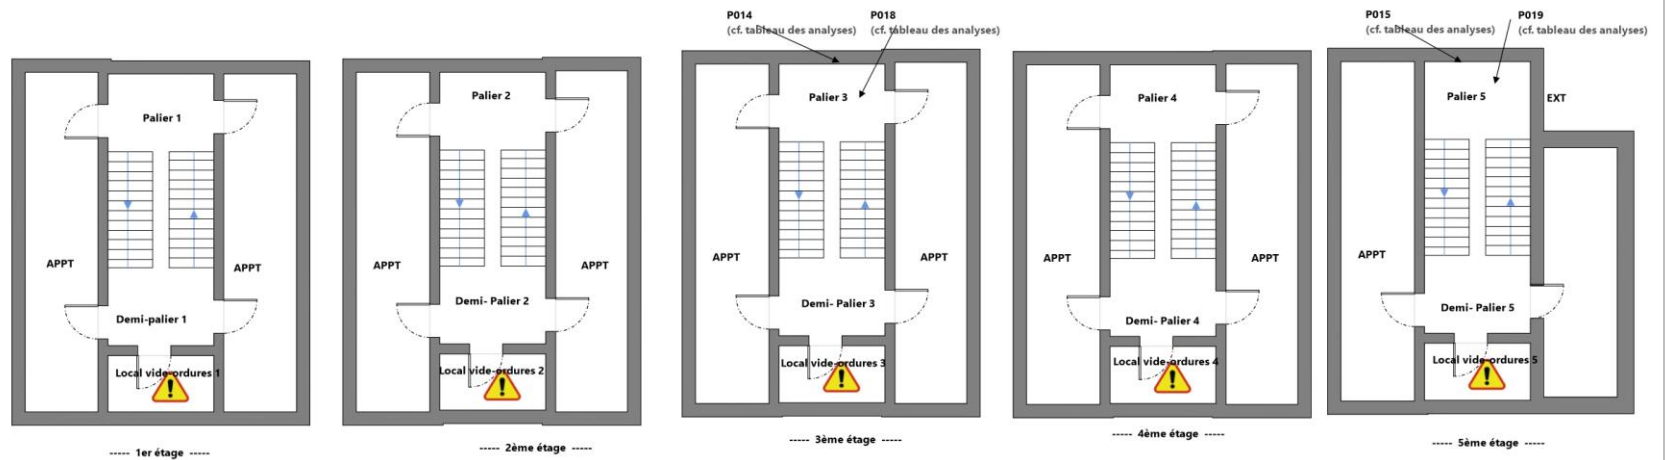

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026856
Opération	DA MOTA GOMES telmo
Site	15 SQUARE BEAUREGARD
	77140 NEMOURS
Date de réalisation	16/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visité
	Elément non visité



**P006** (cf. tableau des analyses)  
**P001** (cf. tableau des analyses)  
**P010** (cf. tableau des analyses)  
**P005** (cf. tableau des analyses)  
**P008** (cf. tableau des analyses)  
**Façade Nord**

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026856
Opération	DA MOTA GOMES telmo
Site	15 SQUARE BEAUREGARD
	77140 NEMOURS
Date de réalisation	16/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité



**P026**  
(cf. tableau des analyses)

**P025**  
(cf. tableau des analyses)

**P003**  
(cf. tableau des analyses)

**P009**  
(cf. tableau des analyses)

**Façade Ouest**

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026856
Opération	DA MOTA GOMES telmo
Site	15 SQUARE BEAUREGARD
	77140 NEMOURS
Date de réalisation	16/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Eléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Elément non visité



**P004**  
(cf. tableau des analyses)

**P007**  
(cf. tableau des analyses)

**Façade Sud**

	<b>Planche de repérage des matériaux et produits amiantés</b>
Affaire	MA2203026856
Opération	DA MOTA GOMES telmo 15 SQUARE BEAUREGARD
Site	77140 NEMOURS
Date de réalisation	16/03/2022
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante</b>	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
<b>Sondages destructifs / Prélèvements</b>	
Px	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
<b>Types de murs</b>	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
<b>Éléments ou pièces non visités</b>	
	Local non visitée
	Élément non visité



**P002**  
(cf. tableau des analyses)

**Façade Est**

**Tableau des analyses effectuées:**

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) + (gris) (foncé) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) + (gris) (foncé) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Joint de dilatation	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Joint de dilatation	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type peinture (orange) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Peinture décorative	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage)	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de carrelage	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau de type polystyrène (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Colle de dalles polystyrennes	- Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (jaune) (foncé) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Colle de polystyrenne	- Matériau de type colle (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante



P023	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</p>	<p>- Phase 1 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (blanc) Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante
P024	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)</p>	<p>- Phase 1 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (blanc) Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante
P025	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Peinture de sol</p>	<p>- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) + (gris) (clair) : Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante
P026	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Peinture de sol</p>	<p>- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	Absence d'amiante

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

### Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

### Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

### Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



**Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :**

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO001 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)						
Niveau : Extérieur						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
façade nord	1	façade	Oui Extérieur - façade nord : façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P001, réf. labo.: 22EK022267-001 MA2203026856/P002, réf. labo.: 22EK022267-002 MA2203026856/P003, réf. labo.: 22EK022267-003 MA2203026856/P004, réf. labo.: 22EK022267-004</p> <p><u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P001</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) + (gris) (foncé)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) + (gris) (foncé)</p> <p>Absence d'amiante</p>	
façade sud	2	façade	Oui Extérieur - façade sud : façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P001, réf. labo.: 22EK022267-001 MA2203026856/P002, réf. labo.: 22EK022267-002 MA2203026856/P003, réf. labo.: 22EK022267-003 MA2203026856/P004, réf. labo.: 22EK022267-004</p> <p><u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P004</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)</p> <p>Absence d'amiante</p> <p>- Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)</p> <p>Absence d'amiante</p>	

façade est	3	façade	Oui Extérieur - façade est : façade	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO001 <b>Echantillon:</b> MA2203026856/P001, réf. labo.: 22EK022267-001 MA2203026856/P002, réf. labo.: 22EK022267-002 MA2203026856/P003, réf. labo.: 22EK022267-003 MA2203026856/P004, réf. labo.: 22EK022267-004 <b>Description:</b> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <b>Composant de la construction:</b> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <b>Partie à sonder:</b> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b> P002 <b>Partie analysée par le laboratoire:</b> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
façade ouest	4	façade	Oui Extérieur - façade ouest : façade	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO001 <b>Echantillon:</b> MA2203026856/P001, réf. labo.: 22EK022267-001 MA2203026856/P002, réf. labo.: 22EK022267-002 MA2203026856/P003, réf. labo.: 22EK022267-003 MA2203026856/P004, réf. labo.: 22EK022267-004 <b>Description:</b> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <b>Composant de la construction:</b> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <b>Partie à sonder:</b> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b> P003 <b>Partie analysée par le laboratoire:</b> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante</p>	

**ZPSO002 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)**

**Niveau : Extérieur**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
façade nord	1	poteau	Oui Extérieur - façade nord : poteau	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO002 <b>Réf. échantillon:</b> MA2203026856/P005 <b>Réf. laboratoire:</b> 22EK022267-005 <b>Description:</b> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <b>Composant de la construction:</b> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <b>Partie à sonder:</b> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b> P005 <b>Partie analysée par le laboratoire:</b> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

ZPSO003 : Joint de dilatation						
Niveau : Extérieur						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
façade nord	1	façade	Oui Extérieur - façade nord : façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P006, réf. labo.: 22EK022267-006 MA2203026856/P007, réf. labo.: 22EK022267-007</p> <p><u>Description:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
façade sud	2	façade	Oui Extérieur - façade sud : façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P006, réf. labo.: 22EK022267-006 MA2203026856/P007, réf. labo.: 22EK022267-007</p> <p><u>Description:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P007</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p>	
façade est	3	façade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P006, réf. labo.: 22EK022267-006 MA2203026856/P007, réf. labo.: 22EK022267-007</p> <p><u>Description:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006, P007</p>	Idem photo : P006; P007
façade ouest	4	façade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO003</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P006, réf. labo.: 22EK022267-006 MA2203026856/P007, réf. labo.: 22EK022267-007</p> <p><u>Description:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P006, P007</p>	Idem photo : P006; P007

ZPSO004 : Peinture décorative						
Niveau : Extérieur						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
façade nord	1	garde corps	Oui Extérieur - façade nord : garde corps	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P008, réf. labo.: 22EK022267-008 MA2203026856/P009, réf. labo.: 22EK022267-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type peinture (orange) en traces : Absence d'amiante</p>	
façade sud	2	garde corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P008, réf. labo.: 22EK022267-008 MA2203026856/P009, réf. labo.: 22EK022267-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P008; P009
façade est	3	garde corps	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P008, P009	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P008, réf. labo.: 22EK022267-008 MA2203026856/P009, réf. labo.: 22EK022267-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P008, P009</p>	Idem photo : P008; P009
façade ouest	4	garde corps	Oui Extérieur - façade ouest : garde corps	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO004</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P008, réf. labo.: 22EK022267-008 MA2203026856/P009, réf. labo.: 22EK022267-009</p> <p><u>Description:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P009</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Absence d'amiante</p>	

**ZPSO005 : Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage)**

**Niveau : Extérieur**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
façade nord	1	façade	Oui Extérieur - façade nord : façade	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO005  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026856/P010  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK022267-010  <u>Description:</u> Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage)  <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P010  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)  Absence d'amiante  - Phase 2 Matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)  Absence d'amiante</p>	


### 3 - Parois verticales intérieures

**ZPSO006 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté**

**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local 1	1	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Local 1 : Mur A	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Echantillon:</u>  MA2203026856/P011, réf. labo.: 22EK022267-011  MA2203026856/P012, réf. labo.: 22EK022267-012  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P011  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)  Absence d'amiante  - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)  Absence d'amiante</p>	



Local 2	2	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Local 2 : Mur de refend	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO006  <u>Echantillon:</u>          MA2203026856/P011, réf. labo.: 22EK022267-011          MA2203026856/P012, réf. labo.: 22EK022267-012  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P012  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>          - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)          Absence d'amiante          - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)          Absence d'amiante</p>	
---------	---	---------------	--	--	--	---

**ZPSO007 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**


**Niveau : Sous-Sol, Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Accès Cave	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013 MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014 MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P014; P015
Hall	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013 MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014 MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P014; P015

Demi-palier	3	Mur de refend	Oui Rez de chaussée - Demi-palier : Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013 MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014 MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Demi-palier 1	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013 MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014 MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P014; P015
Palier 1	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013 MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014 MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P014; P015

Demi- Palier 2	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013 MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014 MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P014; P015
Palier 2	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013 MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014 MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P014; P015
Demi- Palier 3	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013 MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014 MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P014; P015

Palier 3	9	Mur de refend	Oui 3ème étage - Palier 3 : Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013 MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014 MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
Demi-Palier 4	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013 MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014 MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P014; P015
Palier 4	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013 MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014 MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P014; P015


Demi- Palier 5	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P013, P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007  <u>Echantillon:</u>          MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013          MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014          MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P013, P014, P015</p>	Idem photo : P013; P014; P015
Palier 5	13	Mur de refend	Oui 5ème étage - Palier 5 : Mur C	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO007  <u>Echantillon:</u>          MA2203026856/P013, réf. labo.: 22EK022267-013          MA2203026856/P014, réf. labo.: 22EK022267-014          MA2203026856/P015, réf. labo.: 22EK022267-015  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>          P015  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>          - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

## 4 - Plafonds et faux plafonds

M001 : Brut						
Niveau : Extérieur						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local poubelle	1	Plafond	Aucun prélèvement	<p><u>Identifiant:</u> M001  <u>Description:</u> Brut  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> -  <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante</p>	Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO008 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de carrelage						
Niveau : Rez de chaussée						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Hall : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO008  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026856/P016  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK022267-016  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de carrelage  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de polystyrenne  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>  P016  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>  - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau de type polystyrène (blanc) : Absence d'amiante</p>	


**ZPSO009 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**

**Niveau : Sous-Sol, Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage**

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Accès Cave	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017 MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018 MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018, P019</p>	Idem photo : P017; P018; P019
Hall	2	Plafond	Oui Rez de chaussée - Hall : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017 MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018 MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante</p>	
Demi-palier	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017 MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018 MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018, P019</p>	Idem photo : P017; P018; P019



Demi-palier 1	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017 MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018 MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018, P019</p>	Idem photo : P017; P018; P019
Palier 1	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017 MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018 MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018, P019</p>	Idem photo : P017; P018; P019
Demi-Palier 2	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017 MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018 MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018, P019</p>	Idem photo : P017; P018; P019

Palier 2	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Echantillon:</u>            MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017            MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018            MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018, P019</p>	Idem photo : P017; P018; P019
Demi- Palier 3	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Echantillon:</u>            MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017            MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018            MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P017, P018, P019</p>	Idem photo : P017; P018; P019
Palier 3	9	Plafond	Oui 3ème étage - Palier 3 : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Echantillon:</u>            MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017            MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018            MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P018  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante</p>	

Demi- Palier 4	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Echantillon:</u>            MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017            MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018            MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P017, P018, P019</p>	Idem photo : P017; P018; P019
Palier 4	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Echantillon:</u>            MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017            MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018            MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P017, P018, P019</p>	Idem photo : P017; P018; P019
Demi- Palier 5	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P017, P018, P019	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO009  <u>Echantillon:</u>            MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017            MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018            MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019  <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u>            P017, P018, P019</p>	Idem photo : P017; P018; P019

Palier 5	13	Plafond	Oui 5ème étage - Palier 5 : Plafond	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO009  <b>Echantillon:</b>          MA2203026856/P017, réf. labo.: 22EK022267-017          MA2203026856/P018, réf. labo.: 22EK022267-018          MA2203026856/P019, réf. labo.: 22EK022267-019  <b>Description:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P019  <b>Partie analysée par le laboratoire:</b>          - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	
----------	----	---------	--	--	--	--

### ZPSO010 : Colle de dalles polystyrennes

#### Niveau : Extérieur

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local technique	1	Plafond	Oui Extérieur - Local technique : Plafond	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO010  <b>Réf. échantillon:</b> MA2203026856/P020  <b>Réf. laboratoire:</b> 22EK022267-020  <b>Description:</b> Colle de dalles polystyrennes  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Colle de dalles polystyrennes  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P020  <b>Partie analysée par le laboratoire:</b>          - Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (jaune) (foncé) : Absence d'amiante</p>	

### ZPSO011 : Colle de polystyrenne

#### Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cave	1	Plafond	Oui Sous-Sol - Cave : Plafond	<p><b>Identifiant:</b> ZPSO011  <b>Réf. échantillon:</b> MA2203026856/P021  <b>Réf. laboratoire:</b> 22EK022267-021  <b>Description:</b> Colle de polystyrenne  <b>Composant de la construction:</b> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  <b>Partie à sonder:</b> Colle de polystyrenne  <b>Justificatif:</b> Après analyse en laboratoire</p>	<p><b>Analyse:</b>          P021  <b>Partie analysée par le laboratoire:</b>          - Matériau de type colle (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO015 : Peinture de sol							
Niveau : Extérieur							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo	
façade ouest	1	Sol	Oui Extérieur - façade ouest : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P025, réf. labo.: 22EK022267-025 MA2203026856/P026, réf. labo.: 22EK022267-026</p> <p><u>Description:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P025</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) + (gris) (clair) : Absence d'amiante</p>		
	2	Sol	Oui Extérieur - façade ouest : Sol	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO015</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203026856/P025, réf. labo.: 22EK022267-025 MA2203026856/P026, réf. labo.: 22EK022267-026</p> <p><u>Description:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P026</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p>		

## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO012 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)						
Niveau : Rez de chaussée						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Hall : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026856/P022  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK022267-022  <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)  <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)  <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P022  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces            Absence d'amiante            - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (beige)            Absence d'amiante            - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (blanc)            Absence d'amiante</p>	
ZPSO013 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)						
Niveau : Sous-Sol						
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cave	1	Plafond	Oui Sous-Sol - Cave : Plafond	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013  <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026856/P023  <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK022267-023  <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)  <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)  <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)  <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P023  <u>Partie analysée par le laboratoire:</u>            - Phase 1 Matériau de type maillage de fibres (beige)            Absence d'amiante            - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces            Absence d'amiante            - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (blanc)            Absence d'amiante</p>	

ZPSO014 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)							
Niveau : Extérieur							
Localisation	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo	
Local technique	1	Plafond	Oui Extérieur - Local technique : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203026856/P024 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK022267-024 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (blanc) Absence d'amiante		

**7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques**

**Sans objet**

**8 - Équipements divers et accessoires**

**Sans objet**

**9 - Fondations et soubassements**

**Sans objet**

**10 - Aménagements, voiries et réseaux divers**

**Sans objet**

**11 - Composants Hors norme**

**Sans objet**

Légende: « ! - matériaux indissociables\* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



## 7. RAPPORTS D'ANALYSES

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**

**ADX GROUPE**  
**Telmo DA MOTA GOMES**  
Parc Saint Fiacre  
53200 CHATEAU GONTIER

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

**N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-019782-01**  
Date d'émission de rapport : 14/03/2022 5:40

---

Référence dossier Client:62265dfcb6f99Dossier: MA2203026856  
Référence dossier N° : 22UV017711  
Référence laboratoire N° : 22EK022267

Reçu par MyEasyLab le : 10/03/2022 18:40  
Reçu par le laboratoire le : 10/03/2022  
Date d'analyse : 11/03/2022

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - facade nord	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) + (gris) (foncé)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P001 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - facade nord	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair) + (gris) (foncé)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01 <sup>(1)</sup>	P002 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - facade est	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/11



Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-019782-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - facade ouest	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-02	P003 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - facade ouest	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - facade sud	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-02	P004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - facade sud	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - facade nord	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01 (1)	P006 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Extérieur - facade nord	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-019782-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P007 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Exterieur - facade sud	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Peinture decorative - Peinture decorative - Exterieur - facade nord	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type peinture (orange) en traces	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Peinture decorative - Peinture decorative - Exterieur - facade ouest	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) - Exterieur - facade nord	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-02	P010 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) - Exterieur - facade nord	Matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment- colle (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Alén, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-019782-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment projete - Rez de chaussee - Local 1	Matériau de type peinture (blanc); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-02	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment projete - Rez de chaussee - Local 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/11



Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-019782-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment projete - Rez de chaussee - Local 2	Matériau de type peinture (blanc); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-02	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de ciment projete - Rez de chaussee - Local 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Demi-palier	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-019782-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P014 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - Palier 3	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P015 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes, ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 5eme etage - Palier 5	Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Colle de polystyrene - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Colle de carrelage - Rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc); matériau de type colle (transparent); matériau de type polystyrène (blanc)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P017 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-019782-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P018 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - Palier 3	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes ) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 5eme etage - Palier 5	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P020 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Colle de dalles polystyrennes - Colle de dalles polystyrennes - Exterieur - Local technique	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (jaune) (foncé)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P021 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Colle de polystyrenne - Colle de polystyrenne - Sous-Sol - Cave	Matériau de type colle (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-019782-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P022 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Rez de chaussée - Hall	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-02	P022 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Rez de chaussée - Hall	Matériau souple (fibreuse) (beige)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
022-03	P022 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Rez de chaussée - Hall	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Alén, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/11





Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-019782-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P023 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave	Matériau de type maillage de fibres (beige)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
023-02	P023 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-03	P023 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/11


**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**


N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-019782-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P024 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Extérieur - Local technique	Matériau de type maillage de fibres (beige)	MOLP / ZBL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
024-02	P024 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Extérieur - Local technique	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-03	P024 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Extérieur - Local technique	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / ZBL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P025 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Extérieur - facade ouest	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) + (gris) (clair)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Extérieur - facade ouest	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C3DM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

**38 analyses au laboratoire dont 32 par la technique identifiée sous le terme MET et 6 par la technique identifiée sous le terme MOLP.**
**Observation(s) échantillon(s)**

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rue Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/11



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,  
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-019782-01

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

**Notes :**

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Rita  
Fernandes  
Rita Fernandes  
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.**  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/11

## 8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

## Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE



ATTESTATION

## COURTIER

### CNA

178 BOULEVARD PEREIRE  
75017 PARIS

**Tél : 01 40 68 02 02**

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

### Vos références :

**Contrat n° 3912280604**

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation  
PARC SAINT FIACRE  
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1<sup>ère</sup> ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2<sup>ème</sup> ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

### Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

### Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostique Technique Globale (DTG°)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux

### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
  - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
  - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
  - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



### **Garanties au contrat 1<sup>ère</sup> Ligne N° 3912280604**

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

<b>NATURE DES GARANTIES</b>	<b>LIMITES DES GARANTIES</b>
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dont :</b> <b>Dommages corporels</b>	<b>9.000.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>1.200.000</b> € par année d'assurance et par sinistre
<b>Autres garanties :</b>	
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus)	<b>750.000</b> € par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> <b>(tous dommages confondus)</b>	<b>par expert</b> <b>300.000</b> € par sinistre et <b>500.000</b> € par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150.000</b> € par sinistre
<b>Reconstitution de documents/ médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>30.000</b> € par sinistre

### **Garanties au contrat 2<sup>ème</sup> Ligne N° 3912431104**

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

**Il est précisé que ces montants interviennent :**

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1<sup>ère</sup> ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1<sup>ère</sup> ligne.

#### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.  
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 04 janvier 2022  
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. E.' with a stylized flourish.

# WI. CERT

## « CERTIFICATION DE COMPETENCES »

« Version 02 »

Décerné à : **DA MOTA GOMES TELMO** Sous le numéro : **C004-SE07-2019**


Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )	<b>X</b>
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )	<b>X</b>
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	<b>X</b>
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	<b>X</b>
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	<b>X</b>
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> )	<b>Du 13/07/19 Au 12/07/24</b>
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )	<b>Du 13/07/19 Au 12/07/24</b>
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	<b>X</b>
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	<b>X</b>

**Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.**

\* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 19/07/2019

Par WI. CERT  
Direction

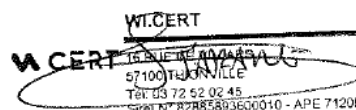

WI.CERT  
16 RUE VILLARS 57100 THIONVILLE  
Tél : 03 72 52 02 45  
Siret N° 82885893600010 - APE 7120B