

Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2203030769
Date d'édition: 28/03/2022

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
77002 MELUN

EXPERT



DA MOTA GOMES telmo
06 02 59 05 48
Certification n° : C004-SE07-2019
Décernée par : QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
10 Avenue Charles Péguy
77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

3 Square Beauregard
77140 Nemours



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : **DA MOTA GOMES telmo**

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



| Révision | Date | Objet |
|------------------|------------|------------------------------------|
| Version initiale | 15/03/2022 | Établissement du Dossier Technique |
| | | |
| | | |

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

| PARTIE PRENANTE | SOCIETE | ADRESSE |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| Donneur d'ordre | HABITAT 77 | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 77002 MELUN |
| Propriétaire | HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE | 10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun |
| Accompagnateur | Sans accompagnateur | |

EXPERT

Nos experts passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



| NOM DE L'EXPERT | ORGANISME DE CERTIFICATION | NUMERO DE CERTIFICATION | DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION | DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION |
|------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| DA MOTA GOMES telmo | QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS | C004-SE07-2019 | 13/07/2019 | 12/07/2024 |

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



| COMPAGNIE | NUMERO DE POLICE | DATE DE VALIDITE |
|-----------|------------------|------------------|
| Axa | 3912280604 | 31/12/2022 |

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



| LABORATOIRE | N°ACCREDITATION COFRAC | ADRESSE |
|-------------|------------------------|---|
| MYEASYLAB | 50503704400706 | Parc Heliopolis - 1103 Ave Jacques Cartier - CS40392 44800 SAINT-HERBLAIN |

> SOMMAIRE

| | | |
|----|---|----|
| 1. | IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS | 2 |
| 2. | RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS | 4 |
| 3. | DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS | 5 |
| 4. | CONCLUSIONS DU REPERAGE | 8 |
| 5. | CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 18 |
| 6. | PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES | 20 |
| 7. | RAPPORTS D'ANALYSES | 39 |
| 8. | ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION | 47 |

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT

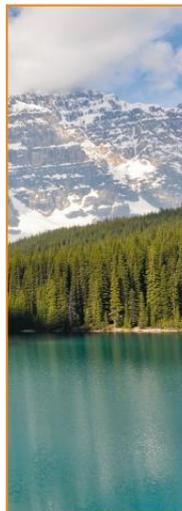

INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : 3 Square Beauregard
77140 Nemours

Numéro de mission : MA2203030769

Références cadastrales :

Référence client : NC

Numéro de lot : Bat. N/A

Visite effectuée le : 15/03/2022

| Documents demandés | Documents remis |
|--|-----------------|
| Plan/Croquis du bâtiment | Non |
| Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.) | Non |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier | Non |
| Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier | Non |
| Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.) | Non |

Observations :

A titre informative, présence d'un conduit en fibres ciment dans le local poubelles que n'est pas pris en compte car ne fait pas partie du programme de travaux; Cela contient d'amiante

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

| | |
|-------------------|---|
| Extérieur : | façade nord, façade sud, façade est, façade ouest, Local poubelle |
| Sous-Sol : | Vide sanitaire, Cave, Cage d'escalier |
| Rez de chaussée : | Hall, Palier 0 |
| 1er étage : | Demi-palier 1, Palier 1 |
| 2ème étage : | Demi- Palier 2 |
| 3ème étage : | Demi- Palier 3 |
| 4ème étage : | Demi- Palier 4 |
| 5ème étage : | Demi- Palier 5 |

Définition du périmètre et du programme de repérage :

| Niveau | Pièce | Zone |
|-----------------|----------------|---------------|
| Extérieur | façade nord | Façade |
| | façade sud | Façade |
| | façade est | Façade |
| | façade ouest | Façade |
| | façade ouest | façade |
| | façade nord | garde corps |
| | façade sud | garde corps |
| | façade est | garde corps |
| | façade ouest | garde corps |
| Rez de chaussée | Hall | Mur de refend |
| | Palier 0 | Mur de refend |
| 1er étage | Demi-palier 1 | Mur de refend |
| | Palier 1 | Mur de refend |
| 2ème étage | Demi- Palier 2 | Mur de refend |
| | Palier 2 | Mur de refend |
| 3ème étage | Demi- Palier 3 | Mur de refend |
| | Palier 3 | Mur de refend |
| 4ème étage | Demi- Palier 4 | Mur de refend |
| | Palier 4 | Mur de refend |
| 5ème étage | Demi- Palier 5 | Mur de refend |
| | Palier 5 | Mur de refend |
| Rez de chaussée | Hall | Plafond |
| | Palier 0 | Plafond |
| 1er étage | Demi-palier 1 | Plafond |
| | Palier 1 | Plafond |
| 2ème étage | Demi- Palier 2 | Plafond |
| | Palier 2 | Plafond |
| 3ème étage | Demi- Palier 3 | Plafond |
| | Palier 3 | Plafond |
| 4ème étage | Demi- Palier 4 | Plafond |
| | Palier 4 | Plafond |
| 5ème étage | Demi- Palier 5 | Plafond |
| | Palier 5 | Plafond |
| Sous-Sol | Cave | Plafond |
| Extérieur | façade nord | Sol |
| | façade sud | Sol |
| | façade ouest | Sol |
| Sous-Sol | Cave | Plafond |
| Extérieur | Local poubelle | Plafond |
| | façade sud | Façade |
| | façade est | Façade |

| Niveau | Pièce | Zone |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Sous-Sol | Cage d'escalier | Mur de refend |
| | Vide sanitaire | Plafond |
| | Vide sanitaire | Plafond |
| Rez de chaussée | Hall | Sol; Mur porteur |

Descriptif des travaux :

- Mise aux normes des installations électriques
- Réfection des halls et cages d'escalier (éclairage, peinture, révision des façades de gaines techniques...)
- Remplacement de l'interphonie
- Réfection des entrées de bâtiments et ré-affectation des locaux libres en RDC (locaux vélos, poussettes)
- Création d'une nouvelle loge gardien en RDC
- Remise en fonctionnement du parking souterrain

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visités

| Localisation | Description |
|-----------------------------------|-----------------|
| Rez de chaussée - Réserve 1 | Absence de clef |
| Rez de chaussée - Réserve 2 | Absence de clef |
| 1er étage - Local 1 | Absence de clef |
| 2ème étage - Local vide-ordures 2 | Absence de clef |
| 3ème étage - Local vide-ordures 3 | Absence de clef |
| 4ème étage - Local vide-ordures 4 | Absence de clef |
| 5ème étage - Local vide-ordures 5 | Absence de clef |

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

| Localisation | Parties du local | Raison |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Rez de chaussée - Réserve 1 | Toutes | Absence de clef |
| Rez de chaussée - Réserve 2 | Toutes | Absence de clef |
| 1er étage - Local 1 | Toutes | Absence de clef |
| 2ème étage - Local vide-ordures 2 | Toutes | Absence de clef |
| 3ème étage - Local vide-ordures 3 | Toutes | Absence de clef |
| 4ème étage - Local vide-ordures 4 | Toutes | Absence de clef |
| 5ème étage - Local vide-ordures 5 | Toutes | Absence de clef |
| Rez de chaussée - auvent d entrée | Plafond | Impossibilité d'investigation approfondie non destructive car faux plafond en contreplaqué bois |

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.


Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

| ZPSO | Niveau | Localisation | Zone | Description du prélèvement réalisé | Surface indicative |
|---------|-----------|------------------------|--------|--|--------------------|
| ZPSO021 | Extérieur | façade sud; façade est | Façade | Analyse : P008 - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) (clair) ; matériau de type mousse (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P009 - Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) | 4U |


| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030769 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo |
| Site | 3 Square Beauregard |
| | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Éléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Élément non visité |

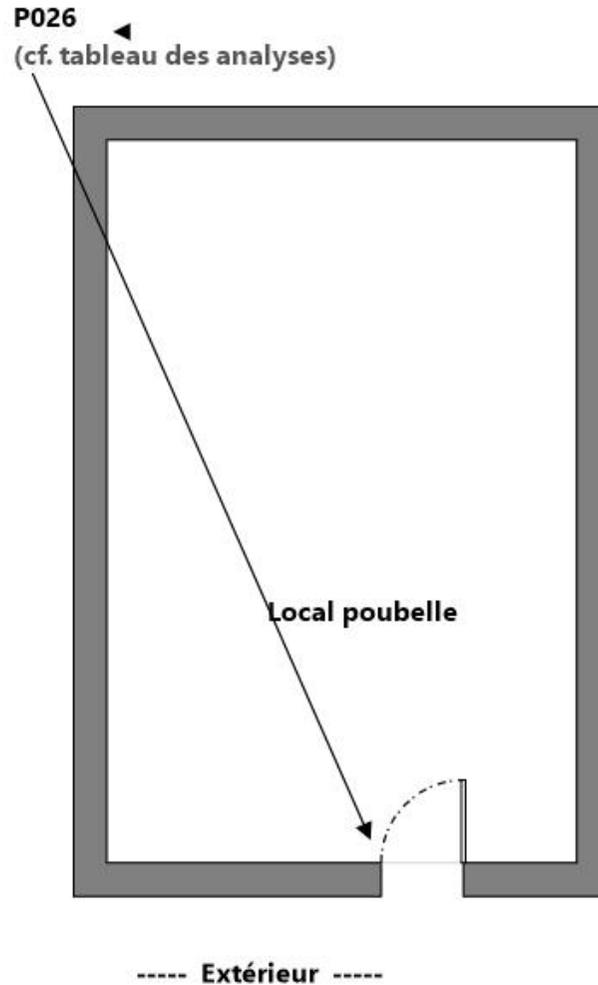


| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030769 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo |
| Site | 3 Square Beauregard |
| | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Éléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Élément non visité |

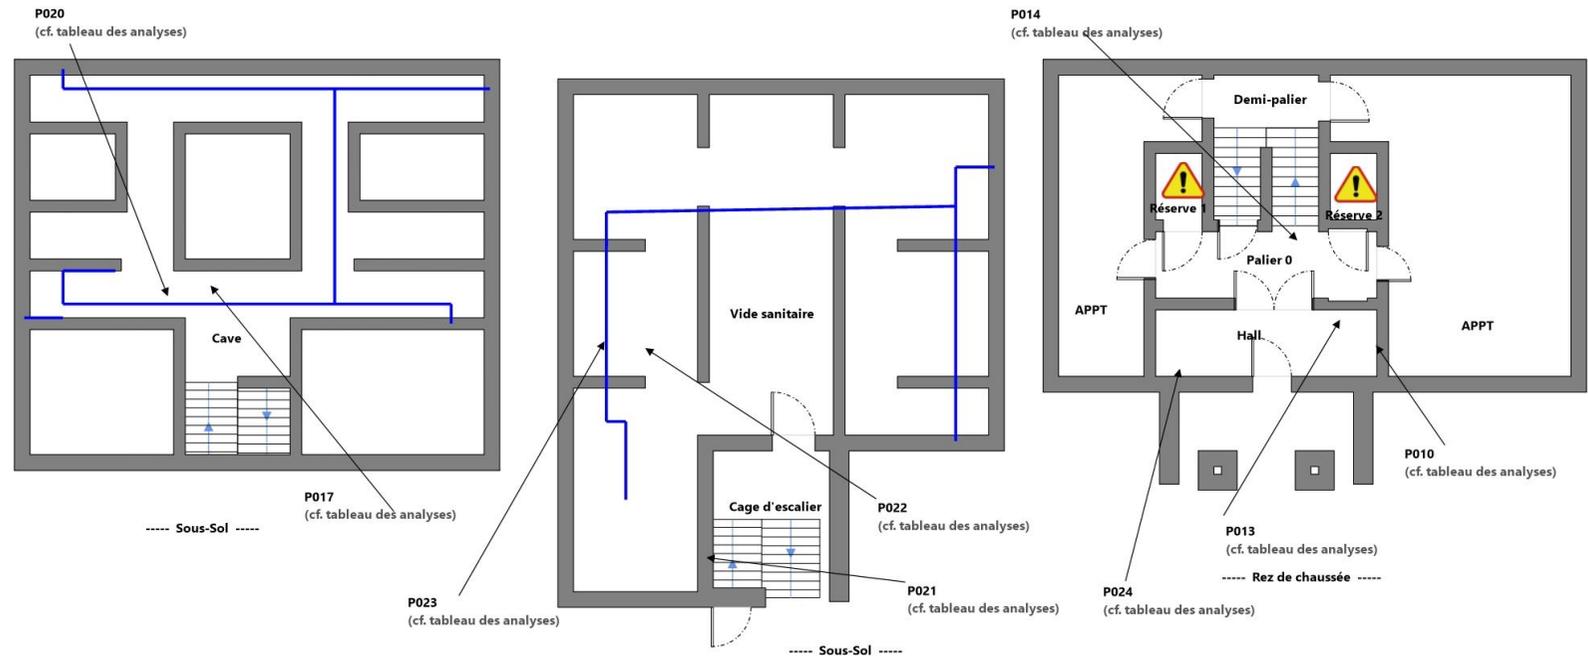

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030769 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo |
| Site | 3 Square Beauregard |
| | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Elément non visité |

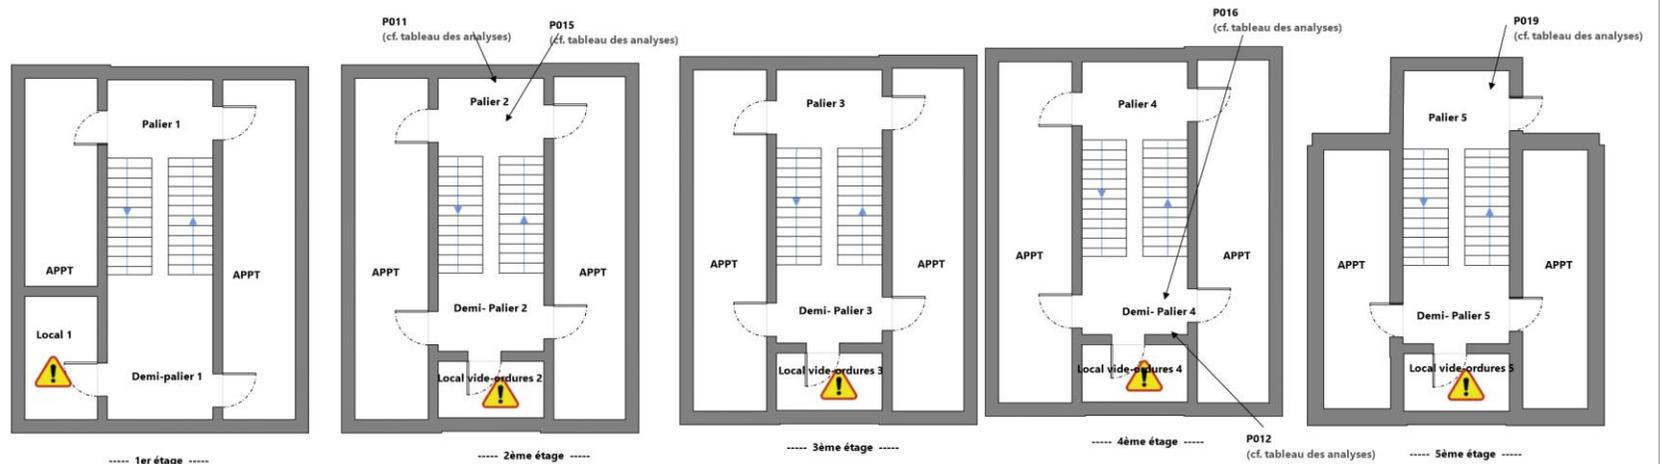

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030769 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo |
| Site | 3 Square Beauregard |
| | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visité |
| | Elément non visité |

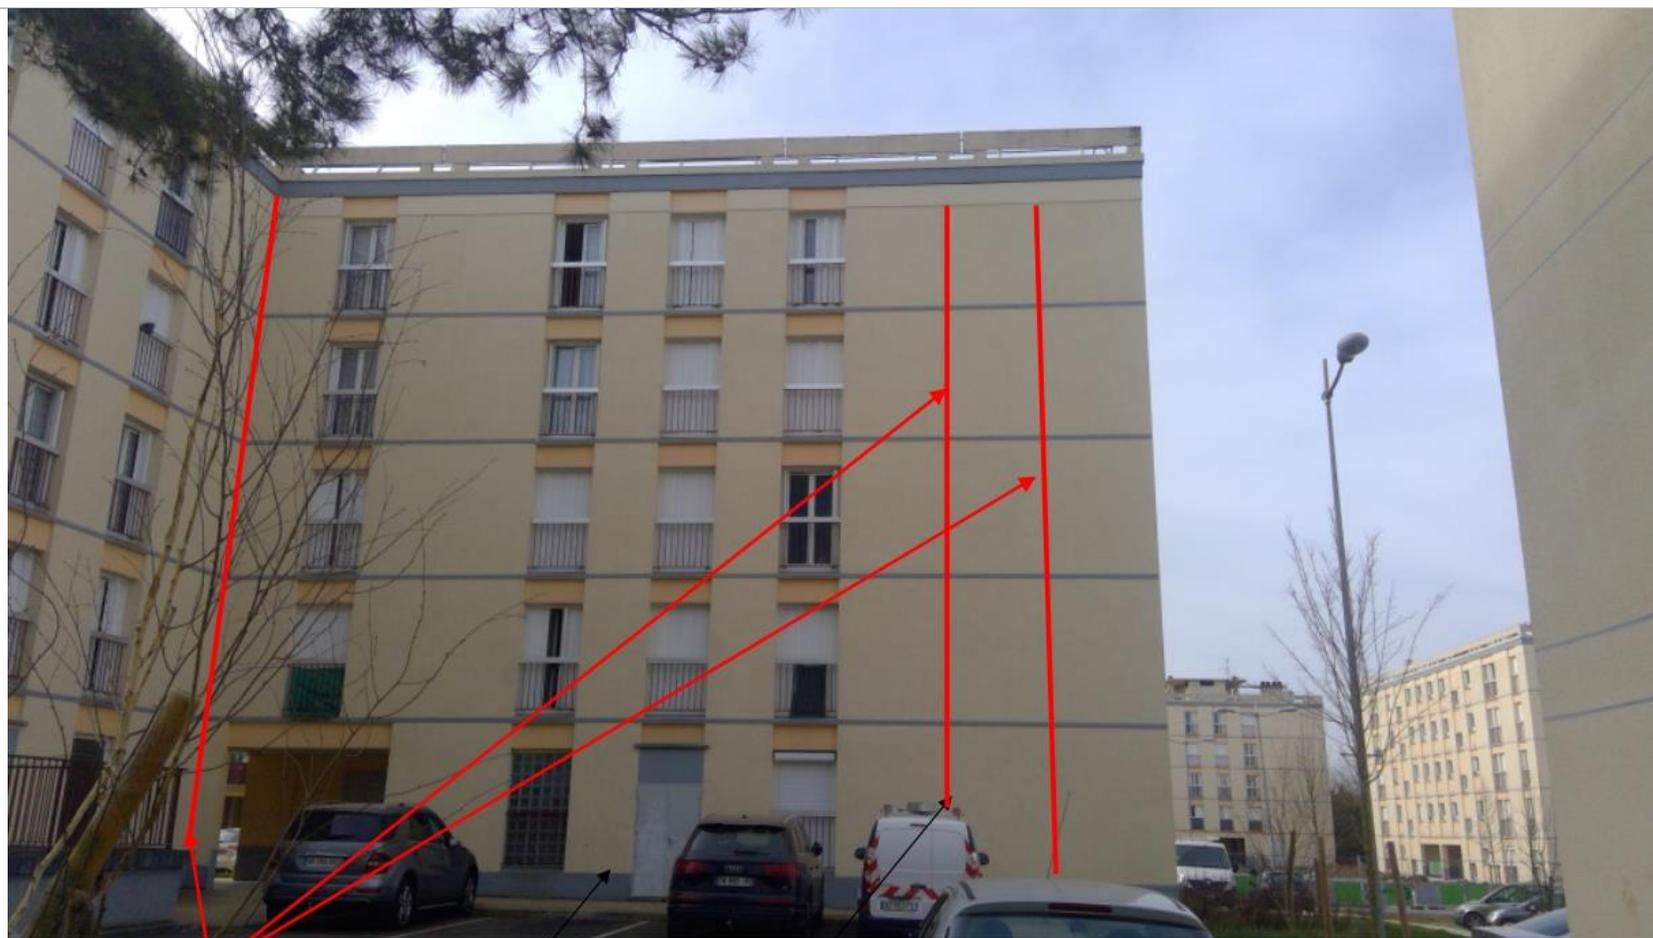

ZPSO021 Joint de dilatation

P002
(cf. tableau des analyses)

P009
(cf. tableau des analyses)

Façade Est

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030769 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo |
| Site | 3 Square Beauregard |
| | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Elément non visité |



P006

(cf. tableau des analyses)

P018

(cf. tableau des analyses)

P001

(cf. tableau des analyses)

Façade Nord

| | |
|---|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
| Affaire | MA2203030769 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo 3 Square Beauregard |
| Site | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Px Prélèvement Positif |
| | Px Prélèvement négatif |
| | S Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Éléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Élément non visité |



P007

(cf. tableau des analyses)

P019

(cf. tableau des analyses)

P003

(cf. tableau des analyses)

a P008 Joint de dilatation
(cf. tableau des analyses)

Façade Sud

| | |
|--|---|
| | Planche de repérage des matériaux et produits amiantés |
|--|---|

| | |
|---|-----------------------------------|
| Affaire | MA2203030769 |
| Opération | DA MOTA GOMES telmo |
| Site | 3 Square Beauregard |
| | 77140 Nemours |
| Date de réalisation | 28/03/2022 |
| Matériaux et produits contenant de l'amiante | |
| | Surface amianté |
| | Linéaire / paroi amianté (type 1) |
| | Linéaire / paroi amianté (type 2) |
| | Conduit amianté |
| Sondages destructifs / Prélèvements | |
| | Prélèvement Positif |
| | Prélèvement négatif |
| | Sondage destructif |
| Types de murs | |
| | Mur Porteur |
| | Mur Cloison (type 1) |
| | Mur Cloison (type 2) |
| | Gaine technique |
| Eléments ou pièces non visités | |
| | Local non visitée |
| | Elément non visité |



P004
(cf. tableau des analyses)

P005
(cf. tableau des analyses)

Façade Ouest

Tableau des analyses effectuées:

| Echantillon | Description Expert | Description laboratoire | Résultat Laboratoire |
|-------------|---|---|----------------------|
| P001 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P002 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P003 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P004 | <u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P005 | <u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) | - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P006 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture décorative | - Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P007 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Peinture décorative | - Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P008 | <u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Joint de dilatation | - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) (clair) ; matériau de type mousse (beige) : Présence d'amiante | Présence d'amiante |
| P009 | <u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Joint de dilatation | - Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P010 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P011 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P012 | <u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P013 | <u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Colle de polystyrenne | - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P014 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P015 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P016 | <u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P017 | <u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Colle de polystyrenne | - Matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P018 | <u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Peinture de sol | - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P019 | <u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Peinture de sol | - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P020 | <u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | - Phase 1 Matériau de type maillage de fibres (beige) en traces ; matériau (noir) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P021 | <u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté | - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P022 | <u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Colle de polystyrenne | - Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc) : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P023 | <u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | - Phase 1 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante | Absence d'amiante |
| P024 | <u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | - Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron) Absence d'amiante | Absence d'amiante |

| | | | |
|------|--|--|-------------------|
| P026 | Identifiant: ZPSO017 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) | - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante | Absence d'amiante |
|------|--|--|-------------------|

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
 - Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

| ZPSO | Niveau | Localisation | Zone | Description de l'échantillon réalisé* |
|---------|-----------|------------------------|--------|--|
| ZPSO021 | Extérieur | façade sud; façade est | Façade | Analyse : P008 - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) (clair) ; matériau de type mousse (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P009 - Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) |

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

| Observations | Oui | Non | Sans Objet |
|--|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | - | - | X |
| Vide sanitaire accessible | | | X |
| Combles ou toiture accessibles et visitables | | | X |

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

| ZPSO001 : Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|---|---|-------|
| Niveau : Extérieur | | | | | | |
| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
| façade nord | 1 | Façade | Oui Extérieur - façade nord : Façade | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P001, réf. labo.: 22EK027067-001 MA2203030769/P002, réf. labo.: 22EK027067-002 MA2203030769/P003, réf. labo.: 22EK027067-003 MA2203030769/P004, réf. labo.: 22EK027067-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P001</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante</p> | |
| façade sud | 2 | Façade | Oui Extérieur - façade sud : Façade | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO001</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P001, réf. labo.: 22EK027067-001 MA2203030769/P002, réf. labo.: 22EK027067-002 MA2203030769/P003, réf. labo.: 22EK027067-003 MA2203030769/P004, réf. labo.: 22EK027067-004</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P003</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante</p> | |

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|--|--|---|--|
| façade est | 3 | Façade | Oui Extérieur - façade est : Façade | <p>Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2203030769/P001, réf. labo.: 22EK027067-001 MA2203030769/P002, réf. labo.: 22EK027067-002 MA2203030769/P003, réf. labo.: 22EK027067-003 MA2203030769/P004, réf. labo.: 22EK027067-004 Description: Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type ciment (gris) Absence d'amiante</p> | |
| façade ouest | 4 | Façade | Oui Extérieur - façade ouest : Façade | <p>Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2203030769/P001, réf. labo.: 22EK027067-001 MA2203030769/P002, réf. labo.: 22EK027067-002 MA2203030769/P003, réf. labo.: 22EK027067-003 MA2203030769/P004, réf. labo.: 22EK027067-004 Description: Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P004 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p> | |

ZPSO002 : Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage)

Niveau : Extérieur

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|--------|---|---|---|-------|
| façade ouest | 1 | façade | Oui Extérieur - façade ouest : façade | <p>Identifiant: ZPSO002 Réf. échantillon: MA2203030769/P005 Réf. laboratoire: 22EK027067-005 Description: Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige) Absence d'amiante</p> | |

ZPSO003 : Peinture décorative

Niveau : Extérieur

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|-------------|---|---|---|---|
| façade nord | 1 | garde corps | Oui Extérieur - façade nord : garde corps | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P006, réf. labo.: 22EK027067-006 MA2203030769/P007, réf. labo.: 22EK027067-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Pariois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) : Absence d'amiante |  |
| façade sud | 2 | garde corps | Oui Extérieur - façade sud : garde corps | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P006, réf. labo.: 22EK027067-006 MA2203030769/P007, réf. labo.: 22EK027067-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Pariois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) : Absence d'amiante |  |
| façade est | 3 | garde corps | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P006, réf. labo.: 22EK027067-006 MA2203030769/P007, réf. labo.: 22EK027067-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Pariois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P006, P007 | Idem photo : P006; P007 |
| façade ouest | 4 | garde corps | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P006, P007 | <u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P006, réf. labo.: 22EK027067-006 MA2203030769/P007, réf. labo.: 22EK027067-007 <u>Description:</u> Peinture décorative <u>Composant de la construction:</u> 2 - Pariois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P006, P007 | Idem photo : P007; P006 |

| ZPSO021 : Joint de dilatation | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|---|---|--|---|
| Niveau : Extérieur | | | | | | |
| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
| façade sud | 1 | Façade | Oui Extérieur - façade sud : Façade | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO021</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P008, réf. labo.: 22EK027067-008 MA2203030769/P009, réf. labo.: 22EK027067-009</p> <p><u>Description:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Localisation sur croquis:</u> ZPSO021</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P008</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) (clair) ; matériau de type mousse (beige) : Présence d'amiante</p> |  |
| façade est | 2 | Façade | Oui Extérieur - façade est : Façade | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO021</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P008, réf. labo.: 22EK027067-008 MA2203030769/P009, réf. labo.: 22EK027067-009</p> <p><u>Description:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P009</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante</p> |  |

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO006 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|---------------|---|--|---|---|
| Hall | 1 | Mur de refend | Oui Rez de chaussée - Hall : Mur D | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p> |  |
| Palier 0 | 2 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p> | Idem photo : P010; P011; P012 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|--|---|-------------------------------|
| Demi-palier 1 | 3 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p> | Idem photo : P010; P011; P012 |
| Palier 1 | 4 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p> | Idem photo : P010; P011; P012 |
| Demi-Palier 2 | 5 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p> | Idem photo : P010; P011; P012 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---|---|---|---|
| Palier 2 | 6 | Mur de refend | Oui 2ème étage - Palier 2 : Mur C | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p> |  |
| Demi- Palier 3 | 7 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p> | <p>Idem photo : P010; P011; P012</p> |
| Palier 3 | 8 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p> | <p>Idem photo : P010; P011; P012</p> |

| | | | | | | |
|----------------|----|---------------|---|---|--|---|
| Demi- Palier 4 | 9 | Mur de refend | Oui 4ème étage - Demi- Palier 4 : Mur A | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p> |  |
| Palier 4 | 10 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p> | Idem photo : P010; P011; P012 |
| Demi- Palier 5 | 11 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p> | Idem photo : P010; P011; P012 |

| | | | | | | |
|----------|----|---------------|---|--|---|-------------------------------|
| Palier 5 | 12 | Mur de refend | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P010, P011, P012 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO006</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P010, réf. labo.: 22EK027067-010 MA2203030769/P011, réf. labo.: 22EK027067-011 MA2203030769/P012, réf. labo.: 22EK027067-012</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P010, P011, P012</p> | Idem photo : P010; P011; P012 |
|----------|----|---------------|---|--|---|-------------------------------|

ZPSO022 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté

Niveau : Sous-Sol

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|-----------------|---------------|---------------|---|--|--|-------|
| Cage d'escalier | 1 | Mur de refend | Oui Sous-Sol - Cage d'escalier : Mur B | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO022</p> <p><u>Réf. échantillon:</u> MA2203030769/P021</p> <p><u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027067-021</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P021</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante</p> | |

ZPSO008 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage, 4ème étage, 5ème étage

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|---------------|---------------|---------|---|---|--|---|
| Palier 0 | 1 | Plafond | Oui Rez de chaussée - Palier 0 : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P014, réf. labo.: 22EK027067-014 MA2203030769/P015, réf. labo.: 22EK027067-015 MA2203030769/P016, réf. labo.: 22EK027067-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P014</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p> |  |
| Demi-palier 1 | 2 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P014, réf. labo.: 22EK027067-014 MA2203030769/P015, réf. labo.: 22EK027067-015 MA2203030769/P016, réf. labo.: 22EK027067-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P014, P015, P016</p> | Idem photo : P014; P015; P016 |
| Palier 1 | 3 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P014, réf. labo.: 22EK027067-014 MA2203030769/P015, réf. labo.: 22EK027067-015 MA2203030769/P016, réf. labo.: 22EK027067-016</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P014, P015, P016</p> | Idem photo : P014; P015; P016 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|---|--|---|---|
| Demi- Palier 2 | 4 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P014, réf. labo.: 22EK027067-014 MA2203030769/P015, réf. labo.: 22EK027067-015 MA2203030769/P016, réf. labo.: 22EK027067-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P014, P015, P016</p> | Idem photo : P014; P015; P016 |
| Palier 2 | 5 | Plafond | Oui 2ème étage - Palier 2 : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P014, réf. labo.: 22EK027067-014 MA2203030769/P015, réf. labo.: 22EK027067-015 MA2203030769/P016, réf. labo.: 22EK027067-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p> |  |
| Demi- Palier 3 | 6 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P014, réf. labo.: 22EK027067-014 MA2203030769/P015, réf. labo.: 22EK027067-015 MA2203030769/P016, réf. labo.: 22EK027067-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P014, P015, P016</p> | Idem photo : P014; P015; P016 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|---|--|--|---|
| Palier 3 | 7 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015, P016 | <p>Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2203030769/P014, réf. labo.: 22EK027067-014 MA2203030769/P015, réf. labo.: 22EK027067-015 MA2203030769/P016, réf. labo.: 22EK027067-016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P014, P015, P016</p> | Idem photo : P014; P015; P016 |
| Demi- Palier 4 | 8 | Plafond | Oui 4ème étage - Demi- Palier 4 : Plafond | <p>Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2203030769/P014, réf. labo.: 22EK027067-014 MA2203030769/P015, réf. labo.: 22EK027067-015 MA2203030769/P016, réf. labo.: 22EK027067-016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P016 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p> |  |
| Palier 4 | 9 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015, P016 | <p>Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2203030769/P014, réf. labo.: 22EK027067-014 MA2203030769/P015, réf. labo.: 22EK027067-015 MA2203030769/P016, réf. labo.: 22EK027067-016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire</p> | <p>Analyse: P014, P015, P016</p> | Idem photo : P014; P015; P016 |

| | | | | | | |
|----------------|----|---------|---|--|--|-------------------------------|
| Demi- Palier 5 | 10 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P014, réf. labo.: 22EK027067-014 MA2203030769/P015, réf. labo.: 22EK027067-015 MA2203030769/P016, réf. labo.: 22EK027067-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P014, P015, P016</p> | Idem photo : P014; P015; P016 |
| Palier 5 | 11 | Plafond | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P014, P015, P016 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2203030769/P014, réf. labo.: 22EK027067-014 MA2203030769/P015, réf. labo.: 22EK027067-015 MA2203030769/P016, réf. labo.: 22EK027067-016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P014, P015, P016</p> | Idem photo : P014; P015; P016 |

ZPSO009 : Colle de polystyrene

Niveau : Sous-Sol

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|--------------|---------------|---------|---|---|---|-------|
| Cave | 1 | Plafond | Oui Sous-Sol - Cave : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030769/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027067-017 <u>Description:</u> Colle de polystyrene <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Colle de polystyrene <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (beige) : Absence d'amiante</p> | |

ZPSO017 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)

Niveau : Extérieur

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|---------------|---------|--|---|---|-------|
| Local poubelle | 1 | Plafond | Oui Extérieur - Local poubelle : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030769/P026 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027067-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p> | |


ZPSO023 : Colle de polystyrène

Niveau : Sous-Sol

| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo |
|----------------|---------------|---------|---|---|---|-------|
| Vide sanitaire | 1 | Plafond | Oui Sous-Sol - Vide sanitaire : Plafond | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030769/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027067-022 <u>Description:</u> Colle de polystyrène <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Colle de polystyrène <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc) : Absence d'amiante</p> | |

5 - Planchers et planchers techniques

| ZPSO010 : Peinture de sol | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------|---|--|---|-------------------------|--|
| Niveau : Extérieur | | | | | | | |
| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo | |
| façade nord | 1 | Sol | Oui Extérieur - façade nord : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P018, réf. labo.: 22EK027067-018 MA2203030769/P019, réf. labo.: 22EK027067-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P018</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p> | | |
| façade sud | 2 | Sol | Oui Extérieur - façade sud : Sol | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P018, réf. labo.: 22EK027067-018 MA2203030769/P019, réf. labo.: 22EK027067-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P019</p> <p><u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante</p> | | |
| façade ouest | 3 | Sol | Sondage et extension de la ZPSO du ou des prélèvement(s) : P018, P019 | <p><u>Identifiant:</u> ZPSO010</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2203030769/P018, réf. labo.: 22EK027067-018 MA2203030769/P019, réf. labo.: 22EK027067-019</p> <p><u>Description:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Peinture de sol</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p> | <p><u>Analyse:</u> P018, P019</p> | Idem photo : P018; P019 | |
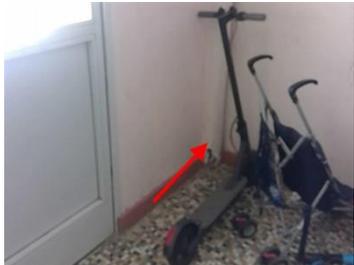
| ZPSO025 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|--|---|--|---|--|
| Niveau : Rez de chaussée | | | | | | | |
| Localisation | n° de sondage | Zone | Prélèvement effectué / Sondage et extension | Echantillon | Analyse | Photo | |
| Hall | 1 | Sol; Mur porteur | Oui Rez de chaussée - Hall : Sol; Mur porteur | <u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Réf. échantillon:</u> MA2203030769/P024 <u>Réf. laboratoire:</u> 22EK027067-024 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire | <u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron) Absence d'amiante |  | |

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES

**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**

ADX GROUPE
Telmo DA MOTA GOMES
 Parc Saint Fiacre
 53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024817-01
 Date d'émission de rapport : 25/03/2022 23:41

Référence dossier Client:62349940ba2f0Dossier: MA2203030769
 Référence dossier N° : 22UV020998
 Référence laboratoire N° : 22EK027067

Reçu par MyEasyLab le : 22/03/2022 19:43
 Reçu par le laboratoire le : 22/03/2022
 Date d'analyse : 25/03/2022

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001-01 | P001 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projele, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projele, lisse ou taloche) - Exterieur - facade nord | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-02 | P001 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projele, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projele, lisse ou taloche) - Exterieur - facade nord | Matériau dur de type ciment (gris) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rue Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024817-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 002-01 | P002 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Extérieur - facade est | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002-02 | P002 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Extérieur - facade est | Matériau dur de type ciment (gris) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003-01 | P003 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Extérieur - facade sud | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003-02 | P003 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur béton + Couche2: Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche) - Extérieur - facade sud | Matériau dur de type ciment (gris) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/9



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024817-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 004-01 | P004 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Couche1: Peinture sur beton + Couche2: Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Exterieur - facade ouest | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005-01 | P005 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) - Exterieur - facade ouest | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005-02 | P005 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) - Couche1: Colle (faïence, pate de verre, carrelage) + Couche2: Joint (faïence, pate de verre, carrelage) - Exterieur - facade ouest | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006-01 | P006 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Peinture decorative - Peinture decorative - Exterieur - facade nord | Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007-01 | P007 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Peinture decorative - Peinture decorative - Exterieur - facade sud | Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024817-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 008-01 | P008 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Exterieur - facade sud | Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) (clair) ; matériau de type mousse (beige) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 009-01 | P009 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Exterieur - facade est | Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010-01 | P010 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Hall | Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011-01 | P011 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Palier 2 | Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL


**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
 Unipessoal Lda.**


N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024817-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 012-01 | P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 4eme etage - Demi- Palier 4 | Matériau de type système d'enduit peinture (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013-01 | P013 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Colle de polystyrene - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Colle de polystyrene - Rez de chaussee - Hall | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige); matériau de type polystyrène (blanc) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014-01 | P014 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Palier 0 | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015-01 | P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Palier 2 | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rue Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024817-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 016-01 | P016 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 4eme etage - Demi- Palier 4 | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017-01 | P017 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Colle de polystyrene - Colle de polystyrene - Sous-Sol - Cave | Matériau semi-dur (beige) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018-01 | P018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Exterieur - facade nord | Matériau de type système d'enduit peinture (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019-01 | P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Exterieur - facade sud | Matériau de type système d'enduit peinture (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/9


**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**


N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024817-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 020-01 | P020 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave | Matériau de type maillage de fibres (beige) en traces ; matériau (noir) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020-02 | P020 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave | Matériau de type maillage de fibres (beige) | MOLP / V2ZK | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 020-03 | P020 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Cave | Matériau fibreux de type isolant (jaune) | MOLP / V2ZK | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 021-01 | P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté - Couche1: Peinture décorative (pailleées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment projeté - Sous-Sol - Cage d'escalier | Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 022-01 | P022 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Colle de polystyrène - Colle de polystyrène - Sous-Sol - Vide sanitaire | Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type polystyrène (blanc) | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/9


**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**


N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024817-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 023-01 | P023 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Vide sanitaire | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 023-02 | P023 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Vide sanitaire | Matériau de type maillage de fibres (beige) | MOLP / V2ZK | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 023-03 | P023 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Sous-Sol - Vide sanitaire | Matériau fibreux de type isolant (beige) | MOLP / V2ZK | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 024-01 | P024 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Rez de chaussée - Hall | Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces | MET / Y2GZ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 024-02 | P024 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Rez de chaussée - Hall | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron) | MET / PN3U | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/9



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-024817-01

| Indice n° | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|-----------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 025-01 | P026 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes) - Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes) - Extérieur - Local poubelle | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | MET / PN3U | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
34 analyses au laboratoire dont 30 par la technique identifiée sous le terme MET et 4 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 7

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MDLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (DRF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Marina Nunes

Marina Nunes
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/9

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

Votre Assurance

► RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE



ATTESTATION

COURTIER

CNA

178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS

Tél : 01 40 68 02 02

Fax : 01 40 68 05 00

Email : CONTACT@CNASSUR.COM

Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604

Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

**SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER**

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1^{ère} ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2^{ème} ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostique Technique Globale (DTG°)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Repérage de l'amiante avant travaux

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile.
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapiteur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VI(BT) : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examens visuels après désamiantage

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

| NATURE DES GARANTIES | LIMITES DES GARANTIES |
|--|--|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après) | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Dont : Dommages corporels | 9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus | 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre |
| Autres garanties : | |
| Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) | 750.000 € par année d'assurance |
| Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) | par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance |
| Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières) | 150.000 € par sinistre |
| Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières) | 30.000 € par sinistre |

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale,

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022 inclus**, sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE le 04 janvier 2022
Pour la Société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. E.' with a stylized flourish.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

WI. CERT

« CERTIFICATION DE COMPETENCES »

« Version 02 »

Décerné à : **DA MOTA GOMES TELMO** Sous le numéro : **C004-SE07-2019**

| Domaine (S) concerné (S) | VALIDITE |
|--|----------------------------|
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) | X |
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) | X |
| DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ | X |
| DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION | X |
| DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB | X |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) | Du 13/07/19 Au 12/07/24 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) | Du 13/07/19 Au 12/07/24 |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) | X |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM) | X |

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 , 2 décembre 2011 et 10 Aout 2015.

Délivré à Thionville, le 19/07/2019

Par WI. CERT
Direction



WI.CERT
16 RUE VILLARS 57100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45
Siret N° 82885893600010 - APE 7120B