

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

21 ALLEE DE LA BARAQUE LGT 1

1
77370 NANGIS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	21 ALLEE DE LA BARAQUE LGT 1 77370 NANGIS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	237PAK0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	28/11/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI3869	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 06/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



Rapport N° : 237PAK0001 28/11/2017

Date d'édition : 06/12/2017

2/36

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	20
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	27
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangereusité de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	35

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° : 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE NEMOURS 5 Square Beauregard 77140 NEMOURS Tél : 01.64.28.41.57 Fax : 01.64.28.42.02 Siret : 377.700.019.00015		BON DE TRAVAUX N° 2017 26840
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 / 1 Provenance NEMOURS Objet DIAG		EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone : 0321734144
SERVICE NEMOURS Techniciens		ÉMETTEUR RICHARD PHILIPPE
LOCALISATION Programme 237 NANGIS G. DE GAULLE ET A. DE LA BARAQUE Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AK Étage 00 Logement 1 Module 237PAK0001 Retrait des clés CHEZ LE CARDIEN		
ADRESSE 21 ALLEE DE LA BARAQUE 77370 NANGIS		

DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS **PÉRIODE DU** 22-11-2017 **AU** 26-11-2017

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM09	REPERAGE AMANTE AVANT TVX - TVX	10,00	5,00	50,00
AM03	OPÉRATION DE RÉPARATIONS URGENTES ENTRE ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRÉLÈVEMENTS ISSUS	2,00	48,00	96,00
TOTAL H.T.				146,00
H.T. ACTUALISÉ				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				29,20
TOTAL T.T.C.				175,20

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A760	NEM	SN	HONORAIRES DIAG AMANTE	175,20

AFFECTATION ANALYTIQUE		REFFERENCES PATRIMOINE	REFFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA	237 1	E000 AK	237PAK0001 L8000752	175,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 26840

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
WC 2			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Palier			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
WC 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Cuisine	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Enduit			
Séjour	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Enduit			
Chambre 1	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Placoplatre			
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage			Sol souple	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC 2	Plaque de plâtre	(plaque de plâtre + isolant) Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Placoplatre			
Salle de bains	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Placoplatre			
Chambre 3	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Placoplatre			
Palier	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Placoplatre			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable +	237PAK0001P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			papier non séparable					
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	237PAK0001P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Palier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	237PAK0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	237PAK0001P008	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité	237PAK0001P009	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de		Revêtement	Revêtement	237PAK0001P010	Sols	BON	Amiante	RESULTAT

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
bains		souple	souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture			ETAT	non détecté	ANALYSE
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité	237PAK0001P011	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement bicouche souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	237PAK0001P012	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité	237PAK0001P013	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	237PAK0001P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	237PAK0001P003	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P004	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de		Enduit /	Enduit plâtreux	237PAK0001P004	Plafonds	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
bains		Peinture plaque de plâtre	blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable			ETAT	non détecté	
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	237PAK0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	237PAK0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	237PAK0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	237PAK0001P007	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	237PAK0001P008	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	237PAK0001P008	Plafonds	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité	237PAK0001P009	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité	237PAK0001P009	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 3		Revêtement souple	Revêtement souple beige + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité	237PAK0001P009	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture	237PAK0001P010	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture	237PAK0001P010	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité	237PAK0001P011	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité	237PAK0001P011	Sols	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement bicouche souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non	237PAK0001P012	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + ragréage rose					
WC 1		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité	237PAK0001P013	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité	237PAK0001P013	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	237PAK0001P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable + papier non séparable					
WC 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P002	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable +	237PAK0001P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			papier non séparable					
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	237PAK0001P002	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non	237PAK0001P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre		Enduit /	Enduit plâtreux	237PAK0001P006	Mur A	BON	Amiante	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
3		Peinture plaque de plâtre	blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable			ETAT	non détecté	
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	237PAK0001P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Palier		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac +	237PAK0001P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		plaque de plâtre	peinture non séparable + carton non séparable				déecté	

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 237PAK0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	237PAK0001 28/11/2017		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 237PAK0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	237PAK0001 28/11/2017		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

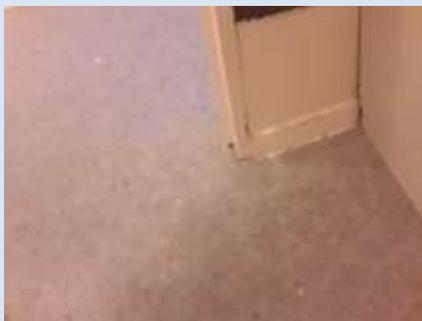


PRELEVEMENT : 237PAK0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	237PAK0001 28/11/2017		WC 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 237PAK0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	237PAK0001 28/11/2017		WC 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

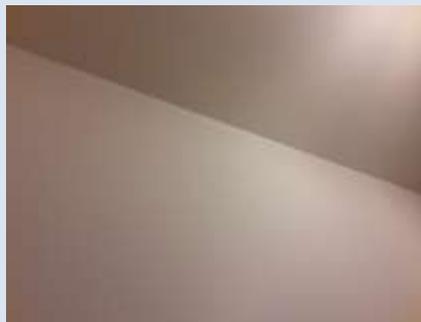


PRELEVEMENT : 237PAK0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	237PAK0001 28/11/2017		Chambre 3
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 237PAK0001P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	237PAK0001 28/11/2017		Palier
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

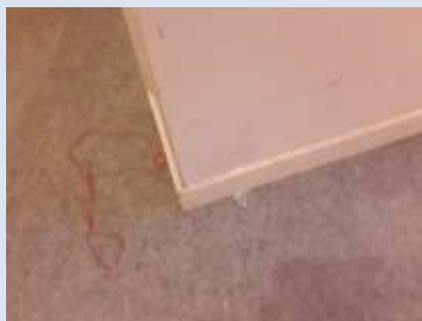


PRELEVEMENT : 237PAK0001P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	237PAK0001 28/11/2017	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 237PAK0001P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	237PAK0001 28/11/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafonds		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 237PAK0001P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	237PAK0001 28/11/2017	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

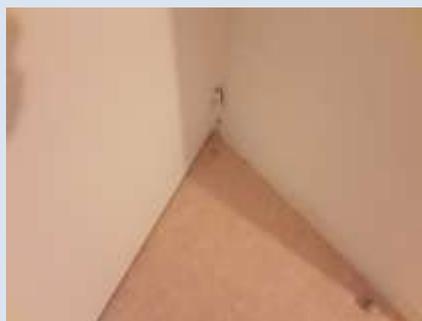


PRELEVEMENT : 237PAK0001P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	237PAK0001 28/11/2017	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

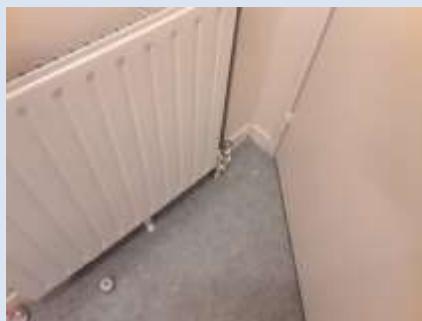


PRELEVEMENT : 237PAK0001P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	237PAK0001 28/11/2017	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sols		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

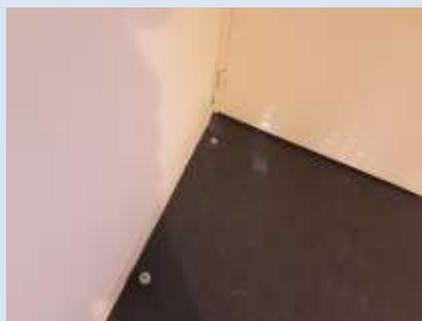


PRELEVEMENT : 237PAK0001P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	237PAK0001 28/11/2017	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement bicouche souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

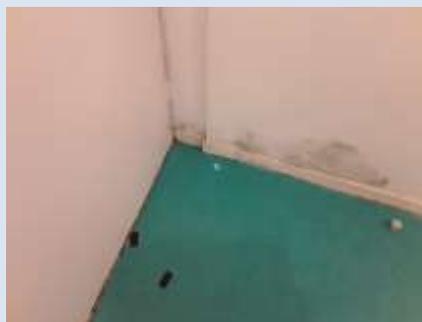

PRELEVEMENT : 237PAK0001P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	237PAK0001 28/11/2017	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris en faible quantité	28/11/2017	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

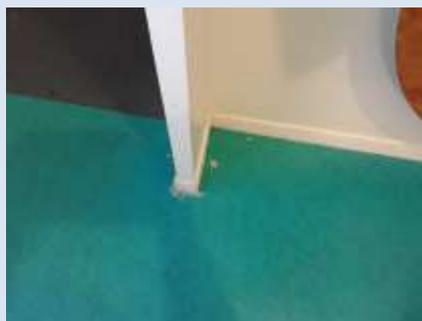

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1915, Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662
05760 SAINT-OMER-0803088 025008
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de validité prolongée jusqu'au 06/12/2017

cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-910 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonné. Toute réimpression sans autorisation est formellement interdite.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES MAINTENANCE)
23 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0017-119722
Échantillon ITGA : IT151712-910
Reçu au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	237PAK0001-01
Dossier client	237PAK0001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUELIST 1 77270 NANGIS
Échantillon	237PAK0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Caisse Mur C Enduit Peinture
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscope électronique à transmission interne IT DB5 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43 050)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non identifiable + papier non identifiable	META le 05/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Enzo LE ORSNI - Analyse

La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par l'Etat de France Ingénierie. Ce rapport d'essai est une propriété intellectuelle de l'abonné. Toute réimpression sans autorisation est formellement interdite. Les données publiées ont été vérifiées. Les informations sont relatives à la date de publication de ce rapport d'essai.

Page 1/1

itga 1915, Elbertin - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 46662
05760 SAINT-OMER-0803088 025008
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date de validité prolongée jusqu'au 06/12/2017

cofreac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-911 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonné. Toute réimpression sans autorisation est formellement interdite.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTES MAINTENANCE)
23 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0017-119722
Échantillon ITGA : IT151712-911
Reçu au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	237PAK0001-01
Dossier client	237PAK0001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUELIST 1 77270 NANGIS
Échantillon	237PAK0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bain Mur D Enduit Peinture plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscope électronique à transmission interne IT DB5 ou IT 206

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43 050)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non identifiable + papier non identifiable	META le 05/12/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Enzo LE ORSNI - Analyse

La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par l'Etat de France Ingénierie. Ce rapport d'essai est une propriété intellectuelle de l'abonné. Toute réimpression sans autorisation est formellement interdite. Les données publiées ont été vérifiées. Les informations sont relatives à la date de publication de ce rapport d'essai.

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-912 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les échantillons soumis à l'analyse.)

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
 MATERIAUX
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0517-119F22
 Échantillon ITGA : IT151712-912
 Réq. au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	Z37PAK0001-01
Clauses client	Z37PAK0001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUE LOT 1. 77010 NANGIS
Échantillon	Z37PAK0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC-1 Plâtre/Enduit Peinture béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :
 Méthode de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de
 particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparables	META le 05/12/2017	Aucune non détecté	---	1

Validé par: Enzo LE CRISAN - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-912 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les échantillons soumis à l'analyse.)

Client :
 EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
 MATERIAUX
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0517-119F22
 Échantillon ITGA : IT151712-913
 Réq. au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	Z37PAK0001-01
Clauses client	Z37PAK0001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUE LOT 1. 77010 NANGIS
Échantillon	Z37PAK0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC-2 Plâtre/Enduit Peinture plâtre de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :
 Méthode de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de
 particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 000)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparables + papier non séparables	META le 05/12/2017	Aucune non détecté	---	1

Validé par: Enzo LE CRISAN - Analyste





Exp. Habitat - Ind. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
17740 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1747
Date des états-partiels
éligibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-914 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MASTERAUD
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0517-119F22
Échantillon ITGA : IT151712-914
Réq. au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	Z37PAK001-01
Causeur client	Z37PAK001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUE LOT 1 77070 NANGIS
Échantillon	Z37PAK001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Chaudière 3 Mar C Evahel - Peinture
Description ITGA	Échant. peinture blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :
Échantelle de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Échant. peinture blanc en vrac + peinture non identifiable + carton non identifié	META le 05/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par : Enzo LE CRISAN - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de son contenu. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Nos services sont réservés aux clients de notre société. Les informations sont communiquées uniquement aux clients agréés par le Cofrac.

Page 1/1



Exp. Habitat - Ind. E - Rue de la Terre Noire - CS 07 48662
17740 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1747
Date des états-partiels
éligibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-915 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MASTERAUD
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0517-119F22
Échantillon ITGA : IT151712-915
Réq. au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	Z37PAK001-01
Causeur client	Z37PAK001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUE LOT 1 77070 NANGIS
Échantillon	Z37PAK001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Vider Mar B Evahel - Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Échant. peinture blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :
Échantelle de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45-060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Échant. peinture blanc en vrac + peinture non identifiable + carton non identifié	META le 05/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par : Enzo LE CRISAN - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de son contenu. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Nos services sont réservés aux clients de notre société. Les informations sont communiquées uniquement aux clients agréés par le Cofrac.

Page 1/1

itga Ingénierie et Analyse

Parc Elbein - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57340 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tel : 03 21 23 41 44
Fax : 03 21 23 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels disponibles sur www.COFRAC.fr

cofrac
ESSAIS

Le responsable de l'activité certifiée de la responsabilité des déclarations sur les seuls états conclus par l'activité qui est inscrite sur le certificat.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-916 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les certificats soumis à l'analyse.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MAIERGAURJ
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0517-119722
Échantillon ITGA : IT151712-916
Réq. au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	Z37PAK0001-01
Clauser client	Z37PAK0001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUE LOT 1 77070 NANGIS
Echantillon	Z37PAK0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Palme de Eralat - Première phase de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 050)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac - portion non séparable	META le 05/12/2017	Aucune non détecté	---	1

Validé par : Enzo LE CRISAN - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ce rapport et non des personnes qui ont pu bénéficier de la prestation de service. Les données sont valides à partir de la date de clôture de l'activité et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Page 1 / 1

itga Ingénierie et Analyse

Parc Elbein - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
57340 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tel : 03 21 23 41 44
Fax : 03 21 23 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels disponibles sur www.COFRAC.fr

cofrac
ESSAIS

Le responsable de l'activité certifiée de la responsabilité des déclarations sur les seuls états conclus par l'activité qui est inscrite sur le certificat.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-917 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les certificats soumis à l'analyse.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MAIERGAURJ
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0517-119722
Échantillon ITGA : IT151712-917
Réq. au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	Z37PAK0001-01
Clauser client	Z37PAK0001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUE LOT 1 77070 NANGIS
Echantillon	Z37PAK0001P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Palme de Eralat - Première phase
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

Technique Analytique :
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 050)

Résultat :

Fraction Analytée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac - portion non séparable	META le 05/12/2017	Aucune non détecté	---	1

Validé par : Enzo LE CRISAN - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ce rapport et non des personnes qui ont pu bénéficier de la prestation de service. Les données sont valides à partir de la date de clôture de l'activité et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Page 1 / 1

itga Ingénierie et Essais

Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
47740 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 03 21 23 41 44
Fax : 03 21 23 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels disponibles sur www.COFRAC.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-918 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MAIERGAUD
23 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0517-119722
Échantillon ITGA : IT151712-918
Réq. au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	Z37PAK001-01
Clauses client	Z37PAK001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUE LOT 1 77070 NANGIS
Échantillon	Z37PAK001P09 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cloubea 2 Sala Revêtement caoutch
Description ITGA	Revêtement caoutch beige / Polaire / Coflo polaire jaune / Raglage gris en faible quantité

Préparation :
Échantillon de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Revêtement caoutch beige + polaire non séparables + coflo polaire jaune non séparables + raglage gris en faible quantité	META le 05/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par: Enzo LE CRAN - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ses résultats. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Nos services sont réservés au client de l'étude. Sa responsabilité est de vérifier les données et les conclusions de ce rapport. Page 1 sur 2

itga Ingénierie et Essais

Parc Elbeuf - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
47740 SAINT-GERMAIN-DES-SEIGNS
Tél : 03 21 23 41 44
Fax : 03 21 23 41 43
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1947
Date des états-partiels disponibles sur www.COFRAC.fr

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-919 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MAIERGAUD
23 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0517-119722
Échantillon ITGA : IT151712-919
Réq. au laboratoire le : 05/12/2017

Réf. Client :

Commande	Z37PAK001-01
Clauses client	Z37PAK001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUE LOT 1 77070 NANGIS
Échantillon	Z37PAK001P50 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Salle de bain Sala Revêtement caoutch
Description ITGA	Revêtement caoutch beige / Coflo polaire jaune / Polaire

Préparation :
Échantillon de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Revêtement caoutch beige + coflo polaire jaune non séparables + polaire	META le 05/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par: Enzo LE CRAN - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ses résultats. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Nos services sont réservés au client de l'étude. Sa responsabilité est de vérifier les données et les conclusions de ce rapport. Page 1 sur 2

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-920 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4 l'annexe 5)

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
 MATERIAUX
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0517-119F22
 Fiche ITGA : IT151712-920
 Réq. au laboratoire le : 05/12/2017

Ref. Client :

Commande	Z37PAK0001-01
Causeur client	Z37PAK0001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUE LOT 1 77070 NANGIS
Echantillon	Z37PAK0001P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Béton Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Peinture / Rapplage gris et blanc quartz

Préparation :

Echantillon de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non identifiable + peinture non identifiable + rapplage gris et blanc quartz	META le 05/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par: Enzo LE CRÉAN - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ce rapport et non des personnes qui ont pu bénéficier de l'expertise. Les données sont valides en ce qui concerne les informations relatives aux données relatives à ce rapport.

05/12/2017

Page 1/1

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-921 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concertance avec les fiches de suivi à l'annexe 4 l'annexe 5)

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
 MATERIAUX
 21 route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0517-119F22
 Fiche ITGA : IT151712-921
 Réq. au laboratoire le : 05/12/2017

Ref. Client :

Commande	Z37PAK0001-01
Causeur client	Z37PAK0001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUE LOT 1 77070 NANGIS
Echantillon	Z37PAK0001P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Béton Sol Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Peinture / Rappage rose

Préparation :

Echantillon de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non identifiable + peinture non identifiable + rapplage rose	META le 05/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par: Enzo LE CRÉAN - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont pu bénéficier de ce rapport et non des personnes qui ont pu bénéficier de l'expertise. Les données sont valides en ce qui concerne les informations relatives aux données relatives à ce rapport.

05/12/2017

Page 1/1



17 rue de la Terre Noire - CS 07 48842
47100 SAINT-GERMAIN-LES-BAINS
Tél : 02 99 25 41 42
Fax : 02 99 25 41 43
www.itga.fr



Accréditation n° 1 1947
Laboratoire agréé par le
Ministère de l'Énergie et de
l'Équipement sur www.cofrac.fr

Le présent rapport est établi en vertu de la responsabilité des déclarants sous la seule réserve énoncée par la certification qui est inscrite sur le certificat.

RAPPORT D'ESSAI N° IT151712-922 EN DATE DU 05/12/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concurrence avec les certificats soumis à l'analyse.)

Client :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE)
MATERIAUX
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0017-11922
Échantillon ITGA : IT151712-922
Échéance laboratoire : 05/12/2017

Ref. Client :

Commande	237PAK0001-01
Classier client	237PAK0001-01 - 21 ALLEE DE LA BARAQUE LOT 1 77070 NANGIS
Échantillon	237PAK0001P053 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Colonne 501 Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Polystyrène / Ragréage gris en table quantité

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, répartition de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 45 060)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
<ul style="list-style-type: none"> ■ Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non identifiable + polystyrène non identifiable + ragréage gris en table quantité 	META le 05/12/2017	Aucun amiant	---	1

Validé par : Enzo LE CRÉAN - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane des déclarants, qui sont les seuls responsables. Ce rapport ne peut pas être considéré comme un rapport de mission. Les données présentées ci-dessus ne sont que des indications et ne constituent pas une garantie quant à leur exactitude.

Page 1 / 3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
 Boulevard Desjardins-Entreprise
 Case postale 4 12 30
 35, Boulevard Desjardins-Entreprise
 3501 BORDAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
 21 ROUTE D'ALBERT
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
 - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
 - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
 - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
- Dossier technique amiante
- Diagnostic amiante parties intérieures
- Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.


Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toutte adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copagnie



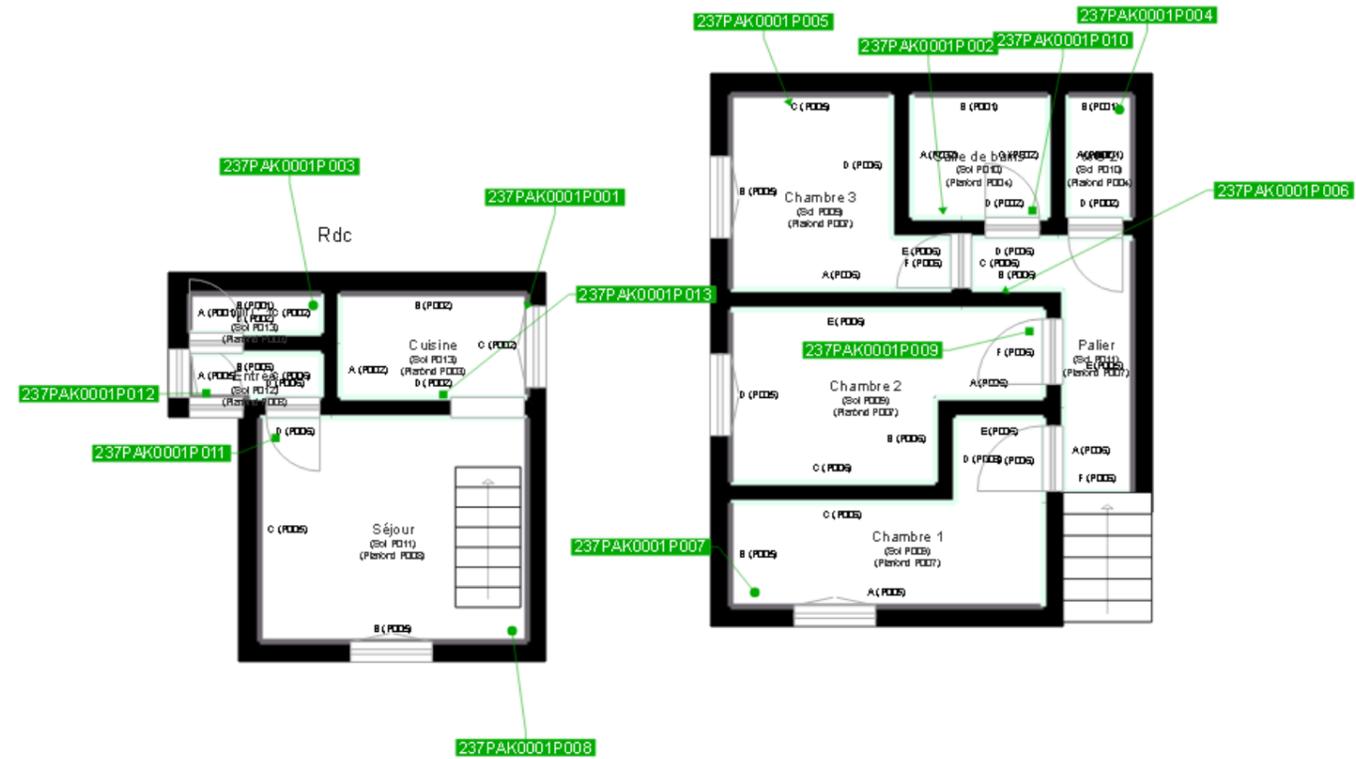

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés