

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

593 RUE DU BAS MOULIN

MODULE 247LAA1804
77190 DAMMARIE LES LYS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	MODULE 247LAA1804
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	247LAA1804	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	01/04/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 13/04/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 247LAA1804 01/04/2019

Version : 13/04/2019

2/42

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	6
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	8
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	26
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	36
ATTESTATION(S).....	39
CERTIFICAT DE COMPETENCES	40

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cellier	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Mur J	247LAA1804P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Sol	247LAA1804P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Plafond	247LAA1804P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle grise hétérogène avec poussières + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Mur C	247LAA1804P015	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse marron non séparable	Sol	247LAA1804P016	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Sol	247LAA1804P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains	RC	Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Sol	247LAA1804P002	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Plafond	247LAA1804P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Plafond	247LAA1804P003	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse marron non séparable	Sol	247LAA1804P016	ZPSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle grise hétérogène avec poussières + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Mur C	247LAA1804P015	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. MELUN PAYS SEINE 10 AVENUE CHARLES PEGUY CS 90074 77002 MELUN CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 6733 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4473 1 Provenance Objet HONORAIRES		
SERVICE SCE MELUN PAYS SEINE	ÉMETTEUR JOUSSE FREDERIC	
LOCALISATION	Programme 247 DAMMARIE LES LYS - LES FONTAINES DU LYS Tranche 1 Ensemble A000 Escaller AA Étage 18 Logement 4 Module 247LAA1804	
ADRESSE	593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS	

DÉLAI D'EXECUTION 1 JOUR **PÉRIODE DU** 29-03-2019 **AU** 29-03-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A SOLS COMPLET ET PAPIER PEINTURE COMPLET	1,00	5,00	5,00
AM73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS DEPODE DU BIDET REVION ELECTRIQUE 06.86.40.91.62	10,00	48,00	480,00
TOTAL H.T.				485,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A.	20,00 %			97,00
TOTAL T.T.C.				582,00

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES				
1 HONAMIA	A760	AME1	ME1	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA	247 1	A000 AA	247LAA1804 L4000293	582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 6733

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 247LAA1804 01/04/2019

Version : 13/04/2019

7/42

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

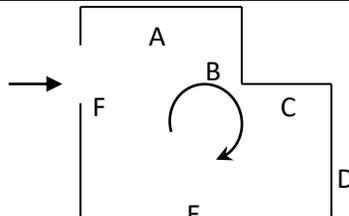
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
	RC		OUI	CONCERNEE
Cellier 1	RC		OUI	CONCERNEE
	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 4	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Placard	RC		OUI	CONCERNEE
	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 3	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	RC	Plaqué de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	METALLIQUE		
WC	RC	Béton	Plaqué de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS		
Gaine technique	RC									
	RC									
Cellier 1	RC	Plaqué de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
	RC									
Dégagement	RC	Plaqué de plâtre	Béton			Sol souple	Enduit	PVC		
Cuisine	RC	Plaqué de plâtre	Périphériques / Doublage (plaqué de plâtre + isolant)			Carrelage	Enduit	BOIS		

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTES	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 4	RC	Plaqué de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Aucun	Enduit			
Séjour	RC	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaqué de plâtre		Sol souple	Enduit	BOIS	ALU	
Placard	RC	Plaqué de plâtre	Béton			Aucun	Enduit	BOIS		
	RC	Plaqué de plâtre	Béton			Moquette	Enduit	BOIS		
Salle de bains	RC	Béton	Plaqué de plâtre			Carrelage	Dalle Polystyrène	BOIS		
Chambre 2	RC	Plaqué de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Moquette	Enduit	BOIS	ALU	
Placard 3	RC	Plaqué de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Aucun	Enduit			
Chambre 1	RC	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaqué de plâtre		Moquette	Enduit	BOIS	ALU	
Placard 2	RC	Plaqué de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Aucun	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

Rapport N° : 247LAA1804 01/04/2019

Version : 13/04/2019

10/42

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	247LAA1804P002	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Salle de bains	RC	Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	247LAA1804P002	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse marron non séparable	247LAA1804P016	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle grise hétérogène avec poussières + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	247LAA1804P015	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cellier	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P001	Mur J	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
WC	RC	Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	247LAA1804P002	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse marron non séparable	247LAA1804P016	Sol	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle grise hétérogène avec poussières + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	247LAA1804P015	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	247LAA1804P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle polystyrène	Polystyrène blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	247LAA1804P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	RC	Moquette	Moquette bleue avec couche en mousse et poussières + colle polymère jaune non séparable	247LAA1804P006	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	RC	Moquette	Moquette verte avec couche en mousse et poussières + colle polymère jaune non séparable	247LAA1804P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Revêtement souple	Revêtement souple marron	247LAA1804P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	247LAA1804P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Dégagement	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	247LAA1804P012	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris non séparable	247LAA1804P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	247LAA1804P01 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P01 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle plinthe	Carrelage	247LAA1804P01 5	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	RC	Colle polystyrène	Polystyrène blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	247LAA1804P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Moquette	Moquette bleue avec couche en mousse et poussières + colle polymère jaune non séparable	247LAA1804P00 6	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
	RC	Moquette	Moquette verte avec couche en mousse et poussières + colle polymère jaune non séparable	247LAA1804P00 9	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	RC	Moquette	Moquette verte avec couche en mousse et poussières + colle polymère jaune non séparable	247LAA1804P009	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Revêtement souple	Revêtement souple marron	247LAA1804P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	247LAA1804P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 4	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	247LAA1804P01 1	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	247LAA1804P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris non séparable	247LAA1804P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cellier 1	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	247LAA1804P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cellier 1	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris non séparable	247LAA1804P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Revêtement souple	Revêtement souple beige	247LAA1804P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris non séparable	247LAA1804P01 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	247LAA1804P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	247LAA1804P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	247LAA1804P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	247LAA1804P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 4	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P00 7	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 4	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cellier 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur I	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	RC	Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	247LAA1804P008	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	247LAA1804P013	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	247LAA1804P01 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	247LAA1804P01 3	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	247LAA1804P01 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	247LAA1804P01 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	247LAA1804P01 3	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	247LAA1804P01 3	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	247LAA1804P01 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Carrelage	247LAA1804P01 5	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 247LAA1804P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	247LAA1804 01/04/2019		Cellier (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur J		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	247LAA1804 01/04/2019		WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 247LAA1804P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

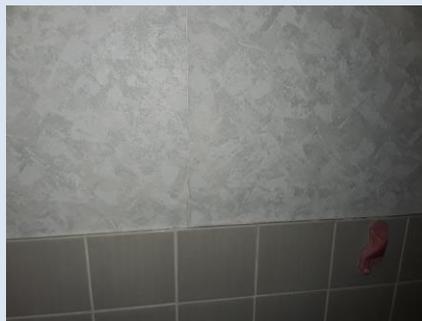EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Salle de bains (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle polystyrène	Polystyrène blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette bleue avec couche en mousse et poussières + colle polymère jaune non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Chambre 1 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Chambre 2 (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Moquette	Moquette verte avec couche en mousse et poussières + colle polymère jaune non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 247LAA1804P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

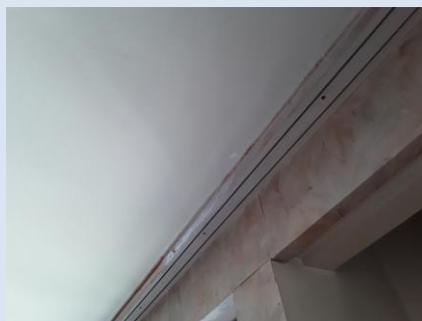EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Dégagement (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Dégagement (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P015

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Carrelage	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P015

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle grise hétérogène avec poussières + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 247LAA1804P016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA1804 01/04/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle carrelage	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse marron non séparable	01/04/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° I-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-32336 EN DATE DU 12/04/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-32336 Réf. Commande Client : 247LAA1804-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/04/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARRIE LES LYS				Réf échantillon ITGA : IT021904-9770
Réf échantillon client : 247LAA1804P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Celler Mur J Enduit plaque de plâtre				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture
¶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META (1)	1	11/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARRIE LES LYS				Réf échantillon ITGA : IT021904-9771
Réf échantillon client : 247LAA1804P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Colle carrelage				Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche
¶ Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	6	12/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARRIE LES LYS				Réf échantillon ITGA : IT021904-9772
Réf échantillon client : 247LAA1804P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture
¶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META (1)	1	11/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARRIE LES LYS				Réf échantillon ITGA : IT021904-9773
Réf échantillon client : 247LAA1804P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Enduit béton				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
¶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1)	2	12/04/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-32336 EN DATE DU 12/04/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 247LAA1804P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Colle polystyrène		Réf échantillon ITGA : IT021904-9774 Description ITGA : Polystyrène blanc / Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac		
* Polystyrène blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	11/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 247LAA1804P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Moquette		Réf échantillon ITGA : IT021904-9775 Description ITGA : Moquette bleue avec couche en mousse et poussières / Colle polymère jaune		
* Moquette bleue avec couche en mousse et poussières + colle polymère jaune non séparable	META (2)	1	11/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 247LAA1804P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit plaque de plâtre		Réf échantillon ITGA : IT021904-9776 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture		
* Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META (1)	2	12/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 247LAA1804P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur E Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT021904-9777 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Papiers peints		
* Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papiers peints non séparable	META (1)	2	12/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 247LAA1804P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Moquette		Réf échantillon ITGA : IT021904-9778 Description ITGA : Moquette verte avec couche en mousse et poussières / Colle polymère jaune		
* Moquette verte avec couche en mousse et poussières + colle polymère jaune non séparable	META (2)	1	11/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 247LAA1804P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple		Réf échantillon ITGA : IT021904-9779 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche		
* Revêtement souple marron	META (1)	1	12/04/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META (1)	1	12/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARRIE LES LYS Réf échantillon client : 247LAA1804P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Plafond Enduit béton		Réf échantillon ITGA : IT021904-9780 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples en vrac		
* Enduit plâtreux blanc + peintures multiples en vrac non séparable	META (1)	1	11/04/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-32336 EN DATE DU 12/04/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIÉ LES LYS				
Réf échantillon client : 247LAA1804P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Dégagement Sol Revêtement souple				
Réf échantillon ITGA : IT021904-9781				
Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris				
* Revêtement souple beige	META (1)	1	12/04/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris non séparable	META (1)	1	12/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIÉ LES LYS				
Réf échantillon client : 247LAA1804P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT021904-9782				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Papier				
* Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	META (1)	1	11/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIÉ LES LYS				
Réf échantillon client : 247LAA1804P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT021904-9783				
Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture				
* Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META (1)	2	12/04/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIÉ LES LYS				
Réf échantillon client : 247LAA1804P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Colle plinthe				
Réf échantillon ITGA : IT021904-9784				
Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène avec poussières / Couche plâtreuse blanche en faible quantité				
* Carrelage	META (1)	1	12/04/2019	Amiante non détecté / -
* Colle grise hétérogène avec poussières + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	12/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 247LAA1804-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIÉ LES LYS				
Réf échantillon client : 247LAA1804P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Colle carrelage				
Réf échantillon ITGA : IT021904-9785				
Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse marron				
* Carrelage + colle beige + couche plâtreuse marron non séparable	META (1)	1	11/04/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

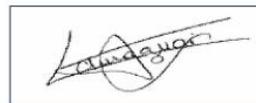Validé par : Amélie LAURAGUAIS - Analyste



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC
NF ISO 9001:2015

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.
La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste B dans les bâtiments autres que ceux mentionnés ci-dessus.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D de composition des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions sont à l'issue des travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des activités de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'exposition au plomb des personnes ou des conseils après travaux en plomb et des critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés de l'annexe et d'inspection visuelle des locaux dans les immeubles bâtis et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état initial et la performance des immeubles et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de performance de la réglementation thermique et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et les critères de certification des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et les critères de certification des organismes de certification



I.Cert
Institut de Certification

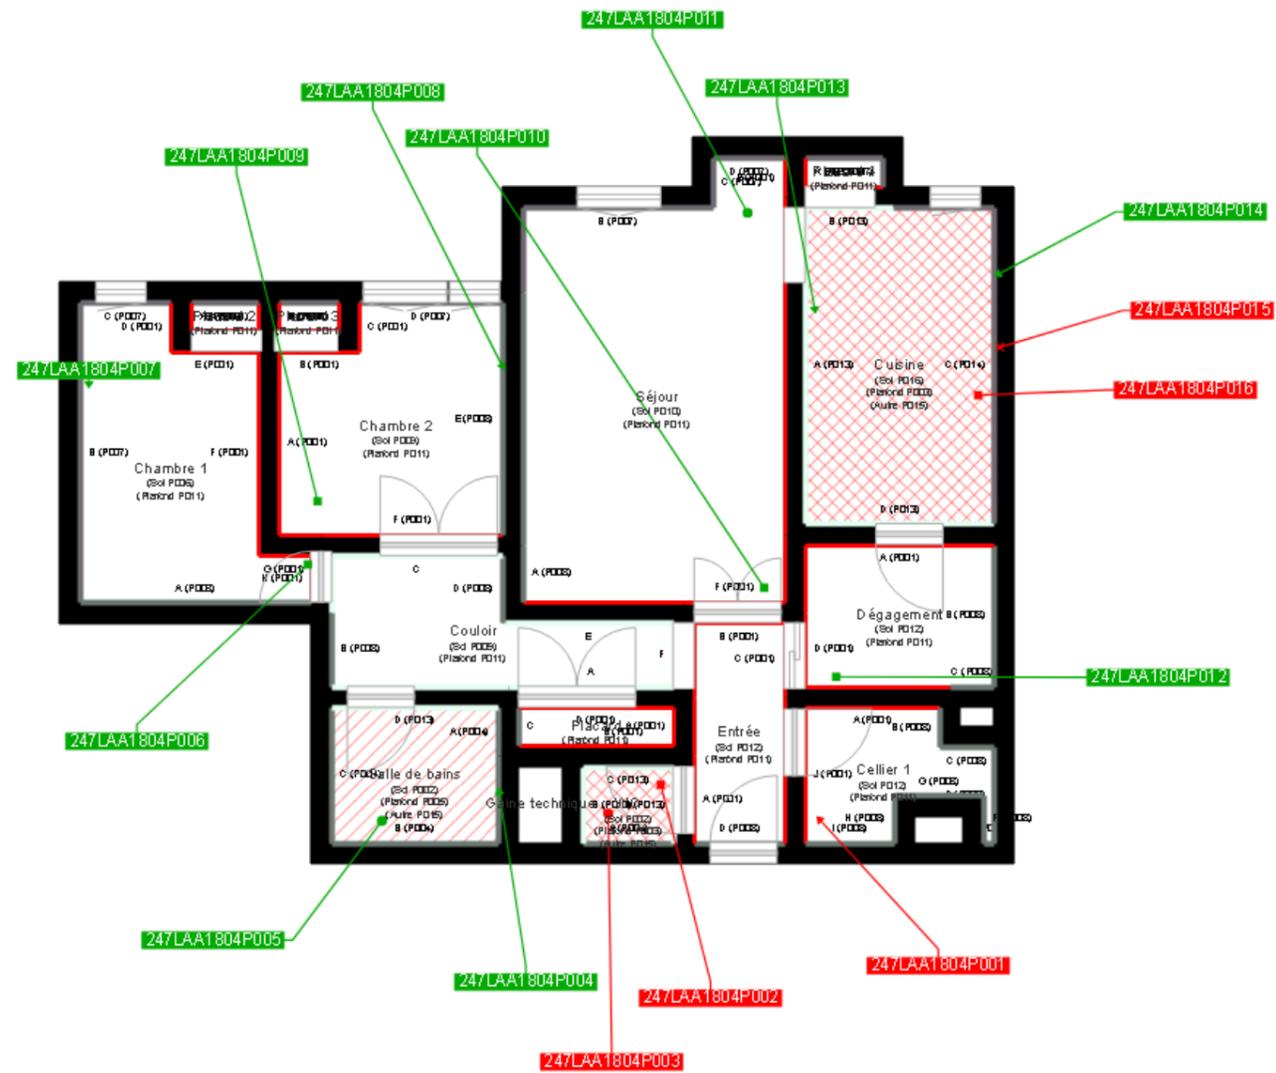
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

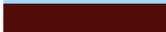
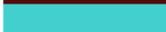
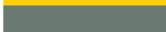
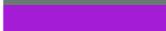
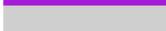
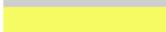
Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
CENTRES
D'ESSAIS

CPE DI DR 11 rev12



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	■ Prélèvements de sol amianté
	■ Prélèvements de sol non amiantés
	● Prélèvements de plafond amiantés
	● Prélèvements de plafond non amiantés
	→ Prélèvements de mur amiantés
	→ Prélèvements de mur non amiantés
	X Autres types de prélèvements amiantés
	X Autres types de prélèvements non amiantés
	/// Sols amiantés
	/// Plafonds amiantés
	⊗ Sols et plafonds amiantés
	⊕ Conduits amiantés
	⊕ Conduits non amiantés