

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

593 RUE DU BAS MOULIN

77190 DAMMARIE LES LYS



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	247LAA0405	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	24/09/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4715	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire	Date de validité :	31/12/2018

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 03/10/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Alain LEITE LOPES



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C\ SOMMAIRE .....	3
D\ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	9
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	11
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	11
H \ RESULTATS DETAILLÉS DU REPERAGE .....	12
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	29
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	34
ATTESTATION(S).....	36
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	37

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	Mur D	247LAA0405P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	Mur D	247LAA0405P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Bardage		Allège fenêtre	247LAA0405P008	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Débarris		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Plafond	247LAA0405P003	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Bardage		Allège fenêtre	247LAA0405P008	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Chambre 3		Bardage		Allège fenêtre	247LAA0405P008	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Cuisine		Bardage		Allège fenêtre	247LAA0405P008	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Chambre 1		Bardage		Allège fenêtre	247LAA0405P008	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Séjour		Bardage		Allège fenêtre	247LAA0405P008	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Chambre 2		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	Mur A	247LAA0405P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	Mur C	247LAA0405P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	Mur D	247LAA0405P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	Mur B	247LAA0405P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	Mur C	247LAA0405P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 3		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	Mur E	247LAA0405P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	Mur A	247LAA0405P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	Mur B	247LAA0405P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	Mur A	247LAA0405P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	Mur B	247LAA0405P002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	Mur A	247LAA0405P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	Mur B	247LAA0405P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	Mur D	247LAA0405P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	Mur C	247LAA0405P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	Mur D	247LAA0405P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	Mur A	247LAA0405P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	Mur D	247LAA0405P007	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																		
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE VAL DE SEINE 10 Avenue Charles Péguy 77000 MELUN Tél : 01.64.14.11.11 Fax : 01.64.14.14.94 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2018 22453  <b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144 <b>ÉMETTEUR</b> PROT STEPHANE																																																		
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4473 1 <b>Provenance</b> MELUN VAL DE SEINE <b>Objet</b> HONORAIRES																																																				
<b>SERVICE</b> V.SEINE Techniciens <b>LOCALISATION</b> Programme 247 DAMMARIE LES LYS - LES FONTAINES DU LYS Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AA Étage 04 Logement 5 Module 247LAA0406 <b>ADRESSE</b> Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS		<b>Téléphone</b> 0321734144 <b>ÉMETTEUR</b> PROT STEPHANE																																																		
<b>DELAI D'EXÉCUTION</b> 15 JOURS		<b>PÉRIODE DU</b> 20/09/2018 <b>AU</b> 04/10/2018																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ARTICLE</th> <th style="text-align: left;">DESIGNATION</th> <th style="text-align: left;">QUANTITE</th> <th style="text-align: left;">PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th style="text-align: left;">TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMI46</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU RÉPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MR BELLAL 08.96.40.91.82</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>CUISINE BORGNE</td> <td>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX "MURS-SOLS-PLAFOND"</td> <td>5,00</td> <td>48,00</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL H.T.</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>245,00</td> </tr> <tr> <td><b>H.T. ACTUALISÉ</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>COEFFICIENT RÉGIONAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RABAIS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL H.T.</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>T.V.A.</b></td> <td>20,00 %</td> <td></td> <td></td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL T.T.C.</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>294,00</td> </tr> </tbody> </table>			ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU RÉPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MR BELLAL 08.96.40.91.82	1,00	5,00	5,00	CUISINE BORGNE	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX "MURS-SOLS-PLAFOND"	5,00	48,00	240,00	<b>TOTAL H.T.</b>				245,00	<b>H.T. ACTUALISÉ</b>					<b>COEFFICIENT RÉGIONAL</b>					<b>RABAIS</b>					<b>TOTAL H.T.</b>					<b>T.V.A.</b>	20,00 %			49,00	<b>TOTAL T.T.C.</b>				294,00
ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU RÉPARATIONS - ENTRE 11 ET GARDIEN MR BELLAL 08.96.40.91.82	1,00	5,00	5,00																																																
CUISINE BORGNE	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX "MURS-SOLS-PLAFOND"	5,00	48,00	240,00																																																
<b>TOTAL H.T.</b>				245,00																																																
<b>H.T. ACTUALISÉ</b>																																																				
<b>COEFFICIENT RÉGIONAL</b>																																																				
<b>RABAIS</b>																																																				
<b>TOTAL H.T.</b>																																																				
<b>T.V.A.</b>	20,00 %			49,00																																																
<b>TOTAL T.T.C.</b>				294,00																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">AFFECTATION BUDGETAIRE</th> <th style="text-align: left;">CODES STRUCTURE ET SCHEMA:</th> <th style="text-align: left;">ENTLOG</th> </tr> <tr> <th>CODE BUDGET</th> <th>RUBRIQUE</th> <th>INSTANCES</th> <th>LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE</th> <th>MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>A760</td> <td>VLS</td> <td>HONORAIRES DIAG AMIANTE</td> <td>294,00</td> </tr> </tbody> </table>			AFFECTATION BUDGETAIRE	CODES STRUCTURE ET SCHEMA:	ENTLOG	CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.	1 HONAMIA	A760	VLS	HONORAIRES DIAG AMIANTE	294,00																																					
AFFECTATION BUDGETAIRE	CODES STRUCTURE ET SCHEMA:	ENTLOG																																																		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.																																																
1 HONAMIA	A760	VLS	HONORAIRES DIAG AMIANTE	294,00																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">AFFECTATION ANALYTIQUE</th> <th style="text-align: left;">RÉFÉRENCES PATRIMOINE</th> <th style="text-align: left;">RÉFÉRENCES OCCUPANT</th> <th style="text-align: left;">MONTANT T.T.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CODE BUDGET</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 HONAMIA</td> <td>247 1 A000 AA 247LAA0405 L6000888</td> <td></td> <td>294,00</td> </tr> </tbody> </table>			AFFECTATION ANALYTIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.	CODE BUDGET				1 HONAMIA	247 1 A000 AA 247LAA0405 L6000888		294,00																																						
AFFECTATION ANALYTIQUE	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.																																																	
CODE BUDGET																																																				
1 HONAMIA	247 1 A000 AA 247LAA0405 L6000888		294,00																																																	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 22453																																																				

**EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE**
**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**
**Rapport N° : 247LAA0405 24/09/2018**

Version : 03/10/2018

**10/39**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

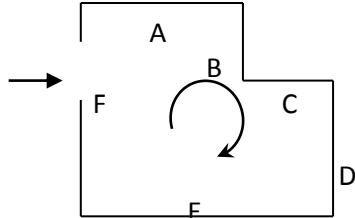

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLÉS DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITÉES/NON VISITÉES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Gaine technique			OUI	CONCERNÉE
Débarras			OUI	CONCERNÉE
WC			OUI	CONCERNÉE
Gaine technique			OUI	CONCERNÉE
Chambre 2			OUI	CONCERNÉE
Chambre 3			OUI	CONCERNÉE
Cuisine			OUI	CONCERNÉE
Placard 1			OUI	CONCERNÉE
Entrée			OUI	CONCERNÉE
Cellier			OUI	CONCERNÉE
Placard 2			OUI	CONCERNÉE
Couloir			OUI	CONCERNÉE
Salle de bains			OUI	CONCERNÉE
Chambre 1			OUI	CONCERNÉE
Séjour			OUI	CONCERNÉE

### DESCRIPTION DES REVÉTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Gaine technique									
Débarras	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
WC	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Gaine technique									
Chambre 2	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Peinture			
Chambre 3	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Sol souple	Peinture			
Cuisine	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Placard 1	Périmétriques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Cellier	Béton	Plaque de plâtre			Sol souple	Peinture			
Placard 2	Plaque de plâtre				Sol souple	Peinture			
Couloir	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Salle de bains	Plaque de plâtre	Béton			Sol souple	Peinture			
Chambre 1	Béton	Périmétriques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			
Séjour	Périmétriques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton	Plaque de plâtre		Sol souple	Peinture			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Bardage		247LAA0405P008	Allège fenêtre	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Débarras		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Couloir		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Bardage		247LAA0405P008	Allège fenêtre	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Chambre 3		Bardage		247LAA0405P008	Allège fenêtre	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Cuisine		Bardage		247LAA0405P008	Allège fenêtre	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Chambre 1		Bardage		247LAA0405P008	Allège fenêtre	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Séjour		Bardage		247LAA0405P008	Allège fenêtre	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Chambre 2		Isolant	Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	247LAA0405P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	247LAA0405P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	247LAA0405P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	247LAA0405P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	247LAA0405P002	Mur C	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 3		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	247LAA0405P002	Mur E	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	247LAA0405P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	247LAA0405P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	247LAA0405P002	Mur A	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	247LAA0405P002	Mur B	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P007	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P007	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P007	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P007	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P007	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P007	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P007	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	247LAA0405P002	Mur D	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P003	Plafond	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P007	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Débarras		Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + agrégat gris + matériau gris	247LAA0405P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	247LAA0405P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Plinthes	Carrelage	247LAA0405P007	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris	247LAA0405P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris	247LAA0405P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris	247LAA0405P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris	247LAA0405P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris	247LAA0405P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris	247LAA0405P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris	247LAA0405P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris	247LAA0405P005	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	247LAA0405P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	247LAA0405P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	247LAA0405P006	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarris		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarris		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	247LAA0405P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarris		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarris		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	247LAA0405P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Carrelage	247LAA0405P007	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Carrelage	247LAA0405P007	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Plinthes	Carrelage	247LAA0405P007	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Carrelage	247LAA0405P007	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Plinthes	Carrelage	247LAA0405P007	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Carrelage	247LAA0405P007	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Plinthes	Carrelage	247LAA0405P007	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO

JP : Jugement Personnel, ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 247LAA0405P001						
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL				
OPH77	247LAA0405 24/09/2018	Entrée				
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR			
Béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	24/09/2018	LEITE LOPES Alain			
LOCALISATION	RESULTAT					
Mur D	Amiante non détecté					
EMPLACEMENT						
						

PRELEVEMENT : 247LAA0405P002						
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL				
OPH77	247LAA0405 24/09/2018	Chambre 2				
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR			
Isolant	Matériaux plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	24/09/2018	LEITE LOPES Alain			
LOCALISATION	RESULTAT					
Mur D	Amiante détecté (Chrysotile)					
EMPLACEMENT						
						

## PRELEVEMENT : 247LAA0405P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
OPH77	247LAA0405 24/09/2018	Salle de bains			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit / Peinture béton	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	24/09/2018	LEITE LOPES Alain		
LOCALISATION		RESULTAT			
Plafond		Amiante détecté (Chrysotile)			
EMPLACEMENT					
					

## PRELEVEMENT : 247LAA0405P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
OPH77	247LAA0405 24/09/2018	Chambre 3			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24/09/2018	LEITE LOPES Alain		
LOCALISATION		RESULTAT			
Mur A		Amiante non détecté			
EMPLACEMENT					
					

## PRELEVEMENT : 247LAA0405P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA0405 24/09/2018	Débarras	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + matériau gris	24/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION	RESULTAT		
Sol	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 247LAA0405P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA0405 24/09/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	24/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION	RESULTAT		
Sol	Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 247LAA0405P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA0405 24/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	24/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur D	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)		
EMPLACEMENT			
			

## PRELEVEMENT : 247LAA0405P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	247LAA0405 24/09/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Plinthes	Carrelage	24/09/2018	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION	RESULTAT		
Mur D	Fr2:Amiante non détecté		
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 247LAA0405P008					
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL			
OPH77	247LAA0405 24/09/2018	Séjour			
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR		
Bardage		24/09/2018	LEITE LOPES Alain		
LOCALISATION	RESULTAT		Amiante détectée		
Allège fenêtre					
EMPLACEMENT					
					

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-101544 EN DATE DU 03/10/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRÉLEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMpte MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-101544 Réf. Commande Client : 247LAA0405-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/10/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)  
(2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscope Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La méthode de préparation couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 % massique en fibres d'amiante optiquement observable (fibres présentant un diamètre supérieur à 0.2 µm) avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

ou  
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La méthode de préparation couplée à la technique analytique employée permet de garantir une limite de détection de 0.1 % massique en fibres d'amiante avec une probabilité de 95 % dans chaque prise d'essai analysée.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Ref dossier client : 247LAA0405-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA : IT071810-1266			
Ref échantillon client : 247LAA0405P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Béton	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples avec fibres			
▪ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec fibres non séparable	META (1)	2	03/10/2018	Amiante non détecté / - (la prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante)
Ref dossier client : 247LAA0405-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA : IT071810-1267			
Ref échantillon client : 247LAA0405P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur D Isolant	Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau cartonné / Papier			
▪ Matériau plâtreux blanc en vrac + matériau cartonné non séparable + papier non séparable	META (1)	1	03/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-101544 EN DATE DU 03/10/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 247LAA0405-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA : IT071810-1268			
Réf échantillon client : 247LAA0405P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton	Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peinture			
► Enduit beige en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	03/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 247LAA0405-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA : IT071810-1269			
Réf échantillon client : 247LAA0405P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Mur A Enduit	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture			
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	03/10/2018	Amiante non détecté / - [la prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante]
Réf dossier client : 247LAA0405-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA : IT071810-1270			
Réf échantillon client : 247LAA0405P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débarras Sol Revêtement souple	Description ITGA : Revêtement souple marron / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Râgrage gris / Matériau gris			
► Revêtement souple marron + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + râgrage gris + matériau gris	META (1)	1	03/10/2018	Amiante non détecté / - [la prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante]
Réf dossier client : 247LAA0405-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA : IT071810-1271			
Réf échantillon client : 247LAA0405P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité			
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (1)	1	03/10/2018	Amiante non détecté / - [la prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante]
Réf dossier client : 247LAA0405-01 - 593 RUE DU BAS MOULIN 77190 DAMMARIE LES LYS	Réf échantillon ITGA : IT071810-1272			
Réf échantillon client : 247LAA0405P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Plinthes	Description ITGA : Colle beige / Matériau cartonné / Couche plâtreuse blanche en vrac / Peinture / Carrelage			
► Colle beige non séparable + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture non séparable	META (1)	3	03/10/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
► Carrelage	META (1)	2	03/10/2018	Amiante non détecté / - [la prise d'essai analysée peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante]

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 05

Page 2/2

## ATTESTATION(S)



## Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

 EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE  
 21 ROUTE D'ALBERT  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences récuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :  
 ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
 DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
 DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
 CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
 CONTROLE VISIBLE APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
 REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
 REPERAGE AMIANTE ET D'IMPURITE SUR SURFACE BITUMEÉE ET ENROBES  
 DIAGNOSTIC PLOMBE DANS L'EAU  
 CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLUMB (CREP)  
 DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLUMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)  
 RECHERCHE DE PLUMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
 ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
 ETAT PARASITAIRE (MUSSELES, VRILLETTES, LYCTUS)  
 INFORMATIONS SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)  
 MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
 CALCUL DES MILLIEMES -ANTIMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
 ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)  
 DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
 DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ÉLECTRICITE.  
 ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
 DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
 ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
 DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
 CERTIFICAT DE DECEENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
 DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
 INFILTROMETRIE MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERIAULIQUES  
 THERMOMOGRAPHIE INFRAROUGE  
 DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
 DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
 DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-4 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
 DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
 DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
 EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (Sous RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)  
 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
 Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 du dudit Code.  
 L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, échéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES  
 81, Bd Pierre Premier  
 33110 LE BOUSCAT  
 RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
 Tél. : 05 56 30 95 75

 N° 900012 29 2009 961  
 (03-14455) Centre PPF

## CERTIFICAT DE COMPETENCES

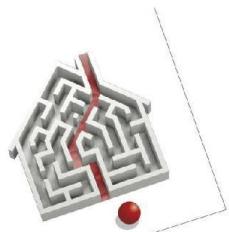
 Certificat de compétences  
 Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI4715 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEITE LOPES Alain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention*
	Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 23/08/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz
	Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
	Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
 Édité à Saint-Grégoire, le 15/01/2018.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autre que ceux relevant de la mission.

\*\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur destinés à l'habitation recevant du public appartenant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de nettoyage ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des missions de risque d'exposition au plomb des diagnostics sur risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des revêtements avec toxique en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état et l'évaluation visuel après travaux dans les immeubles et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 10 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 modifiant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de risque d'émissions de radon dans les bâtiments de moins de 1000 m<sup>3</sup> de volume de circulation - Arrêté du 6 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2006 modifiant définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 9 juillet 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.




Certification de personnes  
 Diagnostiqueur  
 Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev13

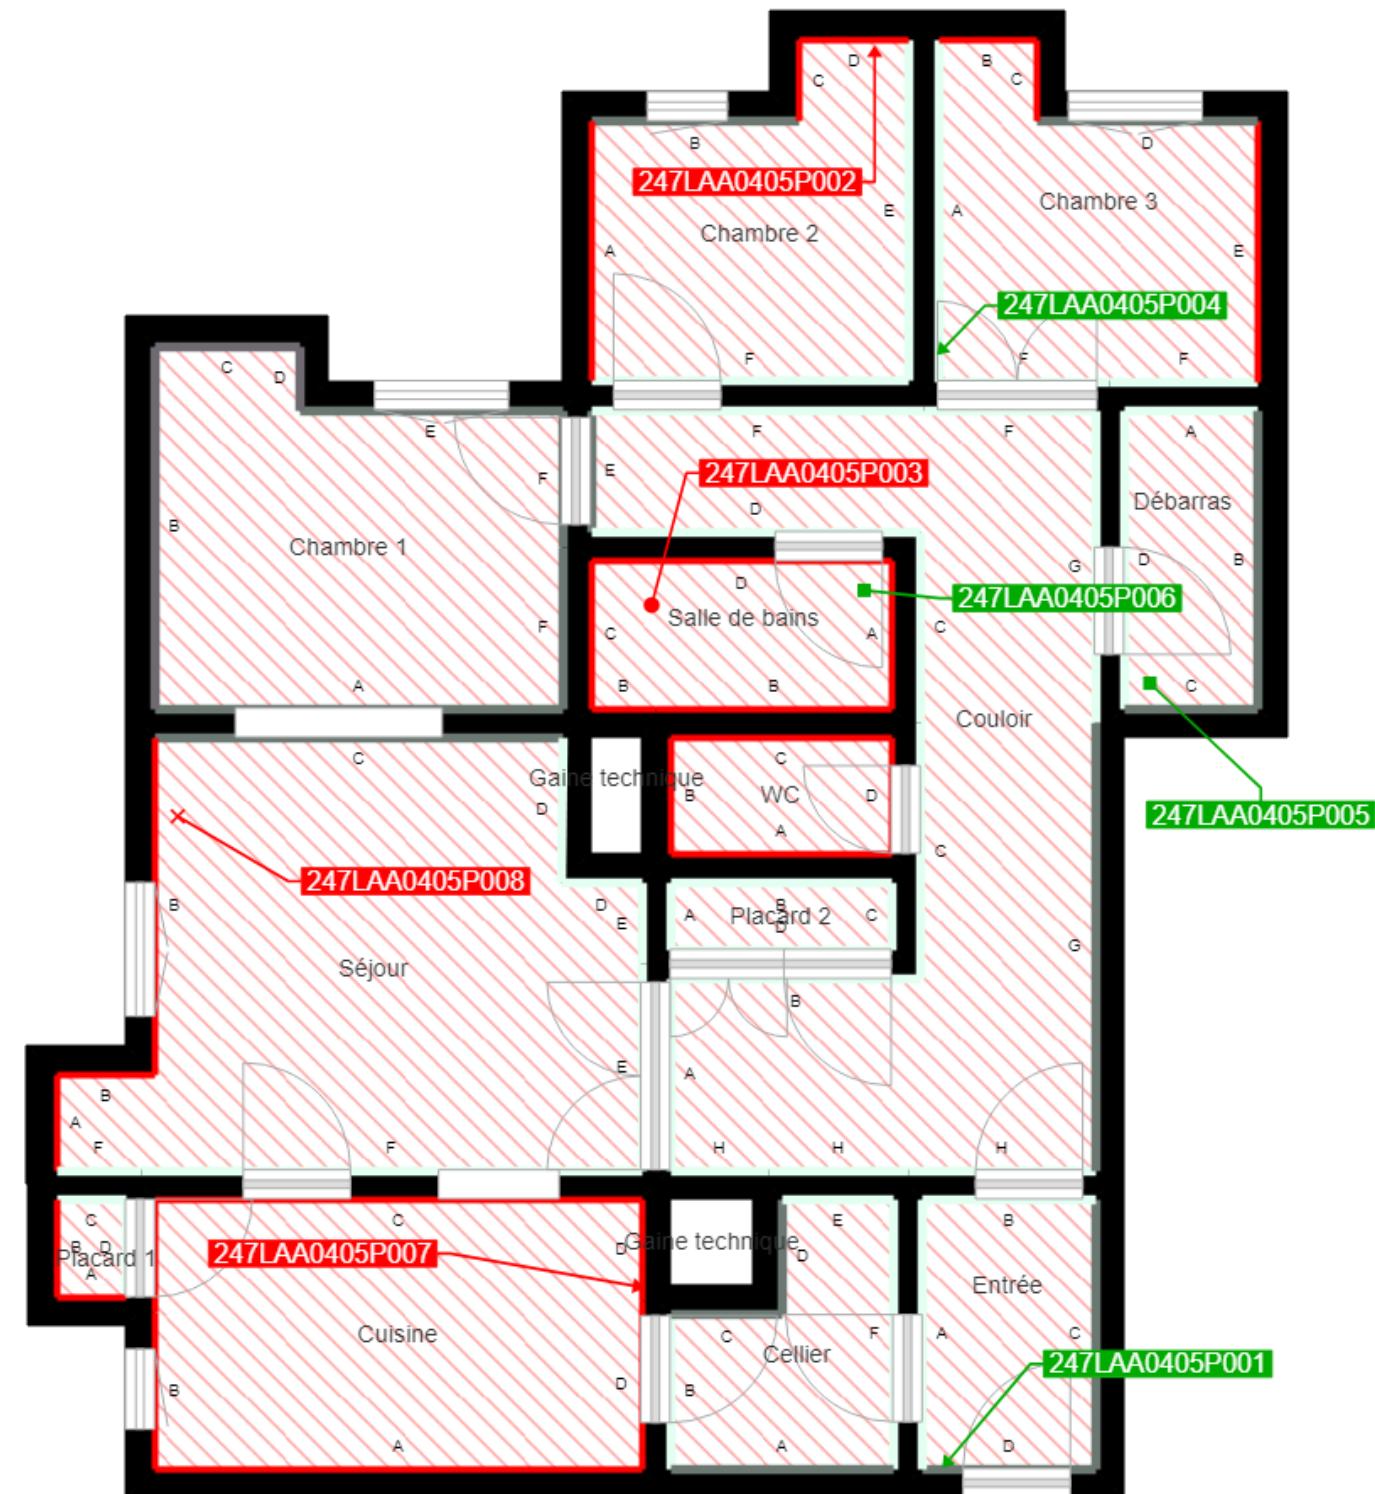

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaquette de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- ▨ Sol amianté
- ▨ Plafond amianté
- ▨ Sol et Plafond amiantés