

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

21 RUE DU BEL AIR

77200 TORCY



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	21 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	24LAF0303	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	25/06/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 17/07/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	7
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	9
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	9
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	10
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	23
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	32
ATTESTATION(S).....	35
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	36

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	24LAF0303P00 1	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	24LAF0303P00 1	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	24LAF0303P001	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	Sol	24LAF0303P001	ZPSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en vrac	Sol	24LAF0303P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	24LAF0303P004	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	24LAF0303P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante noire	Sol	24LAF0303P004	ZPSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. PARIS VALLEE MARNE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 14969  EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> PARIS VALLEE MARNE <b>Objet</b> DIVERS	<b>SERVICE</b> SCE PARIS VAL MARNE <b>ÉMETTEUR</b> BRIOLAND MAGALI	
<b>LOCALISATION</b> Programme 24 TORCY (BELAIR) Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AF Étagé 03 Logement 3 Module 24LAF0303 Retrait des clés A L'ANTENNE	<b>ADRESSE</b> M OU MME HAMITI ABDELHAK ET DJEDJICA 21 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY Tél. personnel 0952649366	

DÉLAI D'EXÉCUTION : 15 JOURS PÉRIODE DU 25-06-2019 AU 09-07-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	3,00	48,00	144,00
<b>TOTAL H.T.</b>				149,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				29,80
<b>TOTAL T.T.C.</b>				178,80

DIAGNOSTIC POUR REMPLACEMENT REVETEMENT DE SOL

AFFECTATION BUDGÉTAIRE			CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG		MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		
1 HONAMIA	A760	APVM PVM	HONORAIRES DIAG AMIANTE		178,80

AFFECTATION ANALYTIQUE					MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		
1 HONAMIA	24 1	A000 AF 24LAF0303	L 9000157	HAMITI ABDELHAK ET DJEDJICA	178,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 14969

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Plinthes carrelage/,Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 24LAF0303 25/06/2019

Version : 17/07/2019

8/38

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

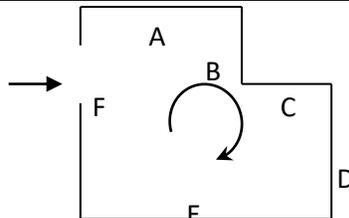

## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Couloir	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR 1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Entrée	RC	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
WC	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Salle de bains	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Séjour	RC	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	PVC	PVC	
Cuisine	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit		PVC	
Gaine techniqu e	RC									
Gaine techniqu e	RC									
Placard 1	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Couloir	RC	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 2	RC	Béton	Brique / Enduit	Bois		Dalle de sol	Enduit	BOIS	PVC	

Rapport N° : 24LAF0303 25/06/2019

10/38

Version : 17/07/2019

PIECE	ETAGE	MUR 1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 2	RC	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 1	RC	Brique / Enduit	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit		PVC	

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAF0303P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAF0303P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAF0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante noire	24LAF0303P00 4	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante noire	24LAF0303P00 4	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAF0303P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en vrac	24LAF0303P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante noire	24LAF0303P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	24LAF0303P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	24LAF0303P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	24LAF0303P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

Rapport N° : 24LAF0303 25/06/2019

13/38

Version : 17/07/2019

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	24LAF0303P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	24LAF0303P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose en faible quantité en vrac	24LAF0303P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple beige	24LAF0303P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose en faible quantité en vrac	24LAF0303P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir	24LAF0303P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple blanc	24LAF0303P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple blanc	24LAF0303P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Dalle de sol	Revêtement souple blanc	24LAF0303P004	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	24LAF0303P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	24LAF0303P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	24LAF0303P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	24LAF0303P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	24LAF0303P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	24LAF0303P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	24LAF0303P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	24LAF0303P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Couloir	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	24LAF0303P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
	NC	Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	24LAF0303P010	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + enduit gris en vrac non séparable	24LAF0303P011	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + enduit gris en vrac non séparable	24LAF0303P011	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + enduit gris en vrac non séparable	24LAF0303P011	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + enduit gris en vrac non séparable	24LAF0303P011	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + enduit gris en vrac non séparable	24LAF0303P01 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + enduit gris en vrac non séparable	24LAF0303P01 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + enduit gris en vrac non séparable	24LAF0303P01 1	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + enduit gris en vrac non séparable	24LAF0303P01 1	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	24LAF0303P01 2	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	24LAF0303P01 2	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	24LAF0303P01 2	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 24LAF0303P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAF0303 25/06/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Peinture en faible quantité	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Quantité insuffisante pour analyse	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAF0303P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAF0303 25/06/2019		Entrée (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT

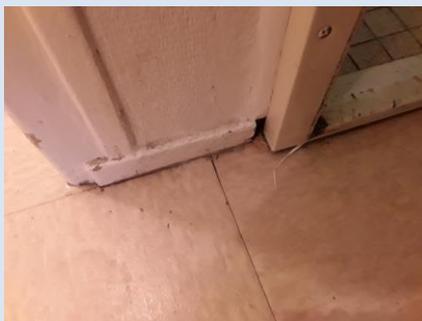

**PRELEVEMENT : 24LAF0303P001**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAF0303 25/06/2019	Entrée (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 24LAF0303P002**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAF0303 25/06/2019	WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 24LAF0303P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAF0303 25/06/2019	WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose en faible quantité en vrac	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAF0303P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAF0303 25/06/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et noir	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 24LAF0303P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAF0303 25/06/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en vrac	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 24LAF0303P004**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAF0303 25/06/2019	Placard 1 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple blanc	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**




PRELEVEMENT : 24LAF0303P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAF0303 25/06/2019	Placard 1 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante noire	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAF0303P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAF0303 25/06/2019	Chambre 1 (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Peintures multiples non séparable + papier non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

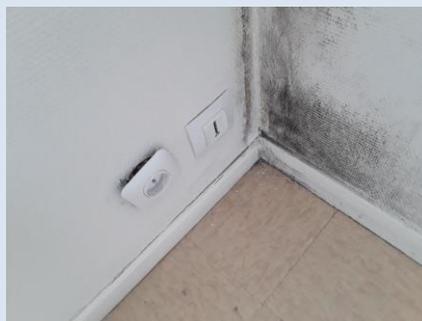

PRELEVEMENT : 24LAF0303P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAF0303 25/06/2019		Placard 2 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 24LAF0303P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAF0303 25/06/2019		Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peinture non séparable + enduit plâtreux beige en vrac	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 24LAF0303P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAF0303 25/06/2019		Chambre 2 (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAF0303P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAF0303 25/06/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

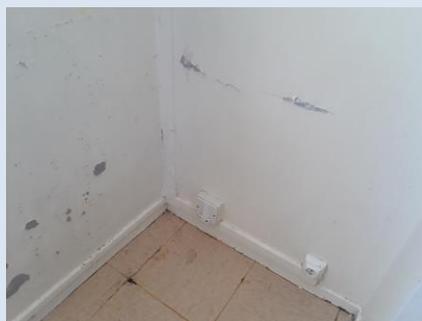

PRELEVEMENT : 24LAF0303P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAF0303 25/06/2019	Cuisine (NC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAF0303P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAF0303 25/06/2019	Salle de bains (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + enduit gris en vrac non séparable	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAF0303P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAF0303 25/06/2019	WC (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	25/06/2019	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-63245 EN DATE DU 16/07/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-63245 Réf. Commande Client : 24LAF0303--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/07/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Entrée Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071907-36644 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières / Dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac / Ragrèage gris en faible quantité en vrac
Peinture en faible quantité	---			Quantité insuffisante pour analyse
* Revêtement souple beige	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en faible quantité en vrac + ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	META (2)	1	16/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / WC Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071907-36645 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrèage rose en faible quantité en vrac
* Revêtement souple beige	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage rose en faible quantité en vrac	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-63245 EN DATE DU 16/07/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071907-36646 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et noir / Colle polymère jaune / Peinture / Colle polymère jaune avec poussières / Dalle dure cassante rouge en vrac
* Revêtement bicouche souple beige et noir	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + colle polymère jaune avec poussières non séparable + dalle dure cassante rouge en vrac	META (2)	1	16/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071907-36647 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau souple blanc / Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune en faible quantité / Dalle dure cassante noire
* Revêtement souple blanc	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -
* Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc non séparable + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + dalle dure cassante noire	META (2)	1	16/07/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit Calcot				Réf échantillon ITGA : IT071907-36648 Description ITGA : Peintures multiples / Papier / Carton avec poussières / Enduit plâtréux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + papier non séparable + carton avec poussières non séparable + enduit plâtréux blanc en vrac	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071907-36649 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
* Peinture non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071907-36650 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtréux beige en vrac
* Peinture non séparable + enduit plâtréux beige en vrac	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur F Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071907-36651 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071907-36652 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-63245 EN DATE DU 16/07/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT071907-36653 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071907-36654 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Enduit gris en vrac
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité + enduit gris en vrac non séparable	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAF0303--01 - 21 RUE DU BELAIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAF0303P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071907-36655 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	16/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETTES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC  
N° 10000109 2008-202

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.  
La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
Pour la compagnie

CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129    Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JULIEN Mckael**

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
<b>DPE individuel</b>	<b>Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel</b> Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
<b>Electricité</b>	<b>Etat de l'installation intérieure électrique</b> Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste A des installations électriques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 5, dans des immeubles de grande hauteur plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'inhalation par le plomb des personnes ou des corallites, après travaux en plomb et plomb, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions d'évaluation préliminaire de l'état de conservation des matériaux et produits relevant de l'annexe et d'évaluation des risques dans les immeubles bâtis et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 23 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état initial et la performance de certains dans le bâtiment et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur conformité de la réglementation thermique, et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et des critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et des critères d'attribution des organismes de certification



**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)


Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac  
ACCREDITATION  
N° 4402  
LABORATOIRES  
DE RESSOURCES  
HUMANES EN IAT

CPE DI DR 11 rev12

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : JULIEN Mickaël	Bien : 24LAF0303 - 21 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

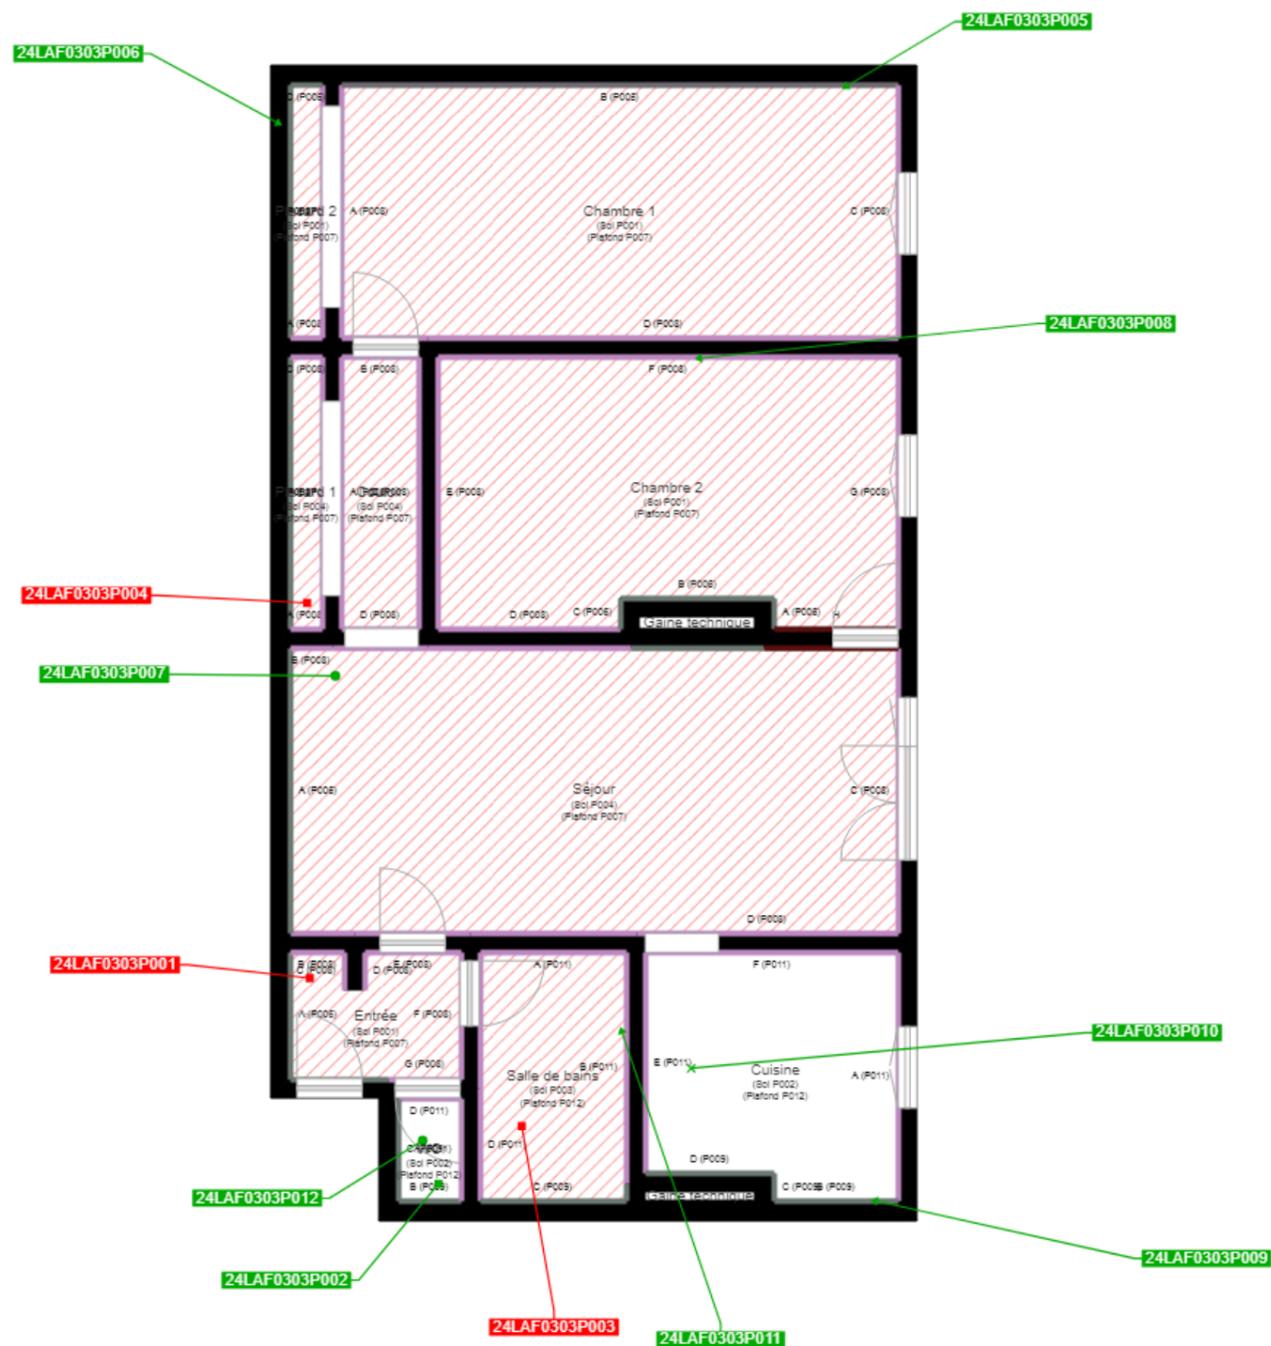

Cloisons Plaques de plâtre
Murs Bois
Murs Brique
Murs périphériques / Plaques de plâtre
Murs carreaux de plâtre
Murs Béton / Enduit
Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
Torchis
Murs Amiantés
Murs Brique / Enduit
Murs Brique plâtrière
Murs Pierre

- Murs amiantés**
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sols amiantés
- /// Plafonds amiantés
- ⊗ Sols et plafonds amiantés
- ⊕ Conduits amiantés
- ⊕ Conduits non amiantés