

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

13 RUE DU BEL AIR

77200 TORCY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	24LAB0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	08/03/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 16/03/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**


C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	27
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	34
ATTESTATION(S).....	37
CERTIFICAT DE COMPETENCES	38

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
WC		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0002P004	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0002P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	24LAB0002P004	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77

PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77
AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE

24 Cours des 2 Parcs

77420 CHAMPS SUR MARNE

Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47

Siret : 27770001900015

Réf. fournisseur F / 5149

Marché n° 2017 4475 1

Provenance CHAMPS SUR MARNE

Objet DIVERS

BON DE TRAVAUX

N° 2018 4959

EXPERT HABITAT INGENIERIE

21 RUE D'ALBERT

62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone 0321734144

ÉMETTEUR BACHER ISABELLE

SERVICE CHAMPS Techniciens

LOCALISATION Programme 24 TORCY (BEL AIR)

Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AB

Étage 00 Logement 2 Module 24LAB0002

Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN

ADRESSE

13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY

DÉLAI D'EXÉCUTION 5 JOURS

PÉRIODE DU 06-03-2018 AU 10-03-2018

ARTICLE DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE H.T. TOTAL H.T.

AM45 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX 1,00 5,00 5,00

D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A

AM173 ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET 8,00 48,00 384,00

ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS

TOTAL H.T. 389,00

H.T. ACTUALISE

COEFFICIENT REGIONAL

RABAIS

TOTAL H.T. 77,80

T.V.A. 20,00 % 466,80

TOTAL T.T.C. 466,80

06-03-2018 PRELEVEMENTS MURS / SOLS / PLAFONDS

GARDIEN MR ZERMANI 06 86 40 91 54

AFFECTATION BUDGÉTAIRE

CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI

CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE MONTANT T.T.C.

1 HONAMIA A760 CH SC HONORAIRES DIAG AMIANTE 466,80

AFFECTATION ANALYTIQUE

CODE BUDGET RÉFÉRENCES PATRIMOINE RÉFÉRENCES OCCUPANT MONTANT T.T.C.

1 HONAMIA 24 1 A000 AB 24LAB0002 L 7000905 466,80

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 4959

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 24LAB0002 08/03/2018

Version : 16/03/2018

6/40

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

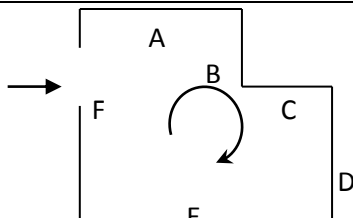

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	METALLIQUE		
Placard 1	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
WC	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Cuisine	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit		PVC	
Séjour	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit		PVC	
Placard 2	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Couloir	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS		
Chambre 1	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit		PVC	

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 2	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit	BOIS	PVC	
Placard 3	Béton	Brique / Enduit			Sol souple	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	24LAB0002P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	24LAB0002P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
WC		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	24LAB0002P004	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	---------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple marron	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige	24LAB0002P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige + ragréage rose	24LAB0002P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	24LAB0002P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAB0002P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement souple	Revêtement souple marron	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement souple marron	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Revêtement souple marron	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Revêtement souple	Revêtement souple marron	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Revêtement souple	Revêtement souple marron	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Revêtement souple marron	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple marron	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Revêtement souple	Revêtement souple marron	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	24LAB0002P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige	24LAB0002P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple bleu + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige	24LAB0002P004	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige + ragréage rose	24LAB0002P005	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	24LAB0002P005	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAB0002P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAB0002P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAB0002P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	24LAB0002P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Couloir		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	24LAB0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	24LAB0002P009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 24LAB0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		Placard 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 24LAB0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		Couloir
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 24LAB0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 24LAB0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 24LAB0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple bleu + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

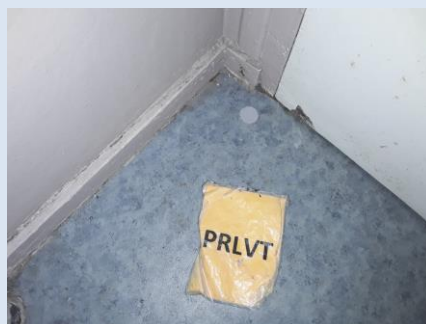

PRELEVEMENT : 24LAB0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

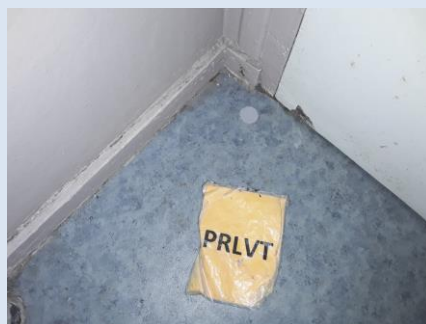

PRELEVEMENT : 24LAB0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + ragréage rose	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAB0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAB0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAB0002P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAB0002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAB0002P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAB0002 08/03/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	08/03/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-27892 EN DATE DU 15/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant :	EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA :	IT0718-27892
		Réf. Commande Client :	24LAB0002-01

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/03/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 24LAB0002-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY		Réf échantillon ITGA :	IT071803-21797	
Réf échantillon client : 24LAB0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 2 Mur 8 Enduit béton		Description ITGA :	Enduit gris en faible quantité en vrac / Peinture	
► Enduit gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	15/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAB0002-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY		Réf échantillon ITGA :	IT071803-21798	
Réf échantillon client : 24LAB0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Couloir Plafond Enduit béton		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples	
► Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	META	1	15/03/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-27892 EN DATE DU 15/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 24LAB0002-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAB0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Revêtement souple			Réf échantillon ITGA : IT071803-21799 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple marron ▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META	1	15/03/2018	Amiante non détecté / -
	META	2	15/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAB0002-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAB0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Revêtement souple			Réf échantillon ITGA : IT071803-21800 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Ragréage rose / Peinture en faible quantité / Revêtement souple beige	
▶ Revêtement souple bleu + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige ▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	META	1	14/03/2018	Amiante non détecté / -
	MQLP	2	14/03/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 24LAB0002-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAB0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol			Réf échantillon ITGA : IT071803-21801 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▶ Revêtement souple beige + ragréage rose ▶ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige + colle polymère jaune non séparable	META	1	15/03/2018	Amiante non détecté / -
	META	2	15/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAB0002-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAB0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit			Réf échantillon ITGA : IT071803-21802 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples	
▶ Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	META	1	15/03/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAB0002-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAB0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit			Réf échantillon ITGA : IT071803-21803 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META	1	15/03/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-27892 EN DATE DU 15/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 24LAB0002-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY Ref échantillon client : 24LAB0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit béton		Ref échantillon ITGA : IT071803-21804 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	15/03/2018	Amiante non détecté / -
Ref dossier client : 24LAB0002-01 - 13 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY Ref échantillon client : 24LAB0002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton		Ref échantillon ITGA : IT071803-21805 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples		
► Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peintures multiples	META	1	15/03/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier AXA

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES
DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIER ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENDE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE: MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOSGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON: UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mickael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux mentionnés ci-dessous.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les immeubles de grande hauteur, dans les établissements recevant du public répondant aux critères 1 à 5, dans les immeubles de logement collectif plus de 200 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C : Les missions sont à l'issue des travaux de construction.

Au-delà du 31 décembre 2020, l'Institut délivrera les ordres de certification des compétences des personnes physiques titulaires des ordres de certification au plomb, des diagnostics du risque d'incendie, par le plébiscite des personnes ou des associations agréées, titulaires des ordres de certification, et les ordres de certification des organismes de certification. Au-delà du 31 juillet 2021, l'Institut délivrera les ordres de certification des compétences des personnes physiques titulaires des repérages, l'évaluation énergétique de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés de l'annexe, et l'évaluation des risques de chute dans les immeubles, dans les ordres de certification des organismes de certification. Au-delà du 31 octobre 2020, l'Institut délivrera les ordres de certification des compétences des personnes physiques titulaires d'un diplôme de premier cycle de licence, dans les ordres de certification des organismes de certification. Au-delà du 15 octobre 2020, l'Institut délivrera les ordres de certification des compétences des personnes physiques titulaires d'un diplôme de performance énergétique ou l'obtention de leur diplôme de la réglementation thermique, et les ordres de certification des organismes de certification. Au-delà du 15 août 2021, l'Institut délivrera les ordres de certification des compétences des personnes physiques titulaires d'un diplôme de premier cycle de licence, dans les ordres de certification des organismes de certification. Au-delà du 31 juillet 2020, l'Institut délivrera les ordres de certification des compétences des personnes physiques titulaires d'un diplôme de premier cycle de licence, dans les ordres de certification des organismes de certification.



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRECO
N° 4129
COFRECO
N° 4129
COFRECO
N° 4129

CPE DI DR 11 rev12



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- /// Sol amianté
- /// Plafond amianté
- xxx Sol et Plafond amiantés