

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

15 RUE DU BEL AIR LGT 3

3
77200 TORCY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	15 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	3
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	24LAC0303	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	26/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Kevin YMANETTE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI4030	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	20/07/2016	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 03/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Kevin YMANETTE**


C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES	20
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	27
ATTESTATION(S)	30
CERTIFICAT DE COMPETENCES	31

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77						PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR				BON DE TRAVAUX N° 2018 1185		
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 277 700 019 00015				EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS				Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR DUFETEL GERARD		
SERVICE				CHAMPS Techniciens		
LOCALISATION				Étage 03 Logement 3 Module 24LAC0303		
Programme 24 TORCY (BEL AIR) Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AC				Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
ADRESSE				Tél. personnel 0953449446		
MME OU M NGUYEN THI THANH HA / THANH TRUNG 15 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY						
DELAI D'EXECUTION 15 JOURS				PERIODE DU 22-01-2018 AU 05-02-2018		
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.		
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00		
	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET					
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00		
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS					
TOTAL H.T.				485,00		
H.T. ACTUALISE						
COEFFICIENT REGIONAL						
RABAIS						
TOTAL H.T.						
T.V.A. 20,00 %				97,00		
TOTAL T.T.C.				582,00		
22-01-2018 DIAGNOSTIC AMIANTE COMPLET POUR T3						
REFECTION T3 SOLS- MURS- PLAFONDS.						
CLES A LA LOGE: 06 86 40 91 54						
AFFECTATION BUDGETAIRE						
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	A760	CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00	
AFFECTATION ANALYTIQUE						
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT			MONTANT T.T.C.	
1 HONAMIA	24 1 A000 AC 24LAC0303	L 8000709 NGUYEN THI THANH HA / THANH			582,00	
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 1185						
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE						

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 24LAC0303 26/01/2018

Version : 03/02/2018

5/33

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
 Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
 SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

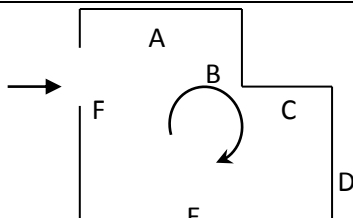

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Placard 3			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Mâchefer			Sol souple	Enduit			
WC	Mâchefer	Béton			Sol souple	Enduit			
Salle de bains	Mâchefer	Carreaux de plâtre	Béton		Sol souple	Enduit			
Placard 1	Béton	Mâchefer			Sol souple	Enduit			
Cuisine	Béton	Carreaux de plâtre	Mâchefer		Sol souple	Enduit			
Placard 2	Mâchefer	Béton			Sol souple	Enduit			
Chambre 2	Mâchefer	Béton			Sol souple	Enduit			
Séjour	Béton	Mâchefer			Sol souple	Enduit			
Placard 3	Mâchefer	Béton			Sol souple	Enduit			
Chambre 1	Mâchefer	Béton			Sol souple	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Rapport N° : 24LAC0303 26/01/2018

Version : 03/02/2018

7/33

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement souple gris	24LAC0303P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	24LAC0303P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	24LAC0303P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + peinture non séparable	24LAC0303P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P00 6	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 8	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Colle faïence	Colle blanche + peinture non séparable	24LAC0303P00 9	Mur C	DEGRADATIO N TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Revêtement t souple	Revêtement souple gris	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Entrée		Revêtement t souple	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement t souple	Revêtement souple gris	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement t souple	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Placard 2		Revêtement t souple	Revêtement souple gris	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Placard 2		Revêtement t souple	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZSO
Chambr e 2		Revêtement t souple	Revêtement souple gris	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Chambr e 2		Revêtement t souple	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement t souple	Revêtement souple gris	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Séjour		Revêtement t souple	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZSO
Placard 3		Revêtement t souple	Revêtement souple gris	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO
Placard 3		Revêtement t souple	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiant e non détecté	ZSO
Chambr e 1		Revêtement t souple	Revêtement souple gris	24LAC0303P00 1	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiant e non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	24LAC0303P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	24LAC0303P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + peinture non séparable	24LAC0303P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	24LAC0303P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + peinture non séparable	24LAC0303P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	24LAC0303P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine		Revêtement souple	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + peinture non séparable	24LAC0303P00 2	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 8	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 8	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 8	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P00 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P00 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P00 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambr e 2		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P00 3	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P00 3	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P00 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Placard 3		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P00 3	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P00 3	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P00 4	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Placard 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P00 4	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P00 4	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P00 4	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P00 4	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 3		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	24LAC0303P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAC0303P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 7	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P00 7	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P01 1	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAC0303P01 1	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 24LAC0303P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Placard 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

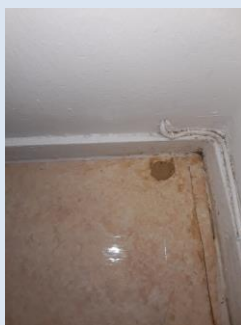


PRELEVEMENT : 24LAC0303P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Placard 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

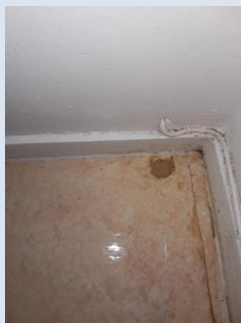


PRELEVEMENT : 24LAC0303P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

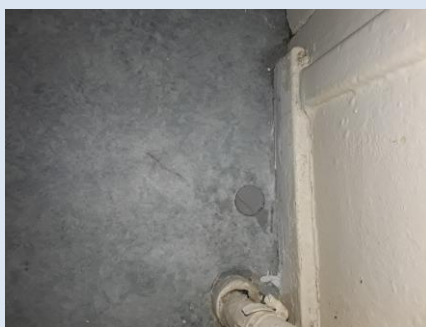


PRELEVEMENT : 24LAC0303P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + peinture non séparable	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

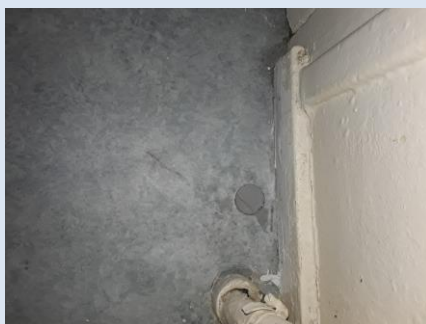

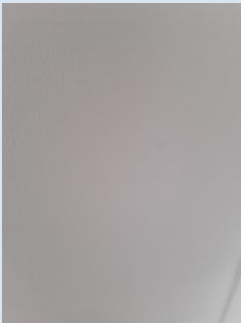PRELEVEMENT : 24LAC0303P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 24LAC0303P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

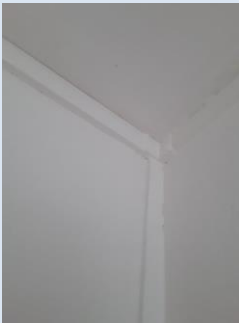PRELEVEMENT : 24LAC0303P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 24LAC0303P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 24LAC0303P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 24LAC0303P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 24LAC0303P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle blanche + peinture non séparable	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 24LAC0303P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAC0303 26/01/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	26/01/2018	YMANETTE Kevin
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-9768 EN DATE DU 02/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Cliant : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-9768 Réf. Commande Client : 24LAC0303-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 29/01/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 24LAC0303-01 - 15 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY				Réf échantillon ITGA : IT071801-55088
Réf échantillon client : 24LAC0303P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Colle polymère blanche / Dalle dure cassante grise
► Revêtement souple gris	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
► Colle polymère jaune non séparable + colle polymère blanche non séparable + dalle dure cassante grise	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAC0303-01 - 15 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY				Réf échantillon ITGA : IT071801-55089
Réf échantillon client : 24LAC0303P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Peinture
► Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
► Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	2	01/02/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-9768 EN DATE DU 02/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 24LAC0303-01 - 15 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAC0303P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur A Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071801-55090 Description ITGA : Enduit gris en faible quantité en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit gris en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAC0303-01 - 15 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAC0303P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071801-55091 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en vrac
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAC0303-01 - 15 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAC0303P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071801-55092 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAC0303-01 - 15 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAC0303P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071801-55093 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAC0303-01 - 15 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAC0303P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071801-55094 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAC0303-01 - 15 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAC0303P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071801-55095 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAC0303-01 - 15 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAC0303P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT071801-55096 Description ITGA : Colle blanche / Peinture
▶ Colle blanche + peinture non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAC0303-01 - 15 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAC0303P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071801-55097 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	01/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-9768 EN DATE DU 02/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
-------------------	----------------------	--------------------	----------------	---------------------------

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boulin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millièmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien (Dispositions Robien & Borloo)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'habitabilité et Prêt à Taux Zero
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



**Certificat de compétences
Diagnosticteur Immobilier**

N° CPDI 4030 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur YMANETTE Kévin

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 20/09/2016.

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 28/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 20 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état initial à la première de travaux dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 16/12/2009 et du 07/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des conseils de risque d'explosion au plan local pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 07/12/2011.


I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac
AUTORISATION
N° 14012
LABORATOIRE
DE PRESSION

CPEDI FR11 rev 11

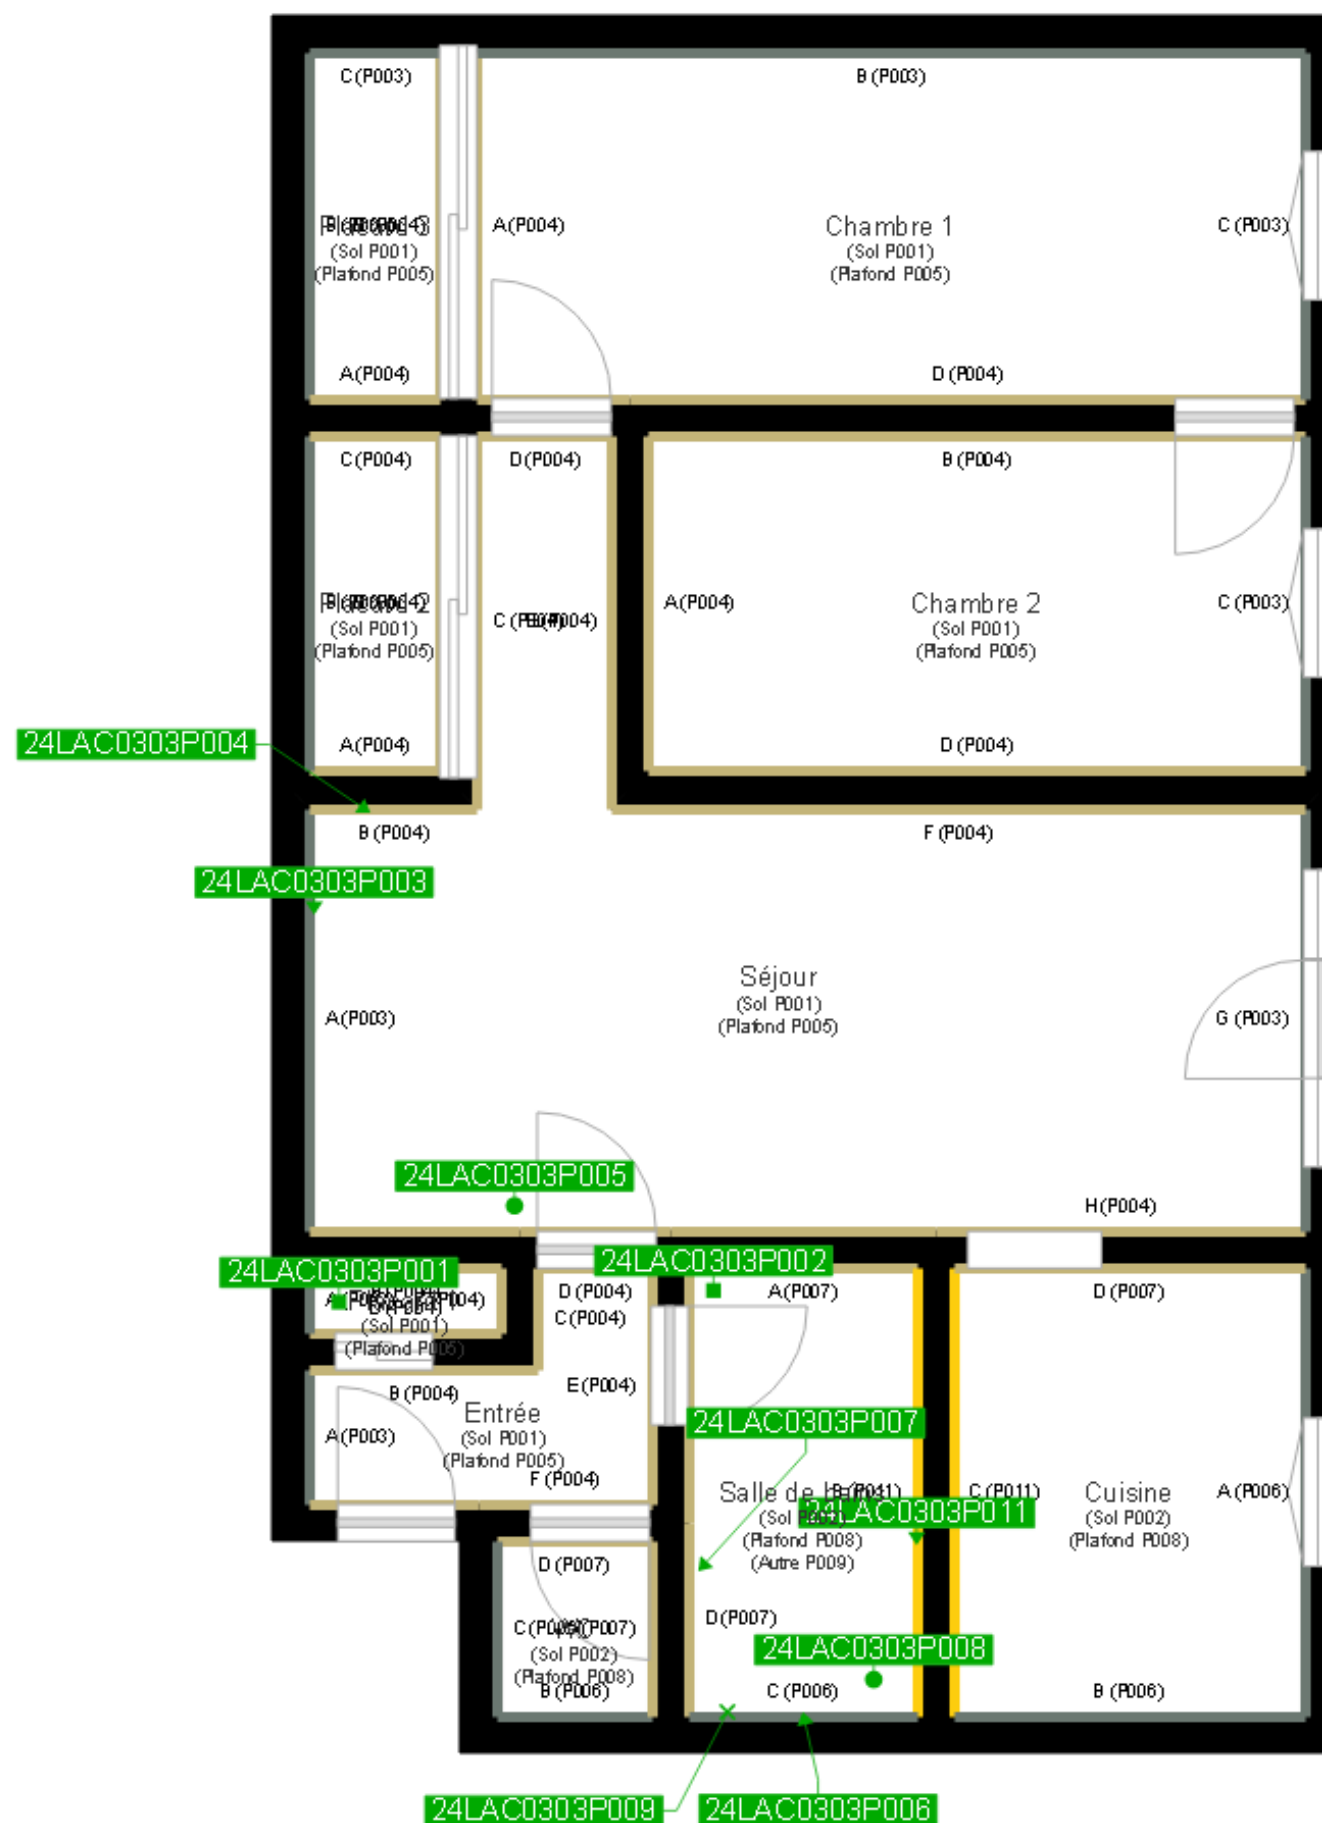

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

■	Prélèvements de sol amiantés
■	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés
///	Sol amianté
///	Plafond amianté
xxx	Sol et Plafond amiantés