

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

19 RUE DU BEL AIR LGT 3

77200 TORCY

Aucun document disponible

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	24LAE0003	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	14/02/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55832566
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 26/02/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 24LAE0003 14/02/2018

Version : 26/02/2018

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	8
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	26
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	39
ATTESTATION(S).....	42
CERTIFICAT DE COMPETENCES	43

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	24LAE0003P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P008	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	24LAE0003P011	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	24LAE0003P011	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Sol	24LAE0003P002	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	24LAE0003P003	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris hétérogène	Sol	24LAE0003P005	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Sol	24LAE0003P007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	24LAE0003P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P008	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	Sol	24LAE0003P008	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P008	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	24LAE0003P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Sol	24LAE0003P011	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Sol	24LAE0003P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Sol	24LAE0003P002	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	Sol	24LAE0003P003	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris hétérogène	Sol	24LAE0003P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e détecté (Chrysotile)
Dégagement		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Dégagement		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris hétérogène	Sol	24LAE0003P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris hétérogène	Sol	24LAE0003P005	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	Sol	24LAE0003P007	ZSO	BON ETAT	Fr2:Amiant e détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	Sol	24LAE0003P007	ZSO	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX N° 2018 2463		
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS		EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144		
SERVICE CHAMPS Techniciens LOCALISATION Programme 24 TORCY (BEL AIR) Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AE Étage 00 Logement 3 Module 24LAE0003 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		ÉMETTEUR DUFETEL GERARD Tél. professionnel 0130727571 Tél. personnel 0986393650		
ADRESSE MME BENAMARA JAMILA 19 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY				
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS PÉRIODE DU 07-02-2018 AU 21-02-2018				
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMH6	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00
AMH73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	6,00	48,00	364,00
TOTAL H.T.				369,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				
T.V.A. 20,00 %				77,80
TOTAL T.T.C.				466,80
07-02-2018 DIAGNOSTIC AMIANTE SOLS/MURS/ PLAFONDS T3. CLES A LA LOGE- 06 86 40 91 54				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	466,80
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES OCCUPANT		
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	24 1 A000 AE 24LAE0003	L 1000504 BENAMARA JAMILA		466,80
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 2463				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/,Sol sous baignoire/,Sol sous meuble d'evier/

Rapport N° : 24LAE0003 14/02/2018

Version : 26/02/2018

9/45

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

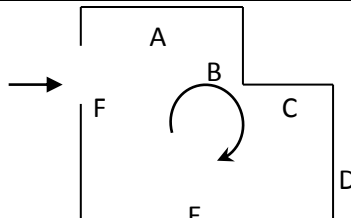

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Placard 1			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Placard 2			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
WC	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Salle de bains	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit		PVC	
Séjour	Béton	Brique / Enduit			Dalle de sol	Enduit		PVC	
Placard 1	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit			
Dégagement	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit	BOIS		
Chambre 2	Brique / Enduit				Dalle de sol	Enduit		PVC	
Placard 2	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Chambre 1	Brique / Enduit	Béton			Dalle de sol	Enduit		PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	24LAE0003P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	24LAE0003P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	24LAE0003P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	24LAE0003P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	24LAE0003P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P00 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	24LAE0003P00 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P00 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	24LAE0003P00 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P00 5	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris hétérogène	24LAE0003P00 5	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P00 5	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Dégagement		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris hétérogène	24LAE0003P00 5	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris hétérogène	24LAE0003P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	24LAE0003P007	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	24LAE0003P008	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P008	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	24LAE0003P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	24LAE0003P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 1		Dalle de sol	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	24LAE0003P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1		Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	24LAE0003P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris hétérogène	24LAE0003P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	24LAE0003P007	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée		Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	24LAE0003P007	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène	24LAE0003P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau gris hétérogène	24LAE0003P003	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	24LAE0003P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	24LAE0003P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	24LAE0003P01 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	24LAE0003P01 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Matériau gris hétérogène	24LAE0003P01 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Placard 2		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène	24LAE0003P00 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène	24LAE0003P00 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau gris hétérogène	24LAE0003P00 3	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAE0003P00 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAE0003P00 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAE0003P00 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAE0003P00 4	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	24LAE0003P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	24LAE0003P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	24LAE0003P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	24LAE0003P005	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	24LAE0003P007	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P010	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement cassant marron	24LAE0003P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Matériau gris hétérogène	24LAE0003P011	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard 2		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P009	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P009	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0003P009	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	24LAE0003P01 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	24LAE0003P01 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	24LAE0003P01 2	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	24LAE0003P01 2	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 24LAE0003P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAE0003 14/02/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

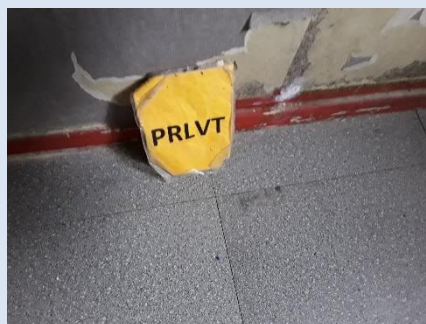


PRELEVEMENT : 24LAE0003P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAE0003 14/02/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

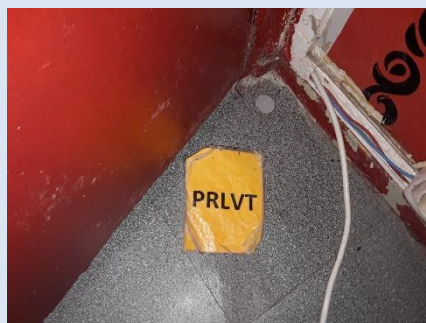


PRELEVEMENT : 24LAE0003P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

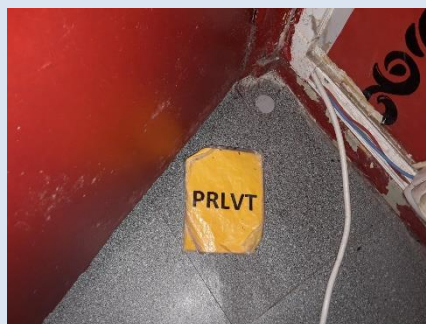

PRELEVEMENT : 24LAE0003P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Chambre 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT

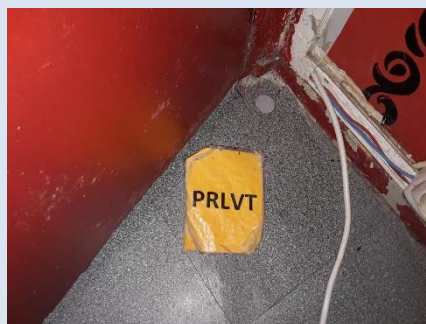

PRELEVEMENT : 24LAE0003P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige + matériau gris hétérogène	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Placard 1	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle bitumineuse noire	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris hétérogène	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Entrée	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P008

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P010

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Salle de bains	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

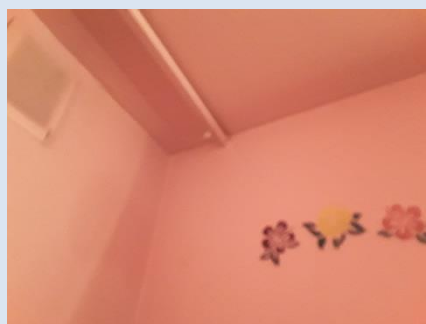

PRELEVEMENT : 24LAE0003P011

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant marron	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Matériau gris hétérogène	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0003P012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0003 14/02/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	14/02/2018	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-19447 EN DATE DU 22/02/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0718-19447 Réf. Commande Client : 24LAE0003-01
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-38956 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples
» Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-38957 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère jaune avec couche souple et poussières / Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
» Revêtement cassant gris + matériau compact gris hétérogène	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
» Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	META	1	21/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
» Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	MOLP	2	20/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-19447 EN DATE DU 22/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Placard 1 Sol Revêtement souple				
		Réf échantillon ITGA : IT071802-38959		
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec couche souple et poussières / Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire / Matériau gris hétérogène		
▸ Revêtement souple beige + matériau gris hétérogène	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
▸ Colle polymère jaune avec couche souple et poussières non séparable + dalle dure cassante rouge	META	1	21/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Colle bitumineuse noire	MOLP	2	20/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit béton				
		Réf échantillon ITGA : IT071802-38961		
		Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture		
▸ Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT071802-38963		
		Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire / Matériau gris hétérogène		
▸ Revêtement cassant marron	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
▸ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	META	1	21/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + matériau gris hétérogène	MOLP	2	20/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit				
		Réf échantillon ITGA : IT071802-38965		
		Description ITGA : Enduit beige en vrac / Peintures multiples		
▸ Enduit beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT071802-38967		
		Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris		
▸ Revêtement cassant marron	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
▸ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	META	1	21/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▸ Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris	MOLP	2	20/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-19447 EN DATE DU 22/02/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-38969 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante rouge / Colle bitumineuse noire
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP	2	20/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Revêtement cassant beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante rouge	META	1	21/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit				Réf échantillon ITGA : IT071802-38971 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-38973 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT071802-38975 Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragrégé gris / Matériau gris hétérogène
▶ Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante beige	META	1	21/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	2	20/02/2018	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▶ Revêtement cassant marron	META	1	22/02/2018	Amiante non détecté / -
▶ Matériau gris hétérogène	META	2	22/02/2018	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 24LAE0003-01 - 19 RUE DU BEL AIR LGT 3 77200 TORCY Réf échantillon client : 24LAE0003P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT071802-38977 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peintures multiples
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	21/02/2018	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
50 Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Dossier technique amiante
 - Présence de termites et autres insectes xylophages
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Boullin
 - Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
 - Calcul des millièmes de copropriété
 - Diagnostic Radon
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi S.R.U.
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante (Dispositions Robien & Borloo)
 - Etat du dispositif de sécurité des piscines
 - Certificat de logement décent
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Infiltrométrie
 - Certificat aux normes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux Zéro
 - Etat descriptif de division
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laura FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 1 et des matériaux et produits de la liste 2 et matériaux phénoliques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 2 dans les bâtiments existants ou en cours de construction.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste 3 et des matériaux et produits de la liste 4 et matériaux phénoliques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste 3 dans les bâtiments existants ou en cours de construction. Dans les bâtiments existants ou en cours de construction, les missions de repérage des matériaux et produits de la liste 3 et des matériaux et produits de la liste 4 sont effectuées de façon indépendante aux missions T 1, T 2, T 3 et T 4.

Article 21 du décret n° 2015-1241 du 27 septembre 2015 relatif à l'habitat : Les missions et activités liées aux travaux de réhabilitation des bâtiments existants ou en cours de construction.

Article 21 du décret n° 2015-1241 du 27 septembre 2015 relatif à l'habitat : Les missions et activités liées aux travaux de réhabilitation des bâtiments existants ou en cours de construction.


Article 21 du décret n° 2015-1241 du 27 septembre 2015 relatif à l'habitat : Les missions et activités liées aux travaux de réhabilitation des bâtiments existants ou en cours de construction.



I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire








sofrac
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D'ORGANISATION
ET DE
CERTIFICATION
DES PERSONNES
www.sofrac.fr

CPE DI DR 11 rev13



	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

-  Prélèvements de sol amiantés
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafonds amiantés
-  Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sol amianté
-  Plafond amianté
-  Sol et Plafond amiantés