

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

19 RUE DU BEL AIR LGT 2

2
77200 TORCY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	19 RUE DU BEL AIR LGT 2 77200 TORCY
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	24LAE0302	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	03/01/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Tristan BRUNOT	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 3541	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	27/12/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 12/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Tristan BRUNOT**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	17
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	22
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangérosité de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amianté dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amianté	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets.....	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amianté	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	27

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante marron + colle polymère jaune non séparable	Sol	24LAE0302P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante marron + colle polymère jaune non séparable	Sol	24LAE0302P002	ZSO	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1																																																		
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE CHAMPS SUR MARNE 24 Cours des 2 Parcs 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01.64.68.27.55 Fax : 01.64.68.47.47 Siret : 277 700 019 00016		BON DE TRAVAUX N° 2017 29905 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321724144																																																		
Réf. fournisseur F / 5140 Marché n° 2017 4475 1 Provenance CHAMPS SUR MARNE Objet DIVERS	EMETTEUR DUFETEL GERARD																																																			
SERVICE CHAMPS Techniciens	LOCALISATION: Programme 04 TORCY (BEL AIR) Tranche 1 Ensemble A000 Escaller AE Etage 03 Logement 3 Module 24LA2000 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE																																																			
ADRESSE: M OU MME ACHOURI ABDELAZIZ ET AICHA 19 RUE DU BEL AIR 77200 TORCY																																																				
DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS		PÉRIODE DU: 27-12-2017 AU 10-01-2018																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICLE</th> <th>DÉSIGNATION</th> <th>QUANTITÉ</th> <th>PRIX UNITAIRE H.T.</th> <th>TOTAL H.T.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM46</td> <td>REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>AM73</td> <td>D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE T A 10 PRELEVEMENTS INCLUS</td> <td>5,00</td> <td>48,00</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.:</td> <td>245,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H.T. ACTUALISE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">COEFFICIENT REGIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">RABAIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL H.T.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">T.V.A. 20,00 %</td> <td>77,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL T.T.C.:</td> <td>322,50</td> </tr> </tbody> </table>			ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.	AM46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00	AM73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE T A 10 PRELEVEMENTS INCLUS	5,00	48,00	240,00	TOTAL H.T.:				245,00	H.T. ACTUALISE					COEFFICIENT REGIONAL					RABAIS					TOTAL H.T.:					T.V.A. 20,00 %				77,50	TOTAL T.T.C.:				322,50
ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.																																																
AM46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,00	5,00																																																
AM73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE T A 10 PRELEVEMENTS INCLUS	5,00	48,00	240,00																																																
TOTAL H.T.:				245,00																																																
H.T. ACTUALISE																																																				
COEFFICIENT REGIONAL																																																				
RABAIS																																																				
TOTAL H.T.:																																																				
T.V.A. 20,00 %				77,50																																																
TOTAL T.T.C.:				322,50																																																
27-12-2017 DIAGNOSTIC AMIANTE SOLS/MURS/ PLAFONDS T3 RV AU 06 23 62 26 97.																																																				
AFFECTATION BUDGÉTAIRE:		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA: TECHNI																																																		
CODE BUDGET RUBRIQUE INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.																																																		
1 HONAMIA A760 CH SC	HONORAIRES DIAG AMIANTE	466,50																																																		
AFFECTATION ANALYTIQUE:		REFFÉRENCES OCCUPANT																																																		
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	MONTANT T.T.C.																																																		
1 HONAMIA	24 1 A000 AE 24 AE0302 L100017	ACHOURI ABDELAZIZ ET AICHA 466,50																																																		
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 29905																																																				
ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE																																																				

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :

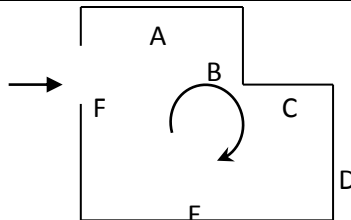

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	METALLIQUE		
Salle de bains	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS		
WC	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS		
Cuisine	Carreaux de plâtre	Béton			Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Séjour	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Chambre 1	Béton	Carreaux de plâtre			Dalle de sol	Peinture	BOIS	PVC	
Chambre 2	Béton	Carreaux de plâtre			Sol souple	Peinture	BOIS	PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante	24LAE0302P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté	ZSO

Rapport N° : 24LAE0302

03/01/2018

7/29

Date d'édition : 12/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			marron + colle polymère jaune non séparable				(Chrysotile)	

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2		Revêtement souple	Dalle dure cassante marron + colle polymère jaune non séparable	24LAE0302P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P001	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité + peinture en vrac non séparable	24LAE0302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non	24LAE0302P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			séparable					
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0302P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	24LAE0302P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige	24LAE0302P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P001	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P001	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige en vrac + colle polymère	24LAE0302P001	Sol	DEGRADATION TOTALE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
			jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable					
Cuisine		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P00 1	Sol	DEGRADATIO N TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P00 1	Sol	DEGRADATIO N TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Dalle de sol	Dalle dure cassante beige en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P00 1	Sol	DEGRADATIO N TOTALE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAE0302P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAE0302P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAE0302P00 5	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAG E	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Chambre 2		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	24LAE0302P005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Revêtement souple	Revêtement souple beige	24LAE0302P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité + peinture en vrac non séparable	24LAE0302P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité + peinture en vrac non séparable	24LAE0302P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit béton	Enduit beige en faible	24LAE0302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			quantité + peinture en vrac non séparable					
Séjour		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité + peinture en vrac non séparable	24LAE0302P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité + peinture en vrac non séparable	24LAE0302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité + peinture en vrac non séparable	24LAE0302P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité + peinture en vrac non séparable	24LAE0302P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit béton	Enduit beige en faible quantité + peinture en vrac non séparable	24LAE0302P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en	24LAE0302P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable					
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P004	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible	24LAE0302P004	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			quantité + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable					
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P004	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	24LAE0302P004	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0302P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0302P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0302P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0302P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	24LAE0302P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	24LAE0302P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	24LAE0302P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	24LAE0302P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	24LAE0302P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	24LAE0302P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	24LAE0302P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			multiples avec poussières non séparable					
Cuisine		Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	24LAE0302P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 24LAE0302P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAE0302 03/01/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante beige en vrac + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0302P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	24LAE0302 03/01/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante marron + colle polymère jaune non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0302P002

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0302 03/01/2018	Chambre 2	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0302P003

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0302 03/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit beige en faible quantité + peinture en vrac non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0302P004

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0302 03/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	03/01/2018	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur F		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

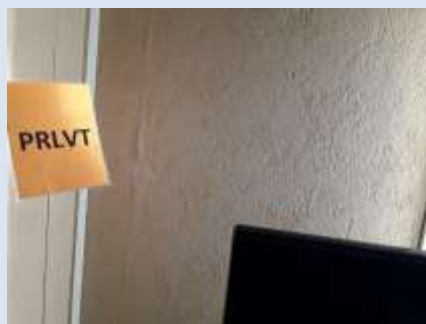

PRELEVEMENT : 24LAE0302P005

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0302 03/01/2018	Séjour	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	03/01/2018	BRUNIoT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0302P006

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0302 03/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0302P007

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0302 03/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples avec poussières non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 24LAE0302P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	24LAE0302 03/01/2018	Cuisine	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	03/01/2018	BRUNOT Tristan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

itga 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI

1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11688 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est à conserver par le client et à retourner au prestataire qui en fournira un exemplaire.)

Client :
 AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78930 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718 2237
 Echelle ITGA : IT071801-11688
 Réça au laboratoire le : 09/01/2018

Ref. Client :

Commande	Z4LAE032-02
Client client	Z4LAE032-02 - 11 RUE DU BEL AIR LOT 3 77200 TORCY
Echantillon	Z4LAE032P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine 1st Date de lab
Description ITGA	Dalle dans cassette beige en vrac / Colle polymère jaune / Rapproché gris en faible quantité

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmissions Analytique (MET) : image numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmissions Analytique (méthode interne de la norme NF X 40-059)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Dalle dans cassette beige en vrac + colle polymère jaune non séparables + rapproché gris en faible quantité non séparables	META le 10/01/2018	Aucun non détecté	---	3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par le client et le prestataire. Le prestataire ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données fournies et de la validité des conclusions. Les données sont relatives à la seule analyse effectuée.

itga 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI

1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI
 1 rue Traversière 78930 LES ALLUETS LE ROI

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11689 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est à conserver par le client et à retourner au prestataire qui en fournira un exemplaire.)

Client :
 AGENCE EHI EOP-ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78930 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718 2237
 Echelle ITGA : IT071801-11689
 Réça au laboratoire le : 09/01/2018

Ref. Client :

Commande	Z4LAE032-02
Client client	Z4LAE032-02 - 11 RUE DU BEL AIR LOT 3 77200 TORCY
Echantillon	Z4LAE032P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chantier 2 1st Revêtement souple
Description ITGA	Revêtement souple beige / Dalle dans cassette marron / Colle polymère jaune

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmissions Analytique (MET) : image numérique, récupérateur de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne FT 085 ou FT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmissions Analytique (méthode interne de la norme NF X 40-059)

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique (si date d'analyse)	Résultat	Type d'analyse	Niveau de confiance
Revêtement souple beige	META le 10/01/2018	Aucun non détecté	---	4
Dalle dans cassette marron + colle polymère jaune non séparables	META le 10/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La responsabilité de ce rapport d'essai est assurée par le client et le prestataire. Le prestataire ne peut être tenu responsable de l'exactitude des données fournies et de la validité des conclusions. Les données sont relatives à la seule analyse effectuée.



Parc Elbeuf - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
13740 SAINT-GUÉROLDRE CEDEX
Tél : 02 91 23.41.42
Fax : 02 91 23.41.43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11690 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport émane de concert avec les laboratoires accrédités à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH-EP-COMPTÉ MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2237
Échantillon ITGA : IT071801-11690
Réq. au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	24LAE032-02
Dossier client	24LAE032-02 - 21 RUE DU BEL AIR LOT 2 77200 TORCY
Echantillon	24LAE032P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Bâquet Mar A Enduit blanc
Description ITGA	Enduit beige en faible quantité / Peinture en vitre

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit beige en faible quantité + peinture en vitre non séparables	META le 10/01/2018	Absence non détectée	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de concert avec les laboratoires accrédités à l'analyse. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Les données analytiques et celles de suivi de chantier sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Page 1/1



Parc Elbeuf - Bld. R. - Rue de la Terre Noire - CS 07 48842
13740 SAINT-GUÉROLDRE CEDEX
Tél : 02 91 23.41.42
Fax : 02 91 23.41.43
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Date des états-partiels disponibles sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11691 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport émane de concert avec les laboratoires accrédités à l'analyse.)

Client :
AGENCE EH-EP-COMPTÉ MATERIAUX-EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2237
Échantillon ITGA : IT071801-11691
Réq. au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	24LAE032-02
Dossier client	24LAE032-02 - 21 RUE DU BEL AIR LOT 2 77200 TORCY
Echantillon	24LAE032P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Bâquet Mar F Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Peinture en vitre / Mortier gris en faible quantité

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmissibilité Analytique (META) : grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2061

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	N° de prélèvement
Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture en vitre non séparables + mortier gris en faible quantité non séparables	META le 10/01/2018	Absence non détectée	---	2

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émane de concert avec les laboratoires accrédités à l'analyse. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une recommandation de diagnostic. Les données analytiques et celles de suivi de chantier sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Page 1/1



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11692 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2237
Génératrice ITGA : IT071801-11692
Reqs au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	24LAE032-02
Dossier client	24LAE032-02 - 21 RUE DU BEL AIR LOT 2 77200 TORCY
Echantillon	24LAE032P064 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Plafond Evidé béton
Description ITGA	Evidé plâtreux blanc en vrac / Plâtreux

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2060

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique quaternaire pertinettes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Evidé plâtreux blanc en vrac + poussières non séparables	META le 10/01/2018	Absence non détecté	---	2

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de réalisation des analyses et sous réserve de la bonne tenue des archives de données.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11693 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 1)

Client :
AGENCE EH-EP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversette
78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0718-2237
Génératrice ITGA : IT071801-11693
Reqs au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	24LAE032-02
Dossier client	24LAE032-02 - 21 RUE DU BEL AIR LOT 2 77200 TORCY
Echantillon	24LAE032P064 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur C Evidé béton
Description ITGA	Evidé plâtreux blanc en vrac / Plâtreux multiples

Préparation :
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transversales Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique livrée de interne IT 085 ou IT 2060

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transversales Analytique quaternaire pertinettes de la norme NF X 43-093

Résultat :

Fraction Analytique	Technique analytique en date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Nb de prélèvements
Evidé plâtreux blanc en vrac + poussières multiples non séparables	META le 10/01/2018	Absence non détecté	---	1

Vu et validé par : Delphine JOSSET - Analyste

La responsabilité de ce rapport émane des personnes qui ont réalisé les analyses. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données sont valides à partir de la date de réalisation des analyses et sous réserve de la bonne tenue des archives de données.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11694 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 4 l'annexe 5)

Client :
 AGENCE EH-EXP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-2237
 Fiche ITGA : IT071801-11694
 Répé au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	24LAE032-02
Dossier client	24LAE032-02 - 21 RUE DU BEL AIR LOT 2 77200 TORCY
Echantillon	24LAE032P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Mur A Enduit
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Poléroux multiples avec poissolène

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : broyage mécanique, récupération de poissolène sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + poléroux multiples avec poissolène non séparables	META le 10/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émis sous conditions est assurée par le laboratoire. Le signataire de cet acte s'assume la responsabilité professionnelle et juridique de l'émission. Les données sont valides en vertu de la loi. Les observations sont relatives aux données présentées dans ce rapport, page 1 à 4.



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-11695 EN DATE DU 10/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

(Ce rapport est en concerta avec les fiches de suivi à l'annexe 4 l'annexe 5)

Client :
 AGENCE EH-EXP- COMPTE MATERIAUX- EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 78590 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0718-2237
 Fiche ITGA : IT071801-11695
 Répé au laboratoire le : 09/01/2018

Réf. Client :

Commande	24LAE032-02
Dossier client	24LAE032-02 - 21 RUE DU BEL AIR LOT 2 77200 TORCY
Echantillon	24LAE032P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Plâtre Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Poléroux multiples / Mortier gris en faible quantité

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (META) : broyage mécanique, récupération de poissolène sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 005 ou IT 206)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmissibilité Analitique (méthode interne de la norme NF X 43-095)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'essai	Résultat	Type d'analyse	Hiérarchie
Enduit plâtreux blanc en vrac + poléroux multiples non séparables + mortier gris en faible quantité non séparables	META le 10/01/2018	Absence non détecté	---	1

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste



La responsabilité de ce rapport émis sous conditions est assurée par le laboratoire. Le signataire de cet acte s'assume la responsabilité professionnelle et juridique de l'émission. Les données sont valides en vertu de la loi. Les observations sont relatives aux données présentées dans ce rapport, page 1 à 4.

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Division Opérations Entreprises
Case Courbe 9 1633
33 Esplanade Charles de Gaulle
62450 BAPAUME CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55032565 qui a pris effet le 01/01/2016.

Ce contrat, a pour objet de :

- Bénéficiaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subordonnés ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le contrat des Risques d'opération au permis
 - Réplage d'annuaire avant transaction, contrôle périodique annuaire
 - Conseil technique amiant
 - Procédure de permis et autres visites réglementaires
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Etat des risques naturels et technologiques
 - Mesurage Loi Carrez
 - Mesurage Loi Rottier
 - Contrôle des installations d'Assainissement Non Collectif
 - Calcul des millèmes de copropriété
 - Diagnostic Plomb
 - Thermographie des bâtiments
 - Loi SRU
 - Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et ancien (Chapitres Plomberie & Electricité)
 - Etat du dispositif de sécurité des personnes
 - Certificat de logement (deceat)
 - Etat des lieux locatifs
 - Diagnostic accessibilité handicapés
 - Informations
 - Certificat aux normes de surface et d'habitabilité et Péri à Titre Zero
 - Etat descriptif de division
 - Réplage d'annuaire avant / après travaux et démolition
 - Présence de champignons lignivores
 - Réplage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017
Laure FOURNIER
Pour la Compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3541 - Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI D08 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 30/11/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 30/11/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 01/08/2017 - Date d'expiration : 31/07/2023
Gas	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2023
Ploomb	Ploomb : Constat de risque d'exposition au plomb Date d'effet : 03/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 28/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021


En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit,
Édité à Saint-Grégoire, le 28/12/2017.

* Révisé tous les 5 ans
** Révisé tous les 5 ans
Le présent certificat est délivré par I.Cert, organisme de certification accrédité par le Comité Français de Normalisation (Cofrac) sous le numéro 1429, pour la réalisation de diagnostics immobiliers pour les missions suivantes : Amiante avec mention, Amiante sans mention, Electricité, Gas, Ploomb, Termites. Le présent certificat est délivré en vertu de l'arrêté du 15/09/2016 de l'Agence Française de Normation (AFNOR) et de l'arrêté du 15/09/2016 de l'Agence Française de Normation (AFNOR) et de l'arrêté du 15/09/2016 de l'Agence Française de Normation (AFNOR).

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Rue: 111208 - Siège: 11 - Rue de la Reine Victoria - 35700 Saint-Grégoire

AFNOR
Association Française de Normalisation
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.afnor.org

CPDI 3541 005

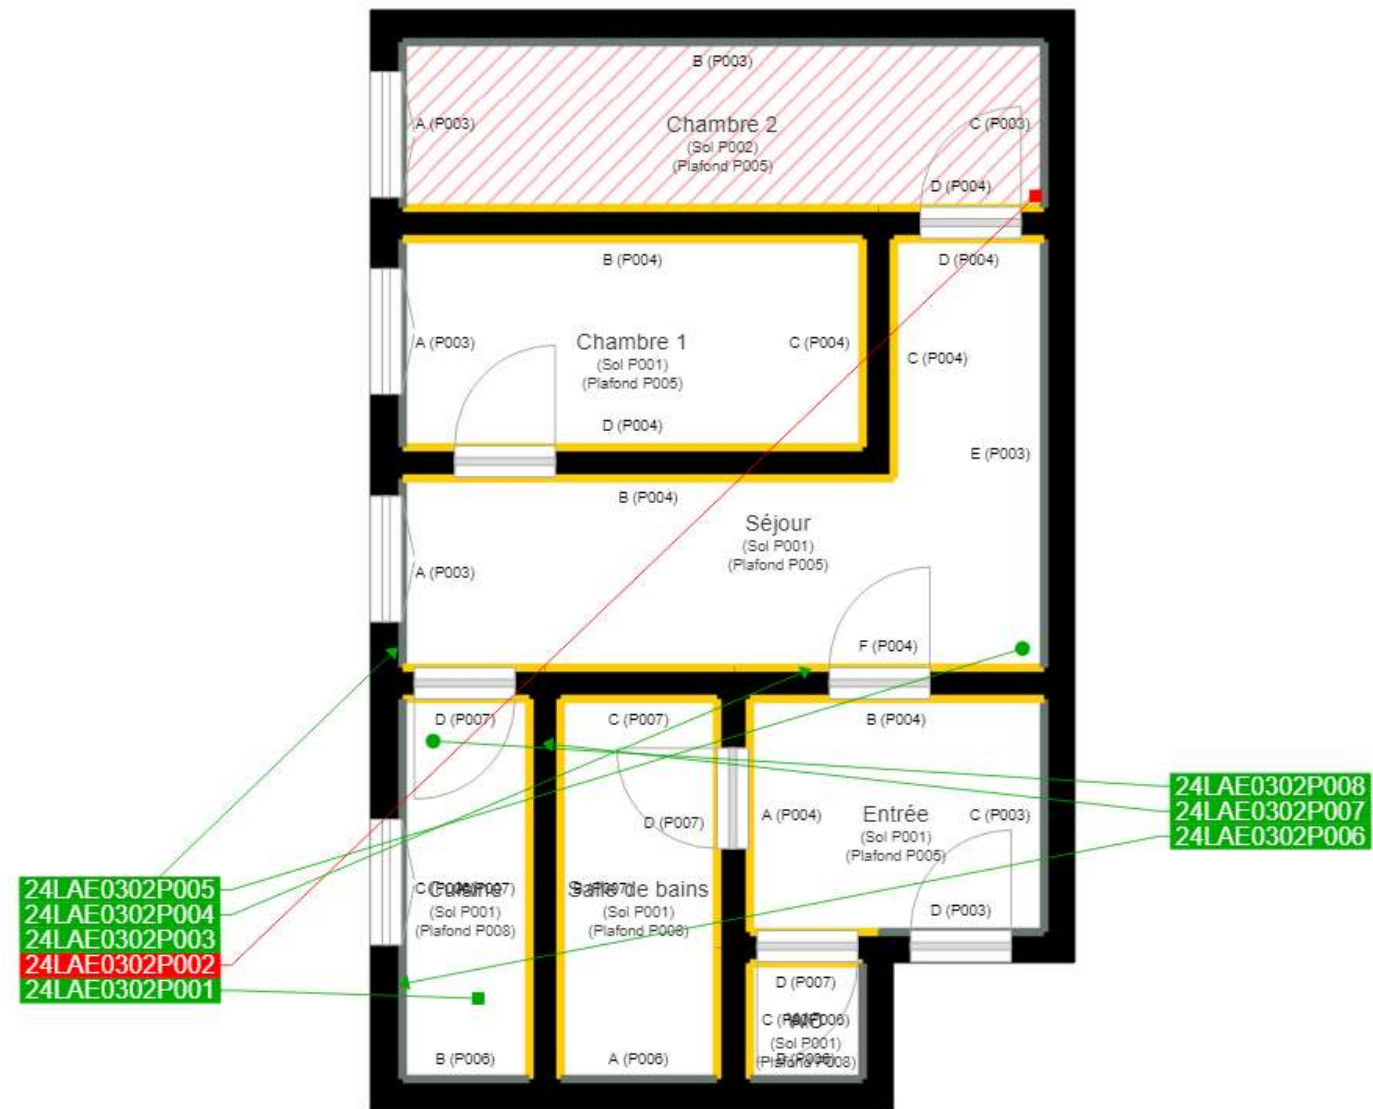

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière